嘉定工业区上海佳冷冷弯科技股份有限公司“11·25”一般起重伤害事故调查报告

嘉定区生产安全事故调查组

2026 年 1 月 28 日

目 录

一、事故基本情况……1

（一）事故相关单位情况…… 1

（二）事故相关单位安全管理情况…… 2

（三）事故区域情况……2

二、事故发生经过及应急救援情况…… 2

（一）事故发生经过……2

（二）应急救援情况……3

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况……3

（一）伤亡人员情况……3

（二）事故直接经济损失…… 4

四、鉴定、事故现场及相关调查情况…… 4

（一）鉴定情况……4

（二）事故现场情况……4

（三）相关调查情况……5

五、事故原因分析……6

（一）直接原因分析……6

（二）间接原因分析……6

六、事故责任认定及处理建议…… 7

（一）事故责任者的责任认定和处理建议…… 7

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议…… 9

七、整改防范措施建议……10

2025年11月25日12时30分许，位于嘉定工业区兴顺路558号的上海佳冷冷弯科技股份有限公司内，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的通知》（嘉府发〔2025〕9号），由区应急管理局牵头，会同区公安分局、区总工会、区市场局、嘉定工业区管委会组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，这是一起一般等级的起重伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

上海佳冷冷弯科技股份有限公司（以下简称“佳冷公司”），统一社会信用代码：91310000630453442X，类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，注册地址：上海市嘉定区兴顺路558号1幢、3幢、4幢、5幢、6幢、8幢，法定代表人：黄宏江，注册资本：人民币2000.0000万元整，成立日期：1996年08月05日，营业期限：1996年08月05日至无固定期限，经营

范围：从事冷弯科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，制造冷弯型钢，模具设计，辊弯成型机的设计，工程安装，从事货物及技术的进出口业务。

（二）事故单位安全管理情况

佳冷公司提供了《安全生产和安全防范管理制度》及日常安全教育培训记录。《安全生产和安全防范管理制度》中虽包含了“行车地操工安全操作规程”，但该操作规程制定不细且未得到严格执行。

（三）事故区域情况

事故发生区域位于佳冷公司堆装仓库内，堆装仓库呈东西走向，堆放有各机组生产的成品钢管。仓库内装有 3 台桥式起重机（佳冷公司称为“行车”，以下简称“起重机”），事故发生时，380 机组吊装工王俊松一人操纵最西侧的起重机将生产的成品钢管从仓库西侧入口处吊运至仓库西南侧的堆放区域，现场无其他人员。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 11 月 25 日中午，王俊松一人在堆装仓库将需要入库的 4 捆成品钢管吊运至仓库内，共分 2 次吊运，每次吊运 2 捆。

通过查看事故现场监控可见：

12 时 23 分 31 秒，王俊松手持遥控器操纵起重机吊运两捆

成品钢管出现在视频内，至 26 分 45 秒，王俊松将钢管吊装到仓库内的堆放区域后，操纵起重机向仓库门口移动进行第二次吊运。

12 时 28 分 28 秒，王俊松操纵起重机吊运钢管再次出现在视频内。29 分 05 秒，在吊运过程中钢管发生偏转失衡，从吊装带上向南侧滑落，钢管南侧一端倾垂到地面上，北侧一端被吊装带悬吊于空中。

钢管失衡滑落后，王俊松操纵起重机下降，使钢管北侧一端置于下方废钢堆上，王俊松上前将吊装带重新调整至钢管中间位置后站在钢管西侧下方再次进行起吊。12 时 30 分 01 秒，刚起吊的钢管失去平衡导致南端再次滑落，滑落的钢管将王俊松压在其身后的废钢堆之间。

（二）应急救援情况

12 时 35 分许，390 机组组长周艳明发现王俊松坐倒在地，被夹在滑落的钢管和废钢堆之间。周艳明立即呼叫其他同事，赶到的同事一起将王俊松从钢管下救出，现场有人拨打了“120”急救电话，约 10 分钟后“120”急救人员到达现场，将王俊松送至嘉定区中心医院，经医院确认王俊松已经死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：王俊松，男，53 岁，回族，安徽滁州人。

王俊松由上海广地人力资源服务有限公司（以下简称“广地

公司”）派遣至佳冷公司工作，担任380机组吊装工。与广地公司签订了《劳动合同》，广地公司与佳冷公司签订了《劳务派遣协议》。

（二）事故直接经济损失

截至目前，事故造成直接经济损失人民币28.5万元（未包括工伤保险赔付费用）。

四、鉴定、事故现场及相关调查情况

（一）鉴定情况

嘉定区中心医院出具的《居民死亡医学证明书》确认，王俊松的直接死亡原因为“头部外伤”。

（二）事故现场情况

堆装仓库共有东西两个出入口，西侧为成品钢管的入库口，东侧为成品钢管出库口(见图1）。

发生事故的起重机登记编号：起17沪N00999（20），额定起重量10t，2024年5月23日通过上海市嘉定区特种设备监督检验所检验合格，下次检验日期：2026年6月(见图2）。

事发时使用的吊装带，品名：国际型合成纤维吊装带，长度：4m，载重：3T（见图3）。

吊运作业时使用两根吊装带穿过钢管底部后拴挂在起重机挂钩上（见图4）。

事发时王俊松吊运的2捆成品钢管长度5.54m，管径70x70mm，厚度5mm，每捆25支，每捆重量1350Kg（见图5、6)。



图 1 事故现场全景



图 2 堆装仓库起重机



图 3 吊装带

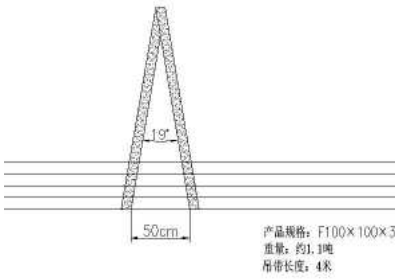


图 4 吊装示意图



图 5 成品钢管



图 6 成品钢管

（三）相关调查情况

佳冷公司通常采用两根吊装带对钢管进行（吊篮式提升）吊运，将两条吊装带分别放置在钢管重心下方的两侧，两根吊装带分开约 50 厘米，然后将吊装带的两端挂在吊钩上，起吊后吊装

带受力张紧将钢管吊起。佳冷公司在日常吊运钢管的作业过程中，未按照《JB/T 8521.1-2007》要求对成对使用的吊装带使用隔离装置，在吊运的钢管过长、起吊高度不足的情况下，吊运过程中易发生吊装带吊点移动、钢管碰撞、旋转、重心偏移。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

吊装工王俊松安全意识缺乏，未严格执行安全操作规程。在未对钢管捆扎牢固、未与吊运钢管保持安全距离的情况下实施吊运作业，被二次失衡滑落的钢管压到导致死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.佳冷公司未严格落实本单位全员安全生产责任制。未按实际作业情况及行业标准要求制定安全有效的行车地操工安全操作规程，所制定的操作规程不细且未能得到严格执行，吊运钢管作业安全管理缺失，未正确使用吊装带，是导致事故发生的间接原因之一。

2.佳冷公司对员工安全生产教育培训工作不到位，对吊运作业的安全教育培训缺乏针对性。未能保证从业人员具备必要的安全意识和安全知识，致使从业人员未能辨识到工作过程中存在的危险，未能严格执行行车地操工安全操作规程，是导致事故发生的间接原因之二。

3.佳冷公司未认真开展生产安全事故隐患排查治理工作，日

常安全检查工作不细致。未能及时发现并消除吊运钢管作业过程中存在的事故隐患，是导致事故发生的间接原因之三。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任者的责任认定和处理建议

1.建议免予追究人员

（1）王俊松，佳冷公司吊装工。安全意识缺乏，未严格执行安全操作规程。在未对钢管捆扎牢固、未与吊运钢管保持安全距离的情况下实施吊运作业，被二次失衡滑落的钢管压到导致死亡，对事故发生负有直接责任。

鉴于王俊松已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.建议给予行政处罚的责任人员

（2）黄宏江，佳冷公司法定代表人、总经理，全面负责公司日常经营管理。未严格落实本单位全员安全生产责任制及安全生产规章制度，组织制订的行车地操工安全操作规程不细且未得到严格执行，对员工安全生产教育培训工作不到位，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除本单位存在的生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。

（3）陈希聪，佳冷公司副总经理，负责公司日常生产及安全管理。协助总经理落实本单位全员安全生产责任制及安全生产规章制度工作不力，未能按照实际作业情况及行业标准组织细化安全操作规程，对员工安全生产教育培训工作不到位，未有效检查本单位的安全生产状况，未及时排查本单位存在的生产安全事

故隐患，对事故发生负有管理责任。

建议区应急管理局依法分别对黄宏江、陈希聪给予行政处罚。

3.建议企业内部处理的责任人员

（4）张伟强，佳冷公司生产经理。未认真履行安全生产职责，对吊运钢管作业安全管理缺失，对制定的行车地操工安全操作规程执行不力，日常安全检查流于形式，未能及时发现吊运钢管作业存在的事故隐患，对吊运钢管作业安全管理缺失，对事故发生负有管理责任。

（5）王桂松，佳冷公司 380 生产线组长。未认真履行本岗位工作职责，未能及时发现并有效制止员工的违规违章作业行为，未能及时发现并排除吊运钢管作业过程中存在的事故隐患，对吊运钢管作业现场安全管理缺失，对事故发生负有管理责任。

（6）朱伟，佳冷公司特种设备安全员。对行车地操工安全操作规程制定不细、不满足行业标准的情况未能及时审核发现；组织开展生产安全事故隐患排查治理工作不力，未能及时发现并消除吊运钢管作业过程中存在的事故隐患，对员工日常违反安全操作规程的情况未及时发现并纠正；对行车地操工的安全教育培训缺乏针对性，未能保证从业人员具备必要的安全意识和安全知识，对事故发生负有管理责任。

责成佳冷公司依据本单位的相关规定分别对张伟强、周艳明、朱伟进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

佳冷公司未严格落实本单位全员安全生产责任制；所制定的行车地操工安全操作规程不细且未能得到有效执行；吊运钢管作业安全管理缺失，未安排专门人员现场管理，未正确使用吊装带；对员工安全生产教育培训工作不到位，对吊运钢管作业的安全教育培训缺乏针对性，未能保证从业人员具备必要的安全意识和安全知识，致使从业人员未能辨识到工作过程中存在的危险，未能严格执行安全操作规程；未认真开展生产安全事故隐患排查治理工作，未能及时发现并消除吊运钢管作业过程中存在的事故隐患，对事故发生负有责任。

建议区应急管理局依法对佳冷公司给予行政处罚。

七、整改防范措施建议

佳冷公司要深刻吸取本次事故教训，切实增强安全生产工作的责任感，进一步健全本单位的安全生产规章制度、完善行车地操工安全操作规程，压实各级、各类人员的安全生产责任，确保本单位的安全生产规章制度和安全操作规程能够严格执行。要认真组织开展隐患排查治理工作，进一步加强日常安全生产检查，在全公司开展事故隐患全面摸排，充分辨识潜在的危险，及时发现并消除生产作业过程中的各类安全事故隐患。要加强对从业人员的安全生产教育培训工作，增强安全培训的针对性，确保从业人员具备必要的安全意识及安全生产知识。要对吊装、动火、临时用电等危险作业安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，坚决防止类似事故再次发生。