蓬莱北沟烟台胜越起重工程有限公司“6·13”一般起重伤害事故调查报告

蓬莱区政府事故调查组

2025年12月30日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）机械设备基本情况.....6
（三）事故发生单位安全管理情况.....7
（四）事故发生经过.....8
（五）事故现场情况.....8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息接报及相应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....11
（四）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....12
（一）直接原因分析.....12
（二）间接原因分析.....12
（三）其他可能因素排除.....13
四、有关责任单位存在的主要问题.....14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....14
（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员.....14
（二）建议移送司法机关处理的人员.....14
（三）对有关公职人员的处理建议.....15
（四）对事故责任人员的行政处罚.....15
（五）对事故责任单位的行政处罚.....16
六、事故主要教训及防范整改措施.....17
（一）事故核心教训.....17
（二）针对性防范整改措施.....18

蓬莱北沟烟台胜越起重工程有限公司“6·13”一般起重伤害事故调查报告

2024年6月13日19时30分许，万华(蓬莱)新材料低碳产业园余废热低碳清洁能源供热项目2、3、4循余热利用项目场外场地发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约150万元。[1]

事故发生后，蓬莱区委、区政府高度重视，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，予以立案调查，并成立蓬莱北沟烟台胜越起重工程有限公司“6·13”一般起重伤害事故调查组。由副区长冷启臣同志担任调查组组长，副组长由区住建局、区应急管理局、区工信局、区综合执法局、烟台市公安局蓬莱分局、区总工会和北沟镇政府有关负责同志担任，同时邀请区纪委监委、区人民检察院参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过现场勘查、查阅资料、调查询问、综合研判等工作，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。经调查组调查认定，蓬莱北沟烟台胜越起重工程有限公司“6·13”一般起重伤害事故是一起因烟台胜越起重工程有限公司作业人员在非工作时间（当日19时30分左右，

[1] 此事故是山东省政府安委办通过核查工伤事故信息发现，于2025年9月25日移交至烟台市蓬莱区安委办进行核查。

非公司正常作业时间）、非工作地点（施工红线以外），在未充分观察周围环境的情况下私自更换汽车吊配重块，所造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.河海新能源发展（蓬莱）有限公司

公司类型为有限责任公司，成立于2024年3月15日，注册地址为山东省烟台市蓬莱区北沟镇峰台山路5号，统一社会信用代码91370600MADELU4W7J，法定代表人王光英。经营范围包括余热发电关键技术研发、碳减排技术研发、合同能源管理、节能管理服务等一般项目，以及建设工程施工、特种设备安装改造修理、发电业务等许可项目。

河海新能源发展（蓬莱）有限公司作为万华(蓬莱)新材料低碳产业园余废热低碳清洁能源供热项目2、3、4循余热利用项目的建设单位，主要通过吸收万华工业余热水回收换热提供供热服务，服务对象以工业企业及属地供热需求方为主。

2.烟台胜越起重工程有限公司

公司类型为有限责任公司，成立于2013年10月10日，注册地为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区衡山路18号万行广场1号楼2207室，统一社会信用代码为913706020796922055，法定代表人、实际控制人王卫锋。经营范围包括装卸搬运、机械设备租赁等一般项目，以及道路货物

运输（不含危险货物）许可项目。核心业务为提供起重机械（汽车吊）租赁及司乘人员服务，员工约20-30人且多为临时工，服务对象包括河海蓬莱等建设单位，主要承接吊装、设备移位等作业。

烟台胜越起重工程有限公司作为万华(蓬莱)新材料低碳产业园余废热低碳清洁能源供热项目2、3、4循余热利用项目的设备租赁单位，负责为该项目提供符合国家安全标准的汽车吊设备，并确保设备处于良好工作状态。同时确保吊车在运输、安装、调试和使用过程中的安全性，负责汽车吊的维护、保养和检查，并提供合格的司乘人员，确保其具备相应的操作资质和安全意识。

3.中化二建集团有限公司

公司类型为有限责任公司，成立于1953年1月9日，注册地为山西省太原市晋源区，法定代表人徐万明，统一社会信用代码91140000110013734W。经营范围包括工程管理服务；特种设备销售；对外承包工程；货物进出口；机动车修理和维护；五金产品零售；五金产品批发；建筑工程机械与设备租赁等。

中化二建集团有限公司作为万华(蓬莱)新材料低碳产业园余废热低碳清洁能源供热项目2、3、4循余热利用项目总包单位，在项目中负责150吨以下吊车费用承担、现场管理、安全培训及作业前确认等工作，与河海新能源发展（蓬莱）有限公司、烟台胜越公司签订三方吊装作业协议。

中化二建有资质承建该项目，其资质情况包括工程总承包资质特级资质：石油化工工程施工总承包特级资质，为行业最高等级资质，可承接各类石油化工领域大型、特大型项目总承包业务。一级资质：化工石油、房屋建筑、机电设备安装、市政、冶炼工程施工总承包一级资质，覆盖工业、民用、市政、冶炼等多领域大型工程建设需求。专业承包一级资质：管道工程、地基与基础工程，钢结构工程、防腐保温工程、环保工程、消防工程专业承包一级资质。承接该项目对应领域专业施工任务符合条件。

4.山东昊华工程管理有限公司（以下简称山东昊华）

公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），曾用名淄博齐鲁工程项目管理有限公司，成立于2005年4月27日，注册地为中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路43号办公楼一楼东105号（A），统一社会信用代码91370305774179358U，法定代表人王智祥，注册资本3000万元人民币。公司由中国石化下属企业改制而来，为昊华工程管理旗下企业，经营范围包括工程监理；项目管理；安全监管；质量监督；设备监理；工程技术咨询等全过程或阶段性工程咨询服务。

山东昊华工程管理有限公司作为万华(蓬莱)新材料低碳产业园余废热低碳清洁能源供热项目2、3、4循余热利用项目监理单位，依据《建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规

及合同约定，在该项目中代表建设单位对工程项目实施全过程监督管理，通过质量控制、安全生产监理、进度与造价管控、合同与信息管理及参建各方协调等工作，把控材料设备进场、关键工序旁站、安全隐患处置、工程计量支付等关键环节。

山东昊华具备资质承接该项目相关业务，其资质情况包括核心监理资质：工程监理综合资质，为监理行业最高等级资质，可承接各类建设工程的监理业务，不受工程类别、规模限制。依托该资质及丰富的行业经验，公司业务覆盖石油化工、建筑、市政等多个领域，承接该项目对应领域工程监理、项目管理及咨询服务等任务符合条件。

5.以上各方关系及合同情况

河海新能源发展（蓬莱）有限公司（以下简称“河海新能源”）为蓬莱项目建设单位，与总包单位中化二建集团有限公司（以下简称“中化二建”）、设备租赁公司烟台胜越起重工程有限公司（以下简称“烟台胜越”）签订《三方吊装作业协议》，协议期从2024年4月15日至2025年1月31日，其中明确三方在项目起重吊装作业中的合作分工与安全责任划分——河海新能源负责提供在施工过程中所需的150吨及以上吊车费用，中化二建承担需自行承担施工中150吨以下吊车费用，同时负责施工作业与现场的安全管理——包括制定执行安全规程、监督人员合规作业、保障周边环境安全、定期开展人员安全教育培训。烟台胜越需具备合法吊装资质，配备持证上岗人员及合格起重

设备，严格按专项方案实施作业并承担相应安全责任。

经调查，河海新能源与万华化学（蓬莱）有限公司（以下简称“万华化学”）签订《场地租赁合同》，租赁期限为2024年03月01日至2024年12月31日，期间合法承租工业园地块用于项目建设，业务上围绕余热利用、碳减排等核心范围，开展工程项目建设活动。属依据合同约定经营范围正常履行，工地主体活动具备合法性。其所建设的热力生产装置及其配套设施，其性质属于工业领域的构筑物，根据国家及地方相关建设管理法规，该类构筑物的建设无需办理《建筑工程施工许可证》。因此，该项目在施工许可层面符合规定。[2]

（二）机械设备基本情况

涉事项目所用机械设备为烟台胜越提供的起重吊装设备，该起重吊装设备品牌为中联牌，车辆型号为ZLJ5550JQZ200E，该起重吊装设备生产日期为2021年6月，最大额定总起重为200吨，工作幅度为3米。该车辆已取得相应生产制造合格证明，符合国家起重机械安全标准。其中，涉事200吨汽车吊未列入《特种设备目录》，不属于特种设备管理范畴[3]，设备出厂技术资料齐全，投用前经出厂检验合格。烟台胜越公司按协议约定负责设备的日常维护、保养及定期检查，建立了设备维护记录，事故前设备外观及关键部件无明显变形及破损，各操作机构功能正

[2]《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第52号）第二条：明确施工许可证的适用范围为“各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程”，而该项目属于工业领域的构筑物，不在此范围内。

[3] 依据《特种设备目录》（2014年第114号），汽车起重机已从特种设备目录内删除，不属于特种设备。

常，未发现设备突发故障或质量缺陷相关痕迹。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.烟台胜越起重工程有限公司安全管理情况

烟台胜越虽已建立安全生产责任体系及相关管理制度，制定了安全教育培训计划并开展日常安全教育工作，对董壮壮（涉事吊车操作人员）、姜桂勇（死者）进行基本的安全教育。但在作业现场管控与设备安全管理方面存在疏漏：案涉吊装作业前，操作人员未按公司规定提前报备作业计划，导致作业现场缺乏专人监护，处于失控状态；同时，吊车司机未严格执行作业前安全检查要求，未充分开展作业环境确认及设备试运转工作，为事故发生埋下安全隐患。

2.河海新能源发展（蓬莱）有限公司安全管理情况

作为项目建设单位，已落实法定责任主体义务，选择具备资质的参建单位，在三方协议中明确各方安全责任，督促各方做好安全资料归档，并组织开展日常安全生产检查。

3.中化二建集团有限公司安全管理情况

作为项目总承包单位，已按要求建立安全管理体系与全员责任制，配备专职安全员，已对现场作业人员资质、证书进行核查，并定期开展全员安全教育培训与安全交底，定期组织安全巡查及隐患整改。

4.山东昊华工程管理有限公司安全管理情况

作为项目监理单位，已按要求审查施工组织设计中的安全技术措施符合规范要求，对进场的机械设备及人员操作证明等验收资料进行核验；对现场安全防护、施工用电、危大工程作业等关键环节进行检查，对发现的安全隐患及时下达监理通知单，并跟踪督促落实整改。

（四）事故发生经过

2024年6月13日，烟台胜越公司司机董壮壮、板车司机刘军完成其他工地作业后，于16时左右将汽车吊与板车停放至河海蓬莱项目附近。该公司另一板车司机姜桂勇当日已完成河海蓬莱项目作业，因与刘军约好当晚一起吃饭，遂在工地现场等候。

17时30分许，董壮壮、刘军抵达现场与姜桂勇会合。三人为了第二天早晨多睡一会，私下决定将原定于次日7时进行的吊车配重块加装作业提前至当日夜间进行。

19时30分许，董壮壮进入汽车吊操作室，此时，刘军正在半挂车前准备挂钢丝绳，而姜桂勇违规站在汽车吊南侧配重支架旁。吊车启动后，其部件挤压到姜桂勇，董壮壮发觉异常后立即停止作业，并告知刘军“姜桂勇被挤着了”。

（五）事故现场情况

事故发生于万华(蓬莱)新材料低碳产业园余废热低碳清洁能源供热项目2、3、4循余热利用项目场外场地。现场为露天作业区域，地势平坦，周边为工业项目施工区域，无居民区等敏感环境。

事故现场为蓬莱区河海新能源项目场外露天场地。2024年6月13日19时30分许，天色已黑。涉事200吨汽车吊停放在场外临时区域，吊车处于启动状态，配重支架位于车身南侧。死者姜桂勇（板车司机）违规站在吊车南侧配重支架旁，处于回转半径危险区域内，被回转部件挤压胸部致死。事故未造成设备或周边构筑物明显破坏，回转区域地面无障碍物。



图1 事发当日现场勘察照片

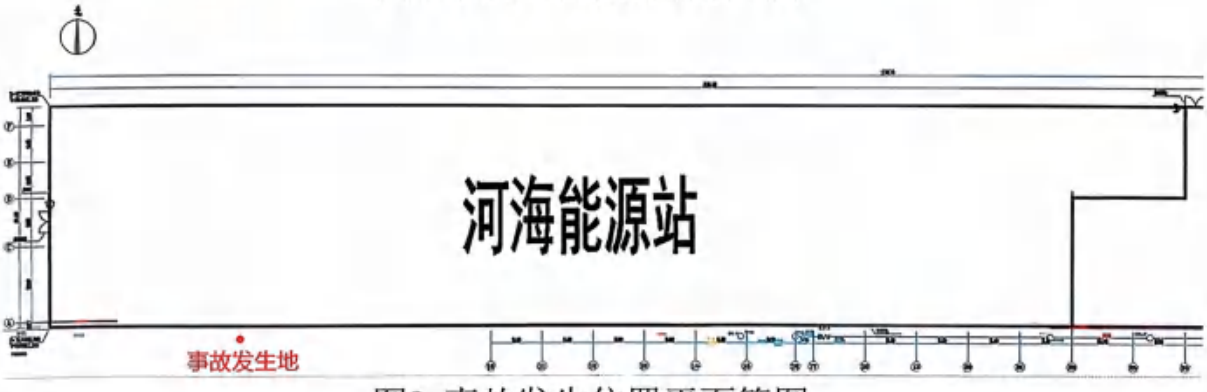


图2 事故发生位置平面简图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，无人员受伤或失踪。

死者：姜桂勇，男，烟台胜越起重工程有限公司板车司机。死亡原因：胸部挤压伤所致内脏破裂，经蓬莱人民医院抢救无效死亡。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）有关规定统计，事故直接经济损失约150万元，主要包括人身伤亡后支出费用（死亡赔偿金、丧葬费、家属抚恤救济费等）以及善后处理费用（事故处理事务性支出、医疗抢救费用等）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及相应情况

事故发生后，现场人员刘军与董壮壮于19时30分许分别拨打了120急救电话和110报警电话。

19时50分许，刘军电话向烟台胜越公司法定代表人王卫锋报告事故情况。

蓬莱区110指挥中心及120急救中心接报后，立即指令北沟派出所民警和蓬莱人民医院救护车前往现场。

公安、医疗等部门接警后响应迅速，及时开展现场处置与医疗救援工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即开展自救互救：板车司机刘军呼喊吊车司机董壮壮停止作业并查看伤者情况；二人随即拨打120、110报警。为争取时间，刘军与董壮壮用公司车辆送伤者

前往医院，途中与救护车会合并转移伤员，救护车于19时50分许将伤员送至蓬莱人民医院。北沟派出所民警接警后赶赴现场初步勘查；蓬莱人民医院开启绿色通道组织抢救。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

20时10分，姜桂勇被送达蓬莱人民医院抢救室，医院立即组织全力抢救。

22时25分，经抢救无效死亡，初步诊断为胸部挤压伤所致内脏破裂。

2.善后处理情况

事故发生后，烟台胜越公司与死者家属进行协商。2024年6月15日，双方签订《死亡赔偿协议书》，公司方赔偿共计150万元（含丧葬费用），善后工作基本完成，未引发社会稳定问题。

（四）事故应急处置评估

评估结论：现场人员能第一时间停止作业、呼叫急救并送医，公安、医疗等部门响应迅速，救治衔接顺畅，整体处置未引发次生事故。但也暴露出以下问题：现场人员缺乏专业急救技能；现场无照明、无监护；事故发生后，烟台胜越公司法定代表人王卫锋明知事故已造成人员死亡，却以“事故发生在夜间非工作时段、项目场外场地”为由，回避事故与企业作业活动的关联，隐瞒事故情况，未按规定向有关部门报告事故信息。因此，认定此次事故为瞒报。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

董壮壮在现场照明不足的情况下，影响作业人员风险判断；姜桂勇安全意识薄弱，违规参与非本职作业并站在吊车回转危险区域内，多类不安全行为与状态叠加，最终导致吊车回转部件挤压致人死亡。[4][5][6]

（二）间接原因分析

1.烟台胜越公司安全生产主体责任落实不到位。其虽建立了安全生产责任体系与管理制度，但未有效贯彻执行，致使作业计划可被私自变更；同时该公司的安全培训流于形式，培训内容未结合起重作业尤其是夜间、配重块安装等高风险作业的实际场景与安全规范。

2.蓬莱区住建局监管不到位。

对项目以外的临时作业监督检查不到位。监督检查计划未有效落实，未及时发现违规违章作业。[7]

3.蓬莱万华新材料低碳产业园管理服务中心管理疏忽。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[5]《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第3.1.11条：在夜间或光线不足的地方进行起重作业，必须设置足够的照明。

[6]《起重机械安全规程》（GB 6067.1-2010）第10.1.1条：与起重作业无关人员不得进入起重机作业区域。禁止在吊物或起重臂下停留或通过。

[7]《建设工程安全生产管理条例》第四十条第二款：县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程安全生产的监督管理。

未认真履行监督管理职责，未规范开展日常巡查，未及时发现设备租赁单位的违规违章作业。

（三）其他

1.河海新能源对事故不承担责任。作为项目建设单位，与承包方及设备租赁单位签订了安全管理协议，只负责施工场地内150吨以上汽车吊施工作业的租赁费用，由于事故发生于施工场地外，且事故发生时间为非工作时间，作为建设单位对场地外发生的事故无管理责任。

2.中化二建对事故不承担责任。作为项目总承包单位，依据三方协议负责吊车在施工现场作业及日常现场管理，中化二建的安全管理范围仅限于场地内并未覆盖场地外。对于发生于场地外的事故无监督管理义务。

3.山东昊华对事故不承担责任。作为项目的监理单位，当天并未收到建设单位及总包单位提交的夜间施工申请，且监理业务范围仅限于施工场地内，并不负责场外作业的安全生产管理工作。

（四）其他可能因素排除

经现场勘查、人员询问及证据分析，已排除多种非事故因素：无打斗、设备破坏等人为故意破坏痕迹及动机；事发时蓬莱区气象稳定，无雷电、大风等灾害性天气影响；涉事吊车事后各机构功能正常，无突发故障；同时排除项目合法性争议、

劳资纠纷等社会关注问题，事故确属安全管理缺失与违规作业导致的生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

烟台胜越公司作为事故直接责任单位，其安全生产主体责任未落实，具体问题如下：

烟台胜越公司作业现场管控与设备安全管理方面存在疏漏。夜间作业无照明、无监护，未严格落实吊装作业前安全检查制度；事故报告责任未履行，事故发生后未按规定向应急管理部门报告，存在瞒报行为。[8]

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员

姜桂勇，男，群众，烟台胜越公司劳务人员。作业过程中违规站立于汽车吊回转半径内，对事故发生负有责任，鉴于在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

董壮壮，男，群众，烟台胜越公司劳务人员，负责驾驶及操作200吨汽车吊，违反安全生产有关规定，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪[9][10]，建议依法追究刑事责任。

---

[8] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

（三）对有关公职人员的处理建议

李德前，男，中共党员，蓬莱区住建局城乡建设事务服务中心安全科科员，负责该项目监督管理，未发现相关单位安全主体责任落实不到位，履职不到位，对事故的发生负有监管责任，建议上报蓬莱区安委会，由安委会办公室进行批评约谈，并作出书面检查。

陈福建，男，中共党员，蓬莱万华新材料低碳产业园管理服务中心，应急环保部副部长，负责蓬莱万华园区的安全生产与应急处置工作，未规范履职监管不到位，对事故的发生负有监管责任，建议上报蓬莱区安委会，由安委会办公室进行批评约谈，并作出书面检查。

（四）对事故责任人员的行政处罚

1.**王卫锋**，男，群众，烟台胜越公司法定代表人。负责公司全面工作。①履行主要负责人安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[11]，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[12]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[13]的规定，由烟台市蓬莱区应急管

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：...
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；...
[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产 管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。
[13]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，

理局对其处2023年年收入40%的罚款;②未按规定报告事故，构成瞒报，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[14]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[15]的规定，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处2023年年收入60%以上至80%以下的罚款;合并处罚，由烟台市蓬莱区应急管理局对其处2023年年收入100%以上至120%以下的罚款。

2.于胜浩，男，群众，烟台胜越起重工程有限公司吊车车队队长。于胜浩安排吊车司机董壮壮将吊车送至河海蓬莱项目工地以备次日使用，但未明确禁止私自变更作业计划，也未对作业时间、作业范围及安全条件作出严格限定。其未发现并制止董壮壮、刘军、姜桂勇三人私自将次日配重块加装作业提前至夜间非工作时间进行的违规行为，导致作业脱离公司安全管控。对事故的发生负有管理责任。建议处上一年年收入20%以上30%以下罚款。[16]

（五）对事故责任单位的行政处罚

烟台胜越公司。落实企业安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一

导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条:生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[15]《山东省生产安全事故应急办法》第十一条第一项：事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

[16]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位及其有关责任人员对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

十四条第一项[17]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[18]规定，建议烟台市蓬莱区应急管理局对其处50万元以上70万元以下的罚款；对瞒报事故情形，建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一款[19]，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》[20]，建议烟台市蓬莱区应急管理局对其处100万元以上150万元以下的罚款。

六、事故主要教训及防范整改措施

本起事故教训深刻，暴露出从企业到监管多个层面的系统性缺失，必须引以为戒：

（一）事故核心教训

1.企业主体责任未落实：烟台胜越公司安全管理体系虚设、培训流于形式，主要负责人履职缺位；对其场外临时作业失管，进而埋下事故隐患。

2.危险作业管控不到位：作业人员擅自变更计划、夜间无照明无监护冒险作业，暴露出企业危险作业的审批、交底、监护流程并未实际落地，脱离规程的高危作业直接将人员置于无防护险境。

---

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[19]《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第二款：生产经营单位违反本办法规定，谎报或者瞒报生产安全事故的，依照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处100万元以上500万元以下的罚款，……。

[20]《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》149号第1档：对事故发生单位处100万元以上150万元以下的罚款。

3. 企业监管力度不足：烟台胜越公司这类企业管理的问题具有普遍性，反映出监管对流动性强、风险高的企业检查深度不足，未能有效督促其补齐安全短板。

（二）针对性防范整改措施

1. 筑牢企业主体责任根基：高危作业专业承包单位需杜绝安全管理“形式化”，健全全员全流程责任体系，将危险作业审批、现场监护、设备检查、培训考核等制度落地；企业主要负责人要履行第一责任人职责，保障安全投入、管理、培训及应急全到位。

2. 堵塞外包单位管理漏洞：建设、总包单位需严审承包单位资质，清晰界定合同或协议中的安全职责（含场外、非工作时段临时作业），建立承包单位作业动态核查机制，对其计划变更、人员资质、现场措施等实时监督，杜绝“以包代管”。

3. 严控危险作业全流程风险：企业开展吊装等危险作业前，必须完成风险辨识、制定方案、履行审批、交底人员；作业时安排专人全过程监护，确保环境安全、措施到位；严禁无方案、无审批、无监护的冒险作业，严禁擅自变更作业内容与场景。