福山经济开发区烟台多保建筑装饰有限公司“7·19”一般高处坠落事故调查报告

福山区政府事故调查组

2026 年 2 月 9 日

目　录

一、事故基本情况 4
（一）事故发生单位及相关单位概况 4
（二）相关单位、人员之间关系及合同签订情况 5
（三）涉事 9#车间平台情况 6
（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况 7
（五）事故发生经过及现场情况 7
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 8
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后处理情况 10
（四）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 10
（一）直接原因分析 10
（二）其他可能因素排除 10
（三）间接原因分析 10
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11
（一）建议免予追究责任人员 11
（二）对有关公职人员的处理建议 11
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 12
（四）其他处理建议 14
五、事故整改和防范措施 14
一是落实企业安全生产主体责任。 14
二是强化相关方的安全管理责任。 15
三是严格落实属地部门监管责任。 15

2025 年 7 月 19 日 14 时许，烟台多保建筑装饰有限公司在烟台东山电机有限公司 9#车间制作立式漆包机检修平台过程中发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 160 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，福山区人民政府于 2025 年 7 月 19 日批准成立了由区应急管理局、区总工会、区工信局、区住建局、区公安分局、福山经济开发区等有关部门和单位负责人员组成的福山经济开发区烟台东山电机有限公司“7·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”），同时邀请区纪委监委、区人民检察院以及烟台黄渤海新区派员参加，并聘请应急管理专家参与，全面展开事故调查工作。7 月 22 日，烟台市政府安委办对该起事故挂牌督办。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、查阅资料、调取证据、人员询问、查看监控以及专家论证和分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急处置和直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故单位和相关人员责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，烟台多保建筑装饰有限公司“7·19”一般高处坠落事故是一起因员工违章作业导致坠落死亡的一般生产安

全责任事故，且构成迟报。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.承包单位:烟台多保建筑装饰有限公司（以下简称“多保公司”） 。成立于2016年10月20日，位于烟台市经济技术开发区山水名园6号楼一层5号，统一社会信用代码91370610MA3CJYHP2T，法定代表人、主要负责人王某某，类型为有限责任公司(自然人独资),注册资本50万元,经营范围:许可项目包括建设工程施工、住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目包括工程管理服务、金属制品销售、建筑用钢筋产品销售、土石方工程施工、非金属矿及制品销售、园林绿化工程施工、金属门窗工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.发包单位: 烟台东山电机有限公司（以下简称“东山公司”)。 成立于2000年5月11日，位于福山区经济开发区长裕路，统一社会信用代码91370686723276836 6,法定代表人金某某,主要负责人崔某某，类型为有限责任公司（外国法人独资),注册资本700万美元,经营范围:生产销售耐高温绝缘材料及绝缘形件,特种漆包线和变压器、电子电器件、铜线和铝线及产品。

（二）相关单位、人员之间关系及承包合同签订情况

涉事项目名称为年产 3000 吨漆包线技术改造项目，位于福山区经开区长裕路，主要改造内容为购置立式高速拉丝漆包机等设备 21 台，已于 2025 年 5 月 13 日在山东省投资项目在线审批监管平台备案，取得了《山东省建设项目备案证明》。事故发生在尚未购置设备、正制作设备检修平台阶段。经福山区住房和城乡建设局综合评判，该工程无需办理施工许可手续，也无施工资质要求。2025 年 6 月 9 日，东山公司与多保公司签订《合同书》，由多保公司承包东山公司 9#车间平台制作及设备安装工程；6 月 25 日，签订《相关方安全管理协议》、《相关方安全告知书》，明确了双方在安全生产方面的权利、义务与责任。双方约定：①多保公司负责现场安全工作，进入作业区域严格遵守安全生产规章制度，穿戴好劳动防护用品，高空作业必须佩戴安全带，3 米以上应设置安全防护网，作业过程中出现安全问题要向东山公司及时通报、配合处理；②东山公司有权对多保公司开展现场安全检查，发现违章作业和安全隐患责令多保公司立即排除或及时督促整改。

2025 年 6 月 26 日，多保公司与李某华、李某彬 2 名自然人签订《合同书》，雇佣 2 人负责东山公司 9#车间平台制作，多保公司负责提供主材（钢板、铁板、除锈油漆等）、工程机械（如汽车起重机、升降高空作业车）等，李某华、李某彬提供劳务和

辅材（如焊条等）。因人手不足，李某华、李某彬 2 人雇佣李某良（李某华二哥）、李某海、杨某田等 3 名工人提供劳务服务。

（三）涉事 9#车间平台情况

涉事平台（图 1）场所位于东山公司 9#车间东区北部，与西区车间之间有隔离墙，属于相对独立的作业区域。平台主要采用钢结构材质，用于车间安装立式漆包机后的故障检维修，总面积 230 平方米，高度 25 米。平台搭建作业由多保公司组织，平台一层（距地面 3.65 米）已基本铺装结束，西侧预留的设备安装洞口（尺寸：2.1 米*1.63 米）未封堵防护，与其正上方、平台二层（距地面 5.85 米）预留的设备安装洞口尺寸一致，平台二层西南侧边缘已放置 3 张铁板（尺寸：长 4 米*宽 1.51 米，厚度 3 毫米），尚未铺装。



图 1　涉事 9#车间平台图示

（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.多保公司安全管理情况。多保公司实际从业人员仅有主要负责人王某某1人，未建立健全全员安全生产责任制，未建立健全安全教育培训、劳动防护用品发放、安全生产检查、隐患排查治理、事故报告和应急救援等安全生产管理制度；未建立健全高处作业等岗位操作规程。

2.东山公司安全管理情况。东山公司成立了安全生产领导小组，建立了安全生产管理机构，按规定配备了1名专职安全生产管理人员和1名兼职安全生产管理人员；对多保公司的相关方安全管理方面，一是与多保公司签订了专门的安全生产管理协议，约定了双方的安全生产管理职责，二是审查了一线作业人员李某彬、李某华的特种作业操作证，三是对多保公司主要负责人以及李某华、李某彬等进行了入场安全培训，四是对多保公司进行了多次安全检查，督促多保公司及时消除安全隐患，但未核查出多保公司安全生产基础薄弱，不具备安全生产条件等。

（五）事故发生经过及现场情况

2025年7月19日，多保公司主要负责人王某某因腰伤未到作业现场，李某华、李某彬在现场带领李某良、李某海、杨某田制作立式漆包机检修平台。13时许，李某彬在9#车间门口外整理物料，李某良从平台一层回到地面取用钢管工具，李某海、杨某田在平台一层切割边角铁板，李某华在平台二层使用自制的钩

子工具(将钢筋一端折弯,另一端弯成圆环并与捆扎带打结连接,使用时钩子勾住铁板边缘，手拉捆扎带）移动、铺设铁板。

14 时 10 分许,李某华在没有佩戴安全帽和安全带的情况下,使用自制的钩子工具拖拽、移动平台二层铁板时，钩子与捆扎带打结处崩开,李某华重心失稳从平台二层经预留的设备安装洞口坠落地面，事故发生。

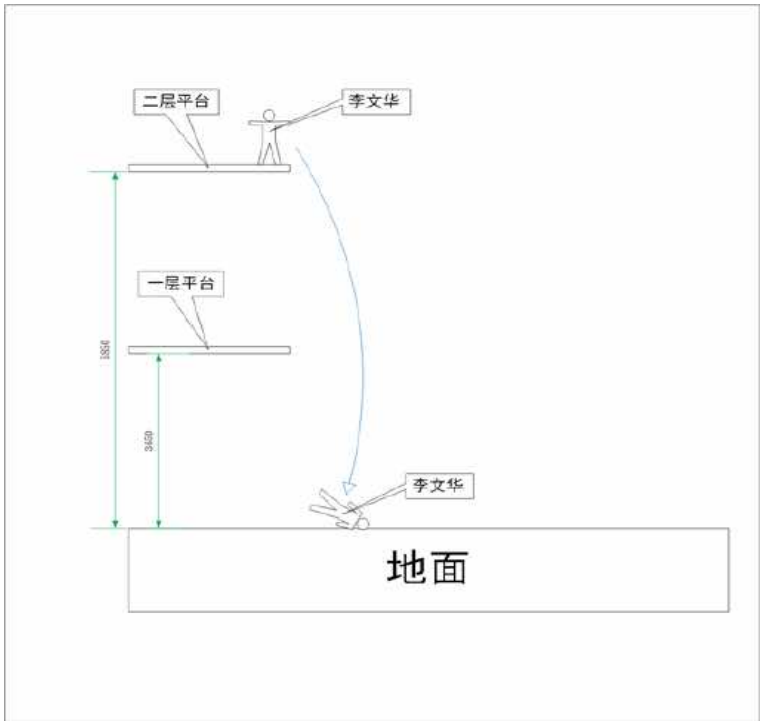


图 2 事故发生示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，造成直接经济损失约 160 万元（不含行政罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7 月 19 日 14 时 14 分许，李某彬拨打 120 急救电话后，立即向多保公司主要负责人王某某报告，王某某随后前往福山区人民医院与伤者等人汇合；东山公司主要负责人崔某某从现场人员处得知事故后，也致电王某某了解情况，要求全力治疗伤者。19 时左右，李某良拨打 110 报警电话并告知王某某伤者死亡消息；19 时 45 分左右，王某某向崔某某报告事故，因不了解事故信息报告流程便委托东山公司报告；20 时 30 分左右，崔某某向福山经济开发区报告，福山经济开发区立即组织开展核查；20 时 54 分，烟台市公安局 110 指挥中心向烟台市应急管理局通报事故情况；20 时 55 分，市应急管理局要求福山区应急管理局核查；福山经济开发区在核查期间接到福山区应急管理局要求核查通知，于 21 时许向福山区应急管理局报告事故；21 时 18 分，福山区应急管理局值班人员向市应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，李某良听到坠地声音，立即跑到李某华坠落处并将其抱起，查看受伤情况，李某彬闻讯后立即跑到事发地点，于 14 时 14 分拨打 120 急救电话，平台一层的李某海、杨某田等人也来到地面，为李某华擦拭血迹，杨某田、李某彬随后到达东山公司外等待、接引 120 救护车。14 时 27 分，120 救护车到达现场，李某良等人将伤者李某华送往福山区人民医院。

（三）医疗救治和善后处理情况

120救护车到达现场后，医护人员立即对伤者进行急救处理，并紧急送往医救治。17时9分，李某华经抢救无效死亡。7月23日，支付家属赔偿款，死者遗体火化，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

该事故发生后，多保公司、东山公司现场人员立即对伤者开展救助，响应迅速、处置得当、救援有序，救援过程中未发生次生、衍生事故。经评估，应急处置总体得当，但信息接报过程中多保公司及其主要负责人构成迟报。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

李某华违章作业，高处作业时未佩戴安全帽、安全带，使用自制钩子工具拖拽、移动铁板时，钩子与捆扎带打结处崩开，重心失稳从平台二层预留的设备安装洞口坠落死亡。

（二）其他可能因素排除

经公安部门侦查，排除自杀、他杀等刑事因素可能性；事故调查组经询问有关人员，调阅有关资料等，排除了自然疾病导致事故的可能性。

（三）间接原因分析

1.多保公司履行安全生产主体责任不到位。法定安全生产管理职责落实不到位，安全生产工作基础薄弱，未建立安全生产规章制度和操作规程，没有设置安全管理机构和安全管理人员，开

展隐患排查治理不到位，对雇佣的灵活用工人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育培训不到位，没有严格的监督、教育灵活用工人员佩戴、使用劳动防护用品，安全管理仅限于口头强调安全，没有采取进一步的更有效措施来杜绝从业人员违章行为的再次发生。

2.东山公司对承包单位安全管理不到位。未核查出多保公司安全生产基础薄弱，不具备安全生产条件等，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的单位。

3.属地单位履行安全生产监管责任不严格。福山经济开发区管委履行安全生产监管责任不严格，督促辖区企业落实安全生产责任不到位、工作标准要求不严。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

李某华，多保公司雇佣从事东山公司设备检修平台制作务工人员，违章作业，高处作业时未佩戴安全帽、安全带，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

王某恒，中共党员，福山经济开发区管委应急管理部科员、片区负责人，履行安全生产监管责任不严格，督促辖区企业落实安全生产责任不到位、工作标准要求不严。建议由福山经济开发区管委对其予以批评教育。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.王某某，多保公司主要负责人，履行安全生产管理职责不到位，且迟报事故，对事故发生负有责任。其对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]规定，由福山区应急管理局对其处以上一年年收入40%的罚款；其迟报事故的违法行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条[3]规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[4]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[5]规定，由福山区应急管理局对其处以上一年年收入 60%-80%的罚款。以上两种违法行为，按照分别裁量、合并处罚的原则，由福山区应

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条　生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项　事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80％的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100％的罚款；

急管理局对多保公司主要负责人王某某进行处理。

2.李某，女，东山公司专职安全管理人员，未核查出多保公司不具备安全生产条件，负有直接管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[6]规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[7]规定，由福山区应急管理局对其处 1 万元-2 万元罚款。

3.崔某某，男，东山公司主要负责人，将平台制作项目发包给不具备安全生产条件的单位，未依法履行安全生产法定职责，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，由福山区应急管理局对其处以上一年年收入 40%的罚款。

4.多保公司，落实安全生产主体责任不到位，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[8]，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[9]，

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：…（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款…

由福山区应急管理局对其处以50万元-70万元罚款的行政处罚；多保公司迟报事故的违法行为，违反《山东省生产安全事故应急办法》第二十二条[10]规定，建议依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款[11]规定，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》由福山区应急管理局对其处以1万元-3万元罚款的行政处罚。以上两种违法行为，按照分别裁量、合并处罚的原则，由福山区应急管理局对多保公司进行行政处罚。

5.东山公司，安全生产管理不到位，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项，由福山区应急管理局对其处以50万元-70万元罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议

建议责成福山经济开发区向区政府作出深刻书面检查，同时抄送区政府安委会办公室。

五、事故整改和防范措施

一是落实企业安全生产主体责任。多保公司等施工企业要深刻吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任，主要负责人要全面履行安全生产法定职责，建立健全安全生产规章制度和操作规

[10]《山东省生产安全事故应急办法》第二十二条　发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当立即启动应急预案，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照有关规定在1小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处；

[11]《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款　生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；

程，按照规定将灵活用工人员纳入本单位统一管理，加强作业人员安全生产教育培训，为其提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，确保其掌握事故预防和应急处理能力，深入开展安全隐患排查治理活动，教育和督促现场作业人员严格遵章守纪，杜绝“三违”行为发生。

二是强化相关方的安全管理责任。东山公司等涉及外包施工的机械行业企业要强化落实相关方安全管理责任，安全生产管理人员要切实履行安全生产管理职责，对发现的问题隐患及时督促整改，深化安全生产风险分级管控与事故隐患排查治理两个体系建设，升级事发区域风险管控，强化对承包、承租单位的现场安全管理，杜绝“以包代管”现象。

三是严格落实属地部门监管责任。针对本次事故暴露出的问题，举一反三，加强事故信息报送培训，指导推动企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，组织同行业、同类型、同工艺企业认真吸取事故教训、开展隐患排查整治活动，聚焦违章作业等行为，开展精准监管执法，严厉打击违法违规行为，对排查出的问题保持严管重罚高压态势，倒逼企业狠抓隐患整改，避免类似事故再次发生。