鼎湖永安珠肇高铁高肇段 GZSG-3 标项目
“3·28”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：鼎湖永安珠肇高铁高肇段 GZSG-3 标项目“3·28”一般高处坠落事故调查组

编制日期：2025 年 10 月 22 日

目 录

一、事故工程概况.....- 3 -

（一）事故项目概况.....- 3 -

（二）事故各方概况.....- 3 -

（三）事发位置情况.....- 6 -

（四）事故发生经过.....- 7 -

（五）人员伤亡和直接经济损失.....- 7 -

二、事故应急处置及评估情况.....- 7 -

（一）事故现场应急处置情况.....- 7 -

（二）应急处置情况.....- 8 -

（三）政府及相关部门接报情况.....- 8 -

（四）事故善后情况.....- 9 -

（五）事故应急处置评估.....- 9 -

三、事故直接原因.....- 9 -

四、事故发生单位及有关企业存在的问题.....- 11 -

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 11 -

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（共1人）..- 11 -

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共2家）- 11 -

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共2人）- 12 -

（四）其他处理意见和建议（共3家企业、4人）.....- 13 -

六、事故主要教训.....- 14 -
七、事故整改和防范措施.....- 15 -

2025年3月28日18时35分许，肇庆市鼎湖区永安镇新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段站前工程GZSG-3标段西江特大桥跨贵广、南广铁路的176#墩，在拆除0号块模板时发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）有关规定，经区人民政府批准，由区应急管理局牵头，市公安局鼎湖分局、区住建局、区人社局、区交通局、区司法局、区总工会、区卫健局和永安镇人民政府等部门参与，同时邀请区纪委监委组成鼎湖永安珠肇高铁高肇段GZSG-3标项目“3·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”），展开事故调查工作。根据调查需要，聘请了安全工程、工程施工、工程设计共计3名专家成立专家组提供技术支撑服务。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求

是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、技术鉴定与专家论证等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了有关责任人员和责任单位的处理建议及事故防范和整改措施。**调查组认定，本起事故是一起因从业人员安全意识淡薄、无证从事特种作业，施工现场安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故工程概况

（一）事故项目概况

涉事项目为新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段站前工程GZSG-3标段（以下简称“涉事项目”），该项目的可行性研究于2021年11月26日获广东省发展改革委批复（粤发改投审〔2021〕100号），于2022年8月25日由广东省交通运输厅以粤交铁〔2022〕391号批复项目初步设计。涉事项目自珠肇高铁江门至珠三角枢纽机场段高明站引出，经佛山高明、肇庆高要和鼎湖，引入贵广高铁肇庆东站，正线全长41.208公里，初步设计概算为96.0亿元，全线设高明（不含）、金利、肇庆东（已有）车站3座，及新庄和甫草线路所各1处，项目建设总工期4年。

（二）事故各方概况

1.建设单位

中国******集团有限公司江门工程建设指挥部（以下简称“江门指挥部”）成立于2016年。负责人：邹某辉，统一社会信

用代码为9****************6，企业地址位于江门市********，所属行业：土木工程建筑业，经营范围：铁路内外建筑工程的勘测设计、施工和维修。

2.施工单位

（1）中铁******局集团有限公司（以下简称“中铁******局”）成立于1998年，法定代表人：赵某鹰，统一社会信用代码为9****************H，企业地址：北京市********，持有：《建筑业企业资质证书》，证书编号：D********1，有效期：2028年12月22日，资质类别及等级：...铁路工程施工总承包特级；...桥梁工程专业承包壹级...；《安全生产许可证》，编号：（京）安许证字〔2022〕1****5，许可范围：建筑施工，有效期：2022年09月26日至2025年09月25日。

（2）中铁******局集团有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）成立于2020年，负责人：邱某，统一社会信用代码：9****************2，企业地址：北京市********。

江门指挥部与中铁******局签订《合同协议书》，珠肇高铁高肇段由中铁******局实施施工总价承包。另根据中铁******局《关于成立中铁******局集团有限公司珠肇高铁高肇段GZSG-3标项目经理部的通知》，珠肇高铁高肇段由北京分公司代表中铁******局组建项目经理部对该项目施工组织、工程质量、安全生产及工程结算等进行全面管理。

3.涉事劳务分包单位

******前顺建筑劳务分包有限公司（以下简称“前顺公司”）成立于2015年，法定代表人：李某伟，统一社会信用代码：9**********G，企业地址：河北省********，持有：《建筑业企业资质证书》，证书编号：D********3，有效期：2029年12月24日，资质等级：不分专业施工劳务不分等级；《安全生产许可证》，编号：(冀)JZ安许证字[2017]0****9，许可范围：建筑施工，有效期至2026年08月26日。

（1）劳务分包合同签订情况：北京分公司与前顺公司签订《珠肇高铁高肇端GZSG-3标项目连续梁及部分墩台身工程》，约定由前顺公司承担该项目连续梁及部分墩台身工程的劳务施工。

（2）劳务分包项目管理架构及相关人员情况：

项目负责人：刘某甲，负责前顺公司驻涉事项目全面工作，持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员《安全生产考核合格证书》，编号:冀建安C3(2024)0*****1；

专职安全员：王某龙，负责前顺公司驻涉事项目安全生产管理工作。

魏某旺（死者），与前顺公司签订《劳动合同书》，约定魏某旺的工作岗位为普工。

4.监理单位


*******诚业工程建设监理有限公司（以下简称“诚业公司”），法定代表人：孙某兵，注册资本为1500万元人民币，统一社会信用代码为9**********1，企业地址位于北京市

********。其持有工程监理资质证书，证书编号：E********5-4/1，资质等级：...铁路工程监理甲级；...。

（三）事发位置情况

事发点位于肇庆市鼎湖区永安镇恒丰路（西江特大桥北端），即涉事项目内（108+108）mT 构转体梁工程 176#墩。该转体梁工程采用挂蓝悬臂浇筑+转体，176#墩为转体墩，转体连续梁沿铁路方向挂蓝对称悬臂浇筑形成 T 构，随后 T 构顺时针转体 300 转动到位。176#转体墩高为 13.50 米，桥面高为 26.8 米，0#块长度为 14 米，桥面宽度为 11.8 米。

现场勘察发现，待拆钢模板尺寸为 1.8×1.6×11.54 米，因其尺寸较大，待拆钢模板位置的安全防护栏杆被临时拆除，存在约 3.1 米的缺口，缺口处平台距离地面的高度为 12.95 米，正对缺口处

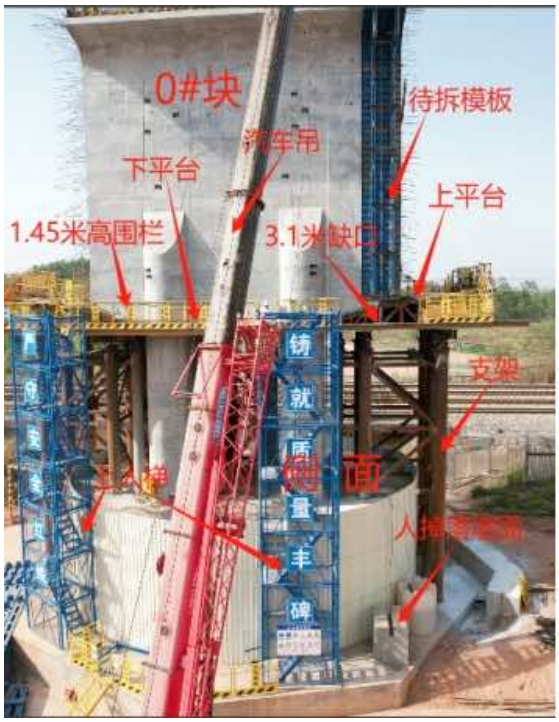



的地面有一个长 2 米宽

1.45 米、高 1.65 米的混凝土墩，死者实际坠落高度为 11.3 米（详见图一）。

图一 176#墩正、侧面图

（四）事故发生经过

2025 年 3 月 28 日 18 时 30 分许，前顺公司班组长王某龙安排杂工魏某旺、许某耀、吊车司机梁某辉在 176#墩加班完成（108+108）mT 构转体梁 0#块最后一块钢模板拆卸工作。魏某旺位于下平台工作（距离地面高度约 11 米[1]），许某耀位于上平台工作（距离魏某旺约 10 米），梁某辉操作吊机。

18 时 35 分许，魏某旺在行经安全防护栏杆缺口处时，未注意脚下情况，踏空导致坠落。王某龙、许某耀、梁某辉三人都忽然听到有人喊了一声，循声看去发现魏某旺脸部朝上躺在离地面约 1.65 米的水泥墩上，其有佩戴安全帽、安全带，身上没有血迹。

（五）人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，死者魏某旺，45 岁，******人，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失 170 万元。

[1]《高处作业分级》GB/T 3608-2008 :3.1 :高处作业 在距坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

发生事故后，王某龙立即给前顺公司现场负责人刘某甲打电话汇报情况。刘某甲到达现场后和王某龙将魏某旺抬到地面。刘某甲将现场事故情况向北京分公司驻涉事项目安全总监刘某乙汇报。刘某乙将现场事故情况向北京分公司驻涉事项目经理孙某厂汇报。

（二）应急处置情况

3月28日18时40分，贝水创伤骨科医院接获求助电话并立即派遣医护人员赶赴现场，因伤员系高处坠落、伤势严重，贝水创伤骨科医院随即致电四会万隆医院请求协助救援。

3月28日19时10分，四会万隆医院救护车从医院出发赶赴现场。

3月28日19时52分，四会万隆医院医护人员抵达现场，经过医护人员检查，涉事工人已无生命体征。

3月28日22时35分，鼎湖区永安镇卫生院接到救援指令，得知该工地发生事故且有人员受伤需救治，遂派出值班医生、护士及司机赶赴现场。

3月28日22时48分，鼎湖区永安镇卫生院医护人员到达现场，经检查，涉事工人无生命体征，呼吸、心跳已停止，心电图呈直线，宣告其临床死亡。

（三）政府及相关部门接报情况

3月28日22时10分许，市公安局鼎湖分局永安派出所接到事故情况报警并到现场处警，民警到达现场后发现一名男子受伤倒地，随后通知医护人员到场抢救。

3月28日23时30分许，市公安局鼎湖分局刑事技术中心法医和技术人员到场勘察和检查。

3月29日凌晨1时30分许，市公安局鼎湖分局刑事技术中心法医通知肇庆市殡仪馆工作人员将遗体运走。

3月29日8时许，永安镇人民政府接到涉事项目经理孙某厂报告。

3月29日8时27分，市公安局鼎湖分局将事故情况报市公安局及区应急管理局。

3月29日9时19分，区应急管理局接到区总值班室转来相关情况。

3月29日9时36分，永安镇人民政府通过粤政易向区应急管理局值班室报告情况。

3月29日10时许，永安镇人民政府主要领导、职能部门分管领导、分管安全领导前往现场处置。

3月29日16时30分许，永安镇人民政府通过粤政易向区应急管理局值班室进行事故续报。

（四）事故善后情况

4月3日，前顺公司与魏某旺家属达成赔偿协议，赔偿款已全部到位。善后处置过程中，死者家属情绪可控，未造成社会不良影响。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，北京分公司启动应急预案，现场人员立即组织现场救援并及时拨打急救电话，但未在规定时间内向有关部门报告事故情况，存在迟报情节。属地政府和相关职能部门接到事故信息后及时响应，应急处置工作有序开展，责任落实到位。

三、事故直接原因

魏某旺安全意识淡薄，一是在施工作业过程中未与安全防护栏杆缺口保持安全距离；二是临边作业时未按规定将安全带的挂钩扣在牢固的位置[2]；三是未依法取得高处作业操作证上岗从事高处作业[3]。

四、事故发生单位及有关企业存在的问题

1.前顺公司安全生产主体责任落实不到位。一是未在有较大高处坠落风险的安全防护栏杆缺口处设置明显的安全警示标志[4]；二是安全教育培训和安全交底不到位，未使从业人员充分了解本

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

岗位作业过程中存在的危险因素及安全操作规程[5]；三是现场安全监管不力，现场管理人员没有及时发现并制止死者未正确使用安全带的违规操作行为[6]；四是安排未依法取得高处作业操作证的从业人员上岗从事高处作业。

2.北京分公司未及时报告生产安全事故[7]。该事故发生时间为2025年3月28日18时30分许，该公司向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告事故时间为2025年3月29日8时许，未在法定时间1小时内报告。

3.诚业公司监理责任落实不力。一是未安排监理人员进一步全面核查事发现场涉及高处作业人员的资质情况[8]，未能及时发现死者未持有高处作业操作证并制止死者从事高处作业工作。二是作业过程监理缺位，现场旁站监护不力，未能及时发现并消除平台护栏缺口处存在的安全隐患[9]。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[8]《铁路建设工程监理规范》第7.1.3条：项目监理机构应审查承包单位、分包单位的安全生产许可证及特种作业人员的资格证、上岗证是否有效；检查安全生产规章制度、机构及专职安全生产管理人员配备情况；检查承包单位对分包单位安全生产规章制度的落实情况；检查施工人员的安全培训计划和落实情况。

[9]《铁路建设工程监理规范》第7.1.9条：项目监理机构应检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故单位和有关人员责任认定和追究提出如下意见:

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（共1人）

魏某旺，男，群众，前顺公司杂工，事发时负责模板拆除工作，安全意识淡薄，未取得高处作业操作证进行高处作业，违章冒险作业，未正确使用安全带，对事故负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共2家）

前顺公司，在本次事故中安全生产主体责任落实不到位，未在有较大高处坠落风险的安全防护栏杆缺口处设置明显的安全警示标志，未有效进行安全教育培训和现场监督管理，违法安排未依法取得高处作业操作证的从业人员从事高处作业，对事故负有责任，建议鼎湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[10]依法对其实施行政处罚。

诚业公司未进一步对施工作业现场进行有效监理，未安排监理人员进一步全面核查事发现场涉及高处作业人员的资质情况，未能及时发现并制止未依法取得高处作业操作证的从业人员从事高处作业，作业现场监护不力，未能及时发现并消除平台护栏缺口处存在的安全隐患，建议由区交通局依法对诚业公司作出处

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

理并报区安委办备案。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共2人）

李某伟，男，群众，前顺公司主要负责人、法定代表人，负责前顺公司全面工作，未有效履行生产经营单位主要负责人职责，对事故负有责任，建议鼎湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[11]依法对其实施行政处罚。

邱某，男，北京分公司负责人，未及时向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告生产安全事故。该事故发生时间为2025年3月28日18时30分许，该公司向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告事故时间为2025年3月29日8时许，未在法定时间1小时内报告。建议鼎湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[12]依法对其实施行政处罚。

（四）其他处理意见和建议（共3家企业、4人）

1.前顺公司

刘某甲，男，群众，前顺公司驻涉事项目现场负责人，施工安全巡视不力，未及时发现事故现场存在的风险隐患并采取有效措施，未及时制止从业人员违规作业，建议前顺公司根据本公司规章制度对其内部处理并报区应急管理局备案。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

王某龙，男，群众，前顺公司班组长，未及时发现事故现场存在的风险隐患并采取有效措施，未及时制止从业人员违规作业，建议前顺公司根据本公司规章制度对其内部处理并报区应急管理局备案。

2.北京分公司

为深刻吸取事故教训，进一步加强事故隐患排查整治，举一反三做好涉事项目现场安全管控工作，建议由区交通局对北京分公司进行约谈并将约谈情况报区安委办。

孙某厂，男，党员，北京分公司驻涉事工程项目经理，未及时向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告生产安全事故。该事故发生时间为2025年3月28日18时30分许，该公司向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告事故时间为2025年3月29日8时许，未在法定时间1小时内报告。建议北京分公司根据本公司规章制度对其内部处理并报区应急管理局备案。

3.诚业公司

李某卫，诚业公司驻涉事工程专业监理工程师，未进一步对施工作业现场进行有效监理，未进一步核查事发现场涉及高处作业人员的资质情况，建议诚业公司根据本公司规章制度对其内部处理并报区应急管理局备案。

六、事故主要教训

（一）安全生产发展理念不牢。前顺公司未能牢固树立安全生产红线意识，未能进一步落实《中华人民共和国安全生产法》

《广东省安全生产条例》等相关法律法规，除了从业人员安全意识薄弱，违章作业外，也暴露出前顺公司及相关安全生产管理人员在项目施工过程中安全职责履行不到位、安全教育培训不落实、隐患排查治理不彻底的问题。

（二）危险作业现场监督管理不力。现场安全管理人员日常巡视流于形式，一是未能及时发现从业人员未正确使用安全带的隐患并消除事故隐患。二是安排未依法取得高处作业操作证的员工从事高处临边工作。三是未在涉及高处临边作业的现场设置明显的安全警示标志。

（三）现场作业人员安全意识淡薄。现场工人魏某旺的风险防范意识薄弱，身上虽有佩戴安全带，但未正确将安全带挂钩挂在牢固部位，也未及时调整自身所处位置远离平台边缘；其作业时所处位置高度距离地面约 11 米，未依法取得高处作业操作证而从事高处临边作业，也是引发事故的重要导火索。

（四）事故及时报告意识有待加强。事故发生后，前顺公司、北京分公司虽有及时履行救助伤者职责，但未及时向属地政府、区应急管理局、区交通局等有关部门报告事故情况，致使属地政府及相关部门未能及时掌握事故情况。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，有效防范和坚决遏制事故发生，提出以下建议措施：

（一）前顺公司、北京分公司要深刻吸取事故教训，举一反三，严

格落实企业安全生产主体责任，结合本单位施工作业实际对从业人员进行安全生产教育培训考核，重点加大对本单位施工队长及班组长的教育培训考核，保证作业现场管理人员和工人具备安全意识和风险辨识能力，坚决杜绝“三违”现象；加强对施工现场风险辨识，安排专门安全管理人员对吊装作业、高处作业、临边作业等危险作业行为实施有效的安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；强化高处作业等特种作业管理，严格把好特种作业人员持证上岗“安全关”；进一步加大对分包单位的管理力度，完善分包合同或安全生产管理协议中约定各自安全生产管理职责，并督促严格履行，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期开展安全检查，及时发现并消除施工过程中存在的各类事故隐患，确保施工作业全过程安全。

（二）前顺公司、北京分公司要认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关事故及时报告的款项，清楚及时、如实报告生产安全事故的重要性以及相应的法律责任，知悉报告生产安全事故的政府部门、报告内容、时效等关键要素，从思想层面杜绝迟报、漏报、瞒报、谎报现象的发生。

（三）诚业公司要依法认真履行好监理职责，落实好本单位制定的监理细则，严格监督施工单位安全生产职责落实情况，保证从业人员具备足够的安全生产认识和特种作业人员持证上岗，督促施工单位严格按照施工方案进行施工建设，加大对施工现场的隐

患排查力度，扎实做好监理工作，确保施工现场安全。

（四）永安镇人民政府要吸取事故教训，高度重视建筑施工领域的安全生产管理工作，充分利用镇街吹哨，部门报到的工作机制，采取切实有效的管理方式，压紧压实生产经营单位的安全生产主体责任，督促其加强对施工作业现场危险作业的安全管理，加大对辖区内建筑施工领域工程项目的安全检查力度，对问题突出的企业进行通报批评，对发现的违法违规行为，依法移送相关部门进行处理。

（五）区交通局要严格落实“三管三必须”工作要求，进一步落实安全生产监管责任，压实施工作业项目参建单位的安全生产主体责任，督促发包单位严格按照外包外租工作要求，加大对分包单位安全生产工作的统一协调管理，定期开展安全检查，确保各方安全责任落实到位；结合安全生产治本攻坚三年行动，加大对监管项目的执法检查、处罚力度，严厉打击本行业领域内违法违规行为；定期通报曝光典型案例，形成有效震慑作用，坚决防范类似事故再次发生。