索 引 号： 333006806G/2026-0023558

发布机构： 袁州区应急管理局

发文日期： 2026-03-12

公开方式： 主动公开

公开范围： 面向全社会

分类： 安全生产

# 袁州新坊宜春钽铌矿有限公司“10•12”一般坍塌事故调查报告



## 袁州新坊宜春钽铌矿有限公司“10·12”

# 一般坍塌事故调查报告

2025年10月12日，江钨控股集团宜春钽铌矿有限公司运矿车间2号线主平窿溜井放矿斗检修过程中，溜井壁+628m及以上50余t岩石分次坍塌，造成1名员工在振动给矿台板（+606m）清渣作业被困，抢救无效死亡。

宜春市安防办向袁州区印发了《关于对宜春钽铌矿有限公司“10·12”一般事故查处实行挂牌督办的通知》（宜市安防办字〔2025〕66号），袁州区人民政府于10月17日成立了由区应急管理局、区政府办、市公安局袁州分局、市自然资源局袁州分局、区总工会等单位组成的事故调查组，并邀请国家矿山安全监察局江西局、区纪委监委、区检察院、1名国家非煤矿山库专家和1名省非煤矿山库专家派员参与事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》《江西省安全生产条例》《国家矿山安全监察局关于印发<矿山生产安全事故报告和调查处理办法>的通知》等法律法规和有关文件规定，对该事故开展了调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问证人、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失等情况，认定了事故的性质，对事故单位及有关责任人提出了处理建议。

调查认定，宜春钽铌矿有限公司“10·12”事故是一起因运矿车间2号线主平窿溜井壁岩体分次坍塌引起的一般生产安全责任事故。

## 一、事故单位基本情况

### （一）事故发生单位基本情况

#### 1. 企业总体情况

宜春钽铌矿有限公司始建于1970年，是江西省属重点国有企业江西钨业控股集团有限公司的全资子公司。公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本为贰亿元整，2024年2月4日法定代表人变更为曾*挥，营业执照统一社会信用代码：91360900161002680M，于1998年取得了采矿权，现采矿许可证编号为：C3600002**********264，由江西省自然资源厅颁发。

#### 2. 事故车间概况

宜春钽铌矿有限公司运矿车间2号线溜矿井始建于2009年2月，于2013年10月投产。由垂直深度200m溜矿井、长度800m主平峒、梯子间、通风井组成。溜井分为两段，第一段自井口至+664m为设计内空直径为3.5m圆形裸巷井筒，第二段+664m标高以下设计边长为6.5m方形裸巷储料仓组成。因长年矿石碰撞井壁，井筒内空容积有所扩大。溜井已设置+612m、+632m、+664m观察平台并与梯子间联接，主要供工作人员检查溜井使用；井下采用对角式通风方式，一路由主平峒进风经梯子间至+664m回风平峒排至地面；另一路由+800m溜井口、溜井至+664m回风平峒排至地面，风井采用轴流式风机抽风。溜井储矿高度一般控制在+630m至+664m之间，严禁低于+613m和高于+664m标高。

正常运行时采用两班八小时工作制，检修作业时采用三班八小时工作制。

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 图1 主平窿 | 图2 运输平硐 | 图3 职工被困位置 |

（二）事故发生过程

**1. 事故起因**

按照宜春钽铌矿有限公司2025年安全生产工作计划，在10月开展年终检修工作，分两个阶段进行，第一阶段检修钟家市选矿厂2号生产线和运矿车间2号线为主。对此，宜春钽铌矿有限公司党委委员、副总经理，安全生产分管领导武*飞于9月25日组织召开了年终检修专题会议，主要部署检修工作，同意各车间制定的年终检修安全工作方案，其中运矿车间2号线检修工作定于10月10日起正式开始执行。

**2. 作业现场基本情况**

对溜井进行检修，车间已制定《2025年运矿车间2号线振动台板专项检修方案》。具体内容措施如下：一是在+760m标高和+720m标高处进行爆破作业（俗称空气炮），主要利用冲击波清除溜井壁内的浮石和粘矿。二是在抽风井+664m观察巷安装卷扬机悬挂钢丝绳将安全气囊吊至+609m标高。三是在溜井底+606m标高安全气囊下部

搭建安全棚（图4），安全棚采用15根12号槽钢做底梁，上面斜铺2m长70mm厚的木板。



图4 安全棚

### 3. 事故发生经过

2025年10月12日16时，兰*达、刘*和王*彬在班长李*带领下一起接班继续开展检修作业，主要从事安全棚木板铺设，给安全棚加装横梁和两个支撑。经车间安全员杨*贵检查无异常后，开始清理给矿台板上部余渣，为下一步更换给矿台板作准备。20时55分34秒，溜井壁出现第一次垮塌，井壁突发岩石脱落冲击安全棚，声音较大，造成少许岩石滚落；20时55分46秒，溜井壁出现第二次垮塌，岩石冲击安全棚，声音巨大，但仍未击垮安全棚，李*、兰*达和刘*一同撤离作业点（图5），并于20时55分54秒到达安全区域（图6），当时刘*埋怨王*彬还不快出来，王*彬以安全棚下最安全为由拒不撤离；20时56分06秒班长李*责令王*彬赶快撤出作业点，随后多人一同催促其撤离作业点，其仍未服从命令，错失撤离时机；20时56分18秒，溜井壁出现第三次垮塌，岩石击垮安全棚并于左侧顺势而下直至矿车厢（图7）。



图5 第二次垮塌时，职工开始撤离作业点



图6 李*（右）、兰*达（左）和刘*（中）3名职工已退出作业点



图7 第三次垮塌时岩石顺势冲入矿桶该时人员被困

（三）事故现场情况

当时王*彬位于右侧,垮塌岩石连同安全棚将王*彬腰部及以下全部被埋，造成王*彬俯卧于安全棚下（图8）。



图8 职工被困照片

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者王*彬，男，汉族，身份证号码362201**********，江西省宜春市袁州区环城南路595号，系宜春钽铌矿有限公司运矿车间2号线职工。

企业救援费（含医疗费）5万元，设备设施损失8万元，补偿款158万元。经核算，累计直接经济损失为171万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故报告

人员被困后，当班作业班长李*立即依次向车间副主任殷*春、公司调度室、车间主任周*新汇报，并在调度中心授权下，李*于21时04分拨通120急救中心电话。殷*春于21时12分拨通119消防救援电话。公司安环部安全员龚*强于22时20分拨通宜春市专业森林消防支队电话。

调度值班室接到电话后，依次向公司党委委员、副总经理武*飞、安环部副主任左*杰、职工医院负责人吴*芳、党群工作部主任戴*兴、公司纪委书记马*、选矿厂厂长蔡*、公司党委书记、总经理曾*挥报告。

公司党委书记、总经理曾*挥于21时05分左右接到公司纪委书记马*和调度值班室电话后向江钨控股集团安全环保部负责人报告。

宜春钽铌矿有限公司党委书记、总经理曾*挥于23时01分将事故情况向袁州区应急管理局报告。

袁州区应急管理局于23时14分将事故发生情况向宜春市应急管理局报告，10月13日12时11分向国家矿山安全监察局江西局报告。

### （二）事故现场应急处置情况

10月12日21时06分，宜春钽铌矿有限公司主要负责人曾*挥接到事故报告后，宣布启动溜井事故专项应急预案，成立应急救援指挥部，并担任应急救援总指挥，同时赶往事故现场指挥救援。

应急救援指挥部立即按预案工作流程通知施救处置工作组、医疗救护工作组、后勤保障工作组、疏散警戒工作组、综合协调工作组、物资供应工作组赶赴现场参与应急救援工作。公司其他领导接到应急响应指令后也相继赶赴现场参与事故应急救援相关工作。

21时15分，公司门诊吴*芳等三名医护人员，携带医疗器械赶赴事故现场，对王*彬进行初步检查，判断其下半身存在挤压受伤，但意识、呼吸及脉搏等指标正常。

21时40分，宜春市120救护车抵达事故现场，120医护人员与公司医护人员交接后，进一步完善医疗急救措施。

21时42分和58分，袁州区消防救援大队分成2批到达事故救援现场。

22时55分，23时18分、23时50分宜春市专业森林消防支队分成3批到达事故救援现场，携带破拆工具、救援支架等设备陆续抵达现场开展救援工作。

23时57分宜春市应急管理局到达救援现场。

23时59分袁州区应急管理局到达救援现场，启动袁州区非煤矿山生产安全事故应急救援预案，组织企业、区消防救援大队和宜春市专业森林消防支队、120急救中心、江钨控股集团安全环保部主要负责人和相关专家，共同研究制定营救方案。

结合现场实际情况，为防止上部岩石再次垮塌，造成次生灾害。一是采用了“先稳固、后清理、再施救”的步骤，使用千斤顶、消防空气顶撑器、三角木、方木、木板等工具进行平台支撑稳固后，通过人工剪扩器对受困人员周边碎石进行挤压破碎后，手动清理碎石，为受困人员清理脱困空间。二是持续与受困人员沟通，掌握其意识状态、身体感受，及时将信息反馈给医疗组，为紧急医疗处置提供支撑。

经过全体救援人员连续抢险，最终于次日13时45分将受困人员王*彬送至平硐口，经医护人员诊断其已无生命体征。

10月14日，袁州区应急管理局向宜春钽铌矿有限公司下达了《现场处理措施决定书》（袁应急现决〔2025〕矿山14号），针对该事故，责令企业当日起立即停止生产作业，维护事故现场原状，并暂扣企业《安全生产许可证》（正本和副本），事故调查未结束前不得恢复生产。

（三）善后情况

10月15日，宜春钽铌矿有限公司与死者母亲曾*红签订了协议书，一次性支付人民币158万元。


（四）事故应急处置评估

江钨控股集团、宜春市应急管理局、袁州区应急管理局、120救护车、宜春市专业森林消防支队、宜春市袁州区消防救援大队有关领导和人员迅速赶赴现场开展现场救援处置工作。在救援过程中，因处置得当，未造成次生灾害。10月17日袁州区成立事故调查组，迅速开展现场勘验、检查、询问、收集证据等事故调查。

## 三、事故原因分析

（一）事故直接原因

宜春钽铌矿有限公司运矿车间2号线溜矿井井壁+628m及以上东侧50余t岩石依次坍塌，涉事人员现场应急处置不当。带班班长未果断采取措施，组织职工撤离，因此丧失逃生良机，造成王*彬被困，经抢救无效死亡。

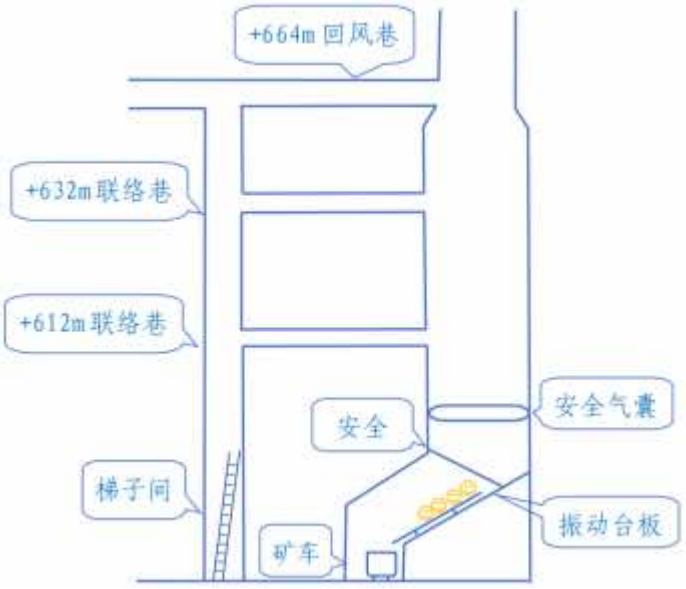

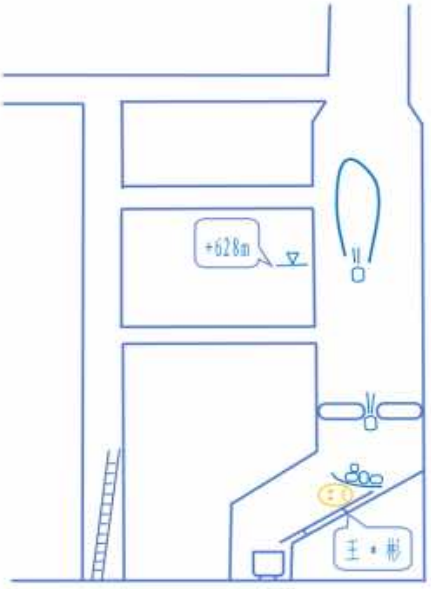
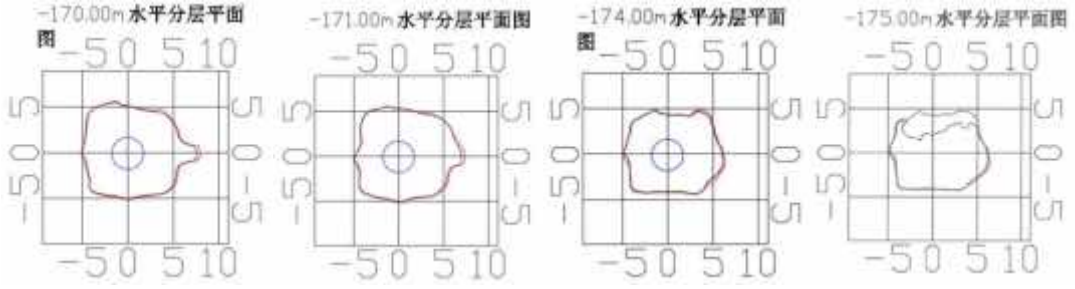




图9 事故前现场示意图　　图10 事故后现场示意图

（二）井壁坍塌情况检测

事故发生后，宜春钽铌矿有限公司再次聘请鑫辉智云集团有限公司（资质证号：甲测资字51101292）对井壁进行三维激光扫描，并提交了《宜春钽铌矿+800溜井三维激光扫描报告》（2025年10月）。通过与2023年2月扫描模型进行对比，-172m（+628m）至-163m（+637m）每m井壁扩大数据明显（均大于3.0$m^3$）大于其

它地段（一般小于3.0$m^3$）（如表1），且扩大区域均位于东侧，具有一定的连续性，井壁仍然平整（如图11、12），综合分析该次坍塌岩石为上述所指井壁岩体，同时排除2023年2月-175m因井壁积留余矿而未扫瞄至井壁的情况。




黑色线为2023年2月井壁　　红色线为2025年10月井壁

图11 +800溜井部分变化较大水平剖面图



图12 坍塌后+800溜井壁视频成像图

表1 井筒体积变化部分数据统计表

| 上分层标高(m) | 下分层标高(m) | 2023年2月体积（$m^3$） | 2025年10月体积（$m^3$） | 体积变化（$m^3$） |
|---|---|---|---|---|
| -161 | -162 | 81.11 | 83.76 | 2.65 |
| -162 | -163 | 82.13 | 85.33 | 3.21 |
| -163 | -164 | 83.63 | 86.91 | 3.29 |
| -164 | -165 | 84.84 | 88.29 | 3.45 |
| -165 | -166 | 85.92 | 89.51 | 3.59 |
| -166 | -167 | 87.42 | 91.01 | 3.59 |
| -167 | -168 | 89.23 | 92.57 | 3.34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| -168 | -169 | 90.57 | 94.34 | 3.77 |
| -169 | -170 | 94.81 | 98.61 | 3.80 |
| -170 | -171 | 96.40 | 100.72 | 4.32 |
| -171 | -172 | 94.65 | 98.25 | 3.60 |
| -172 | -173 | 90.21 | 93.19 | 2.98 |
| -173 | -174 | 84.25 | 87.37 | 3.12 |
| -174 | -175 | 73.51 | 82.54 | 9.03 |

（三）其他可能因素排除

1. 排除自然灾害因素。事故期间本区域无地震波影响，未发生暴雨引起山洪暴发，可排除自然灾害造成井壁坍塌因素。

2. 排除人为破坏因素。事故发生期间周边1km范围内没有人员人事爆破作业；事故现场没有出现人为破坏的异常情况，也未发现有其它异常人员伤亡，可排除人为破坏因素。

（四）事故间接原因

1. 检修作业点安全气囊和安全棚承受力不足，无法承受50余t岩石自20多m高差的冲击势能，造成安全棚垮塌。

2. 空中爆破作业（俗称：空气炮）仅能对井壁松石、浮石进行清理，未能对井壁离层危石清理到位。

3. 风险辨识不到位，宜春钽铌矿有限公司运矿车间2号线振动台板专项检修仅辨识到物体打击、触电、高处坠落、机械伤害、火灾等风险；未将井筒存在坍塌、冒顶片帮等风险辨识出来，制定并落实相应管控措施。

4. 隐患排查治理不到位。宜春钽铌矿有限公司运矿车间2号线振动台板专项检修前未采取有效的技术手段，将井壁存在松动岩

石，有脱落危险（处于不安全状态）的隐患排查出来并予以处理。

5. 新坊镇政府安全生产管理工作不到位,对矿山领域监管履职不力,对矿山企业监管业务不熟,未能督促企业有效开展风险辨识和隐患排查治理。

## 四、责任单位存在的主要问题

宜春钽铌矿有限公司企业主体责任落实不到位，安全风险辨识不到位，隐患排查不深入不彻底，运输车间2号线检修安全技术措施存在缺陷。

## 五、对有关单位和责任人员的处理建议

（一）对责任人员的处罚建议

1. 王*彬（死者，男，32岁，江西省宜春市袁州区环城南路595号，身份证号码362201**********），宜春钽铌矿有限公司运矿车间2号线职工。安全意识淡薄，溜井壁垮塌初期，具有逃生条件，未立即撤离，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2. 李*，男，中共党员。宜春钽铌矿有限公司运矿车间2号线班长。对溜井壁岩石坍塌危险判断不到位，现场未果断采取强制措施督促王*彬撤离，导致错失逃生良机，对事故发生负有重要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第七项规定，依照该企业从业人员人事管理权限，建议宜春钽铌矿有限公司主管部门给予李*行政记大过处分。依据《中华人民共和国安全生产法》第

九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，鉴于其积极组织抢救，减轻危害后果，建议由袁州区应急管理局从轻处罚，对李*给上一年年收入94582.78的20%折合人民币壹万捌仟玖佰壹拾陆元伍角陆分整（小写：￥18916.56元）罚款的行政处罚。

3. 杨*贵，男，群众。宜春钽铌矿有限公司运矿车间安全员。未发现溜井壁存在离层岩石，也未对安全棚施工质量验收把关，未依法履行安全监管职责，对事故发生负有履职不力责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第七项的规定，依照该企业从业人员人事管理权限，建议宜春钽铌矿有限公司主管部门给予杨*贵行政记过处分。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，鉴于其积极组织抢救，减轻危害后果，建议由袁州区应急管理局从轻处罚，对杨*贵给上一年年收入84837.66的20%折合人民币壹万陆仟玖佰陆拾柒元伍角叁分整（小写：￥16967.53元）罚款的行政处罚。

4. 殷*春，男，中共党员。宜春钽铌矿有限公司运矿车间副主任，分管安全、环保工作。未针对检修风险特点，制定切实可行的安全技术措施，对事故发生负有管理不当责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第七项的规定，依照该企业从业人员人事管理权限，建议宜春钽铌矿有限公司主管部门给予殷*春行政记过处分。依据《中华人民共和国安全生产法》第九

十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，鉴于其积极组织抢救，减轻危害后果，建议由袁州区应急管理局从轻处罚，对殷*春给上一年年收入96812.03的20%折合人民币壹万玖仟叁佰陆拾贰元肆角壹分整（小写：￥19362.41元）罚款的行政处罚。

5. 周*新，男，中共党员。宜春钽铌矿有限公司运矿车间主任，全面负责运矿车间安全生产工作。未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有管理不当责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第七项的规定，依照该企业从业人员人事管理权限，建议宜春钽铌矿有限公司主管部门给予周*新行政警告处分。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，鉴于其积极组织抢救，减轻危害后果，建议由袁州区应急管理局从轻处罚，对周*新给上一年年收入129001.61的20%折合人民币贰万伍仟捌佰元叁角贰分整（小写：￥25800.32元）罚款的行政处罚。

6. 左*杰，男，中共党员。宜春钽铌矿有限公司安全环保部副主任（主持安全环保部全面工作）。未督促运矿车间检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有管理不到位责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，鉴于其积极组织抢救，减轻危害后果，建议由袁州区应急管理局从轻处罚，对左*杰给

上一年年收入84341.20元的20%折合人民币壹万陆仟捌佰陆拾捌元贰角肆分整（小写：￥16868.24元）元罚款的行政处罚。

7. 武*飞，男，中共党员，宜春钽铌矿有限公司党委委员、副总经理（分管安全生产、科技管理、固定资管管理等）。未针对运矿车间检修风险特点，参与制定切实可行的安全技术措施，未对安全棚验收把关，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，鉴于其积极组织抢救，减轻危害后果，建议由袁州区应急管理局从轻处罚，对武*飞给上一年年收入137344.40的20%折合人民币贰万柒仟肆佰陆拾捌元捌角捌分整（小写：￥27468.88元）元罚款的行政处罚。

8. 曾*挥，男，中共党员，宜春钽铌矿有限公司党委书记、董事、总经理、企业法人。未组织建立并落实车间安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促车间及时消除生产安全隐患，未及时报告生产安全事故，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项和第七项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议由袁州区应急管理局对曾*挥给上一年年收入159683.67的40%折合人民币陆万叁仟捌佰柒拾叁元肆角柒分整（小写：￥63873.47元）元罚款的行政处罚。

9. 罗*平，男，中共党员，新坊镇政府应急管理办主任。未认真履行对企业的监管职责，对事故负有监管不力的责任，建议罗*平向新坊镇党委、政府作书面检查。

（二）对责任单位的处罚建议

宜春钽铌矿有限公司企业主体责任落实不到位，安全风险辨识不到位，隐患排查不深入不彻底，运输车间2号线检修安全技术措施存在缺陷。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十六条的规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项的规定，建议由袁州区应急管理局对该公司给予人民币陆拾万元罚款的行政处罚。

## 六、事故主要教训

1. 宜春钽铌矿有限公司从业人员意识不强，作业人员位于井壁坍塌危险区域，没有立即撤离危险区域的意识。

2. 宜春钽铌矿有限公司对井壁岩体坍塌危害认识不足，检修作业前采取的空中爆破作业未清除井壁松散岩体；未定量分析井壁岩体坍塌所产生产冲击力并按承载能力悬挂相应的安全气囊和设置相应的安全棚。

## 七、事故防范和整改措施建议

（一）提高政治站位，守牢安全底线

要深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的执行力,抓实抓细各项安全生产工作，守住安全底线和红线。要增强政治敏锐性，始终保持如履薄冰的高度警觉，主动担当作为、履职尽责，警钟长鸣、常抓不懈，做到防微杜渐、防患于未然，坚决维护好人民群众生命和财产安全，有力维护社会大局安全稳定。

（二）落实全员安全生产责任制

要深刻汲取“10·12”事故惨痛教训，强化警示教育，进一步健全落实以全员安全生产责任制为重点的各项安全生产规章制度，把安全生产责任压实到岗位一线，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做到定期分析研判风险、制定对策措施，严格考核奖惩制度，建立起全员负责、全过程控制、持续改进提升的工作机制，从根本上防范化解重大安全风险，保障矿山企业生产安全。

（三）加强现场安全生产管理

制定运输车间2号线溜井危险区支护加固作业、空间窄小（有限空间）区域作业等临时性作业的现场安全确认审批制度，严格执行考勤制度、交接班制度，认真扎实开展安全技术交底工作。同时要科学分析研判作业点围岩岩性，合理采用机械臂代替人工作业等有效的防范措施；要及时归纳总结溜井内作业安全管理的经验教训，从地勘分析、支护设计、监控技术、施工组织管理等方面，健全完善溜井安全管理制度；对溜井内检修作业必须制定有效的安全技术措施，并经专业技术人员审核，做到科学制定支护设计方案，严禁违章指挥作业，严禁违规冒险组织作业，严防漏管失控。

（四）加强全员安全教育培训

要加强对从业人员的安全教育培训考核，特别是“三项岗位人员”教育培训考核，倒逼安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员履职能力；加强从业人员的安全培训考核工作，确保从业人员遵章守纪，切实提高从业人员劳动技能和安全防范意识。系统

开展风险安全辨识，详细排查各系统各环节风险点位，落实风险管控措施和应急措施。

（五）落实属地监管责任

切实落实属地监管责任，深刻吸取事故教训，举一反三，把防范化解非煤矿山安全风险摆在更加突出的位置，坚持底线思维和红线意识，牢固树立新发展理念，紧紧围绕经济高质量发展要求，统筹抓好经济发展和安全生产工作。严格按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的“三管三必须”要求，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动、开展全覆盖安全生产大检查，对发现的安全隐患，切实整改到位。

扫一扫在手机打开当前页

收藏 打印本页 【关闭窗口】

市区县政府网站 市级政府网站

省级政府网站

国家部委网站

其他重要网站



政府网站标识码：3609020003

备案编号：赣ICP备05010765号-1

赣公网安备 36090202000056号

主办单位：袁州区人民政府

承办单位：袁州区人民政府办公室

技术支持：袁州区大数据中心

电子邮件：yzqzwgk@126.com

邮编：336000

网上有害信息举报专区

党政机关

政府网站找错

适老化无障碍服务