坡头南调街道红星悦海湾小区“11•12”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：坡头区人民政府事故调查组

编制日期：2025 年 10 月 13 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故相关人员情况.....3
（四）事故发生经过.....3
（五）事故现场情况.....4
（六）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失.....5
（七）其他情况.....6
二、事故应急处置情况及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）善后情况.....7
（三）事故应急救援评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....8
（三）其他可能因素排除.....9
四、有关责任人和责任单位存在的主要问题.....9
（一）费某兵（死者）.....9
（二）黄某全（装修现场管理人）.....9
（三）黄某（屋主）.....9
（四）行业监管部门履职情况.....10
（五）属地党委政府履职情况.....10
五、事故责任的认定和对有关责任人员的处理建议.....11
（一）建议不再追究责任的人员（1人）.....11
（二）建议给予其他处理的个人（2人）.....11
六、事故主要教训.....12
（一）作业人员安全风险意识淡薄.....12
（二）装修活动实际管理人安全风险意识淡薄.....12
七、事故防范和整改措施.....12
（一）上海红星德荣物业管理有限责任公司湛江分公司要深刻吸取事故教训，健全安全生产责任制，加强安全管理人员配置.....12
（二）行业主管部门和各镇（街）要吸取事故教训，加强协同配合，加强安全监管.....13
（三）各有关高处作业单位、个人要吸取事故教训，在作业前一定要进行安全教育和技术交底.....13

坡头南调街道红星悦海湾小区“11•12”一般高处坠落事故调查报告

2023年11月12日14时许，坡头区南调街道红星悦海湾小区一期5栋发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失115万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院439号令）第十九条、第二十二条规定，坡头区政府依法成立坡头区南调街道红星悦海湾小区“11•12”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组组长由坡头区委常委、副区长杜法光担任，成员分别由坡头区应急管理局、坡头区住房和城乡建设局、坡头区城市管理和综合执法局、市公安局坡头分局、坡头区总工会、坡头区人力资源和社会保障局、坡头区南调街道办事处、市公安局坡头分局海东派出所等单位人员组成，并聘请湛江市2名应急专家，同时区纪委监委同步成立事故追责问责审查调查组，开展追责问责审查调查，依法开展调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘察现场、询问相关人员、查阅相关资料等，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定事故的性质和事故责任，总结事故教训，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，坡头区南调街道红星悦海湾小区一期5栋高处坠落事故是一起因施工人员违规作业、屋主安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

事故发生单位为坡头区南调街道红星悦海湾小区一期5栋（12XX）房，该房屋为毛坯交付在装，不动产权证号：粤2023湛江市（00952XX）号，权利人：黄某，权利性质：出让/市场化商品房，用途：城镇住宅用地，房屋建筑面积：121.81㎡。





（二）事故发生单位安全管理情况

为了满足居住需求，屋主黄某决定对该房屋进行装修，并于2023年10月31日到上海红星德荣物业管理有限责任公司湛江分公司申报装修情况，申报为个人装修，签订了相关的装修承诺

书等资料。该房屋装修期间，屋主黄某委托其叔叔黄某全帮忙跟进装修事宜，装修期间未聘请有资质的装修公司，均为临时聘请的散工，也未与临聘散工签订相关合同，报酬按口头约定金额结付。

（三）事故相关人员情况

1.黄某（屋主），男，汉族，23岁，住址：广东省湛江市坡头区麻贯路668号南油四区。

2.黄某全，男，汉族，57岁，住址：广东省湛江市坡头区麻贯路668号南油四区，与屋主黄某为叔侄关系，受黄某委托帮忙装修房屋，为房屋装修现场管理人员。

3.费某兵(死者)，男，汉族，51岁，住址：四川省宜汉县大成镇瓦窑村，无工作单位，事故发生前是临时聘请的装修工人（打线槽）。

（四）事故发生经过

2023年11月12日上午10时02分，黄某全与费某兵（死者）电话沟通约在红星悦海湾小区一期5栋（12XX)房见面讨论打线槽事宜，双方见面后口头协议以1600元的工价聘请费某兵给该户打线槽和敲墙等装修工作。

约13时，费某兵带齐相关装修工具，独自进入该房准备开工事宜。

约14时，同栋楼一业主许某文刚进入小区，看到有人坠楼，便告知门卫保安王某，经门卫保安确认坠楼者为费某兵。此时费

某兵头部出血，身上无安全帽、安全带及安全绳，且作业时只有其本人单独在现场拆除房屋赠送面积的隔墙，事故调查组推测其是在作业过程中因身体失稳并随木梯坠落至5栋1楼地面上。

（五）事故现场情况


经专家现场勘察，红星悦海湾小区5栋（12XX)房，进户左右送室内面积的隔墙已经打开，右面房间的地面堆积较多砖块。左面房间可见堆积的砖块，正对门口是房间外边，地面有一条约0.3m高反梁，反梁表面放置了一块密目网，反梁的外面是12楼高的开阔空间，没有采取围栏、封闭等防高处坠落的安全措施。





在堆积砖块上面压着一块大约1m（宽）×1.5m（长）砖墙，该大块的砖墙外形是四边形，其中两个边不规则，两个边平整，在房间的墙面上，可见到墙面与被打掉的墙体结合部位痕迹，左边的结合部粗糙，明显是被敲打过，反观右面，结合部相对平整，该大块砖墙边缘距离反梁的外侧边缘约0.5m左右。砖墙距离反

梁的外侧边缘约 2m 左右。

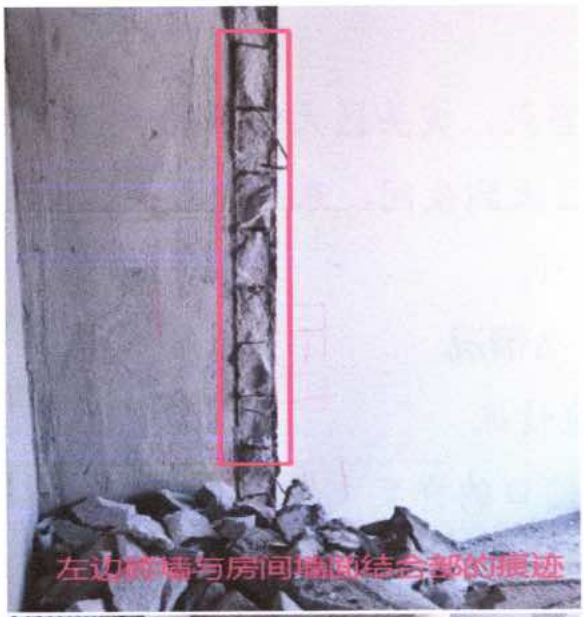







（六）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

本起高处坠落事故共造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事

故造成直接经济损失约115万元。

（七）其他情况

11月12日，本次事故发生当天，坡头区天气阴转多云，最高气温27℃，最低气温18℃，白天到夜间，东风4级，相对湿度79%，紫外线最弱，空气质量30。

二、事故应急处置情况及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

费某兵坠楼后，被刚进小区门口的许某文发现，许某文立即跑去告知门卫保安王某，王某跑到事发现场后，发现坠楼者为5栋(12XX)房的装修工人，立即拨打120和110电话。医护人员及海东派出所人员先后到达现场，经检查确认费某兵已无生命迹象。

16时30分左右，坡头区南调街道办事处接报后，将该事故情况书面报送给区委总值班室，坡头区委、区政府高度重视，时任区委常委、常务副区长吴建文、坡头区应急管理局局长陈日林、坡头区住房和城乡建设局局长陈文杰及坡头区南调街道办事处党工委书记龚默聪第一时间赶赴事故现场，开展相关应急处置工作。

18时10分，坡头区应急管理局值班室接到坡头区南调街道办事处关于红星悦海湾小区一期5栋发生一起高处坠落事故的报告，在综合核实事故相关情况后，于19时23分通过“国家应急指挥综合业务系统”上报事故信息。

（二）善后情况

坡头区南调街道办事处全力对死者家属进行安抚，稳定死者家属情绪。南调街道办事处司法部门全面介入，积极组织双方协商调解。2023年12月1日，屋主黄某与死者费某兵家属王某芬、费某波等人达成协议，由屋主赔偿死者家属人民币30万元。

（三）事故应急救援评估

事故发生后，坡头区南调街道办事处、市公安局坡头分局海东派出所、坡头区应急管理局、坡头区住房和城乡建设局等有关单位反应迅速，第一时间赶赴现场开展应急处置工作，采取有效措施，组织人员开展应急处置，协调市公安局坡头分局海东派出所开展现场调查并对相关人员调查取证做笔录，协调医务人员运送死者遗体，全力维护现场秩序，积极做好群众思想工作、死者家属安抚工作及网络舆情稳控工作，稳控事态，把事故的伤亡和损失降到最低。各有关部门能较好地履行自身职责，善后工作有序开展，死者家属情绪稳定，没有造成次生性事故，没有发生负面舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

由于死者费某兵是一个人独立作业，没有人目睹其作业过程和事故发生的过程，因此，根据现场的证据来分析，费某兵事发前的作业内容是拆除进门左右两边房间的砖墙，到事发时已经完成了进门右边房间的作业，左面房间已经完成砖墙下部及砖墙左

边的拆除作业，事发时，残存的大块墙体坠落楼面，同时向外倾倒，推动了梯子和费某兵向房间的外缘方向移动，导致费某兵从12楼坠落。

1. 费某兵高处作业未正确配带安全帽、安全带和安全绳（防高坠）[1]，在房间外缘，未设置围栏或封闭等安全措施，是事故的直接原因。

2. 费某兵在坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。费某兵作业现场没有按规定设置上述安全保护措施，未能对危险作业环境进行准确研判并进行有效防护，这也是事故的直接原因。[2]

（二）间接原因分析

屋主黄某、装修管理人黄康全安全意识淡薄，雇佣费某兵拆除隔墙和打凿线槽，未签订合同，未明确安全责任，既未提供任何高处作业的安全措施，也未监督费某兵在高处作业时应采取相应的安全措施[3]，施工作业人员作业期间不在现场监护，是事故发生的间接原因。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确配戴和使用劳动防护用品。

《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）

3.2.1 属于下列情况者为直接原因

3.2.1.1 机械、物质或环境的不安全状态

3.2.1.2 人的不安全行为

《建筑施工作业高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[2]《建筑施工作业高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1 坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和分析，排除人为故意、突发灾害等其他可能因素；事发时，只有费某兵独自在现场作业，可以排除交叉作业对其的影响。

四、有关责任人和责任单位存在的主要问题

（一）费某兵（死者）

费某兵在红星悦海湾小区一期5栋12XX房（约35米高）的开放平台临边作业时，安全作业意识淡薄，未能对危险作业环境进行准确研判，且未佩戴安全带、安全帽及安全绳等安全防护用品[4]。

（二）黄某全（装修现场管理人）

黄某全安全意识淡薄，雇佣费某兵拆除隔墙和大凿线槽，未签订合同，未明确安全责任，既未提供任何高处作业的安全措施[5]，也未监督费某兵在高处作业时应采取相应的安全措施，施工作业人员作业期间不在现场监护，未能及时发现及纠正其违法行为[6]。

（三）黄某（屋主）

黄某安全意识淡薄，既未提供任何高处作业的安全措施，也未监督费某兵在高处作业时应采取相应的安全措施，委托不具有

---

[4]《建筑施工作业高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

安全管理资质的人员现场监管，施工作业人员作业期间不在现场监护[7]。

（四）行业监管部门履职情况

坡头区住房和城乡建设局负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作，2023年，为保障辖区各小区物业管理规范有序，印发了《坡头区住房和城乡建设局关于印发<2023年坡头区物业管理专项整治工作实施方案>的通知》（湛坡住建〔2023〕170号），每季度对物业小区日常安全生产工作进行检查，并对存在问题的小区物业企业进行通报和督促整改，促进各小区减少或消除居住有关安全隐患等。全年也根据相关要求，及时开展相关宣传或检查，一是组织开展技能培训或部署会议7次；二是利用微信群累计推送“安全生产”、“消防安全”等资讯50余条；三是开展群众面对面现场宣传150余人次；四是督促辖区物业企业每半年至少开展一次应急演练；五是开展各类安全检查100余次。事故调查组认为，坡头区住房和城乡建设局已依法履行行业安全监管职责。

（五）属地党委政府履职情况

坡头区南调街道办事处负责本行政区域内公共服务、公共管理和公共安全等，2023年，积极开展对辖区住宅室内装饰装修质量安全和居住安全监管落实情况的检查工作，一是召开3次专项安全生产工作会议，利用工作例会组织开展装饰装修施工管理

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

相关法律法规培训以及房屋安全常态化网格巡查业务培训，增强各村（社区）工作人员法律法规意识和业务水平；二是充分发挥各村（社区）工作人员、物业服务机构人员等“前哨”作用，加强对房屋建设、装修改造现场巡查频次，做到安全隐患及时发现、及时核查、及时处置。共排查房屋7376间，其中经营性自建房454间，其他自建房6922间。三是协助和配合住建部门加强对物业的管理工作，督促物业服务机构严格监管住宅小区各项房屋装修行为。同时，督促属地各村（社区）加大房屋安全常识宣传力度，充分利用宣传栏、公示栏、电子显示屏、微信等多种形式加强对建筑施工安全管理的普法宣传，树立文明施工理念，提高安全生产意识，从源头上防范建筑安全事故发生。事故调查组认为，坡头区南调街道办事处已依法履行属地监管职责。

五、事故责任的认定和对有关责任人员的处理建议

（一）建议不再追究责任的人员（1人）

费某兵，自身安全防护意识差，在高处开放平台作业未佩戴安全带、安全帽等防护用品，不慎坠落，对事故发生应负直接责任，但鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）建议给予其他处理的个人（2人）

屋主黄某、现场管理人黄某全，未能督促作业人员佩戴安全防护用品，作业期间也没人现场看护，作业平台无任何防护，对事故发生负有责任。其事后积极配合处理善后事宜，及时对死者进行了经济赔偿，没有造成其他影响。建议由坡头区南调街道办

事处按相关要求对黄某、黄某全进行安全警示约谈。

六、事故主要教训

（一）作业人员安全风险意识淡薄

死者费某兵对高空作业风险认识不足，没有佩戴安全带、安全帽及安全绳等安全防护用品，且现场管理措施不落实，自身安全意识淡薄、安全防护意识差。

（二）装修活动实际管理人安全风险意识淡薄

装修活动实际管理人黄康全没有对危险作业人员提供安全作业环境，工人装修作业时未在场进行安全防范管理。

七、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，防范类似事故再次发生，针对本次事故特点，提出以下防范和整改措施：

（一）各物业公司要深刻吸取事故教训，健全安全生产责任制，加强业主装修活动安全管理的指导

依法健全安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程，着重健全安全生产检查、反“三违”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）、隐患排查治理等制度，堵塞安全管理漏洞，发现违法行为的应及时制止，并依照有关规定报相关部门处理；进一步加强业主装修活动安全管理的指导，通过宣传小册、LED显示屏、公告栏等方式，动员屋主和有资质的装修公司签订装修合同，委托施工方配备专业人员负责现场作业安全管理，避免未经教育培训上岗人员盲目作业，埋下安全隐患，并提醒屋主作为装

修活动的主导单位，应为施工作业人员的提供安全作业环境，切实加强现场监督。

（二）行业主管部门和各镇（街）要吸取事故教训，加强协同配合，加强安全监管

1.建议坡头区住房和城乡建设局深挖潜力，强化人力资源调配，充实加强物业管理行业安全监管力量，并加强监管执法人员教育培训，提升安全监管人员的执法检查能力和水平，把物业管理行业监管部门的安全生产监管职责落到实处。

2.各镇（街）要加强网格化管理，注重加强物业小区的安全检查，配合有关行业主管部门把物业小区的安全监管工作落到实处，加强高处作业安全宣传和检查，并通过多种途径开展高处作业安全宣传教育培训，将作业人员是否穿戴安全防护用品作为检查的重点，提高辖区高空作业从业人员的安全意识，坚决查处和纠正高处作业不安全行为，营造良好安全生产环境。

3.其他行业主管部门要遵循属地管理和行业管理相结合的原则，按照《安全生产法》“三管三必须”要求，牢固树立全区安全生产工作“一盘棋”理念，进一步强化部门与属地党委政府的协同配合，齐抓共管，共同抓好物业管理安全监管。

（三）各有关高处作业单位、个人要吸取事故教训，在作业前一定要进行安全教育和技术交底

各有关高处作业单位在作业前一定要对作业人员进行安全教育和技术交底，作业时要正确佩戴有关安全防护用品，临边要

设置好安全防护措施，且施工作业期间要加强看护。