

临海市沿江镇台州市路友建材有限公司“11•24”一般车辆伤害事故调查报告

发布日期：2026-03-05 15：42　　来源：市应急管理局　　浏览次数：698

2025年11月24日14时30分左右，台州市路友建材有限公司轮胎式装载机（以下简称装载机）在作业过程中，发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约110.8万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《临海市人民政府关于同意授予市应急局有关生产安全事故调查权限的批复》（临政函〔2020〕141号）文件的规定，2025年11月26日，市应急管理局牵头组织市经信局、市公安局、市总工会、沿江镇政府等单位，组成台州市路友建材有限公司“11·24”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，台州市路友建材有限公司“11·24”一般车辆伤害事故是一起因车间杂工安全意识淡薄，违反公司清扫人员安全操作规程，在装载机作业期间违规进入装载机作业区域，导致装载机行进中将其碰倒并从其身上压过，造成人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况。台州市路友建材有限公司（以下简称路友公司），企业持有临海市市场监督管理局2024年11月4日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91331082MAC3GNGW5G，注册资本伍佰捌拾万元整，注册地址为浙江省台州市临海市沿江镇孔化岙村嘉达减震器有限公司，公司法定代表人为孙根德，经营范围为一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料生产专用机械制造；水泥制品销售；水泥制品制造；砼结构构件销售；砼结构构件制造。公司现有员工20人。该公司的主要负责人是孙根德，负责公司的一切生产经营活动；安全生产管理人员是马丽丽，负责公司的安全生产管理工作。

（二）事故发生单位安全管理情况。


1.与事故相关的生产工艺流程。

路友公司通过混料流水线将砂石原料按比例投入混料车间与沥青混合进行搅拌，产出沥青混凝土。

当日沥青混凝土按计划出货后，该公司通过装载机将混料车间料斗中剩余未加沥青的混合原料运回到原料堆场进行储存备用。

装载机驾驶员接到回收指令后，将装载机开到混料车间指定位置，调整好装载机料斗，剩余混合原料通过出料口装入装载机料斗，驾驶员按照固定路线驾驶装载机到原料堆场所在位置，操作装载机将剩料卸载到原料堆场，完成一次回收操作。

事故发生在装载机按固定路线运送剩余混合原料途中，驾驶员驾驶装载机从车间转弯往原料堆场前进的过程中。

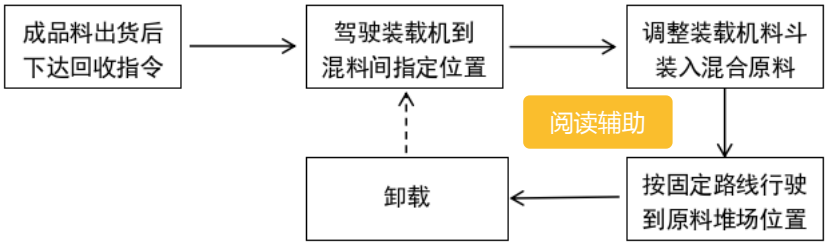

图一：工艺流程图

2.事故车辆、驾驶员信息。

事故车辆信息：轮胎式装载机，车辆(产品)型号LW500HV,车辆(产品)识别代号XUG0500KJKCB05422:发动机型号WP10G220E341,发动机功率162KW,外形尺寸(长*宽*高)8575*3016*3515mm,外廓尺寸(mm)，工作质量17165kg，额定工作载荷5000kg,最高设计车速41km,制造年度2019年。

装载机驾驶员信息：林小明，男，公民身份号码:332**********16，家住**********。已取得由原台州市质量技术监督局锅炉处颁发的编号为CC33100020030094的厂内机动车辆操作证。

3.安全管理机构设置、员工教育和培训、安全管理制度建立情况。

（1）安全管理机构设置情况。路友公司成立了以孙根德为组长，马欢欢为副组长，马丽丽、王辉等为组员的安全生产风险分级管控工作领导小组。

（2）员工的教育和培训情况。路友公司已制定年度教育和培训计划并按照计划落实相关教育培训内容。

（3）安全管理制度建立情况。路友公司建立了安全生产责任制，安全生产教育和培训制度，隐患排查治理制度，安全生产投入保障管理制度，清扫人员安全管理制度（含清扫人员安全操作规程）。

（三）事故发生经过。2025年11月24日14时30分左右，路友公司装载机驾驶员林小明，驾驶装载机从混料间装好剩余物料后，按照正常路线行驶，待其行驶到车间口完成转弯往原料堆场方向行驶时，车间杂工王益德恰好从混料流水线输送带转角处走出，进入装载机作业区域，与装载机前进方向一致，且处于装载机驾驶员视野盲区。王益德被装载机料斗前部右侧位置碰倒，进而被装载机右侧轮胎碾压。

（四）事故现场情况。事故发生在路友公司车间北面进料区，发生事故的设备为厂区内装载机。



图二：事故现场情况示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。此事故造成1人死亡。死者：王益德，男，汉族，54岁，湖南省安化县龙塘乡人，住址：湖南省益阳市安化县龙塘乡*********，公民身份号码：432**********76。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T

6721)核定，事故直接经济损失约为110.8万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况。

2025年11月24日14时30分左右，事故发生时，车间主任王辉站在距离装[阅读辅助]料场边目睹了事故全过程，事故发生后，王辉跑到装载机边大声喊叫并挥手示意停车，装载机驾驶员林小明看到王辉手势后停车，下车查看才发现其驾驶的装载机压到了人。正在车间巡查的孙根德听到王辉喊叫声后，立即赶到现场，此时王益德还尚有呼吸，身体还有反应，孙根德立即拨打120急救电话，同时拨打110报警电话并通知公司相关负责人，随后孙根德组织现场工人对王益德进行心肺复苏急救。15时左右120救护车到达现场，将伤者送至临海市第一人民医院抢救。

接到报警信息后，市应急管理局、市公安局、沿江镇人民政府立即派人赶赴现场勘查。11月26日成立事故调查组，开展事故调查工作。

（二）医疗救治和善后情况。

2025年11月24日16时30分左右，王益德经临海市第一人民医院抢救无效死亡，死亡原因为碾压伤。路友公司及时与死者家属沟通交流，安抚家属情绪，妥善解决死亡赔偿、丧葬补助等问题。2025年11月25日，经沿江镇人民调解委员会调解，路友公司积极配合死者家属办理工亡认定及理赔程序，一次性赔偿死者家属工亡补偿金、丧葬费等共计人民币110万元，上述款项已于2025年11月26日汇入王益德家属指定账户中。

（三）事故应急处置评估。

经事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后路友公司积极做好应急处置工作，应急响应及时、善后处理平稳有序。

三、事故原因分析

事故调查组通过现场勘察、部分视频分析、人员询问等调查，排除了自身疾病、人为故意伤害等可能导致死亡的因素，认定事故直接原因是：车间杂工王益德安全意识淡薄，违反公司清扫人员安全操作规程，在装载机作业期间违规进入装载机作业区域，导致装载机行进中将其碰倒并从其身上压过，导致其死亡。

四、事故企业及相关人员存在的主要问题

（一）台州市路友建材有限公司。

1.安全生产制度落实不到位。路友公司教育培训制度落实不到位，主要负责人孙根德未按规定[]进行安全生产教育和培训；隐患排查制度落实不到位，未按规定[]在装载机作业区域设置明显的安全警示标志，未按规定[]按照公司建立的安全风险分级管控制度采取相应的管理措施，未及时发现并消除生产区域的车辆与其他工种人员存在交叉作业的生产安全事故隐患。

2.安全生产职责履行不到位。路友公司主要负责人孙根德未按规定[]履行职责，未组织制定本单位的装载机安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患；安全生产管理人员马丽丽，未按规定[]履行职责，未组织或参与拟订本单位装载机安全操作规程，未及时排查生产安全事故隐患。

（二）车间杂工王益德。

王益德未按规定落实岗位安全责任，违反清扫人员安全管理制度，在装载机生产作业期间，进入车间进行清扫作业，并违规进入装载机作业区域，导致装载机行进中将其碰倒并从其身上压过，导致其死亡。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）王益德。台州市路友建材有限公司车间杂工，安全意识淡薄，违反《台州市路友建材有限公司清扫人员安全管理制度》有关要求，在装载机生产作业期间，进入车间进行清扫作业，并违规进入装载机作业区域，导致装载机行进中将其碰倒并从其身上压过，造成伤亡，对此次事故的发生负有主要责任，鉴于其在此次事故中已死亡，不再追究其责任。

（二）台州市路友建材有限公司。未对从业人员进行安全生产教育和培训，未在装载机作业区域设置明显的安全警示标志，未按照公司建立的安全风险分级管控制度采取相应的管理措施，未及时发现并消除生产区域的车辆与其他工种人员存在交叉作业的生产安全事故隐患，对此次事故的发生负有责任，建议应急管理部门依法予以行政处罚。

（三）孙根德。台州市路友建材有限公司主要负责人，未履行组织制定本单位的装载机安全操作规程的职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责，对此次事故的发生负有责任，建议应急管理部门依法予以行政处罚。

（四）马丽丽。台州市路友建材有限公司安全生产管理人员，未履行组织或参与拟订本单位装载机安全操作规程的职责，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议的职责，对此次事故的发生负有责任，建议应急管理部门依法予以行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）台州市路友建材有限公司要认真吸取此次事故教训，落实全员安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度和安全操作规程；加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；及时向从业人员如实告知作业场所和工作岗位的危险因素和防范措施，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；进一步完善并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严格落实分级管控措施，全面开展事故隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，确保安全生产。

（二）沿江镇党委、政府要认真吸取此次事故教训，加强企业安全监督巡查，严格督促辖区企业落实安全生产主体责任，全面抓好安全生产监管工作，防止类似事故的发生，确保安全生产形势平稳向好。

附件：台州市路友建材有限公司“11·24”一般车辆伤害事故调查组名单

台州市路友建材有限公司“11·24”

一般车辆伤害事故调查组

阅读辅助

分享到：

【打印本页】【关闭本页】

适老化 无障碍服务

党政机关

安全隐私 | 版权保护 | 联系我们 | 网站地图

主办：临海市人民政府 承办：临海市大数据发展中心

浙公网安备 33108202000328号 备案：浙ICP备05018945号-1 网站标识码：3310820046