墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程“4·14”一般起重伤害事故调查报告

墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程
“4·14”一般起重伤害事故调查组
2024年4月

目录

一、 基本情况.....2

（一） 项目概况.....2

（二）相关单位概况.....2

（三）汽车起重机相关情况.....7

（四）事故相关人员基本情况.....8

（五）事故发生单位安全管理情况.....9

（六）事故发生经过.....9

（七）事故现场情况.....11

（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....12

二、事故应急处置及评估情况.....13

（一）事故现场应急处置情况.....13

（二）医疗救治和善后情况.....14

1.医疗救治情况.....14

2.善后处理情况.....14

（三）事故应急处置评估.....15

三、事故原因分析.....15

（一）直接原因.....15
（二）间接原因.....15
四、对责任单位和有关责任人员的责任认定及处理建议.....17
（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议.....17
（二）对事故责任人的责任认定及处理建议.....18
五、事故整改和防范措施.....21

墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程“4·14”一般起重伤害事故报告

2024年4月14日13时45分，位于墨玉县现代农业园区玉西管委会“和田墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程”施工段发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，墨玉县委、县政府高度重视，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令196号）的要求，经县人民政府同意，成立由应急管理局、公安局、水利局、工会等单位组成的事故调查组，邀请墨玉县人民检察院，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询方式查明事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定事故性质以及事故企业和相关人员的责任。针对事故暴露出的问题,总结分析事故主要教训,提出防范、整改的措施建议。

经调查认定，**墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程“4·14”起重伤害事故是因现场指挥员指挥有误、吊车司机技术不熟练、企业安全生产管理不到位造成的一**

般安全生产责任事故。

一、基本情况

（一）项目概况

发包方：墨玉县水管总站。

承包方：新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司、新疆兵团水利水电工程集团有限公司、新疆嘉盛阳光工程有限公司联合体。

工程名称：墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）。

工程位置：新疆和田地区墨玉县玉西开发区。

工程内容及规模：工程为Ⅲ等中型工程。新建节制分水闸1座，引水渠，沉沙调节池1座(975万m^3)，输水骨干管网及配套管道附属建筑物。

工程承包范围：包括本项目的初步设计、施工图阶段勘测设计、采购、 施工及试运行、配合招标人进行项目竣工验收、提供质保期服务等全部工作内容。

中标价格：2.50%(报价为下浮率，计算基数为批复的概算总投资扣除工程建设监理费、项目法人全过程质量检测费后的金额)。本起事故发生地点位于和田地区墨玉县玉西开发区“墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）”项目输水骨干管网安装施工段。

（二）相关单位概况

（1）总承包单位：新疆兵团水利水电工程集团有限公司，统一社会信用代码：9165****，企业类型：有限责任公司(国有控股)，法定代表人：孙****，注册资本：115969.56万人民币，实缴资本：115969.56万人民币，成立日期：1993年07月08日，营业期限：无固定期限，注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路946号金坤大厦综合楼****，许可项目：建设工程施工;特种设备安装改造修理;公路管理与养护;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车修理和维护;土石方工程施工;金属门窗工程施工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;照明器具制造;照明器具销售;门窗制造加工;门窗销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑用金属配件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;金属材料销售;五金产品零售;五金产品批发;电气设备销售;电器辅件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;通讯设备销售;对外承包工程;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);装卸搬运;住房租赁;非居住房地产租赁;企业管理;企业总部管理;工程管理服务;招投标代理服务;机械设备租赁;园林绿化工程施工;

体育场地设施工程施工;金属结构制造;金属结构销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;新能源原动设备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。新疆兵团水利水电工程集团有限公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D165075990，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级，证书编号：D365026172，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，水利水电工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，铁路工程施工总承包贰级，钢结构工程专业承包壹级。持有《安全生产许可证》，证书编号：（兵团）JZ安许证字[2022]000224，许可范围：建筑施工。

（2）施工单位：新疆兵团水利水电工程集团有限公司,统一社会信用代码：9165****，企业类型：有限责任公司(国有控股)，法定代表人：孙****，注册资本：115969.56万人民币，实缴资本：115969.56万人民币，成立日期：1993年07月08日，营业期限：无固定期限，注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路946号金坤大厦综合楼****，经营范围：许可项目：建设工程施工;特种设备安装改造修理;公路管理与养护;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；土石方工程施工；金属门窗工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；照明器具制造；照明器具销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；电器辅件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；通讯设备销售；对外承包工程；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；装卸搬运；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理；企业总部管理；工程管理服务；招投标代理服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新能源原动设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。新疆兵团水利水电工程集团有限公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D165075990，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级，证书编号：D365026172，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，水利水电工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，铁路工程施工总承包贰

级，钢结构工程专业承包壹级。持有《安全生产许可证》，证书编号：（兵团）JZ安许证字[2022]000224，许可范围：建筑施工。

(3)具体负责现场施工推进单位：新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司，统一社会信用代码：9165****，企业类型：其他有限责任公司分公司，负责人：王****，注册资本：-，实缴资本：-，成立日期：2017年08月07日，营业期限:2017年08月07日至无固定期限，注册地址：新疆和田地区墨玉县其乃巴格街道****，经营范围：水利水电工程施工总承包；市政工程施工总承包；房屋建筑建设工程施工总承包；铁路、公路、土石方工程专业承包；钢结构工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可范围：建筑施工。

经查，2023年9月19日,新疆兵团水利水电工程集团有限公司委托新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司办理“墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC)”项目全过程的合同签订、合同履约、对外结算、工程建设、安全管理、质量管理、进度管理、验收等相关事宜。因此，新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司为“墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）”项目的现场施工推进单位。

（4）工程监理单位：天津市金帆工程建设监理有限公司,统一社会信用代码：9112****，企业类型：有限责任公司(法人独投)，法定代表人：丁进，注册资本：300万人民币，实缴资本：300万人民币，成立日期：2002年04月03日，营业期限：2002年04月03日至无固定期限，注册地址：天津市和平区云南路****，许可项目:水利工程建设监理;建设工程监理;工程造价咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;水利相关咨询服务;承接档案服务外包;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。天津市金帆工程建设监理有限公司持有水土保持工程施工监理乙级资质，证书编号：水建监字第2022102B337号。水利工程建设环境保护监理资质，证书编号：水建监字第2022104D338号。水利工程施工监理甲级资质，证书编号：水建监字第22022101A220号。

（三）汽车起重机相关情况

汽车起重机车牌号为新R****，所有人：艾****，该汽车起重机品牌及型号：中联牌ZLJ5420JQZ55V,车辆识别代号：L5E5H4D3XDA008719,发动机号码：1613A009486,注册日期：2013年10月14日，发证日期：2022年07月07日，检验有效期至2024年10月，检验结果为合格。

该起重机司机：奥****，男，34岁，身份证号码：653222****，家庭住址：新疆墨玉县喀拉喀什镇****，持有机动车驾驶证（准驾车型：B2）。

（四）事故相关人员基本情况

1.麦****，男，31岁，未婚，身份证号码：653222****，墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）项目输水骨干管网场外输水管道安装施工段施工人员，该事故中死亡。

2.奥****，男，34岁，身份证号码：653222****，墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）项目输水骨干管网场外输水管道安装施工段吊车司机。

3.马****，男，36岁，身份证号码：652327****，墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）项目输水骨干管网场外输水管道安装施工段现场指挥员。

4.冶****，男，身份证号码：652322****，墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）项目输水骨干管网场外输水管道安装施工段班长。

5.白****，男，33岁，身份号码:610481****，新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程项目项目部安全员。

7.陈****，男，33岁，身份证号码:430721****，新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）项目经理。

7.王****，男，40岁,身份证号码:610323****,新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司负责人。

（五）事故发生单位安全管理情况

具体负责现场施工推进单位新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司在公司安全管理方面有以下防范和整改措施。**一是**建立安全生产工作领导小组，确定领导小组组长、副组长、组员，并明确组长、副组长、各组员的职责；**二是**制定各类部门、各岗位的安全生产责任制；**三是**项目部各科室签订安全生产目标责任书；**四是**制定各类安全生产标准化管理制度；**五是**制定各部门、各岗位作业人员的操作规程；**六是**已制定安全教育培训计划；**七是**建立应急组织机构，明确各小组人员职责；**八是**制定地震坍塌事故应急救援预案、物体打击事故应急预案、机械伤害事故发生预案、触电事故应急预案、高空坠落事故应急预案、综合应急预案、专项应急预案、暴恐事故专项应急预案；**九是**制定危险源辨识与风险评价报告；**十是**制定墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC)输水管网管道施工方案。


（六）事故发生经过

2024年4月14日11:33分许，负责“墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）项目输水骨干管网工程场外输水管道安装施工段”现场的冶****（班长）组织马****（现场指挥员）、麦****（事故中死亡）、奥****（吊车司机）、阿****（施工人员）、肉****（施工人员）、居****（施工人员）等6人进场开始施工。

2024年4月14日13时29分许，马****（现场指挥员）、麦****（事故中死亡）、奥****（吊车司机）、阿****（施工人员）、肉****（施工人员）、居****（施工人员）等6人在输水骨干管网工程场外输水管道安装施工段安装第三、第四根FRPM玻璃钢管时，因施工段管沟里已放置的第四根FRPM玻璃钢管打压孔方向与施工要求方向不一致，需麦****（事故中死亡）利用提升带调节打压孔位置。麦****（事故中死亡）利用提升带移动FRPM玻璃钢管打压孔方向后，还未走到安全位置，马****（现场指挥员）向吊车司机发出指令喊“师傅”，让吊车司机提升FRPM玻璃钢管。这时，被吊车缓慢抬起的第四根FRPM玻璃钢管因惯性原因向还未走到安全位置的麦****（事故中死亡）方向移动导致第四根FRPM玻璃钢管撞击麦****（事故中死亡）上半身，导致麦****（事故中死亡）半脸侧倒于地面并造成双侧耳、鼻口腔流血。

（七）事故现场情况

1.事故发生地位于墨玉县玉西开发区“墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）”工程项目输水骨干管网工程场外输水管道安装施工段。

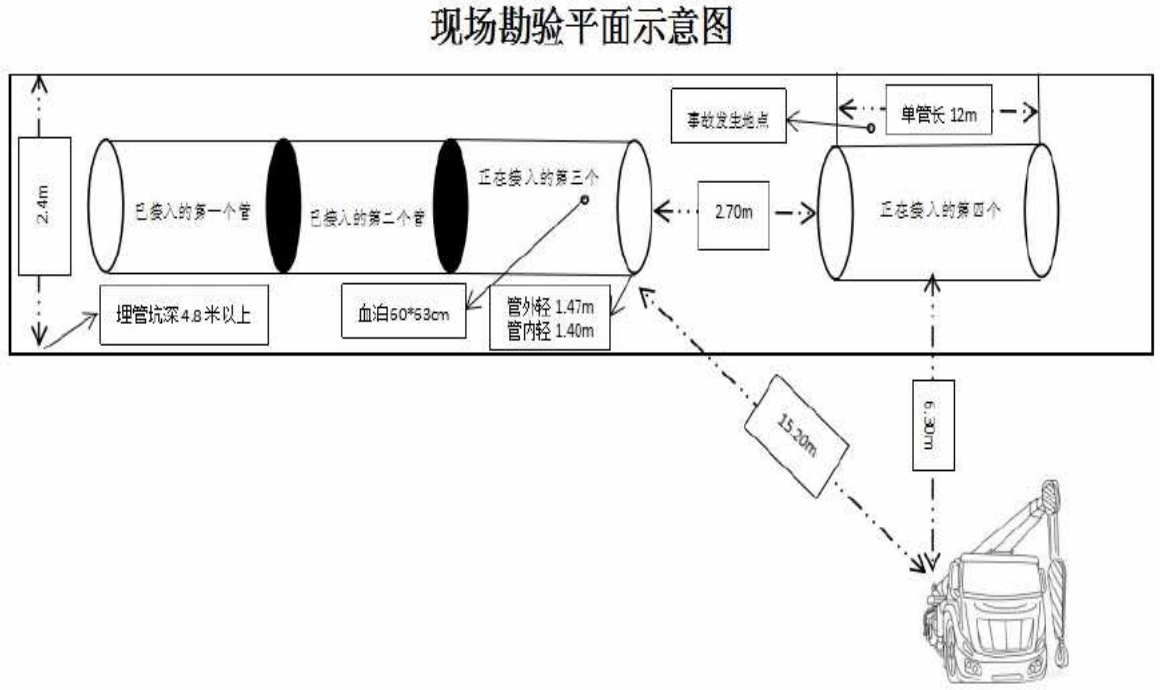

图一　事故现场平面图



图二　事故现场图片

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，死者麦****，男，31岁，身份号码：653222****，墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）项目输水骨干管网场外输水管道安装施工段施工人员。

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）[1]等标准和规定，核定事故直接经济损失约70万元（柒拾万元整）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

肉****（施工人员）发现麦****（事故中死亡）半脸倒于地

面、双侧耳、鼻口腔流血后，立即进入管沟将麦****（事故中死亡）扶起并大声向在管沟中的其余施工人员大声呼救。经过现场其余施工人员的协同努力，4月14日13时33分现场其余施工人员将麦****（事故中死亡）抬至管沟外。同时管沟外的阿****（施工人员）将他的私家车（车牌号：新R****）开到被抬到管沟外的麦****（事故中死亡）身旁。肉****（施工人员）、奥****（吊车司机）、阿****（施工人员）三人一同把*****（事故中死亡）抬至阿****（施工人员）私家车上（车牌号：新R****)。阿****（施工人员）驾驶车牌号为新R****车辆与肉****（施工人员）、奥****（吊车司机）一起把麦****（事故中死亡）送往墨玉县人民医院。于4月14日13点33分在前往墨玉县人民医院的途中肉****（施工人员）拨打医疗救助电话120并把车辆位置与伤势情况告知给了120急救中心。于4月14日13点40分，肉****（施工人员）拨打110。阿****（施工人员）开车将麦****（事故中死亡）送往墨玉县人民医院的路上大约行驶15分钟后与前来救护的墨玉县人民医院120急救车在临近墨玉县现代农业产业园路途中相遇。三人与医护人员一起将麦****（事故中死亡）送上救护车，奥****（吊车司机）陪同医护人员一起前往墨玉县人民医院。于

[1] 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）直接经济损失指因事故造成人身死亡及善后支出的费用和毁坏财产价值。

2024年4月14日14点23分麦****（事故中死亡）在去往墨玉县人民医院的途中死亡。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

事故发生后，墨玉县人民医院急救中心第一时间接到肉****（施工人员）的求救电话向麦****（事故中死亡）所在的车辆方向行驶并在临近墨玉县现代农业产业园路途中与车牌号为新R****的车辆相遇。相遇之后墨玉县人民医院急救车医护人员将麦****（事故中死亡）转墨玉县人民医院急救车辆并送往墨玉县人民医院。

2.善后处理情况

事故发生后，新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司安排专人对事故遇难者家属进行安抚和赔偿相关事宜。后经双方协商，由新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司向事故中死亡的麦****家属支付70万元（柒拾万元整）工亡赔偿。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，墨玉县水利局、公安局、应急管理局等有关单位领导和人员迅速赶赴现场开展现场处置工作，开展现场勘验、检查、收集证据等事故调查。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.马****（现场指挥员）在指挥奥****（吊车司机）吊装FRPM玻璃钢管作业过程中，作为现场指挥员对吊装工作起到至关重要的作用，但未严格执行起重机机械“十不吊”规定，且未确认麦****（事故中死亡）撤出安全距离之前，向奥****（吊车司机）发出指令，导致奥****（吊车司机）提升FRPM玻璃钢管，导致事故发生。

2.奥****（吊车司机）在吊装FRPM玻璃钢管作业过程中，作为汽车式起重机操作员，对马****（现场指挥员）发出的指令未及时作出反应，导致判断失误；二是技术不熟练，操作方法不当。

（二）间接原因

1.新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司在公司安全管理方面虽然建立安全生产工作领导小组，确定领导小组组长、副组长、组员，并明确组长、副组长、各组员的职责，但是安全生产工作领导小组管理混乱，组长、副组长、各个组员未发挥职责作用。

2.新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司在公司安全管理方面虽然已制定安全教育培训计划，但是该公司未履行企业主体责任，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。导致职工安全意识不强，缺乏相关的安全知识。

3.新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司在公司安全管理方面虽然已制定地震坍塌事故应急救援预案、物体打击事故应急预案、机械伤害事故发生预案、触电事故应急预案、高空坠落事故应急预案、综合应急预案、专项应急预案、暴恐事故专项应急预案，但是该公司未履行企业主体责任，未对从业人员进行应急救援演练，导致从业人员不了解各类事故应急处置措施。

4.新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司未按照“墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC)输水管网管道施工方案”要求开挖。按照设计要求管道底宽2.8米、深度3米以上、口宽8.8米，但是新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉分公司在现场挖的管沟底宽2.5米、深度3.5米、口宽4.5米，未按照设计要求开挖。

四、对责任单位和有关责任人员的责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.新疆兵团水利水电工程集团有限公司，未依法落实安全生产主体责任。**一是未落实本单位制定的安全生产规章制度。**经调查，新疆兵团水利水电工程集团有限公司制定的墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC)输水管网管道施工方案中的第九条第一项第四款规定“要求做好沟槽开挖临边围护，维护采用内测钢管加外侧彩

钢板的方式”，但经现场勘验，现场只设置安全警示标识和警戒线，未设置内测钢管加外侧彩钢板的临边围护。**二是安全生产教育和培训不到位。**经调查，新疆兵团水利水电工程集团有限公司未对麦****（事故中死亡）、奥****（吊车司机）、马****（现场指挥员）等进场施工人员进行安全生产教育和培训。**三是未组织应急救援演练。**经调查，新疆兵团水利水电工程集团有限公司未对麦****（事故中死亡）、奥****（吊车司机）、马****（现场指挥员）等进场施工人员告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。新疆兵团水利水电工程集团有限公司对本事故负有主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款之[2]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[3]之规定，建议由应急管理局依法处理。

2.墨玉县水利局作为该项目发包单位未落实对该项目的行业监管职责。违反了新疆维吾尔自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》实施细则第五条（一）、第十五条（一）[4]之规定，依据新疆维吾尔自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》实施细则第七十五条第一款[5]之规定，建议对墨玉县水利局党组进行全县通报。

3.墨玉县现代农业产业园区未按照职责对本管理区域内的“墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC)项目”的安全生产状况进行监督检

查。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4] 自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第五条 各级党委主要负责人安全生产职责主要包括：（一）认真贯彻执行党中央、国务院以及上级党委关于安全生产的决策部署和指示精神，安全生产方针政策、法律法规。第十五条：县级以上各级政府主要负责人的安全生产职责主要包括：（一）认真贯彻落实党中央、国务院以及上级党委和政府、本级党委关于安全生产工作的决策部署和指示精神，安全生产方针政策、法律法规，在权限内依法组织起草安全生产法规草案、制定安全生产政府规章和规范性文件。

[5]自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则 第七十五条第一款对存在本细则第七十四条情形的责任人员，应当根据情况采取通报、诫勉、停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职或者处分等方式问责；问责对象涉嫌职务违法犯罪的，由监察机关依法调查处置。

违反了新疆维吾尔自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》实施细则第五条（一）、第十五条（一）之规定，依据新疆维吾尔自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》实施细则第七十五条第一款之规定，建议对墨玉县现代农业产业园区进行全县通报。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.王****，中共党员，新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司负责人。长期未在新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司工作履职尽责，未督促、检查本单位的安

全生产工作；未督促、检查本单位的安全生产工作；未参与组织并
实施本单位的生产事故应急救援预案。王军超对事故的发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款、第二十一条第六款[6]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[7]之规定，建议由应急管理局依法处理。

2.陈****，中共党员，新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司“墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）”项目项目经理。未督促

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

检查本单位的安全生产工作；未参与组织并实施本单位的生产事故应急救援预案。对事故的发生负有主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款、第二十一条第六款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由应急管理局依法处理。

3.白****，新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司“墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程

设计采购施工总承包（EPC）”项目安全员。未组织和参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未
组织和参与本单位应急救援演练；对事故的发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第二十五条第四项之[8]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]之规定，建议由应急管理局依法处理。

4.马****，新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司“墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程设计采购施工总承包（EPC）”项目输水骨干管网场外输水管道安装施工段现场指挥员，未严格执行起重机机械“十不吊”规定，

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对事故发生负有直接责任，其行为涉嫌犯罪，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]之规定，建议由司法机关追究其刑事责任。

5.奥布力·麦麦提敏，新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉县分公司“墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场

外输水工程设计采购施工总承包（EPC）”项目输水骨干管网场外输水管道安装施工段吊车司机。未严格执行起重机机械“十不吊”
规定，对事故发生负有间接责任，其行为涉嫌犯罪，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由司法机关追究其刑事责任。

五、事故整改和防范措施

依照事故调查处理“四不放过”的原则，制定并落实如下整改和防范措施:

（一）建议墨玉县水利局以此次事故为契机，举一反三，严格落实安全生产责任，对本行业领域开展安全生产大排查、大整治，重点加强对在建项目的安全生产检查工作，加大执法检查力度，开展故警示教育工作，加大安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作，严防同类事故再次发生。

（二）建议墨玉县现代农业产业园区认真落实属地管理的职
责，一是强化安全生产学习，增强业务能力水平，提高安全隐患

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

排查治理力度；二是加强宣传力度，强化事故警示作用，向辖区企业通报事故有关情况。

（三）新疆兵团水利水电工程集团有限公司墨玉分公司要深刻吸取事故教训，举一反三，深刻整改，加强事故警示教育，落实安全生产主体责任，严格落实安全生产各项规章制度和安全操作规程，要加强安全教育培训，提高员工的安全防范意识和安全操作技能，全面提升安全生产水平。

墨玉县2023年粮食产能提升项目玉西开发区场外输水工程

“4.14”一般起重伤害事故调查组

2024年6月6日