象山“8·10”“浙象渔67008”船侧翻沉没事故调查报告

“8·10浙象渔67008”船侧翻沉没事故调查组

2026年2月10日

象山“8·10”“浙象渔67008”船侧翻沉没事故调查报告

2025年8月10日1923时许，“浙象渔67008”船在122°03.2'E、29°04.6'N附近海域（象山县檀头山岛南约3海里）发生侧翻并沉没，船上船员6人全部落水，其中1人获救、5人死亡。

事故发生后，省委、省政府领导高度重视，要求全力以赴搜救，查明原因、规范管理、妥善善后。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国海上交通安全法》《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》（农业部2012年第9号令）等有关法律法规规定，以及省领导要求，成立由省海洋经济厅、省应急管理厅、省公安厅、省港航管理中心、省海洋监测预报中心、宁波市农业农村局等有关人员参加的“8·10”“浙象渔67008”船侧翻事故调查组（以下简称调查组），对事故开展提级调查。

本着科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效原则，通过问询笔录、调查取证、分析认证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了有关处

理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查，调查组认为：象山“8·10”“浙象渔67008”船在事发海域遭遇6米以上突发畸形浪连续袭击，导致渔船侧翻沉没；符合《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》第三条第三款、第三十八条第一项（遭遇Ⅱ级警报标准以上海浪袭击）自然灾害事故认定标准。调查组认定该起事故为自然灾害事故。

一、事故船舶基本情况

“浙象渔67008”船为钢质渔船，船长25.81米，型宽5米，型深2.55米，总吨位103，主机功率100千瓦，核准作业为刺网，所属基层渔船管理组织为象山县某水产养殖专业合作社。根据《渔业船舶所有权登记证书》显示，该船登记所有人为王某云（象山县石浦镇新鹤村人）。

（一）船舶持证情况。

该船持有渔业船舶国籍证书，编号为（浙象）船登（籍）（2025）HY-200417号，发证日期为2025年8月4日，有效期至2030年8月3日；持有渔业船舶所有权登记证书，编号为（浙象）船登（权）（2025）HY-200184号，发证日期为2025年8月4日；持有国内海洋渔船安全证书，编号为3302250251757，发证日期为2025年8月3日，有效期至2030年7月29日；持有渔业

捕捞许可证，编号为（浙象）船捕（2025）HY-200102号，发证日期为2025年8月4日，有效期至2030年8月3日。该船应持有的船舶证书齐全有效。

（二）船舶设计建造及检验情况。

“浙象渔67008”船，原船名为“浙象渔49456”船。2025年8月1日申报临时检验，申报原因为变更船舶所有人和船名号，即船舶所有人由王某杰变更为王某云，船名号由“浙象渔49456”船变更为“浙象渔67008”船。

1.渔船设计。该船设计单位为象山某船舶技术开发有限公司，图纸审查单位为宁波市渔船检验中心，该船于2025年5月30日通过图纸审查批准，经审查符合中华人民共和国海事局发布的《国内海洋渔船法定检验技术规则》及现行渔船建造规范的要求，由宁波市渔船检验中心出具图纸批准函（编号为浙（甬）图审字第（2025）0058号）。

2.渔船建造。该船建造单位为宁波某船业有限公司，于2025年6月25日开工，7月21日下水，7月24日倾斜试验，7月28日系泊航行试验，7月28日建造完工。

3.渔船检验。该船初次检验单位为宁波市渔船检验中心。7月30日经检验合格，由宁波市渔船检验中心签发国内海洋渔船安全证书，证书编号为3302000250347，发证日期为2025年7月30日，有效期至2030年7月29日。2025年8月3日由象山

县渔政渔港监督管理站完成了该船临时检验(过户,船号、船主变更)。

因“浙象渔67008”船已破拆打捞，无法开展实船安全技术状况勘验，调查组通过调阅设计及完工图纸、渔船检验档案等相关技术资料，对该船安全技术状况开展了复核。经确认，该船按照中华人民共和国海事局发布的《国内海洋渔船法定检验技术规则》及现行渔船建造规范的要求开展设计及建造,通过实施法定检验表明,该船船体构造满足水密要求、各类安全设施设备配备齐全、稳性校核结果符合衡准要求,该船满足安全航行、作业的技术条件。同时又调阅了“浙象渔67008”船7月28日系泊航行试验(见图)和8月1日临时检验时的照片(见图)，表明该船不存在擅自改装情况。



证书编号：330200000250347

船名	浙象渔49456	检验登记号	330225012001S
船舶所有人	王宗杰	船籍港	象山
船舶类型	灯围网渔船	总长(m)	31.3
船长(m)	25.81	型宽(m)	5.8
型深(m)	2.65	总吨位	193
净吨位	26	船体材质	钢质
船舶制造厂	宁波广和船业有限公司	建造完工日期	2023年07月28日
核定航区	近海航区	核定干舷(mm)	550
核定乘员(人)	8	主机总功率(kW)	160.0
救生设备	下水救助：10人救生筏1只；救生衣12件；救生圈6只。		

兹证明：本船已按现行渔船技术规范的有关规定检验合格。

证书有效期至：2030年07月28日；此间须按规则规定申报检验签证。

下次检验日期：2026年07月28日

记事：

1、船舶航行作业时，须按稳性计算书核定的工况正确装载。

2、主甲板活水池：尺寸2.0×1.0×1.0m，容积应立方米。

（盖章印章）

验船师：

2023年07月28日

船舶检验证书



7月28日试航时照片



8月1日临时检验时照片

（三）船员与持证情况。该船核定乘员8人，本航次实际出海6人，其中象山石浦4人、象山新桥1人、温岭石塘1人。船长王某云持有二级船长证书，张某其持有二级船长证书，林某江持有二级管轮证书，纪某满持有二级船长、二级管轮证书，吴某海、郭某福持有普通船员证书，上述船员持证合规有效，职务船员配备符合浙江省国内海洋渔业船舶职务船员最低配员标准。

（四）安全设施设备情况。据国内海洋渔船安全证书检验记录，船上配有1个甚高频无线电设备、1个中高频无线电设备、1个卫星紧急无线电示位标、2个救生艇筏双向无线电话、

1个搜救应答器、1个定位仪、1个AIS、1个CHZF-Y-10救生筏、4个救生圈、12件救生衣，均符合法定配备要求。另外，还配有1套“浙渔安”设备。

（五）事发时船舶装载情况。根据船长王某云述称，结合充冰码头、网具销售点等实地调查，确认事发时船舶装载情况如下：

1.渔获物情况。7桶龙头鱼（每桶45斤）计0.157吨，10筐杂鱼（每筐40斤）计0.2吨。

2.油、冰、水情况。本航次燃油不在加油码头加注，是从自己原来卖掉的“浙象渔67067”船抽到一个亲戚船上又抽回“浙象渔67008”船，计9.5吨；经充冰码头核实，本航次“浙象渔67008”船实际充冰计11.25吨；本航次在充冰码头免费充淡水计8吨。

3.携带网具情况。本航次携带刺网网具以55顶计（根据象山县渔业捕捞协会调研结果，该类型网具每顶重约55斤），计1.5吨；鱼箱550只（每只3.3斤）计0.9吨。

（六）保险情况。

1.船舶保险。该船在宁波市渔业互保协会投保船舶全损险，总保额123万元，保险凭证号HB1240940，互保期限自2025年8月2日00:00起至2026年8月1日24:00止。

2.船员保险。该船在宁波市渔业互保协会投保渔船雇主责

任险，投保人数6人，保额金额每人180万元，保险凭证号HBE2401465，互保期限自2025年8月2日00:00起至2026年8月1日24:00止。

（七）日常管理情况

1.安全生产责任签订情况。2025年8月4日，该船船长王某云与象山县某水产养殖专业合作社签订了渔船安全生产责任书；8月10日与全体船员签订了渔业船舶船员安全承诺书。

2.渔船进出港报告情况。该船本航次于8月10日0924时许，由船长王某云通过手机APP进行了出港报告，报告出海6人，当日1300时许出港。经核实，与实际出海在船人员信息一致。渔船进出港报告程序符合规范要求。

3.渔船编组生产情况。经核实，“浙象渔67008”船首次出海与“浙象渔30159”船为同一个编组。

4.船东船长教育情况。该船船长王某云2025年5月17日参加了象山县船东船长“面对面”安全警示教育，7月11日参加了船舶消防、救生筏使用集中应急演练。

5.渔船隐患检查情况。8月10日，象山县某水产养殖专业合作社对该船专项特许捕捞前进行了安全隐患检查，未发现隐患并作了相关记录。


二、事故基本情况

（一）事发经过。

2025年8月10日1300时许，“浙象渔67008”船从石浦南汇充冰码头出发，到檀头山岛以南海域生产。1430时许到达122°05'E、29°06'N附近海域开始放网，1600时许放网完毕，1900时许起网完毕。

8月10日1920时许，“浙象渔67008”船在122°03.3'E、29°04.6'N概位海域，网具已经全部收起，主机空档运转，船舶处于漂航状态，船长王某云在驾驶室值班，其余5名船员在前甲板捡鱼作业。

此时，该船左舷突遭连续两个大浪袭击，甲板严重积水，船体快速向左倾斜并倾覆；船长王某云慌忙从驾驶室前右侧窗户逃出，落水后抱着浮球漂流，见2名船员在附近海面，船长王某云游过去将捡到的救生圈给其（吴某海）。

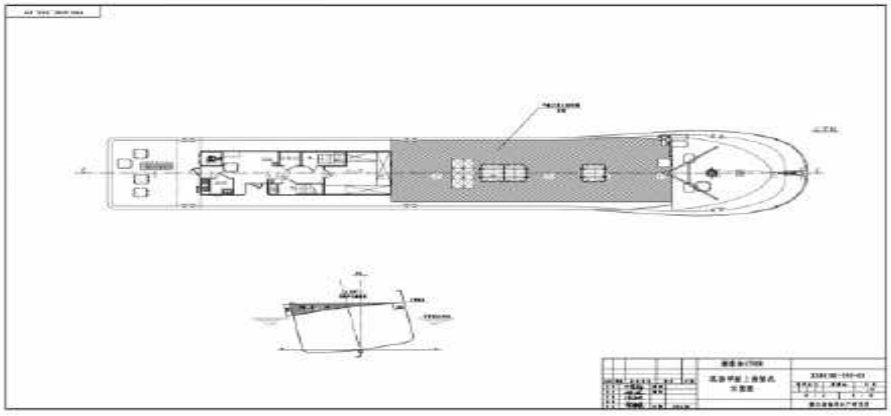

现场甲板上浪情况示意图

（二）事发时间与地点。

“浙象渔67008”船北斗最后船位显示时间2025年8月10日1913时，船位122°03.6'E、29°04.7'N。

“浙象渔67008”船AIS数据最后显示时间2025年8月10日

1923时，船位122°03.2'E、29°04.6'N。

考虑到北斗及AIS等设备报位时间具有滞后性，最后能发出报位信息时表明该设备尚处于正常工作状态，因此调查组认定“浙象渔67008”船侧翻时间采用相关设备能发出最后报位的时间2025年8月10日1923时，沉没地点为122°03.2'E、29°04.6'N。



“浙象渔 67008”船事发时段航迹图

（三）事故损失情况。事故导致“浙象渔67008”船侧翻沉没，船上船员6人全部落水，其中1人获救、5人死亡。

三、事故应急处置情况

（一）事故核实情况。

8月10日2103时，象山县石浦镇渔业安全指挥中心王某青在核查东门片区“浙象渔30159”船10日2051时出港编组情况时，发现与之编组的“浙象渔67008”船在“浙渔安”平台、省安全救助平台、盛洋平台均查找不到。

10日2110时，王某青向“浙象渔67008”船所在的石渔片值班员谢某男询问，谢某男核查后也说平台上没有该船。之后又询问“浙象渔30159”船船长程某丰，程某丰反映“浙象渔67008”船10日1300时许出港的，当时与其一起生产；也问了“浙象渔67008”船附近作业渔船“浙象渔50303”船，说“浙象渔67008”船是10日1700时许在起网。

10日2140时，王某青向值班长井某琳汇报了相关情况。之后指挥中心值班人员一起核查“浙象渔67008”船，10日2208时上报指挥中心洪某主任，2230时象山县石浦镇渔业安全指挥中心向象山县渔港渔船安全救助信息中心报告。

10日2230时，象山县渔港渔船安全救助信息中心接报后，值班人员陈某、杨某立即上报值班领导并迅速查寻和联系经过檀头山岛海域的渔船，同时通过船讯网查得“浙象渔67008”船的最后报位时间和定位信息（2025年8月10日1920时，航速1.5节，位于122°03.3'E、29°04.6'N）。

10日2307时，县渔港渔船安全救助信息中心指令在檀头山岛附近值守的“中国渔政33033”船前往渔船下线海域核查搜寻；2330时，增派“中国渔政33208”船“护渔02”船前往事发海域。

11日0008时，“中国渔政33208”船反馈县渔港渔船安全救助信息中心看到一艘渔船倾翻，立即启动应急响应。

（二）事故搜救情况。

省、市、县三级政府和渔业主管部门均第一时间启动应急响应，协调多方力量开展搜救。

自8月11日0008时开始的整个搜救过程中，省海上搜救中心组织“海巡0713”“海巡0717”等2艘船舶，东海救助局出动“东海救101”船，省应急管理航空救援中心出动72C1、70Y3两架直升机，渔业主管部门出动“中国渔政33033”“中国渔政33203”“中国渔政33007”“中国渔政33208”“中国渔政33205”“中国渔政33212”“中国渔政33217”船等，中国海警出动“中国海警13035”“中国海警13517”船。协调了289艘次渔船、22艘货船、10艘工程船；公安及相关乡镇出动5架无人机开展巡查搜救；象山县还组织5支民间海上搜救队伍及一架固定翼飞机参与搜救；现场指挥部协调专业潜水员进入船体开展搜寻。除海上力量外，现场指挥部又安排石浦镇、鹤浦镇、高塘岛乡等乡镇组织专职消防队和巡逻队伍对周边岙口、滩涂等海岸线进行全面搜寻。海上搜寻半径延伸20海里，陆上搜寻范围扩大到周边岙口、滩涂等100余公里沿海岸线。8月11日0300时许救起2人（其中1人抢救无效死亡），其后于8月15日、16日、17日相继发现其余4名失踪船员，均无生命体征。

（三）善后处置情况。

事发后，各级政府和相关部门高度重视，省海洋经济厅会

同省应急管理厅迅速组建工作组，赴象山指导搜救及善后处置工作；宁波市政府第一时间成立应急处置工作组赴象山县、石浦镇一线指导；象山县渔业局迅速成立渔船事故应急处置领导小组，石浦镇抽调干部成立善后工作组，对死亡船员家属开展“一对一”安抚工作，有针对性地做好维稳工作，死亡船员的赔偿等善后已妥善处置。

四、事故原因分析

（一）碰撞或触礁分析。

事发位置处于122°03.3'E、29°04.6'N，查阅该海域相关海图资料，“浙象渔67008”船当时位于10米等深线附近。结合潮汐相关信息，当时该海域处于涨潮过程中，事发水域水深有10米左右，海图资料显示该位置附近2海里内不存在沉船、礁石等海底障碍物，同时该位置离国电象山1#海上风电场有1海里左右距离，该海域环境相对宽敞。综合分析事发海域船舶轨迹，没有其他船舶与“浙象渔67008”船有交汇轨迹，海事部门也没有在该海域发生船舶碰撞事故的通报。结合船长王友某云笔录表述，船是被两个大浪打翻的，没有触礁或与他船碰撞的情形。

综上，调查组排除了“浙象渔67008”船触礁或与他船碰撞的可能。

（二）船舶稳性分析。

调查组查阅了该船试航时的倾斜试验报告，并委托浙江省海洋水产研究所，按照《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，采用中国船级社“COMPASS”计算软件，对渔船事发时实际装载状态下（网具1.5吨、渔获物0.357吨、柴油9.5吨、冰11.25吨、淡水8吨、空鱼箱0.9吨）的完整稳性进行了计算校核。计算表明，该船实际装载状态下的稳性衡准数K=1.492（≥1.0），最大复原力臂0.328m（≥0.200m），满足技术规范。

综上，调查组排除了正常海况下船舶稳性不足的可能。

（三）船舶操纵分析。

据“浙象渔67008”船船长王某云述称，他以前从事底拖网作业，在今年拆解船龄26年的老旧拖网船后，因禁止新建拖网船的政策限制，建造了刺网渔船。本航次为首次作业，所以选择离岸5海里的较近海域进行生产。在整个作业过程中船长王某云一直在驾驶台驾驶值班，放网时采用慢车航行左舷放网，起网时开车顶浪，起网完毕后主机怠速漂航捡鱼。象山县渔业捕捞协会出具的有关说明表示：流刺网渔船作业起网后处于漂流状态是常规操作。

综上，调查组认为船长操作符合刺网作业流程，排除操作不当。

（四）水文气象分析。

事发海域位于檀头山岛南约3海里，地处三门湾出口北侧，西邻南田岛，位于海底抬升区；自北向南有泥螺屿、纱帽屿、弥陀岛和油髦峙四处岛屿，紧邻国电象山1#风电场，距事发海域最近的渔山海洋浮标站15海里。

1.海况情况。象山近岸海域受西南季风和第11号台风“杨柳”外围流场叠加影响，风力达5—6级、阵风7级。距事发海域15海里的渔山浮标，实测事发时段风力10.5m/s（5级）、最大波高2.82米；95海里的舟外浮标，实测风力16m/s（7级）、最大波高3.7米。事发时正值天文大潮（农历闰6月17日），上海海洋大学专业团队在事发海域持续1个月全覆盖小潮、中潮、大潮三个关键时段的海流连续监测表明，事发海域海流流速异常显著，最大流速达2.5节。该区域局部流场受海底地形抬升、风电桩群等特殊海底地形、障碍物阻挡，形成“绕流”与“回流”，为剪切流生成提供地形基础。

2.渔船询问。据附近海域作业的“浙象渔50008”船船长魏某国述称，8月10日晚该海域附近外面的风浪要比近岸的海浪小，近岸因为大潮汛，水浅潮流很急，遇到南风浪，会形成“爬浪”。1900时至2000时，海上风浪要比中午时大，也有浪打过船头的情况，涌浪比外面大。又据经常在附近海域生产的“浙象渔03137”船船长罗某生表示，该海域平时风浪不大，但碰到南风浪、北水的时候，浪会很大，特别是外面有台

风来时浪会更大。

3.专家论证。为进一步提升调查的科学性，调查组邀请国家海洋环境预报中心、国家海洋信息中心、自然资源部第二海洋研究所、复旦大学、上海海洋大学、浙江省海洋规划设计研究院、浙江省海洋学会、浙江省海洋监测预报中心、宁波市气象台、宁波市海洋预报台等10位资深专家和1名从业经验丰富的船长，于2025年9月18日在宁波召开了“浙象渔67008”船侧翻沉没事故水文气象因素分析会，对事发海域水文气象进行了论证。专家组基于实地观测数据、周边海洋浮标观测站监测数据及环境特征，得出结论：事发海域在西南季风、特殊地形爬浪和天文大潮叠加作用下，极易形成达到正常浪高2—3倍的畸形浪（疯狗浪）；根据渔山海洋浮标实测最大波高2.82米，认定事发时畸形浪波高6米以上。

综上，调查组认为事发海域当时畸形浪波高6米以上。

□	采样时间	波个数	平均波高(m)	平均波周期(s)	最大波高(m)	最大波波周期(s)	有效波高(m)	有效周期(s)	1/10大波波高(m)	1/10波周期(s)	波向(°)
□	2025-09-10 08:00	198	0.86	4.5	2.01	5.8	1.33	5.2	1.68	5.1	204.6
□	2025-09-10 07:00	187	0.87	4.7	2.29	6.1	1.39	5.6	1.78	5.6	205.1
□	2025-09-10 06:00	183	0.9	4.8	2.13	5.8	1.4	5.6	1.71	5.6	207.2
□	2025-09-10 05:00	194	0.83	4.6	1.87	5.6	1.29	5.4	1.58	5.3	194.7
□	2025-09-10 04:00	181	0.89	4.9	2.47	6.1	1.37	5.6	1.68	5.6	160.9
□	2025-09-10 03:00	176	0.84	5	2.2	6.4	1.29	5.8	1.63	5.9	175.4
□	2025-09-10 02:00	180	0.94	4.8	2.58	6.1	1.44	5.7	1.77	5.6	176.8
□	2025-09-10 01:00	187	1.01	4.7	2.82	6.4	1.62	5.7	2.01	5.9	168.8

事发时渔山浮标观测数据：日最大波高2.82米

五、事故暴露出的问题

（一）“浙象渔67008”船船长。

1.安全生产技能不够熟练。虽然采取了慢车航行放网、起网开车顶浪、起网后主机怠速漂航捡鱼的正常刺网作业，但该船船长原从事拖网作业，本航次为首次刺网作业，安全生产技能不够熟练。

2.编组生产落实不够到位。该船出港生产前，船长与“浙象渔30159”船船长联系要求一起编组生产，但未向其所在的象山某水产养殖专业合作社报告编组情况，且在进、出港时未与“浙象渔30159”船有效编组。

（二）象山县某水产养殖专业合作社。

1.未有效掌握事故船舶相关信息。该合作社工作人员对事故船舶出港前相关设备信息在“浙渔安”平台上是否录入没有及时跟进核实，导致事故发生后没有第一时间发现并影响了后续的救助。

2.未及时对事故船舶进行编组生产。事故船舶从另一个渔船基层管理组织转入到该合作社后，未能及时将该船在本合作社内进行编组分工，事故船舶出港后也没有及时予以编组，对事故船舶的编组生产情况不清楚。

（三）象山县石浦镇。

渔船点验闭环机制不够健全。石浦镇渔业安全指挥中心虽

然有值班人员点验规则，值班人员也能将点验发现“浙象渔67008”船信息未能查询事项及时告知象山县某水产养殖专业合作社，但对闭环跟进落实的制度或规则不够明确。

（四）象山县渔业局。

事故险情核查流程未健全。虽有事故险情应急处置预案，但对事故险情核实时间要求、报告时间要求等流程没有具体明确。

六、有关处理建议

（一）对造成本次事故负有直接责任的“浙象渔67008”船船长王某云予以行政处罚。

（二）对造成本次事故负有协管责任的象山县某水产养殖专业合作社进行专项整改。

（三）对造成本次事故负有属地管理责任的象山县石浦镇渔业安全指挥中心、渔办相关负责人予以约谈或党纪政务处分，对石浦镇分管领导予以批评教育。

（四）对造成本次事故负有监督管理责任的象山县渔业局相关负责人予以批评教育。

七、事故防范及整改措施

（一）压实船东船长主体责任。严格按照安全生产相关法律法规，把渔船安全与保险补助、生产补贴相挂钩；通过海陆联动等多种检查方式，对严重违反安全管理规定的行为，严

格责任追究，全面实施行政处罚与行政扣留相衔接、行政处罚与刑事追究相衔接制度，切实解决习以为常、不以为然、法不责众的问题，进一步压实船东船长安全生产主体责任。

（二）加强渔船安全生产管理。严格渔船建造、检验、过户等准入制度，做到船检、行政审批等信息统一、闭环；加强渔船安全隐患排查，特别要重点关注新建、改造渔船是否配齐安全通导设备、终端信号是否成功接入“浙渔安”等系统；严格渔船进出港报告管理，加大登临检查抽查力度，对未接入未安装系统设备的，对未编组生产的，一律禁止出港，确保“不安全不出海”。

（三）全面规范渔船基层组织。积极争取财政支持，加大基层渔船管理组织整合优化，解决“低、小、散”问题；按照“六化”建设标准，配强专职力量，加强业务培训，提升服务功能，切实履行警示教育、培训演练、隐患排查、值班值守等安全生产管理职责，确保所辖渔船隐患清零，确保渔船编组生产、值班瞭望等制度落实，确保渔船夜间不在公共航路内滞留，确保渔船航行正规驾驶、锚泊有人值班。

（四）全力提升应急处置水平。结合本地渔船作业类型、作业区域、作业人员等实际，充分利用渔船回港之际，加强作业海域气象、环境分析，加强作业人员行为教育，加强渔船通导等设备使用培训，加强渔船隐患自查督导，加强防碰撞、防风

灾、防火灾、防中毒等案例警示教育，全面提升渔船应急处突能力。同时，以县为单位，完善报警信息核实流程；省市县联动对所有渔业应急处置指挥中心和基层渔船管理组织值班人员开展“浙渔安”等系统培训，提升各级应急值班人员信息分析研判、信息核实、应急处置能力。