中成热电北三线西线延伸段附属热力管道项目“5·27”高处坠落事故调查报告

目录

一、事故基本情况.....-2-
（一）事故相关单位概况.....-2-
1.项目建设单位.....-2-
2.项目总承包单位.....-3-
3.监理单位.....-3-
4.施工分包单位.....-3-
5.其他单位.....-8-
（二）项目基本情况.....-9-
（三）项目立项和审批情况.....-11-
（四）事故发生经过.....-12-
（五）事故应急处置情况.....-13-
1.事故信息报告情况.....-13-
2.事故现场应急处置情况.....-13-
（六）事故造成的人员伤亡和初步估计的直接经济损失-14-
（七）事发后经济赔偿情况.....-14-
（八）事故现场勘查情况.....-14-
（九）专家技术分析和鉴定情况.....-16-
二、事故原因分析.....-16-
（一）死亡原因分析.....-16-
（二）直接原因分析.....-17-
（三）相关单位及人员存在的问题.....-17-
三、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....-19-
（一）免于追究责任人员.....-19-
（二）建议追究刑事责任人员.....-19-
（三）建议追究行政责任单位及人员.....-20-
（四）建议处理的监管责任单位及人员.....-21-
四、事故防范和整改措施.....-21-

2025年5月27日，位于绍兴滨海新区斗门街道盐仓湇村的中成热电北三线西线延伸段附属热力管道项目工地发生一起桥架坍塌致人落水淹溺事故，造成1人死亡，直接经济损失约为398万元。

事故发生后，越城区委书记、滨海新区党工委书记、镜湖新区党组书记徐*作出批示，要求“全力以赴搜救落水人员，维护好现场安全，不能发生次生伤害，同步开展事故的调查工作”。

2025年5月29日，绍兴滨海新区管理委员会成立中成热电北三线西线延伸段附属热力管道项目“5·27”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由经济发展局牵头，规划建设局、产业保障局、消防救援大队、斗门街道办事处、马山街道办事处、斗门派出所、党群工作部（滨海新区总工会）为成员单位，同时邀请滨海新区纪检监察工委、越城区检察院参加，并聘请有关专家参与，对该起事故进行事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、专家分析论证等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故的性质和事故责任，提出了对责任单位及责任人的处理建议，总结事故教训，提出了防范和整改措施建议。

事故调查组认定：**中成热电北三线西线延伸段附属热力管道项目“5·27”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.项目建设单位

（1）绍兴中成热电有限公司

绍兴中成热电有限公司（以下简称“中成公司”），为项目所属单位。该公司成立于1987年4月30日，统一社会信用代码：9133**********083B；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：陈*龙；注册地址：浙江省绍兴市越城区马山路。经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：**热力生产和供应**；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）绍兴齐马热力有限公司

绍兴齐马热力有限公司（以下简称“齐马公司”），为项目实际建设单位，为绍兴市柯桥区齐贤热电有限公司全资子公司。该公司成立于2025年1月6日，统一社会信用代码：9133**********576T；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：高*庆；注册地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道工业区。经营范围：一般项目：**热力生产和供应**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.项目总承包单位

浙江特能锅炉安装有限公司（以下简称“特能公司”），为项目的总承包单位。该公司成立于2000年1月20日；统一社会信用代码：9133**********6193；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：叶*仙；注册地址：绍兴市上虞区东关街道人民西路新建庄村；经营范围：锅炉房设计；锅炉安装、修理、改造、技术咨询、技术培训；压力管道、压力容器、化工设备安装；压力容器、建筑钢构件制造；锅炉成套设备及配件、金属材料销售。（涉及特种设备的凭有效资质证书经营）。

现场总负责人为董*意，同时也是业务总管，全面负责项目的整体规划、资源协调、安全管控、进度把控及团队管理工作，统筹项目各环节的执行与监督。

3.监理单位

浙江联达工程项目管理有限公司（以下简称“联达公司”），为工程监理单位。该公司成立于2004年3月11日，统一社会信用代码：9133**********342X企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：李*；注册地址：浙江省宁波高新区科技广场38号2-7。经营范围：工程项目管理，房屋建筑工程监理，冶炼工程监理，矿山工程监理，化工石油工程监理，水利水电工程监理，电力工程监理，农林工程监理，铁路工程监理，港口与航道工程监理，航天航空工程监理，通信工程监理，市政公用工程监理，机电安装工程监理，人防工程监理，造价咨询服务，工程招标代理及相关技术咨询服务，政府采购代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.施工分包单位

（1）江苏天目建设集团有限公司

江苏天目建设集团有限公司（以下简称“天目公司”），为项目热力管道施工单位。该公司成立于1987年5月16日，统一社会信用代码：9132**********857F；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：30000万元人民币；法定代表人：周*喜；注册地址：溧阳市溧城天目路台港新村南侧；经营范围：凭资质证书承接机电设备安装工程、钢结构工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、市政公用工程、消防设施工程、电力工程、冶炼工程、防腐保温工程、空气净化工程、环保工程、水利水电工程、化工石油工程等工程业务；上述工程及输煤系统运行、维护业务；建筑智能化、建筑装修装饰工程、园林绿化工程等施工、设计；凭压力管道、电梯、起重机械、大型娱乐设施、压力容器、锅炉许可证承接业务；凭经营资格证书承包境外建筑及设备安装工程和境内国际招标工程，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑设计、规划设计、园林设计、市政设计；经销机电设备、建筑材料、建筑机械、金属材料；有形动产租赁、搬运装卸服务、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；消防技术服务；太阳能发电技术服务；土石方工程施工；生产性废旧金属回收；金属结构制造；金属制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电

气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

取得住建部颁发的《建筑业企业资质证书》，编号：D13****198，有效期至2028年12月22日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。

取得江苏省住建厅颁发的《建筑业企业资质证书》，编号：D2****897，有效期至2029年6月27日，资质等级：电力工程施工总承包贰级石油化工工程施工总承包贰级电子与智能化工程专业承包贰级防水防腐保温工程专业承包贰级环保工程专业承包贰级（换领1年有效期至2025-05-07）特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级。取得江苏省住建厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（苏）JZ安许证字〔2025〕040081，有效期至2025年11月16日，许可范围：建筑施工。

取得常州市住建局颁发的《建筑业企业资质证书》，编号D332088370，有效期至2029年6月27日，资质等级：模板脚手架专业承包不分等级施工劳务不分等级。

取得江苏省市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》，编号：TS****M15-2028，有效期至2028年10月23日，许可项目：承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目：工业管道安装（GC1、GCD），公用管道安装（GB1、GB2）。

取得国家能源局江苏监管办公室颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，编号：4-2-*****-2016，有效期限至2028年

6月20日，许可类别和等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级。

（2）江苏法思特缆索制品有限公司

江苏法思特缆索制品有限公司（以下简称“法思特缆索公司”），悬索桥承包单位。该公司成立于2018年4月8日，统一社会信用代码：9132*********8TXA；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：张*炎；注册资本：8000万元人民币；股东：张*炎、张*；注册地址：泰兴市延令街道三阳南路18号；经营范围：吊索具、拉索、绳网带、电动工具、电力机具、防坠器、升降机具制造、销售。技术进出口；货物进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；工程管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；金属结构制造；金属结构销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；新型膜材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（3）江苏法思特建设工程有限公司

江苏法思特建设工程有限公司（以下简称“法思特建设公司”），为悬索桥实际施工单位，与法思特缆索公司为共同股东关系。该公司成立于2021年4月6日，统一社会信用代码：9132*********W01F；企业类型：有限责任公司（自然人投资

或控股）；法定代表人：张*；股东：张*炎、张*；注册地址：泰兴市延令街道三阳南路18号经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；金属结构制造；金属结构销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；新型膜材料销售；技术进出口；货物进出口；风动和电动工具销售；电力电子元器件销售；金属制品销售；金属材料销售；特种设备销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该公司取得江苏省住建厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（苏）JZ安许证字〔2025〕0****5，有效期至2028年1月14日，许可范围：建筑施工。

5.其他单位

河北冀电电力工程设计咨询有限公司，为该悬索桥设计单位。该公司成立于2006年1月16日，统一社会信用代码：9113*********9715；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：张*；注册资本：8000万元人民币；注册地址：石家庄市高新区石市开发区天桂街65号；经营范围：电力工程设计咨询、勘察、设计；电力系统规划咨询，环评项目报告编制服务，招标代理，机电设备安装、电力工程施工；新能源产品、环保设备、光伏组件、机械设备零配件、电力设

施、五金产品、电子元器件销售；电力技术、电力设备研发；售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司取得河北省住建厅颁发的《工程设计资质证书》，编号：A21****936，有效期至2029年12月15日，业务范围：电力行业工程设计变电工程乙级，电力行业工程设计新能源发电乙级，电力行业工程设计火力发电乙级，电力行业工程设计送电工程乙级。该公司取得河北省市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》，编号：TS****094-2025，有效期至2025年10月21日，许可项目：压力管道设计，许可子项目：工业管道（GC2）、工业管道（GCD）。

绍兴美佳热电有限公司，为绍兴市柯桥区齐贤热电有限公司全资子公司，在齐马公司成立前与中成公司开展热力管道项目的前期筹备与合作。该公司成立于1995年10月23日，统一社会信用代码：9133*********381C；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：38700万元人民币；法定代表人：赵*强；注册地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道工业小区。经营范围：火力发电及供电、供热；港口经营；批发、零售：建筑材料、日用百货、化纤原料、针纺织品（以上除危险化学品及易制毒化学品外）；港口理货；仓储服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）项目基本情况

2022年因市场需要，中成公司计划在其原有的北三线西线现有热力管道基础上延伸，项目投资预算2000万元，并初步与

绍兴美佳热电有限公司达成合作意向，并陆续开始项目设计和项目审批。

2022年12月9日，绍兴美佳热电有限公司与河北冀电电力工程设计咨询有限公司签订《技术咨询服务合同》，工作内容为：过杭甬运河悬索桥，长度约132米，悬索桥上敷设DN600供热管道。合同价格2.8万元，为初步设计。

2023年3月1日，绍兴美佳热电有限公司再次与河北冀电电力工程设计咨询有限公司签订《技术咨询服务合同》，工作内容为：过杭甬运河悬索桥，长度约132米，悬索桥上敷设DN600供热管道。合同价格19.8万元，为施工图设计。

2025年1月10日，中成公司与齐马公司签订《供用热合同》，约定管道建设由齐马公司全权负责，中成公司监督，并于建成运行2年后平摊管道建设费用和平分管道产权。

2024年12月30日，齐马公司与特能公司签订《中成热电有限公司北三线西线延伸段运河索桥代为采购合同》，约定由特能公司负责代为采购索桥及热网管道。

2025年2月17日，特能公司与天目公司签订《绍兴中成热电有限公司北三线西线延伸段附属热力管道安装工程项目》合同，约定天目公司采用清包工的形式开展工程项目建设。2025年1月10日，天目公司编制完成《中成热电北三线西线延伸段附属热力管道项目施工方案》（以下简称《天目施工方案》）。

2025年3月18日，特能公司与法思特缆索公司签订《热力管道项目悬索桥建设安装工程合同》，并提供了由设计公司提供的索桥设计图纸。当月，法思特缆索公司完成《绍兴市中成热

电北三线西线延伸段项目施工方案》（以下简称《法思特施工方案》）。

（三）项目立项和审批情况

2022年12月5日，中成公司向绍兴市自然资源和规划局越城区分局申报管线路径方案通过，并取得《绍兴市自然资源和规划局越城区分局建设项目审查意见单》（编号：2022-113号）。

2023年7月21日，中成公司在越城区发展和改革局完成项目备案，项目代码：2307-330602-04-01-289867，国标行业：热力生产和供应，项目所属行业：电力。

2023年9月28日，取得浙江省交通运输厅《航道通航条件影响评价审核意见》（案卷号：浙交许〔2023〕2400169）。

2025年3月14日，取得绍兴滨海新区管理委员会规划建设局意见："原则同意按此调整后线进行备案，请按相关规定办理后续手续"。

2025年3月28日项目开展了《中成热电北三线西线延伸段附属热力管道项目跨杭甬运河悬索桥构件安装专项施工方案》专家论证，邀请5名专家开展论证，并出具了《超规模危大工程专项施工方案专家论证报告》，论证结果为"修改后通过"。中成公司、天目公司、法斯特缆索公司、联达公司均派人参加。

2025年4月天目公司委托绍兴市路航工程设计咨询有限公司编制《中成热电北三线西线延伸段附属热力管道项目悬索桥涉杭甬运河施工通航安全保障方案》（以下简称《保障方案》），并报规划建设局。4月17日，规划建设局组织召开了《保障方案》评审会，并提出修改意见。4月21日修改好的《保障方案》

经评审组组长确认。2025年4月29日，项目取得绍兴市越城区交通运输局《准予行政许可决定书》（案卷号：浙绍越交许〔2025〕2500016），准予依法在杭甬运河航道施工作业，作业方式：热力管道悬索桥施工。

（四）事故发生经过

2025年5月27日上午，江苏天目建设集团有限公司3名员工梁*龙、邵*林、王*在索桥上距离南岸约50米处对接热力管道，热力管道管段通过塔顶钢丝绳滑轮悬吊，地面卷扬机拉动的方法移动到索桥中间位置，管道对齐后点焊定位。

在天目公司对接热力管道时，江苏法思特缆索制品有限公司3名员工包*文、王*清、彭*军正在开展东侧斜拉索张拉作业，通过液压推动张拉设备，改变缆索所受的拉力。根据董*意工作安排，当日张拉无具体数值，要求尽量保持塔柱垂直。

09时34分许，邵*林、王*完成热力管道定位点焊工作后，往岸边走准备下桥，梁*龙继续进行接下来的焊接工作。此时索桥东侧两根地锚突然齐根拉断，索桥东侧塔柱随之向西倾斜约300米，梁*龙、邵*林、王*随悬索桥面、热力管道落入水中。邵*林、王*解开安全绳自行游泳上岸，梁*龙随构件沉入水中。

（五）事故应急处置情况

1.事故信息报告情况

2025年5月27日09时34分，事故发生后，现场人员立即拨打110报警电话，报告生产安全事故情况，110指挥中心将事故情况转送至斗门街道办事处、滨海新区经济发展局（负有应急管理职

能）、规划建设局。经济发展局向市应急管理局，规划建设局向市住建局、市交通运输局分别报告事故情况。

2.事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员拨打了110报警电话，并组织现场员工开始救援，邵*林、王*两人落水后解开安全绳自行游泳到岸边，施工现场全面停工。09时40分，滨海新区消防救援大队指挥中心接到报警后调派袍中路站1车7人、斗门专职消防队1车5人、马海站1车8人、北海特勤站2车10人前往处置并联系公安、医疗、九龙民间救援队协同处置，09时48分消防救援大队袍中路站到场，开展打捞寻找工作。10时许滨海新区经济发展局、规划建设局相关人员到场，成立现场指挥部开展事故救援工作。指挥部研判倾斜的塔柱存在进一步倒塌风险，经商议，采取汽车吊配合气割方式完全放倒塔柱，避免在救援时发生次生事故。

12时10分，九龙救援队到场加入水上搜救，13时22分九龙救援队人员下水进行潜水搜救，由于水下环境复杂，能见度很低，潜水搜救无法继续开展，16时30分战狼救援队到达现场并

利用声呐探听确定被困人员位置；18时30分水上吊机到场，19时20分水中管道被吊起。对现场脚手架等杂物进行清理后，21时25分重新下水开展搜救，经全力搜救，于5月28日01时30分落水人员被救出，经公安法医现场确定已溺亡。

（六）事故造成的人员伤亡和初步估计的直接经济损失

梁*龙，男，1996年2月14日出生，江苏省沛县河口镇人，就职于江苏天目建设集团有限公司，从事压力管道焊接工作，在本次事故中死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及原国家安监总局《关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2023〕115号）等规定，初步估计直接经济损失约为398万元。

（七）事发后经济赔偿情况

事发后经斗门街道办事处介入调解，天目公司、董*意等与死者家属达成赔偿协议，一次性赔偿死者家属包括但不限于一次性工亡补助金、丧葬费、供养亲属抚恤金等共计317万元。

（八）事故现场勘查情况

事故现场位于斗门街道盐仓溇村，汤公高架路荷湖江桥北侧，人员落水地点位于杭甬运河盐仓溇段。

事故悬索桥呈东西走向，为热力管道悬索桥，平行于汤公高架路荷湖江桥，一跨过河，设计跨度132米。



图1：事故悬索桥示意图

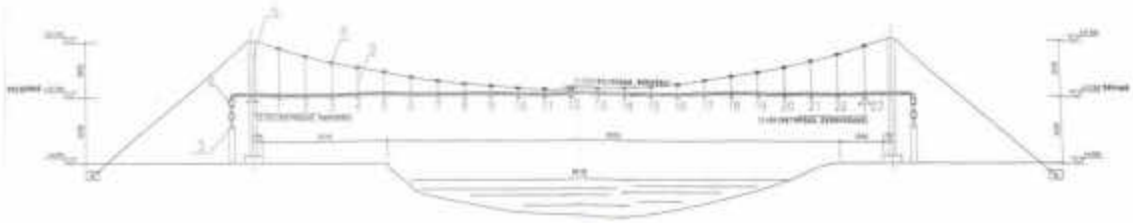


图2：事故悬索桥侧视示意图

事故发生后，东侧塔柱向西倾斜约30°，部分吊梁脱离吊索，未完工蒸汽管和施工便道掉落（见图3）。东侧塔柱底部发生形变，底部螺栓螺杆断裂，底部筋板变形（见图4），东侧塔柱的两根地锚杆均齐根断裂（见图5——图8）。



图3：塔柱倾斜



图4：底部筋板变形（救援处置后拍摄）


图5


图6


图7


图8

经现场勘查，东侧索桥两根地锚90°垂直竖向设置，入土深度约1.8米，两根地锚间距为2.69米（见图5、图6）。

（九）专家技术分析和鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司对涉案悬索桥及相关结构进行技术检测，其出具的《结构检测报告》（2025-JD1-0009）显示：“1.东侧地锚斜拉管1和地锚斜拉管2实测角度均为90°,不符合设计要求的37°;
2.东侧塔柱与地锚实测间距为39.146米，不符合设计要求的35米；3.东侧地锚实测间距为2.69米，不符合设计要求的6米；4.西侧塔柱与地锚实测间距为38.6215米，不符合设计要求的35米；5.东侧塔柱基础与西侧塔柱基础实测存在相对高差，东侧塔柱低3.617米，不符合设计要求的0高差”。

二、事故原因分析

（一）死亡原因分析

东侧两根锚杆断裂后，东侧塔柱失稳倾斜，在桥上作业人员随桥面便道和架设的管道落水。梁*龙落水后，无法第一时间解开系在构件上的安全带，随构件沉入水中，导致溺亡。

（二）直接原因分析

1.施工单位未按照图纸安装东侧塔柱地锚

特能公司未按照图纸施工，将东侧塔柱的斜拉索地锚违规竖直安装，地锚承受剪切力矩过大，受力时超过极限承载力断裂。

2.作业人员未正确使用劳动防护用品

天目公司作业人员将安全绳违规系于安装构件上，未按照“高挂低用”原则系于生命线上。水上高空作业未穿救生衣。

3.事发时存在违规交叉作业

法思特缆索公司在东侧塔柱斜拉索张拉作业时，现场没有按施工方案停止悬索桥上的天目公司施工作业，存在违规交叉作业[1]。

（三）相关单位及人员存在的问题

1.特能公司未认真履行统一协调管理职责。（1）未按悬索桥设计施工，无正规手续变更地锚斜拉管角度等五处设计；（2）未履行项目安全管理职责，项目负责人董*意未取得相应职业资格，未经安全考核合格，施工现场管理不到位，斜拉索张拉作业时未停止其他施工作业；（3）公司安全管理混乱，公司主要负责人和安全管理人员未经教育培训；（4）特能公司与齐马公司签订《代为采购合同》，实际履行项目总承包工作；（5）违规转包热力管道项目，将悬索桥建设转包给无工程建设资质的法思特缆索公司。

[1]《法思特施工方案》：拉索张拉过程中应停止对张拉结构进行其他施工。

特能公司项目负责人董*意，未取得相应职业资格，未经安全考核合格，对施工现场安全管理不到位，违章指挥施工人员违反正规设计竖直安装地锚。

2.天目公司未认真履行施工单位安全生产主体职责。（1）员工水上作业未着救生衣，安全带固定方式错误，影响员工应急逃生；（2）工作安排不当，在缆索开展张拉作业时，未按《法思特施工方案》要求停止施工。

天目公司安全员彭*峰，未及时发现员工安全带固定方式存在的问题，未及时在法思特缆索公司开展张拉作业时停止施工作业。

天目公司热力管道焊接员工梁*龙，不按规定违规使用安全带，水上作业未按规定穿救生衣。

3.法思特缆索公司未认真履行施工单位安全管理职责。

（1）法思特缆索公司未取得建筑企业安全生产许可证违规承包悬索桥建设项目；（2）法思特缆索公司管理混乱，借用法思特建设公司（同一注册地址、相同股东）资质承建，未签订相关合同及安全协议；（3）对合同中应由其建设安装而实际由特能公司安装的拉锚基础的建设质量未进行把控；（4）未按施工方案开展张拉作业，在张拉时未要求停止索桥上的其他施工。未按法思特缆索公司《施工方案》要求采用“控制索力为主，变形为辅”的原则开展拉索张拉，仅以变形为参考。

法思特缆索公司项目经理汤*对项目管理不到位。

4.联达公司现场管理不严，未参与施工技术交底，项目监理人员不到位，事故发生时监理人员未在现场。

5.河北冀电电力工程设计咨询有限公司未出具规范施工图纸，施工图无人员手写签名，实际设计人员未在图纸中体现，变更管理不到位，任由施工单位凭变更草图施工。

河北冀电电力工程设计咨询有限公司设计师李*生，在悬索桥设计与施工实际情况存在不同时，未经实地勘察，未经正规设计工作流程，通过微信群聊违规提建议方案。

6.斗门街道对辖区内桥梁建设项目监管不到位，仅在项目前期，对项目用地情况进行协调，在建设施工时期未进行监管。

三、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

梁*龙，热力管道焊接人员，安全带戴系违规，临水作业未穿救生衣，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）建议追究刑事责任人员

董*意，项目总负责人，违章指挥施工人员违反正规设计要求违规竖直安装地锚，对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关依法处理。

（三）建议追究行政责任单位及人员

特能公司，擅自变更设计施工，对事故发生负有责任，建议滨海新区经济发展局依据《中华人民共和国安全生产法》作出行政处罚，并将处理结果报滨海新区管理委员会

叶*仙，特能公司法人代表，未切实履行企业主要负责人的安全生产职责，未对本公司安全生产工作进行有效管理，对事故发生负有领导责任。建议滨海新区经济发展局依据《中华人民共和国安全生产法》作出行政处罚，并将处理结果报滨海新区管理委员会。

天目公司，未认真履行施工单位安全生产主体责任，对员工违反《施工方案》行为失察，建议由滨海新区经济发展局依据《中华人民共和国安全生产法》作出行政处罚，并将处理结果报滨海新区管理委员会。

彭*峰，天目公司项目安全员，履行安全员职责不到位，建议由天目公司按照公司规定处理，并将处理情况报告滨海新区管理委员会。

法思特缆索公司，未认真履行施工单位安全生产主体责任，不具备建设施工的安全生产条件承揽悬索桥建设工程，使用**法思特建设公司**资质开展悬索桥建设工作，建议由滨海新区规划建设局依据《中华人民共和国建筑法》另案处理，并将处理结果报滨海新区管理委员会。

汤*，法思特缆索公司项目经理，履行项目管理职责不到位，建议由法思特缆索公司按照公司规定处理，并将处理情况报告滨海新区管理委员会。

联达公司，未认真履行监理单位职责，建议由滨海新区规划建设局依据《中华人民共和国建筑法》作出行政处罚，并将处理结果报滨海新区管理委员会。

中成公司，未认真履行建设单位安全管理职责，责令其向马山街道做书面检查，相关员工的责任由中成公司按照公司规定处理，并将处理情况报告滨海新区管理委员会。

齐马公司，未认真履行建设单位安全管理职责，责令其向斗门街道做书面检查，相关员工的责任由齐马公司按照公司规定处理，并将处理情况报告滨海新区管理委员会。

（四）建议处理的监管责任单位及人员

属地街道对辖区内建设项目监管不力，责成斗门街道向滨海新区管委会做出深刻书面检查。对分管建设管理工作人***，建议由斗门街道对其谈话提醒，并将处理结果报滨海新区管理委员会。

四、事故防范和整改措施

（一）切实压实企业主体责任。天目公司、法思特公司、特能公司、联达公司要牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，将安全生产主体责任贯穿于施工全过程。各单位要加强员工安全教育培训，确保员工具备岗位相应的安全技能，要加大对作业人员的日常管理，杜绝违反施工方案和作业规程违章作业，要加强对施工现场的安全检查力度，聚焦高风险作业环节，及时发现和消除安全隐患，鼓励员工主动报告安全隐患，建立隐患报告奖励制度，调动全员参与隐患排查的积极性，坚决防范和遏制各类安全事故发生，确保施工全过程安全稳定。

（二）严格落实行业监管职责。有关监管单位要将安全监管纳入日常工作核心范畴，建设主管部门作为工程建设领域的管理部门，要严格落实“三管三必须”要求，对此事故

在行业内进行通报，认真吸取事故教训，举一反三，加强工程安全监管，杜绝失管漏管。

（三）持续深化风险隐患排查。各街道、各相关部门要进一步提高政治站位，牢固树立“隐患不排查、问题不整改就是事故”的理念，坚决克服松懈麻痹思想，以“时时放心不下”的责任感、紧迫感抓好当前安全防范工作。要进一步提高思想认识，层层压紧压实安全生产责任，通过加强监管、严格执法，结合安全生产治本攻坚三年行动，深入开展风险隐患排查治理，坚决守住守牢安全底线，确保新区安全生产形势稳定向好。