附件

海宁斜桥海宁市华欣油脂有限责任公司“1•2”一般物体打击事故调查报告

2024年1月2日上午8时许，位于海宁市斜桥镇万缘路48-50号的海宁市华欣油脂有限责任公司脱蜡车间，工人在操作压滤机进行米糠油压滤生产作业过程中，发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约188.9万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，海宁市人民政府成立以海宁市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会、斜桥镇人民政府为成员单位，邀请市纪委市监委参加组成的事故调查组，同时邀请省应科院有关专家参与，依法开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了下一步安全防范措施与整改建议。

经调查认定：海宁斜桥海宁市华欣油脂有限责任公司“1•2”

一般物体打击事故是一起因违规作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故概况

（一）相关单位情况


海宁市华欣油脂有限责任公司（以下简称华欣公司），成立于1995年03月31日，有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：胡阵良，注册地址位于浙江省海宁市斜桥镇万缘路48-50号，注册资本为568万元人民币，统一社会信用代码91330481146755393C（1/1）；经营范围：食用植物油加工（全国工业产品生产许可证经营）、食品添加剂加工；为船舶提供码头设施；在港区内从事货物装卸服务（凭有效港口经营许可证经营）；仓储服务（不含危险化学品和易制毒化学品仓储；不含物流配送）；环氧大豆油（不含食用）、食品用塑料容器制造；食品添加剂；土畜产品、轻纺产品、日用百货、五金、钢材、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、食品添加剂、批发、零售；油菜籽收购；从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；设计前置审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）设备情况

涉事故设备为华欣公司脱蜡车间隔膜压滤机，型号为XAMZG250/1500-UK型增强聚丙烯压滤机，设备购于2020年，

出厂日期为2010年4月21日，生产厂家为杭州埃柯赛压滤机有限公司，该设备为华欣公司二手购置。运作流程是滤板与滤布相间排列加装了一层弹性膜的压滤机，使用过程中，当入料结束，可将高压流体或气体介质注入隔膜板中，整张隔膜便会鼓起压迫滤板，进而实现滤饼的进一步脱水，完成压榨过滤。涉事压滤机无防止误操作的技术保护措施。

压滤机工作示意图

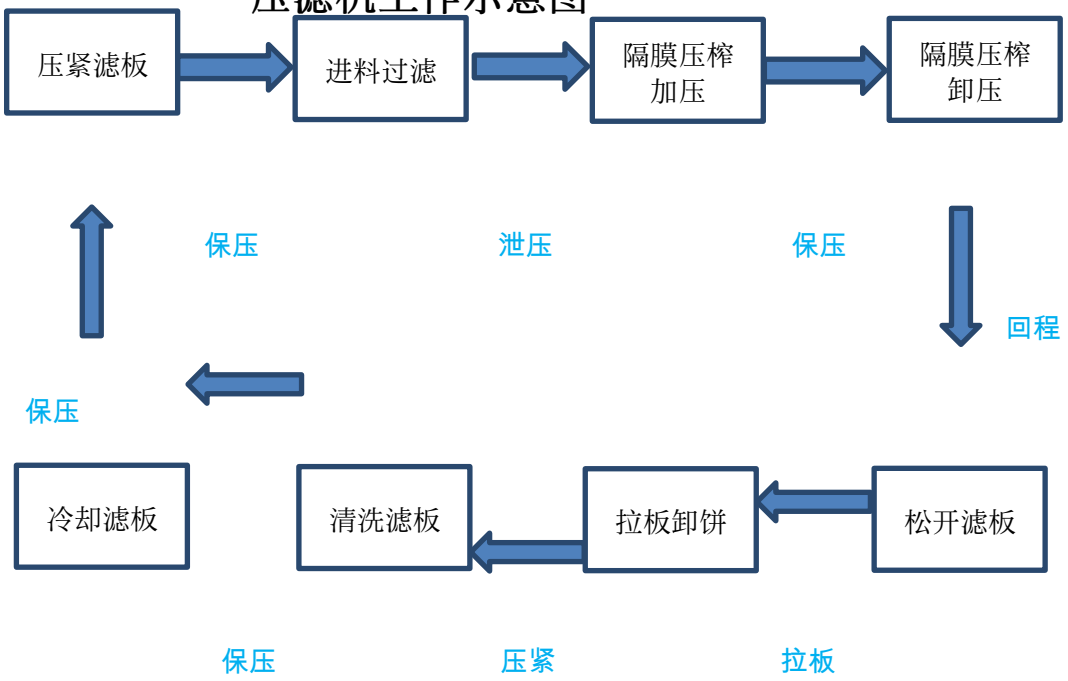

（三）现场勘验情况

事故发生现场位于海宁市斜桥镇万缘路48号华欣公司脱蜡车间二楼操作平台；事发点位于脱蜡车间压滤机与北侧栏杆中间，距南侧压滤机约1.23米，距压滤机西侧操作电箱约3.67米，距北侧墙体约3.35米，且北侧有4个结晶罐体；脱蜡车间东西

长约 18.4 米，南北宽约 5.4 米，压滤机距西侧墙面约 6.65 米，距东侧墙面约 3.48 米；涉事压滤机为杭州埃柯赛压滤机有限公司生产的增强聚丙烯压滤机，型号：XAMZG250/1500-UK，过滤面积为 250m²，过滤压力≤1.0MPa，滤室容积：4300L，活塞行程：750mm，过滤温度≤60℃，整机重量：22800Kg，产品编号：100304，出厂日期为 2010 年 4 月 21 日；事故现场压滤机北侧滤板已全部弹出，且有一张滤布及一块滤板弹至上方结晶罐平台栏杆处，距压滤机地面约 3.1 米；压滤机南侧油管、滤板已弹出，距离南侧墙面约 1.1 米；事故车间东南角设置有压滤机操作室，内有自动控制系统及一台电脑，用于控制涉事压滤机泄压；事故车间无监控。

（四）安全管理情况

华欣公司建有本单位安全生产管理相关制度，设有 2 名兼职安管员，编制了《安全生产事故综合应急预案》、《安全生产事故现场处置方案》、《火灾机械伤害触电有限空间事故专项应急预案》，但平时仅以口头形式对员工进行教育，无教育培训记录，针对脱蜡车间涉事压滤机操作使用未定期开展专门的教育培训、未让员工掌握本岗位的安全操作技能、未开展隐患排查治理工作、未见维修保养检测记录，也未将公司编制的压滤机操作规程上墙。

二、事故经过及救援情况

2024 年 1 月 2 日上午 8 时许，华欣公司脱蜡车间班组长刘

XX、员工蒋XX、朱XX3人操作压滤机进行米糠油压滤生产作业，朱XX询问刘XX后将压滤机进气阀关闭，随后与蒋XX分别在压滤机东西两侧更换工作服，刘XX从控制室出来后操作压滤机回程按钮（未进行泄压），发现压滤机板块没有分开，随即又按下压紧按钮，且压回过程中过滤板错位并发生物理炸裂，炸飞的过滤板打到了刘XX头部，车间员工蒋XX拨打120， 120急救赶到现场后立即将刘XX送海宁市中医院抢救，当天13时许宣布经抢救无效死亡。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2024〕病鉴字第6号），鉴定结论为：被鉴定人刘XX符合严重颅脑损伤死亡的特征。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：刘XX，本次事故死者，脱蜡车间班组长身份证号：3706021974XXXXXXXX，山东省东明县城关镇XX路XXX号。

2.直接经济损失情况：经斜桥镇人民政府调解委员会调解，华欣公司共支付给刘XX家属丧葬及抚恤费用为180万元，赔偿已处置完毕；华欣公司上报设备损失费8万元，现场清理费0.9万元，根据《企业职工伤亡事故直接经济损失统计标准》（GB6721）相关规定，认定直接经济损失约188.9万元。

四、事故原因

（一）直接原因

刘XX安全意识淡薄，违反压滤机操作程序作业，未按照先泄压后回程的操作顺序，在未执行泄压作业的情况下执行了回程作业，且发现操作不当后并未停止作业，错误执行“压紧”作业导致压滤机超压发生物理炸裂，滤板弹出引发物体打击事故。

（二）间接原因

华欣公司未严格落实企业安全生产主体责任，未采取相应的技术措施防止误操作压滤机，落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，员工教育培训不到位，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

五、事故级别及性质

一般生产安全责任事故。

六、事故类别

物体打击事故。

七、事故责任认定与处理建议

（一）建议免于处罚人员

刘XX，华欣公司脱蜡车间班组长，违规作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于刘XX已在事故中死亡，建议不追究其法律责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

华欣公司，落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未

采取相应的技术措施防止事故发生，员工教育培训不到位，对本起事故的发生负有责任。建议由海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

胡XX，华欣公司主要负责人，未履行生产经营单位主要负责人职责，对本起事故的发生负有领导责任。建议由海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对胡阵良进行行政处罚。

（四）建议给予内部处理的人员

杨XX、万XX2人均系华欣公司安管员，对脱蜡车间的隐患排查治理落实不到位，未对涉事压滤机操作使用的安全生产状况进行经常性检查，责成华欣公司对杨XX、万XX进行内部处理，处理结果报海宁市应急管理局。

八、事故防范措施建议

（一）落实企业主体责任。华欣公司要深刻吸取本次事故教训，深入查找存在的问题和不足，针对此次事故暴露的安全生产管理漏洞，组织开展全面的安全生产隐患排查，认真组织整改；要强化承压压滤机及配套设施安全检查、检测、检修工作。加强压滤机维护保养意识，严格按照设计单位及制造厂提供的技术文件、使用说明书等资料，制订切实可行的安全操作规程，定期对安全阀、压力表等安全装置进行有效性检查；要及时将制定的全员安全生产责任制、安全生产规章制度和压滤机操作

规程等有针对性的组织管理人员、作业人员开展安全教育和培训，培训后进行考核，未经考核合格不得安排上岗。

（二）压紧压实属地责任。斜桥镇要举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故。要针对承压过滤设备在面上开展排查与整治，督促企业采取技术措施解决设备问题隐患，定期对设备进行维护保养；进一步完善制定各工种的安全生产操作规程，强化对从业人员的安全教育培训工作，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

海宁斜桥海宁市华欣油脂有限责任公司

“1•2”一般物体打击事故调查组

2024 年 2 月 26 日