香洲区文化艺术中心项目“11·7”高坠事故调查报告

2022年11月7日上午10时左右，在健民路香洲区文化艺术中心项目主体工程发生一起高坠事故，造成重庆源宁建筑劳务有限公司一名工人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了由区应急管理局、市公安局香洲分局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会、凤山街道办事处等单位派员组成的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）工程项目基本情况

事故项目名称为香洲区文化中心项目主体工程，地点位于珠海市香洲区梅华西路北侧、健民路东侧、凤凰山森林公园西南角。该项目于2021年11月11日取得珠海市香

洲区住房和城乡建设局签发的《建筑工程施工许可证》（编号：440402202111100101），项目用地面积7460.03平方米，总建筑面积为54832.63平方米，其中地上建筑面积23720.71 平方米，地下建筑面积31111.92平方米，地上4层，地下3层。合同价格25154.1万元。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位

单位名称：珠海市香洲区文化广电旅游体育局，项目负责人：杨某键。

2.代建单位

企业名称：珠海正方房地产开发有限公司（以下简称“正方房产公司”，2020年10月30日，企业名称由珠海正方城市建设投资有限公司变更为珠海正方城市发展有限公司；2021年12月31日，企业名称由珠海正方城市发展有限公司变更为珠海正方房地产开发有限公司），社会统一信用代码：91440400669816685D，商事主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：李某生，成立日期：2007年12月6日，住所：珠海市香洲区情侣南路1号5栋2101，经营范围：建设工程施工、建设工程设计、房地产开发经营、建筑物拆除作业。项目经理：卢某成。

3.监理单位

企业名称：广东华晨项目管理咨询有限公司（以下简称“华晨咨询公司”），统一社会信用代码：

914404007077872577，商事主体类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：代某民，成立日期：1999年12月24日，住所：珠海市香洲区九洲大道东1017号1单元6A房，经营范围：建设工程监理。该公司在香洲区文化中心项目设置项目监理部，总监理工程师：殷某蛟。

4.施工总承包单位

企业名称：广东南粤建筑工程有限公司（以下简称“南粤建筑公司”，2021年12月2日，企业名称由广东南粤正方建设有限公司变更为广东南粤建筑工程有限公司），统一社会信用代码：9144000070229214U，类型：其他有限责任公司，法定代表人：温某，成立日期：2013年5月28日，住所：珠海市吉大景园路3号第2层4单元，经营范围：建设工程施工等。《安全生产许可证》编号：（粤JZ安许证字[2021]032958延），有效期：2021年7月14日至2024年7月14日。《建筑业企业资质证书》（证书编号：D244052192）有效期至2022年12月31日，资质等级：建筑工程施工总承包一级等。该公司在香洲区文化中心项目设置项目经理部，项目经理为唐某佳。

5.劳务分包单位

企业名称：重庆源宁建筑劳务有限公司（以下简称“源宁劳务公司”），统一社会信用代码：91500105798032692D，商事主体类型：有限责任公司，法定代表人：吴某宁，成立日期：2007年3月5日，地址：重庆市江北区嘉陵三村111号附11号，经营范围：模板作

业劳务分包一级等。《安全生产许可证》（渝JZ安许证字[2016]109280-01），许可范围：建筑施工，有效期：2022年7月28日至2025年7月27日。该公司在香洲区文化中心项目现场负责人为祝某虎，安全员江某华。

6.专业分包单位

企业名称：中建五局智科建设（深圳）有限公司（以下简称“中建智科公司”），统一社会信用代码：91430102MA4PDLE47J，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：唐某明，成立日期：2018年3月1日，住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦708-709，经营范围：工程管理服务等。《建筑业企业资质证书》（证书编号：D244611640），资质类别及等级：消防设施工程专业承包一级，有效期：2024年1月2日。《安全生产许可证》（粤JZ安许证字[2022]022004），许可范围：建筑施工，有效期：2022年7月7日至2025年7月7日。该公司在香洲区文化中心项目设置项目部，项目经理为张某，安全员为韩某文。

7.专业分包劳务单位

企业名称：广东木和建设工程有限公司（以下简称“木和建设公司”），统一社会信用代码：91440402MA55XG0X4X，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：陈某宁，成立日期：2021年1月29日，住所：珠海市香洲区金桔路14号1703房-02，经营范围：工程管理服务、园林绿化工程施工、建筑物清洁服

务、建筑材料销售、建筑装饰材料销售。《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344459147），资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期：2025年10月28日。《安全生产许可证》（粤JZ安许证字[2021]034482），许可范围：建筑施工，有效期：2021年5月21日至2024年5月21日。该公司在香洲区文化中心项目设置项目现场负责人为李某吉，安全员为郑某军。

（三）事故项目发包情况

经查，2020年10月10日，原珠海正方城市建设投资有限公司与原广东南粤正方建设有限公司（主办）、广州亚泰建筑设计院有限公司（成员）签订《香洲区文化中心项目设计施工总承包合同》，双方约定各自的安全生产管理职责。

2021年10月9日，原广东南粤正方建设有限公司与源宁劳务公司签订《香洲区文化中心项目-土建劳务分包服务合同》（代建单位和监理单位同意），双方约定各自的安全生产管理职责、约定由源宁劳务公司承担香洲区文化中心项目土建工程的劳务工作。

2021年10月13日，原珠海正方城市发展有限公司与华晨咨询公司签订《香洲区文化中心项目主体工程监理合同》，双方约定各自的安全生产管理职责、约定华晨咨询公司为香洲区文化中心项目监理单位。

原广东南粤正方建设有限公司与中建五局智科建设（深圳）有限公司签订《香洲区文化中心项目设计施工总

承包-消防专业分包工程》（代建单位和监理单位同意），双方约定各自的安全生产管理职责。

中建五局智科建设（深圳）有限公司与广东省木和建设工程有限公司签订《香洲区文化中心项目消防水、电及防排烟安装工程施工劳务分包合同》（代建单位和监理单位同意），双方约定各自的安全生产管理职责。

（四）事故现场勘查情况

1.事发地点位于珠海市香洲区文化中心项目主体工程，死者海某木从项目剧院一层看台西侧消防风管（轴线：3轴往西2.2米交J轴往南0.35米）旁洞口（见图1、图2，以下简称“事发地点洞口”）坠落到负三层，坠落高度约17米。





图1、2：项目剧院一层看台西侧消防风管旁边的洞口

2.经测量，在项目剧院一层看台西侧消防风管洞口长91厘米，宽62厘米。（见图3、图4）




图 3、4：项目剧院一层看台西侧消防风管旁边的洞口尺寸

3.死者坠落到事发地点洞口正下方的负三层的消防梯前室地面上。见（图 5、图 6）



图 5：事发地点洞口正下方的负三层的消防梯前室

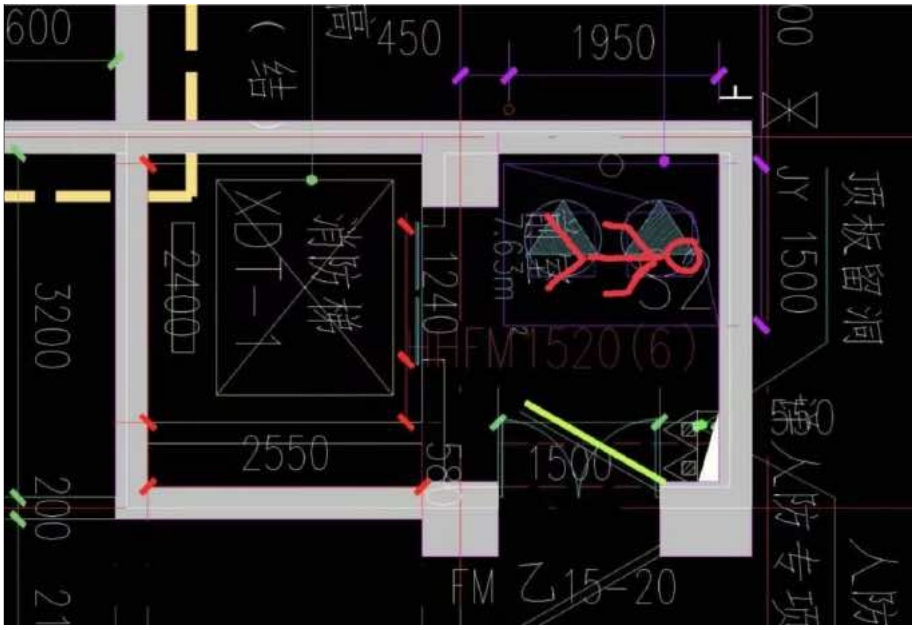


图 6：负三层的消防梯前室（图纸）长约 3200mm、宽约 1950mm

二、事故发生经过、应急处置和善后情况

（一）事故发生经过

2022 年 11 月 4 日，香洲区文化中心项目部召开安全周例会，中建智科公司生产经理苏某豪在会上提出剧院看台西侧的风管已经制作好，计划 11 月 5 日安装。源宁劳务公司现场负责人祝某虎在会上提出中建智科公司在此处管道安装后阻挡施工通道，无法递出材料，暂时不能安装。会议决定：由中建智科公司先安装事发地点消防风管，但暂时不将风管放下来，留出的通道将形成一个洞口（事发地点），该洞口由源宁劳务公司进行封堵防护。

2022 年 11 月 5 日下午 5 点左右，中建智科公司将消防风管安装完成后，使用模板将事发地点洞口临时封盖，模板下面没有用木方（或钢管）将模板固定牢固在洞口上。随后，中建智科公司安全员韩某文邀请南粤建筑公司安全

员范某琳和源宁劳务公司现场负责人祝某虎到事发地点办理移交工作，将事发地点洞口移交给源宁劳务公司管理。

2022年11月6日，南粤建筑公司安全员巡查过程中发现事发地点洞口还是用模板临时封盖，不符合技术规范要求，并向源宁劳务公司发出《工程联系单》，要求源宁劳务公司及时安排人员落实洞口防护工作。截至2022年11月7日10点，源宁劳务公司未及时按技术规范[1]将模板固定牢固在事发地点洞口上。

2022年11月7日上午6点30分左右，海某木随源宁劳务公司木工班组开始在项目剧院一层看台清理模板（距离事发地点有10米左右）。10点左右，源宁劳务公司杂工班组长曾某忠在项目剧院一层看台路过，看见一名工人（海某木，周围无其他人）正在事发地点捡临时封盖洞口上的模板，突然海某木从事发地点洞口坠落。曾某忠立即前往地下室寻找，因地下室光线暗第一次寻找未果，返程碰到其他人并一起寻找。10点左右，抹灰工陈某松在项目剧院负三层找工具的过程中发现有工人海某木脸朝侧面躺在地上，周边有血迹。曾某忠赶到现场后，向源宁劳务现场负责人祝某虎汇报，祝某虎接着向南粤建筑公司项目生产经理刘某、执行经理黄某汇报。10点11分左右，因地下室信号不好，刘某拨打120未能呼出。10点30分左右，南粤建筑公司生产经理刘某、抹灰工阿某色随车将伤者海某木送

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.1条："4.2.1 洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定：3 当非竖向洞口短边边长为500㎜～1500㎜时，应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施，并应固定牢固。"

到珠海中西医结合医院抢救。11点8分送达抢救室，11点38分经抢救无效死亡。死亡原因：颅脑损伤。随后医院拨打110。

（二）应急处置情况

接报后，香洲区主要领导和分管领导高度重视，先后就事故善后工作和隐患排查工作作出批示，区应急管理局、区住建局、凤山街道办、市公安局香洲分局南溪派出所等相关部门立即赶赴现场，开展现场勘查并督促企业做好善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定要求。

（三）善后情况

2022年11月10日，源宁劳务公司与死者家属在凤山街道人民调解委员会进行调解，就善后赔偿达成一致意见，签订《人民调解协议书》，未出现因此引发的社会不稳定情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者海某木，男，彝族，51岁，四川省金阳县人，系源宁劳务公司的木工班组工人。

事故造成直接经济损失为人民币140.6万元。

四、事故相关单位安全生产履职情况

（一）正方房产公司

正方房产公司与南粤建筑公司签订《香洲区文化中心项目设计施工总承包合同》，双方约定各自的安全生产管理职责，明确双方安全生产责任；公司领导和项目经理带队检查项目安全生产工作，参加项目安全检查会议，提出

施工安全管理要求；定期对香洲区文化中心项目施工现场开展安全检查，项目开工至事发前形成有书面记录的安全检查、巡查、月度专项检查等的问题整改通知单，要求南粤建筑公司限期进行整改；支付安全施工措施费。

正方房产公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（二）华晨咨询公司

华晨咨询公司与正方房产公司签订《香洲区文化中心项目主体工程监理合同》中，约定了双方的安全责任；设立了项目监理部，安全监理架构健全；监理部定期组织开展安全检查并向南粤建筑下达安全隐患整改通知单，督促隐患落实整改；填写安全监理日志，记录施工现场安全生产状况，检查危大工程，提出安全施工要求。

华晨咨询公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（三）南粤建筑公司

南粤建筑公司与正方房产公司签订《香洲区文化中心项目设计施工总承包合同》、与源宁劳务公司签订《香洲区文化中心项目-土建劳务分包服务合同》，双方约定各自的安全生产管理职责，明确双方安全生产责任；设立了项目部，建立健全安全管理制度、安全操作规程；主要负责人定期带队开展安全生产检查并督促隐患整改；设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员；对工人开展三级安全教育，经考核合格方可上岗作业；支付安全

施工措施费，为工人提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；定期对项目施工现场开展安全检查，项目开工至事发前形成有书面记录的施工日志，安全周检查记录表、月度专项检查等的问题整改通知单。

南粤建筑公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（四）中建智科公司

中建智科公司与南粤建筑公司签订《香洲区文化中心项目设计施工总承包-消防专业分包工程》、与木和建设公司签订《香洲区文化中心项目消防水、电及防排烟安装工程施工劳务分包合同》，双方约定各自的安全生产管理职责，明确双方安全生产责任；设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员；制定了安全生产规章制度和各工种设备操作规程、施工方案；开展安全生产教育和培训；填写施工日志，企业负责人带队检查，及时消除生产安全事故隐患。提供必要的劳动防护用品。

中建智科公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（五）木和建设公司

木和建设公司签订与中建智科公司签订《香洲区文化中心项目消防水、电及防排烟安装工程施工劳务分包合同》，双方约定各自的安全生产管理职责，明确双方安全生产责任；配备了专职安全生产管理人员；制定了安全生产规章制度和各工种设备操作规程；开展安全生产教育和

培训，安全技术交底。

木和建设公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

（六）源宁劳务公司

源宁劳务公司与南粤建筑公司签订《香洲区文化中心项目-土建劳务分包服务合同》，双方约定各自的安全生产管理职责，明确双方安全生产责任；制定了安全生产规章制度和操作规程；开展安全生产教育和培训，安全技术交底；提供必要的劳动防护用品。

源宁劳务公司未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。未能采取有效措施及时规范封堵事发地点洞口。11月4日项目部召开安全生产会议，要求事发地点洞口由源宁劳务公司进行封堵防护。11月5日，风管暂停施工后现场移交给源宁劳务公司。11月6日南粤建筑公司出具《工程联系单》，要求源宁劳务公司规范封堵事发地点洞口，至事发前源宁劳务公司未按要求封堵事发地点洞口。

（七）政府相关管理单位人员履职情况

1.珠海市香洲区住房和城乡建设局

事故项目安全生产监管部门为珠海市香洲区住房和城乡建设局。香洲区文化中心项目主体工程开工以来至事故发生前，该局检查项目16次，出动检查人48人次，共发现隐患70处，下发整改通知书12份，停工通知书3份，记分通知书11份，均已督促企业按期整改。

2.珠海市香洲区文化广电旅游体育局

2022年1月至事故发生前，珠海市香洲区文化广电旅游体育局9次到该项目检查安全生产工作，督促正方房产公司支付安全措施费用、了解项目等进展并要求按计划施工、严格管理用电、塔吊、高处作业安全。

事故调查组未发现政府相关管理单位人员履职不到位的线索。

六、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

香洲区文化中心项目剧院一层看台西侧消防风管旁边的洞口存在事故隐患，虽然洞口用模板临时封盖，但能够挪动模板，未按技术规范[2]将模板固定牢固在事发洞口上。

（二）间接原因

源宁劳务公司安全管理存在问题：（1）未建立健全全员安全生产责任制[3]。（2）未能采取有效措施及时消除生产安全事故隐患，项目剧院一层看台西侧消防风管旁边洞口未能采取有效措施及时按规定封堵[4][5]。

---

[2] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.2.1条："4.2.1 洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定：3 当非竖向洞口短边边长为500㎜～1500㎜时，应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施，并应固定牢固。"

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款："生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。"

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款："生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。"

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条："从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。"

（三）事故性质

经调查认定，香洲区文化艺术中心项目“11·7”高坠事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对责任人员的处理建议

1.曾先平，源宁劳务公司副总经理、主要负责人，履行企业主要负责人职责不到位，未建立健全本单位全员安全生产责任制，未能采取有效措施及时消除项目剧院一层看台西侧消防风管洞口的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项[6]、第五项[7]的规定，对事故负有管理责任，建议区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.祝绍虎，源宁劳务公司现场负责人。事发前，祝绍虎参加11月4日南粤建筑公司召开的安全生产周例会（事发洞口由源宁劳务公司封堵）之后，未及时向公司主要负责人汇报；签收11月6日南粤建筑公司下达的工程联系单（要求源宁劳务公司封堵消防风管洞口整改事宜）之后，未及时向公司主要负责人汇报；未能采取有效措施及时消除项目剧院一层看台西侧消防风管洞口的事故隐患；作为

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；”

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

现场负责人，对职责范围内的安全生产工作负责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[8]，对事故负有管理责任。建议区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（二）对责任单位的处理建议

源宁劳务公司安全生产主体责任落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[9]、第四十一条第二款[10]的规定，对事故负有责任。建议区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

八、事故防范和整改措施

（一）源宁劳务公司要认真吸取此次事故教训，严格按照安全生产相关法律法规规章要求落实安全生产主体责任。要建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；全面提高工人的安全生产意识；要全面排查治理安全

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：“生产经营单位的主要责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

风险隐患，加强对施工现场的安全巡查，监督工人按有关安全操作规程进行作业，进一步提高安全生产水平，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（二）南粤建筑公司要认真吸取此次事故教训，严格按照安全生产相关法律法规规章要求，进一步落实安全生产主体责任。要加强对分包单位安全生产工作的统一协调、管理，厘清在交叉作业场所的安全职责划分，全面加强对施工现场的安全管理和隐患排查，对存在安全隐患的作业行为加大内部惩处力度，进一步提高安全生产水平，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（三）华晨咨询公司要严格履行工程监理职责，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（四）正方房产公司要反思事故教训，强化红线意识，坚守底线思维。要在项目全线开展事故警示教育，强化作业人员安全防范意识；要加强对项目各参建单位的监督检查，督促项目各相关单位落实安全生产主体责任。

（五）区住建局要落实“管行业必须管安全”的要求，组织开展事故警示教育；要进一步加大安全监管力度，督促企业加强现场监督管理，有效落实安全生产主体责任；要加大安全生产宣传教育和处罚力度，防范类似事故再次发生。

香洲区文化艺术中心项目“11·7”

高坠事故调查组（代章）

2023年1月4日