广州市番禺区大龙恒朔塑料制品加工场“10·27”一般起重伤害事故调查报告

2022年10月27日19时15分左右，位于广州市番禺区大龙街的广州市番禺区大龙恒朔塑料制品加工场内发生一起起重伤害事故，导致一名工人受伤，后送医院救治。由于病情突然恶化，受伤人员于10月28日凌晨救治无效死亡。事故直接经济损失148.938539万元。

事故发生后，根据有关规定，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、大龙街街道办事处有关同志组成的广州市番禺区大龙恒朔塑料制品加工场“10·27”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组邀请了广东省安全生产协会和中国化学品安全协会专家的专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，

提出了加强和改进工作的措施建议。

调查认定，**广州市番禺区大龙恒朔塑料制品加工场“10·27”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

单位名称：广州市番禺区大龙恒朔塑料制品加工场（下称恒朔加工场）

统一社会信用代码：92440101MA5CBLC00A

经营者：李宏官，负责加工场日常管理

企业类型：个体工商户

组织形式：个人经营

注册日期：2018年9月3日

经营场所：广州市番禺区大龙街茶东村东盛路19号102

经营范围：泡沫塑料制造；日用塑料制品制造；塑料零件制造；塑料粒料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；非金属废料和碎屑加工处理；五金配件制造、加工。

（二）事故单位加工工艺情况

1.主要加工工艺：将回收的废塑料通过输送带投料到破碎机（破碎机处于深度为2.05米的基坑内），破碎机打碎废塑料后通过螺旋提升机输送到清水桶进行清洗，再经烘干、拣捡、包装后用铲车运走。

2.工作结束，破碎机拆卸清洗工艺：将用葫芦起吊破碎机

下料斗，人工移动并放置在基坑上的两条铁管上方，再用水进行清洗及更换刀片。

（三）涉事设备情况

1. 破碎机情况

该破碎机由李宏官于2019年9月22日二手购买，没有设备铭牌，具体使用年份不详，缺失技术说明书等文件。

2. 电动葫芦情况

名称：DHS环链电动提升机，生产厂家：上海轶鹰起重机械有限公司，最大提升重量为1t。

（四）相关单位履职情况

1. 恒朔加工场（个人经营的事故单位）履职情况

加工场未建立安全生产组织架构，无任命相关人员进行加工场内的安全生产管理，没有建立相应机制督促工人落实岗位责任制；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理等相关制度，未对加工场进行风险辨识，破碎机作业岗位无风险告知牌和安全警示标志，无日常隐患排查记录；未对员工进行三级或岗前安全教育培训，日常安全教育培训缺乏针对性，仅通过口头教育员工使用灭火器材和设备开关，缺少记录证明；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施等；未组织开展应急救援演练，安全投入方面只更换了灭火器。其经营者（主要负责人）未建立健全并落实本单位安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，

未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促和检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2.大龙街履行安全生产属地监管职责情况

一是责任机制方面。大龙街党工委书记、办事处主任与各村书记以及街安全生产委员会成员单位主要负责人签订《安全生产工作和消防工作责任书》，明确安全生产和消防工作目标、责任和要求，确保责任落实到位。每季度召开一次安全生产工作会议，不定期组织街、村(社区)干部会议，专门安排和部署安全生产工作。

二是对再生资源回收监管工作的制度建设方面。先后制定了《关于印发<大龙街再生资源回收利用管理与网格体系建设工作方案>的通知》(大龙〔2018〕108号)、《关于印发大龙街再生资源回收利用管理工作方案的通知》(大龙办〔2019〕31号)、《中共番禺区大龙街工作委员会 番禺区大龙街道办事处关于进一步明确各部门安全生产责任范围的通知》(大龙发〔2018〕68号)等文件，压实责任、落实监管长效机制。

三是日常监管执法方面。2022年以来，街道领导班子和有关人员出动43948人次，检查各类生产经营单位207095家次，排查治理事故隐患46808处，开展打非治违行动17起，行政立案处罚305宗，累计罚款100.9万元，其中对2家存在安全生

产违法行为的再生资源类单位进行了行政处罚 2 宗，共罚款 1.1 万元。

四是宣传教育方面。2022 年 8 月 29 日，大龙街再生办牵头组织辖区内再生资源回收行业单位，及经济管理办公室、综合行政执法办公室、专职消防队等部门，在街道办事处召开了 2022 年大龙街再生资源回收行业管理暨消防安全培训工作会议，进一步加强再生资源回收单位的安全意识和知识，强化行业监管。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2022 年 10 月 27 日 19 时 10 分左右，恒朔加工场工人黄世法和罗显朝完成了当天的工作，准备对破碎机进行拆卸清洗。黄世法先断开破碎机电源，在等待破碎机停止的过程中去冲洗烘干机。19 时 15 分，罗显朝在破碎机断电而电机未完全停止时，操作电动葫芦吊起破碎机下料斗，突然一声巨响，作业现场停电，现场作业人员四散奔逃。黄世法马上向李宏官报告，随后与李宏官一同回到现场查看，发现罗显朝坐在破碎机坑内，两人合力将罗显朝救出。

（二）应急处置情况

10 月 27 日 19 时 18 分，李宏官、黄世法以及李宏官妻子（负责开车）自行开车将罗显朝送番禺区中医院急诊室进行救治。

19 时 46 分，罗显朝一行到达番禺区中医院急诊科就诊，完

善相关检查及对症治疗后收入该院外一科进一步诊治。

22时30分左右，罗显朝伤势突然恶化，转重症医学科进一步诊治。

10月28日凌晨1时56分，罗显朝经抢救无效死亡。李宏官拨打110，将伤者情况救治情况报公安部门。

（三）应急救援评估情况

事故发生后，区政府办、公安、应急、大龙街等部门根据自身职能，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

（四）人员伤亡情况

姓名：罗显朝，男，59岁，广西德保县人。

（五）善后处置情况

大龙街迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。11月8日，恒朔加工场与死者家属签订《人民调解协议书》，支付罗显朝的死亡赔偿及其他款项。11月12日完成尸体火化后，死者家属已陆续返回。

（六）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为148.938539万元。

三、事故现场勘验情况

（一）事发地点位于恒朔加工场内的破碎机岗位（见图 1）。



图 1

（二）破碎机的下料斗脱离主体并呈翻转状态（见图 2）。



图 2

（三）下料斗上有明显受硬物撞击破损的孔洞（见图 3）。



图 3

（四）料斗下方存在明显的切削痕迹，结合料斗位置比对，确定为破碎机刀头撞击切削所造成，料斗翻转和斗身穿洞也是由于受到刀头撞击的巨力所致（见图 4）。



图 4

（五）电动葫芦吊钩与吊斗脱离，吊钩防脱装置存在被损坏痕迹（见图 5、6）。



图 5

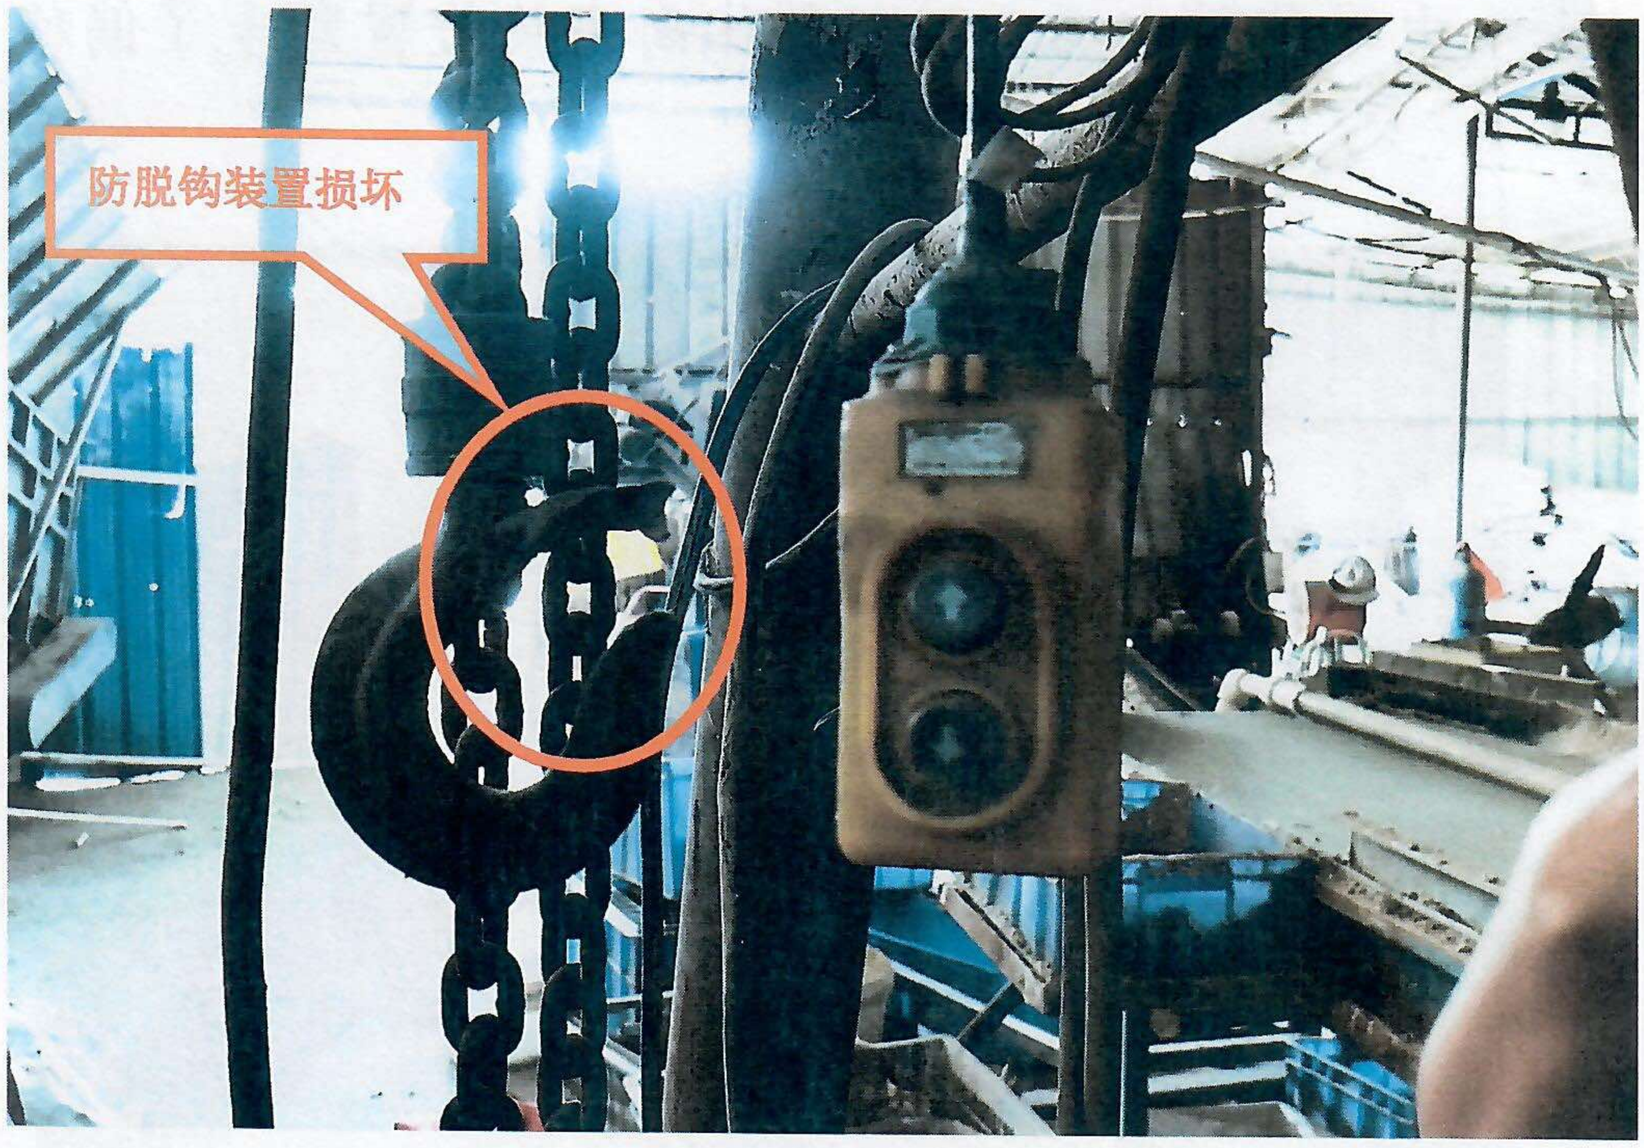


图 6

（六）龙门架上电动葫芦底部被下料斗撞击变形（见图 7）。

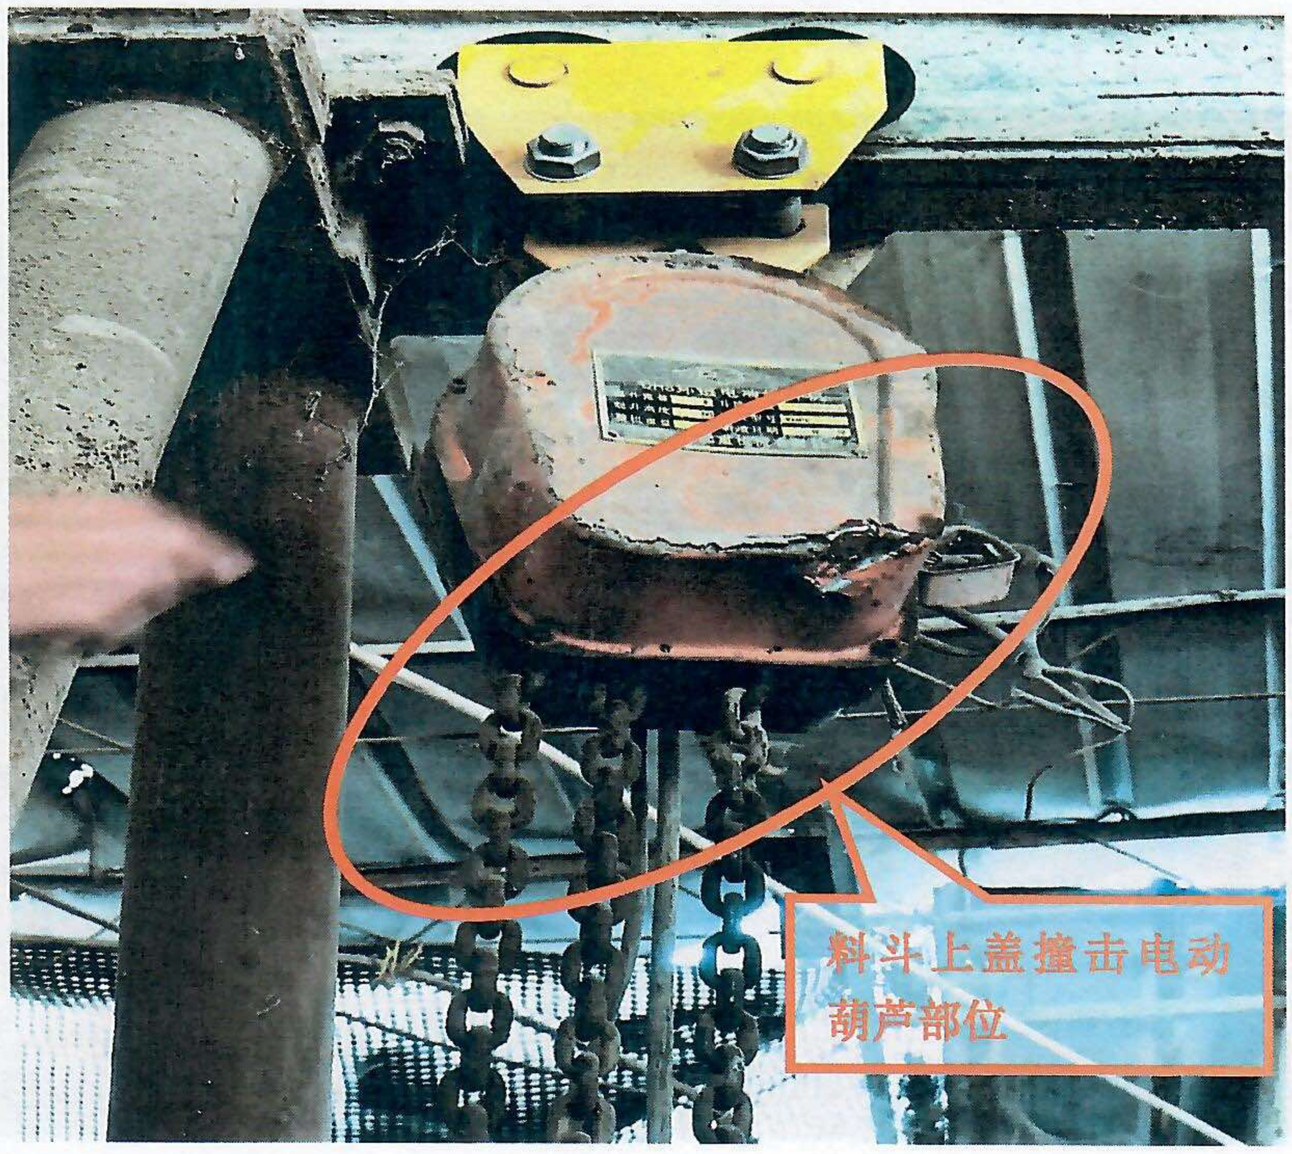


图 7

（七）电动葫芦支撑龙门架整体向事故位置发生了偏移（见图 8）。

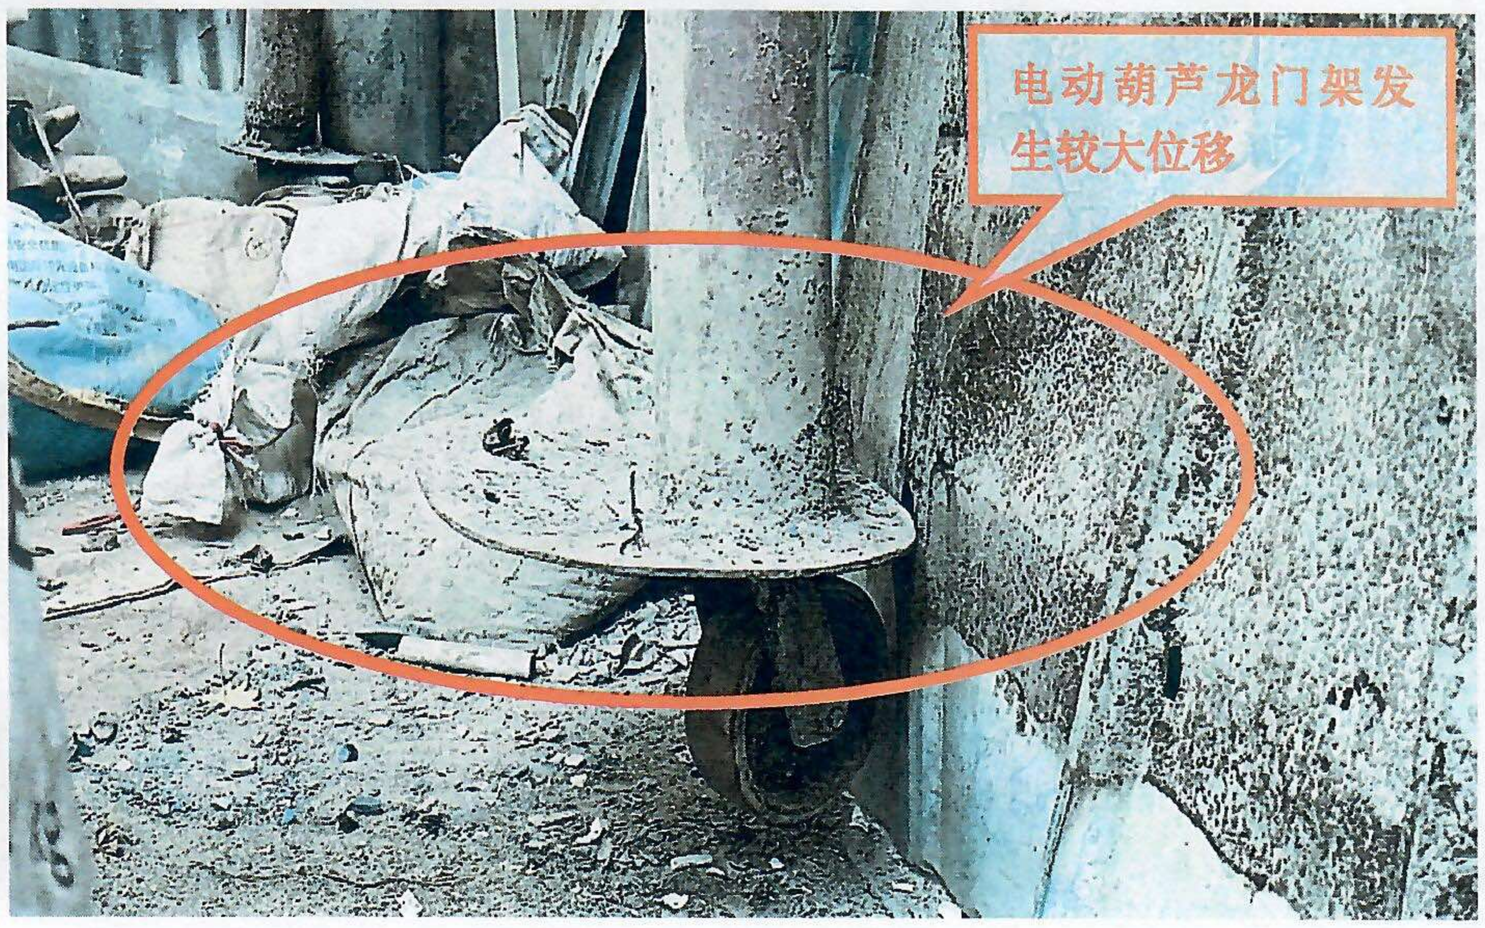


图 8

（八）下料斗的入料口其中一边护板已严重变形并将破碎机转轴卡死（见图 9）。

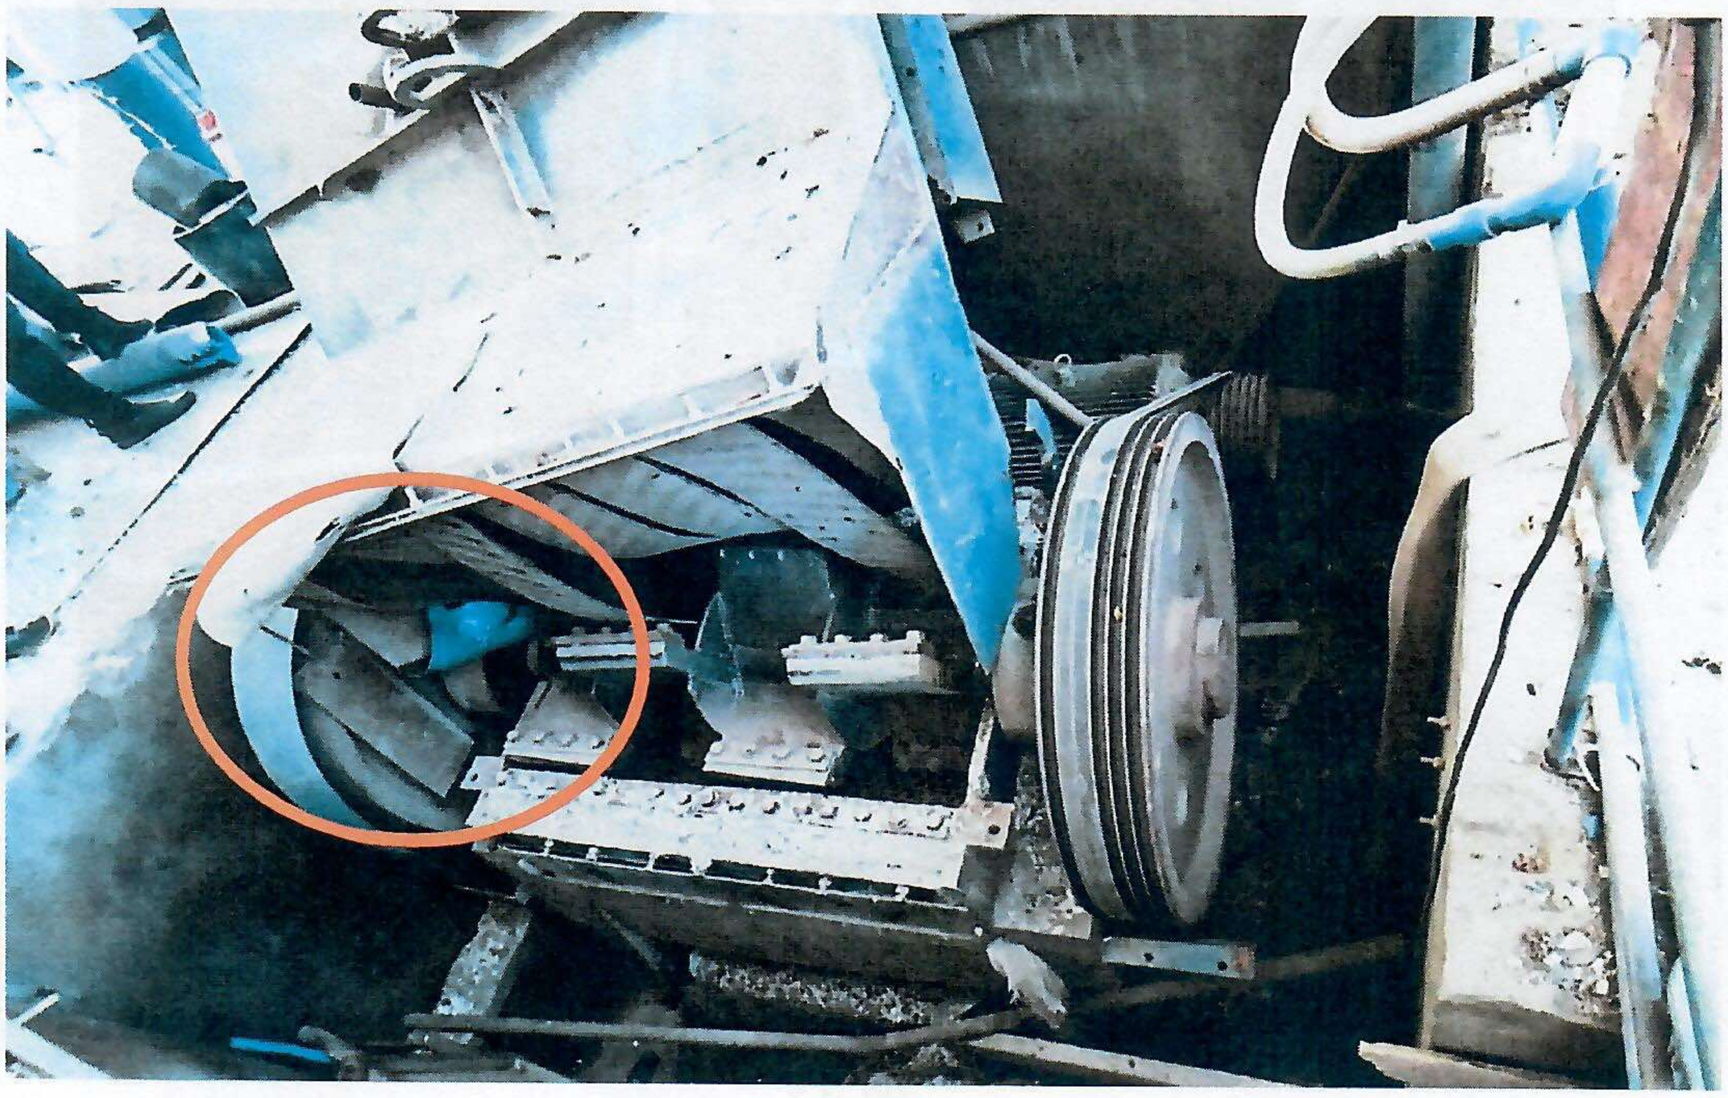


图 9

（九）破碎机所处基坑深度为 2.05 米（见图 10）。



图 10

（十）罗显朝被发现时正坐于变频电机的皮带轮旁（见图 11）。

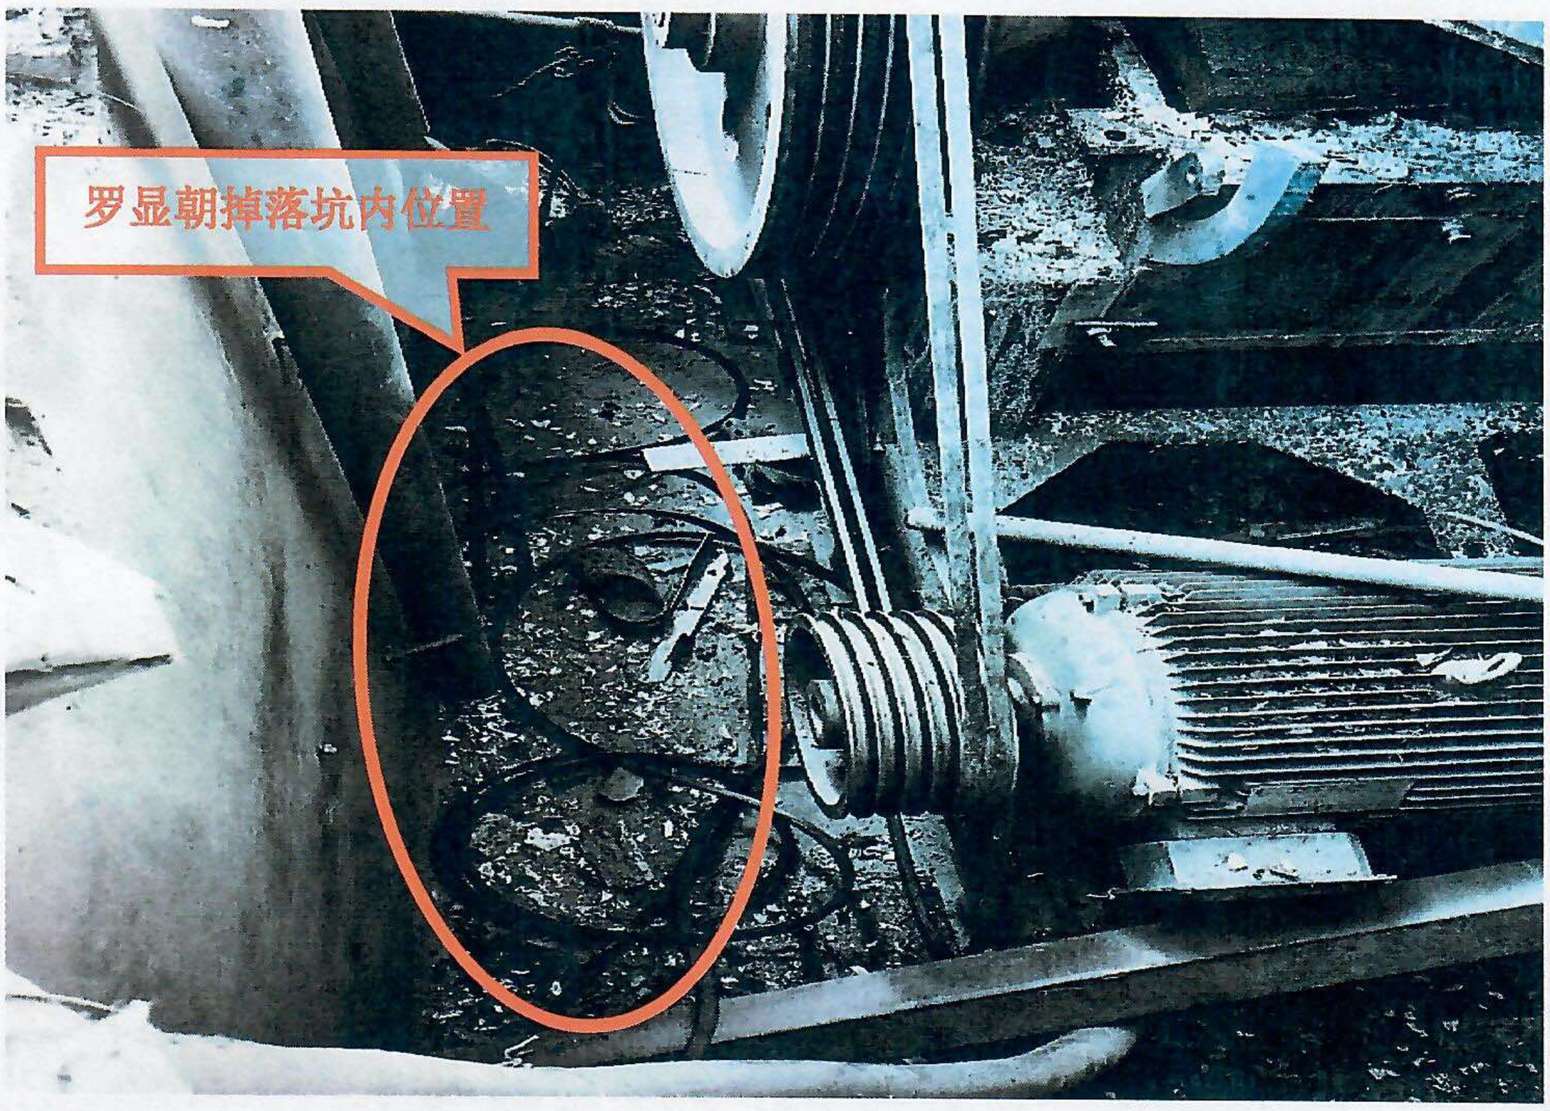


图 11

（十一）基坑周边的防护栏杆全部被撞击损坏变形（见图 12）。



图 12

四、事故原因及性质

（一）直接原因分析

事故的直接原因是作业人员未确认起吊作业安全条件，在破碎机仍然处于高速运转状态（设备断电不够1分钟）的情况下操作电动葫芦进行起吊破碎机下料斗作业，在起吊过程中料斗底部与高速运转的破碎机刀头发生碰撞，料斗脱钩飞出撞击顶部电动葫芦和旁边防护栏杆，造成龙门架整体移位，防护栏杆损坏和严重变形，并导致罗显朝坠落2.05米深的基坑受伤，最终因抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1.加工场经营者未制定电动葫芦和破碎机等设备的相关安全操作规程，作业人员进行破碎工艺相关的作业时无章可循。

2.加工场未开展岗位风险辨识，破碎机操作岗位未设置风险告知牌和安全警示标志。

3.加工场经营者未对作业人员进行安全教育培训，作业人员安全意识淡薄，对风险和隐患的辨识和管控能力严重不足。

（三）事故相关单位存在的主要问题

恒朔加工场，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四条第一款[①]规定，未建立健全全员安全生产责

---

①《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……”

任制和安全生产规章制度；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[①]规定，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[②]规定，未按照规定如实告知有关的安全生产事项，未如实记录安全生产教育和培训情况；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[③]规定，未建立安全风险分级管控制度，未建立事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[④]规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施。

（四）事故性质认定

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款："……生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。"

②《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。"

③《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款："生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。……"

④《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……"

经调查认定，广州市番禺区大龙恒朔塑料制品加工场“10·27”一般起重伤害事故是一起相关单位未制订设备安全操作规程、未充分辨识起重作业风险、未对员工进行安全教育培训、现场作业人员操作不当而导致的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）免于追责人员

罗显朝，加工场工人，鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

恒朔加工场，对本起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[①]规定，建议区应急管理局依法给予其行政处罚。

鉴于恒朔加工场为个体工商户，由李宏官个人经营，该加工场与李宏官为同一经营主体，根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021年版）第二十九条[②]规定，关于李宏官未按规定履行安全生产管理职责的违法行为不再进行经济处罚。

六、事故主要教训

（一）机械管理存漏洞。加工场未制定相关管理制度，未针对电动葫芦和破碎机制定专门的操作规程和维护保养规范，

---

①《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

②《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条：“对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。”

无关于电动葫芦和破碎机日常维护的记录，破碎机的产品说明书缺失，具体使用年限不清楚。

（二）缺乏隐患排查。未制定日常检查制度，未开展日常检查，无隐患排查记录，相关人员安全意识淡薄，缺少执行检查的标准，排查流于形式，导致隐患长期存在，小隐患累积引发致命事故，没有做到防微杜渐。

（三）安全管理不到位。未明确安全管理人员，未建立安全管理台账，未制定加工场内机器的操作规程，安全管理不到位，对从业人员安全教育培训不到位。

七、事故防范和整改措施建议

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）涉事加工场要履行安全生产管理的主体责任，严格遵守相关法律法规的规定，从制度建设、责任落实、按章作业等方面进行全面梳理，填补制度空白，切实加强管理；开展风险评辨识，设置风险告知牌和安全警示标志，提高作业人员的安全意识；加强从业人员管理，强化从业人员培训和安全技术交底，督促作业人员必须按程序和规范作业，加强过程控制，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为；按照规范编制事故应急救援预案，加强实战演练，提高应急救援能力。

（二）涉及再生资源回收处理的同类型单位要吸取本次事故教训，对在用生产机器及相关辅助设备进行全面排查，及时对老旧设备进行更新换代，提升设备本质安全；结合实际制定合适的操作规程，加强对操作工人的日常教育，规范对操作工人的生产监管，确保安全。

（三）各负有安全生产监督管理职责的部门要在各自监管领域内组织开展举一反三的事故宣传学习行动，督促管理对象，特别是涉及再生资源回收和起重作业的单位，要认真深刻吸取本起事故教训，对照审视排查是否存在同类问题，结合“一线三排”机制开展一次自查自改，针对可能存在的共性问题要结合自身实际，制定方案，对症下药，堵塞漏洞。

（四）各镇街要强化属地监管意识，对辖区内诸如再生资源回收等作业场所进行一次详细摸查，按照行业明确镇街一级负责跟进的部门，落实管理责任，杜绝监管空白；加强辖区内再生资源生产安全的监督管理，落实巡查、发现、报告制度，开展一次全面的大检查行动，督促相关单位严格落实主体责任，对检查发现相关企业履职不到位的问题要依法严肃处理，充分曝光，铁腕治理，决不手软，坚决压紧压实企业安全生产主体责任。

附件：广州市番禺区大龙恒朔塑料制品加工场“10·27”
一般起重伤害事故调查处理组成员同意结案签名表

广州市番禺区大龙恒朔塑料制品加工场
“10·27”一般起重伤害事故
调查处理组
2023年1月10日