高新京珠高速连接线快速化改造工程–主体工程 1 标段“8·26”一般其他伤害事故调查报告

高新京珠高速连接线快速化改造工程-主体工程 1 标段

“8·26”一般其他伤害事故调查组

2024 年 11 月 9 日

目　录

一、基本情况.....2

（一）项目基本情况.....2

（二）单位基本情况.....2

（三）钢板桩租赁合同情况.....3

（四）相关人员情况.....4

二、事故发生经过、应急处置和人员受伤情况.....4

（一）事故发生经过及应急处置.....5

（二）人员受伤情况.....8

三、直接经济损失.....8

四、事故发生原因和事故性质.....9

（一）直接原因.....9

（二）间接原因.....9

（三）事故性质.....9

五、事故责任认定及处理建议.....9

（一）对责任单位的处理建议.....9

（二）对责任人员的处理建议.....10

六、事故教训.....12

七、事故整改和防范措施.....12

高新京珠高速连接线快速化改造工程–主体工程1标段“8·26”一般其他伤害事故调查报告

2024年8月28日15时25分许，高新区应急管理局接通报信息，经调查核实，2024年8月26日11时40分许，广东省明德设备租赁有限公司在进行钢板桩转运时，发生一起起重伤害事故，造成1人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，成立了由区管委会、区住房城乡建设局、区应急管理局、区纪检监察工委、区总工会、唐家湾镇、区住房城乡建设局、区社会事业局、区综治局、金鼎派出所等单位人员组成的高新京珠高速连接线快速化改造工程-主体工程1标段“8·26”一般其他伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过查阅监控、现场勘察、查阅资料、问询谈话、技术分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员受伤和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

经调查认定，高新京珠高速连接线快速化改造工程-主体工程1标段“8·26”一般起重伤害事故是一起因广东省明德设备租赁有限公司员工违章冒险作业导致的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目基本情况

工程项目名称:京珠高速连接线快速化改造工程-主体工程1标段（以下简称：京珠高速改造工程），施工许可证编号：440408202107150101；发证机关：珠海市住房和城乡建设局，首次发证日期：2021年7月15日。

（二）单位基本情况

1.建设单位:珠海交通集团路桥开发建设有限公司（简称“交通路桥公司”）；注册地址：珠海市人民西路963号5楼501室；统一社会信用代码：91440400192594834A；类型：有限责任公司；法定代表人：陆汉召。

2.施工单位：中国建筑第八工程局有限公司（简称“中建八局”），注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层；统一社会信用代码：9131000063126503X1；类型：有限责任公司；法定代表人：周可璋，建筑业企业资质证书编号：D131055315，资质类别等级：建筑工程施工总承包特级，有效期至2028年12月22日；安全生产许可证编号：（沪）JZ安许证字[2016]010029，有效期至2025年8月3日。项目负责人：宋**。

3.监理单位：广东省城规建设监理有限公司；注册地址：广州市白云区黄石东路 484 号二楼；统一社会信用代码：91440000231125345W；类型：企业；法定代表人：杨宏宇。工程监理资质证书编号：E244065764，资质类别等级：房屋建筑工程监理甲级，有效期至 2026 年 1 月 5 日。

4.劳务分包单位：广东凡步建设工程有限公司；（简称“凡步公司”）；注册地址：珠海市香洲区南屏镇环屏路 24 号 C 栋 2 层 8230 房；统一社会信用代码：91440402MA5692J23P；类型：有限责任公司；法定代表人：邵林杰。企业资质（备案）证书编号：D344493167，资质类别等级：施工劳务不分等级。有效期至 2026 年 4 月 9 日；安全生产许可证编号：（粤）JZ 安许证字[2021]037311，有效期至 2026 年 7 月 29 日。

5.钢板桩租赁单位：广东省明德设备租赁有限公司（简称“广东明德公司”）；注册地址：珠海市横琴石山村 3 号第二层；统一社会信用代码：91440400MA516H0Q96；类型：有限责任公司；法定代表人：陈艺水。经营范围：机械设备租赁；机械设备销售等。

（三）钢板桩租赁合同情况

2024 年 6 月 15 日，中建八局和广东明德公司签订《钢板桩租赁合同》，合同金额 3062492.1 元，为纯租赁使用合同，广东明德公司不负责钢板桩的安装和拆卸，合同条款约定双方安全生产工作职责。

（四）相关人员情况

1.黄**，男，51岁，户籍：广州市花都区，广东明德公司管理员，2022年10月5日与广东明德公司签订了劳动合同。有效期至2025年10月5日。

2.何**，男，36岁，湖南省汝城县人，广东明德公司随车吊司机。2022年8月13日与广东明德公司签订了劳动合同。有效期至2025年8月13日，何**持有有效建设行业工程机械施工作业操作证。

3.骆**，男，46岁，湖南省新田县人，广东明德公司员工，事发前刚入职7天，处于试用期。

4.宋**，男，43岁，中建八局京珠高速改造工程项目经理。2018年9月1日与中建八局签订了劳动合同。有效期至2028年8月31日。

5.徐*，中建八局京珠高速改造工程项目副经理。2020年9月7日与中建八局签订了劳动合同。有效期至2025年9月6日。

6.高**，男，33岁，中建八局京珠高速改造工程项目安全员。2021年12月10日与中建八局签订了劳动合同。有效期至2026年12月9日。

二、事故发生经过、应急处置和人员受伤情况

（一）事故发生经过及应急处置

事故调查组通过对相关人员调查询问、查阅资料、现场技术核查等，综合分析判断，事故发生经过如下：

因京珠高速改造工程项目雨水渠已完成施工，管理人员通知广东明德公司2024年8月24日将使用完毕的钢板桩退场，8月26日11时许，广东明德公司随车吊司机何**与工人骆**按照公司管理员黄**的工作安排，到项目现场将已拆卸下来（退租）的钢板桩装车运走。当时工程项目人员已下班（因夏季天气炎热，项目人员作业时间调整为6时至10时30分），何**和骆**两人未通知项目人员即自行进场吊运钢板桩。11时40分许，钢板桩已全部吊放在吊车货厢内，共有4摞9米长U型拉森钢板桩，型号为SPIV，每摞6-8根。在最后一摞钢板桩放好后，骆**将用来吊装钢板桩的两根吊索具进行解钩，车厢头部的一根吊索具解钩后随手放在钢板桩两摞之间，车厢尾部的一根吊索具解钩后放在钢板桩上，此时起重司机何**开始操作吊索具上升，因吊索具上升时吊钩将最后一摞钢板桩挂住，导致钢板桩发生倾倒，将骆**腿部挤压在两摞钢板桩之间。何**立即跑去查看，发现骆**腿部被压受伤，随即拨打了120医疗救护电话及向公司负责人陈艺水报告，然后操作吊机将倾倒的钢板桩一侧吊起，骆**脱困后自行爬出躺在钢板桩上，何**跑去附近找到凡步公司施工员赵**前来协助，赵**到现场了解事故情况后，立即电话向中建八局项目副经理徐*、中建八局项目安全员高**报告了事故情况。

11时53分许，120到达现场，救护人员将骆**送到高新区人民医院进行救治。随后广东明德公司将骆**转院到珠海广安手足外科医院救治。8月29日广东明德公司按骆**家属要求，把


骆**转院到中山大学附属第五医院继续治疗。

事故发生后，广东明德公司虽将事故情况报120，但未报至安全生产监督管理部门。徐*、高**获悉事故后到高新区人民医院对伤员救治情况进行了解协调，但未向上级负责人上报事故。8月28日，区应急管理局收到事故线索后，会同区住房城乡建设局进行核实，广东明德公司、中建八局将情况报告给安全生产监督管理部门。


事故现场示意图如下:




事故现场，随车吊位置（图1）

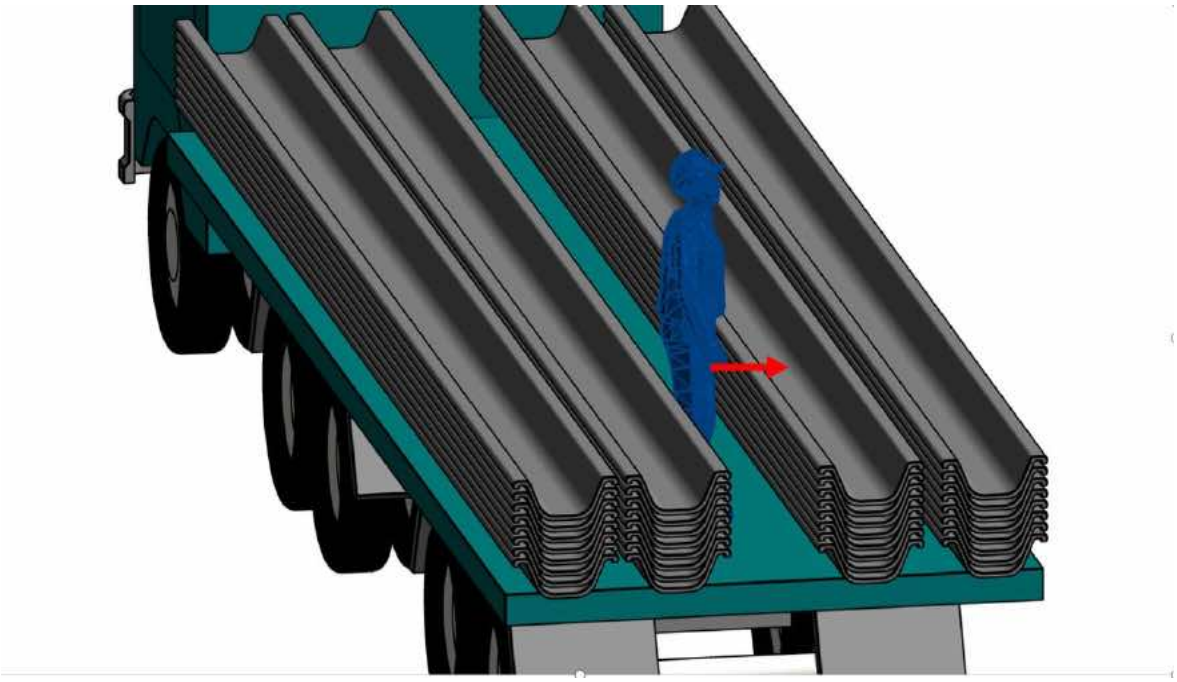

吊车货厢内钢板桩摆放情况及骆**站位模拟图（图 2）

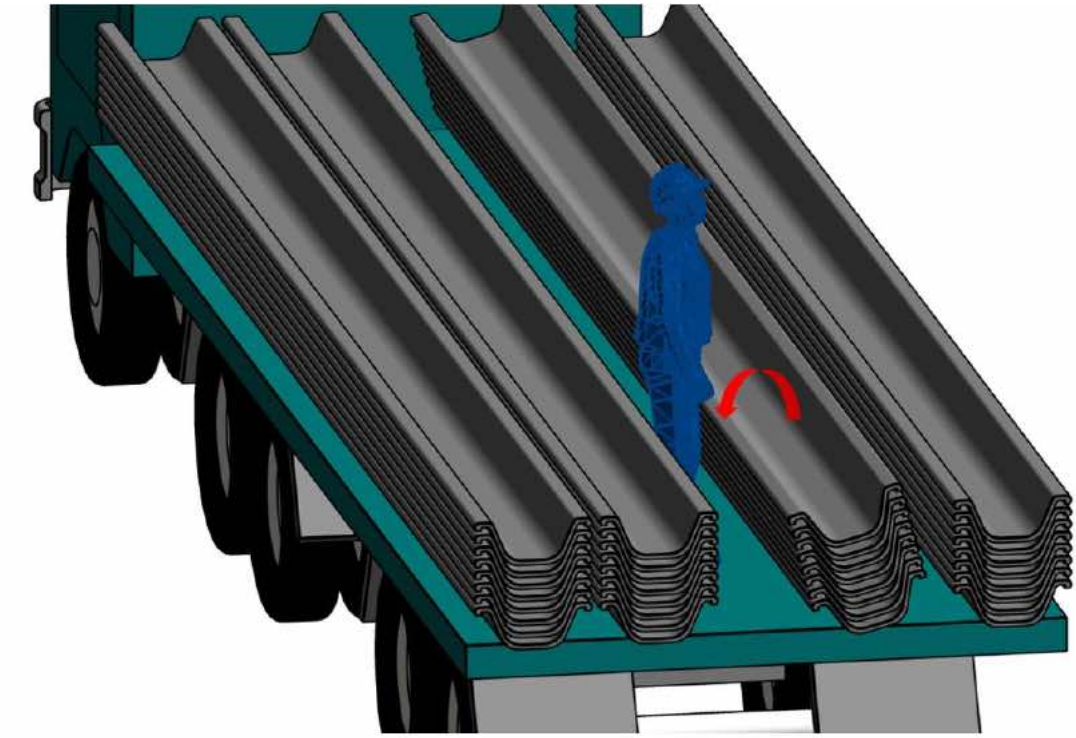

钢板桩倾倒情况模拟图（图 3）

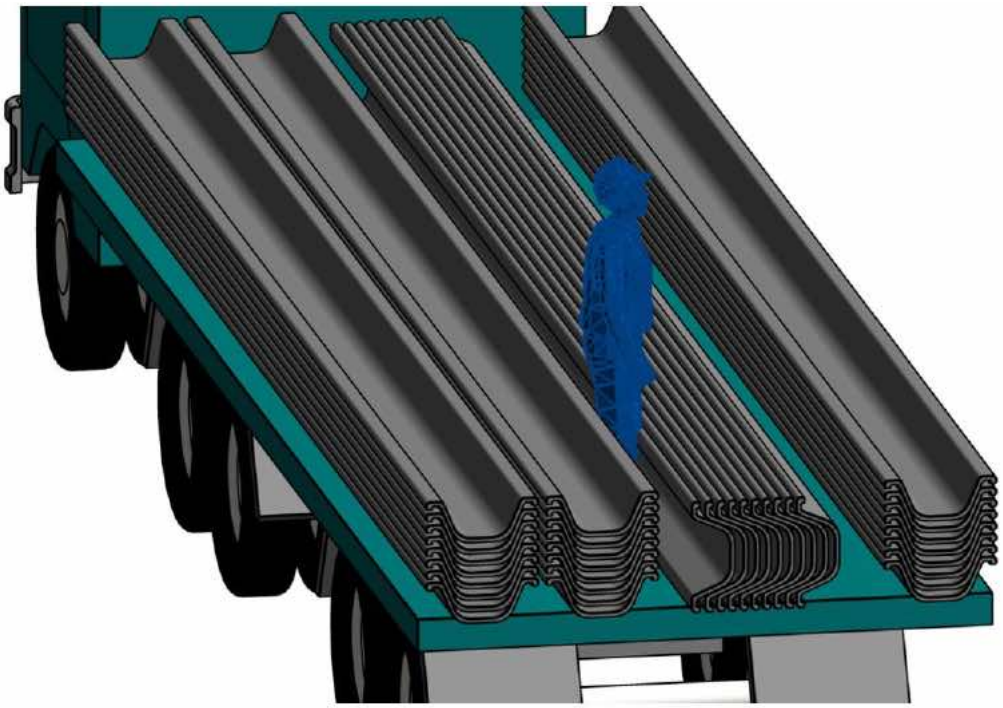

钢板桩倾倒情况模拟图（图 4）

（二）人员受伤情况

骆**，广东明德公司员工，8 月 26 日进行钢板桩吊运时受伤，骆**目前在中大五院进行康复治疗。按照高新区人民医院 8 月 26 日出具的检查报告单，骆**右股骨下段骨折，左腓骨上端粉碎性骨折，左胫骨中段骨折，按照 GB/T15499-1995《事故伤害损失工作日标准》以及 GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》，骆**受伤损失工作日超过 105 天，判定为重伤。

三、直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，截止目前，经事故单位统计，调查组核

定此起事故直接经济损失约10万元（包含医疗费、陪护费等）。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

起重机司机何**操作吊索具上升，吊钩将钢板桩挂倒挤压骆**腿部导致受伤，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.骆**未取得建筑起重信号司索工特种作业证书，属无证上岗作业。

2.起重机司机何**未得到骆**发出可明显识别的信号，未确保骆**离开起重机作业区域，即操作吊索具上升，属违规操作。

（三）事故性质

经调查认定，高新京珠高速连接线快速化改造工程-主体工程1标段“8·26”一般其他伤害事故属于生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

为深刻吸取事故教训，严肃追究相关单位和人员的责任，教育有关人员提高安全管理意识，防止类似事故再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，事故调查组建议对本起事故有关责任单位、责任人员进行如下处理:

（一）对责任单位的处理建议

1.广东明德公司，对雇佣的作业人员只有口头安全教育，无书面培训考核记录，安全交底不到位；从事吊装工和指挥人员岗

位工作的员工骆**未取得建筑起重信号司索工特种作业资格证书[1]的，违反《建筑施工特种作业人员管理规定》第四条[2]、《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十条[3]规定，对事故负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规立案调查，追究广东明德公司事故责任。

2.中建八局，按照《建设工程安全生产管理条例》第五十条第二款：实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。中建八局未及时上报事故；钢板桩吊运车辆未办理报批手续即可以自行进场作业，中建八局对项目围蔽管理不到位，建议由区住房城乡建设局按照行业法规进行处理，并报区应急管理局备案。

（二）对责任人员的处理建议

1.黄**，广东明德公司管理员，安排未取得建筑起重信号司索工特种作业资格证书的员工骆**上岗作业，未及时发现消除无证人员上岗作业的生产安全事故隐患，安全管理职责落实不

---

[1]《建筑施工特种作业人员管理规定》第三条 建筑施工特种作业包括：（三）建筑起重信号司索工。

[2]《建筑施工特种作业人员管理规定》第四条 建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，
《中华人民共和国安全生产法》第三十条 产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

到位，建议由区住房城乡建设局按照行业法规进行处理，并报区应急管理局备案。

2.何**，广东明德公司随车吊司机，未得到骆**发出可明显识别的信号，未确保骆**离开起重机作业区域，即操作吊索具上升，违反《起重机械安全规程》[4]相关规定，属违规操作，建议由广东明德公司按照内部管理制度进行处理，并将处理情况报区应急管理局备案。

3.宋**，中建八局京珠高速改造工程项目经理，对8月26日发生的事故不知情，在区应急管理局收到事故举报线索进行核实时，才对事故情况进行了解并如实报告给区应急管理局。项目存在钢板桩吊运车辆未办理报批手续即自行进场作业，项目内无人对接监督管理等情况，宋**对项目日常安全管理督促落实不到位，建议由中建八局按照内部管理制度进行处理，并将处理情况报区应急管理局备案。

4.徐*，中建八局京珠高速改造工程项目副经理，虽然了解事故发生及人员受伤情况，但认为事故和中建八局无关，未及时向项目负责人、公司汇报。在区应急管理局收到事故举报线索进行核实时，将情况如实报告给区应急管理局，属于因过失漏报事

---

[4]《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB6067.1-2010）12.3.1 司机应遵照制造商说明书和安全工作制度负责起重机的安全操作。除接到停止信号之外，在任何时候都只应服从吊装工或指挥人员发出的可明显识别的信号。

《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB6067.1-2010）12.4.1 吊装工负责按计划实施起重机械的移动和重物搬运。

《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB6067.1-2010）12.5.1 指挥人员应负有将信号从吊装工传递给司机的责任。指挥人员可以代替吊装工指挥起重机械和载荷的移动，但在任何时候只能由一人负责。

故，建议由中建八局按照内部管理制度进行处理，并将处理情况报区应急管理局备案。

5.高**，中建八局京珠高速改造工程项目安全员，虽然了解事故发生及人员受伤情况，但认为事故和中建八局无关，未及时向项目负责人、公司汇报。在区应急管理局收到事故举报线索进行核实时，将情况如实报告给区应急管理局，属于因过失漏报事故，建议由中建八局按照内部管理制度进行处理，并将处理情况报区应急管理局备案。

六、事故主要教训

本次事故中，广东明德公司对本单位工人安全教育和交底不到位，作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业，随车吊司机安全意识淡薄，违章操作，最终导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）加大责任制度落实

广东明德公司要制定完善严密的安全生产管理制度、操作规程和各层级的安全生产责任制，切实加强对本单位员工的安全培训教育，加强安全监督检查，有效整治事故隐患；要严格按照应急管理相关法律法规要求，及时修订完善《生产安全事故应急预案》，明确人员岗位职责，定期开展全员、全方位应急知识学习培训，发生事故后要按预案迅速启动应急救援，要及时、如实上报生产安全事故。

（二）强化安全风险管控

广东明德公司要切实加强源头管理，深入开展安全风险辨识评估，建立完善风险管控和应急处置措施，特别是要加强特种作业人员的管控，做到风险管控不留死角和盲区，切实落实企业安全生产主体责任。

（三）强化日常安全管理

中建八局要围绕本次事故暴露出来的安全管理漏洞，如工作人员事故上报工作职责落实不到位、无项目管理人员对钢板桩吊运车辆进场作业进行监督管理、钢板桩吊运车辆未办理报批手续即可以自行进场作业、发生事故时项目无人第一时间知道等，认真进行原因分析，加强项目日常安全管理和巡查检查，强化人员岗位职责管理，认真深入排查消除各项事故隐患。

（四）督促开展收尾工作隐患排查整治

区住建部门要汲取今年“6·14”一般高处坠落事故和本次事件暴露出来的单项工程收尾工作安全管理问题教训，要督促工程项目单位强化人员进出管理，对于项目未围蔽管理区域要加强监控巡查，防止违规进场作业；要加强全区在建工地安全警示宣传教育，举一反三督促参建各方开展单项工程、项目验收阶段等收尾工作隐患问题排查整治，严格落实安全生产主体责任，做好安全防范，防止同类事件发生。