阳江江城阳江市明新制衣洗水有限公司

“11·1”一般机械伤害事故调查报告

江城区政府事故调查组

2023年12月14日

目 录

一、基本情况 2

（一）事故单位情况 2

（二）事故单位安全管理情况 3

（三）现场勘验情况 4

二、事故发生经过、救援和善后情况 5

（一）事故发生经过 5

（二）事故救援情况 6

（三）善后处理情况 6

三、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故现场应急处置情况 7

（二）应急处置情况评估 7

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失 7

（一）死亡人员情况 7

（二）直接经济损失 7

五、事故原因 7

（一）直接原因 8

（二）间接原因 8

六、相关单位安全履职情况 9

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 11

（二）对事故责任单位的行政处罚建议 11

（三）对事故责任人员的行政处罚建议 13

（四）其他处理建议 14

八、事故防范和措施建议 14

（一）强化企业安全生产主体责任落实 14

（二）加强属地管理责任 15

阳江江城阳江市明新制衣洗水有限公司“11·1”一般机械伤害事故调查报告

2023年11月1日凌晨1时许，位于江城区埠场镇的阳江市明新制衣洗水有限公司牛仔2车间烘干机发生一起机械伤害事故，造成1人死亡（以下简称江城区“11·1”事故）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，11月1日，经区政府同意，成立了由区府办、区应急管理局、区总工会、区人社局、市生态环境局江城分局、区商务局、区司法局、市公安局江城分局、市市场监督管理局江城分局、埠场镇政府有关人员为成员组成的阳江市江城区“11·1”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问、综合分析等，基本查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，阳江江城阳江市明新制衣洗水有限公司“11·1”一般机械伤害事故是一起因涉事企业安全生产主体责

任落实不到位、安全生产教育培训不到位、安全风险分级管控和隐患排查治理不到位、主要负责人未履行安全生产职责，烘干机操作人员违反安全操作规程，在烘干机未停机的情况下，俯身伸手取烘干机滚筒内的衣物导致被卷入造成伤亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

阳江市明新制衣洗水有限公司（以下简称明新洗水公司）成立于1999年8月6日，社会统一信用代码：9144******289M，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人黄某雪，注册资本：人民币150万元，住所：阳江市江城埠场江滨路，经营范围：制衣；洗水、洗涤服务；货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

明新洗水公司位于阳江市江城埠场江滨路，公司出入口大门设置在东面，南面为江滨路，西面为民房，北面为漠阳江，占地面积约10000平方米，设置有1车间、2车间、休闲车间（斜布车间）、整烫车间、锅炉车间、办公室，事故发生在牛仔2车间（图1）。公司现有员工144人，公司法定代表人黄某雪为主要负责人，全面负责该公司的日常经营管理及安全生产工作，未持有生产经营单位主要负责人证书。欧某文作为公司办公室主管，具体落实公司隐患排查、教育培训等相关安全生产管理工

作，持有生产经营单位主要负责人证书（证书编号：安全证2021字第161715号）。

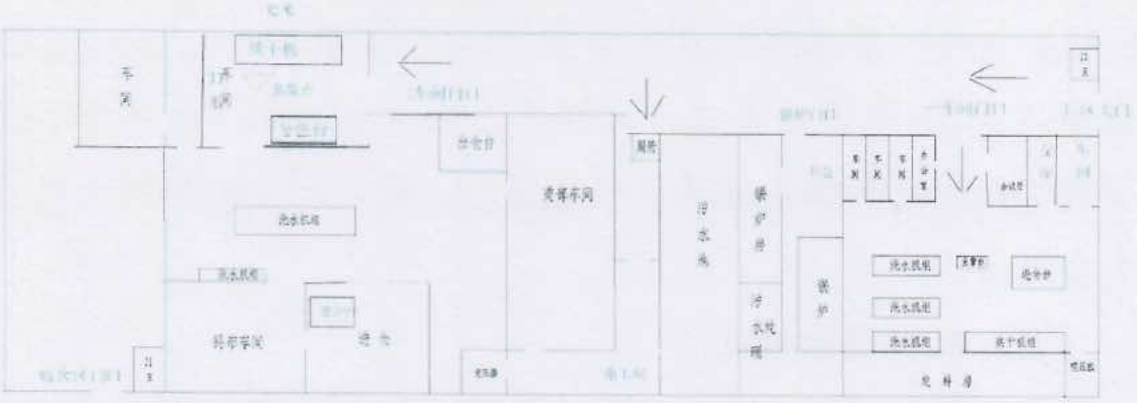


图1：总平面布置图

（二）事故单位安全管理情况

明新洗水公司未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，主要负责人未取得相关安全管理证书，未督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未按要求落实全员安全生产责任制，未与全体员工签订相关安全责任书，未层层落实安全生产责任、压实责任；未进行全体员工安全培训教育及新进员工三级培训教育，未能督促员工严格执行公司安全生产规章制度和安全操作规程，安全培训教育记录及会议记录只针对办公室人员及车间师傅；未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，虽有每天进行隐患排查，但未能对照检查表项目认真检查，对于有限空间（污水处理池）、使用危险化学品（过氧化氢溶液、高锰酸钾）、使用特种设备（锅炉

房）、机械设备（洗水机、烘干机）等风险未进行隐患排查，隐患排查记录流于形式；公司每个车间部门上班时间不一致，行政办公室管理人员上班时间是9时至17时30分，1车间上班时是8时至20时，2车间上班时间是13时至凌晨24时，休闲车间上班时间是19时开始上班，根据每天工作量的多少完成后下班，导致车间上班时缺失管理人员监管，未能及时发现和制止员工不安全行为。

（三）现场勘验情况

事故发生在牛仔2车间，牛仔2车间长度42米、宽度11米、占地面积约为462平方米，车间内设10台不同型号的烘干机，统一采用锅炉蒸汽提供热量，其中发生事故的是6号烘干机（图2），烘干机机身长1.87米，宽2米，高2.3米，烘干机滚筒舱口直径0.83米，滚筒内胆直径1.7米，深度1.27米，舱口底部距离地面1米，烘干机组前安装一根直径为0.06米水管护栏，长度为19.5米，高度为0.68米，水管护栏离烘干机面0.13米。烘干机电机使用380V电压，功率4KW，电机转速每分钟960转，烘干机滚筒转速每分钟25转，烘干机面板和滚筒材质为不锈钢，烘干机面板前张贴有“小心烫伤”及“注意事项”的警示标志和一张粉红色A4纸尺寸的《烘干机安全操作规程》，烘干机操作按钮位于烘干机面板的右上方，机门门铰上方设置有行程开关（行程开关制造商：浙江正泰电气股份有限公司，型号：YBLX-K1/511），经测试，6号烘干设备打开机门时

还能继续运转，行程开关[1]功能失效。



图 2：6 号烘干机及滚筒内部情况

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故发生经过

2023 年 10 月 31 日 19 时 30 分许，根据公司工作安排，事发时休闲车间共有 7 人上班，其中黄某海带班，谭某军、杨某松、韦某雷、刘某展负责洗水岗位，黄某杨及许某喜负责烘干岗位。由于当晚牛仔 2 车间洗水及烘干岗位工人已经下班，剩下休闲车间及牛仔车 2 间的烫部、进仓岗位等少量人员上班，许某喜为加快工作进度，借用牛仔 2 车间烘干设备作业。

11 月 1 日凌晨 0 时 45 分，许某喜将已经脱水的衣物放进烘干机内进行烘干，在烘干期间防止温度过高，许某喜逐一打开每台烘干机机门随机抽出一件衣物检查烘干程度。凌晨 0 时 58 分，许某喜推来两车已经脱水的衣物到 6 号烘干机前。凌晨 1 时许，许某喜准备将 6 号烘干机已经烘干的衣物取出，再放需要烘干的衣物，由于许某喜未关停运转的烘干机，俯身伸手取烘干机

1 行程开关：主要用于将机械位移转变成电信号，使电动机的运行状态得以改变，从而控制机械动作或用作程序控制。

滚筒内的衣物时，被滚筒内的衣物缠绕着手卷进烘干机滚筒。

11月1日凌晨1时25分，谭某军看见牛仔2车间烘干岗位没有人在工作，便走到烘干机检查锅炉蒸汽阀门是否关闭，在检查的时候，发现6号烘干机前有一只拖鞋，烘干机机门打开正在运转，滚筒内运转响声异常，于是将6号烘干机关停，拨开烘干机内衣物后，发现许某喜在烘干机内的衣物里面，整个身体与衣物缠绕一起，头部多处损伤，额骨已经开放裸露出来。

（二）事故救援情况

事故发生后，谭某军立即通知带班师傅黄某海，黄某海带着谭某军、烫部车间李某雄、潘某庆等人赶到事发地点开展救援，李某雄拨打120急救电话，谭某军打电话通知许某喜家属。黄某海、李某雄、潘某庆3人将许某喜从6号烘干机搬出来，然后放到电动三轮车上。为了节约救援时间，李某雄驾驶电动三轮车将许某喜拉到公司门口的大路边等待120急救车。凌晨2时许，阳江市人民医院救护车到达现场，经医生检查，许某喜已经没有生命体征。

（三）善后处理情况

事故发生后，明新洗水公司积极与死者家属协商，做好善后赔偿工作。11月1日，明新洗水公司与死者家属双方签订《人民调解协议书》，分两期赔偿死者家属共120万元（包括一次性工亡补助金、丧葬费、抚恤金），死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，江城区应急局、阳江市公安局江城分局、埠场镇政府等有关部门人员赶赴事故现场开展应急处置、调查取证，要求加强现场保护，做好善后安抚工作，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

（二）应急处置情况评估

事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转及报送畅通，公安部门、应急部门、埠场镇政府等相关职能部门协调联动密切，处置迅速，应急救援指挥得当，协调有序。本次事故应急处置工作，区、镇两级党委和政府统一指挥、统一调度和全面统筹落实到位，事故应急响应、救援及善后处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）死亡人员情况

许某喜，男，汉族，年龄：59岁，身份证号码：440726*********14，原户籍所在地：广东省阳江市江城区******，2023年7月14日入职明新洗水公司，原休闲车间烘干岗位工人，在本次事故中死亡，死亡原因是心跳呼吸停止，头部等严重多处损伤。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）[2]等规定，核定事故造成直接经济损失120万元。

五、事故原因

2 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2：直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和现场监控视频综合分析，认定事故的直接原因：一是烘干机设备老旧，行程开关失效，导致烘干机机门与电源联锁安全措施失效，失去本质安全；二是许某喜安全意识淡薄，违反公司《烘干机安全操作规程》第二条第三项[3]，冒险作业，在烘干机未关停电源的情况下，俯身伸手取烘干机滚筒内的衣物被卷入导致死亡。

（二）间接原因

1.明新洗水公司安全生产主体责任落实不到位。明新洗水公司未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，主要负责人未具备生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未与员工签订安全责任书，未明确员工各岗位的职责、责任范围。相关管理人员与车间员工上班时间不一致，未能督促员工严格执行公司安全生产规章制度和安全操作规程，管理出现漏洞。

2.明新洗水公司安全生产教育培训不到位。经查阅公司培训台账和员工询问笔录反映，明新洗水公司未对全体员工进行安全生产教育和培训，新入职的员工也未经三级培训考核合格后上岗，安全培训“走过场”，新员工入职时只有车间班组师傅口头提醒员工一些注意事项，未能保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

3 《烘干机安全操作规程》第二条第三项：烘干机放进衣物及取出衣物时要关停电源操作，烘干机运转过程中严禁打开机门，如有特殊情况要实行断开电源。

3. 明新洗水公司安全风险分级管控和隐患排查治理不到位。明新洗水公司虽制定隐患排查治理制度，但存在有限空间（污水处理池）、使用危险化学品（过氧化氢溶液、高锰酸钾）、使用特种设备（锅炉房）、机械设备（洗水机、烘干机）等事故风险，公司未对存在的事故风险进行全面辨识并分级管控，特别是本次事故机械设备的辨识，未采取相应的技术、管理措施及时发现并消除行程开关失效的安全隐患。

4. 明新洗水公司法定代表人、主要负责人黄某雪未履行生产经营单位的主要负责人职责。明新洗水公司法定代表人、主要负责人黄某雪未落实全员安全生产责任制，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除安全生产事故隐患不力。

5. 明新洗水公司办公室主管欧某文未履行安全管理人员职责。明新洗水公司办公室主管欧某文隐患排查治理不力，未制止和纠正作业人员违反操作规程的行为。

六、相关单位安全履职情况

阳江市江城区埠场镇人民政府应急管理办公室

根据《中共阳江市江城区委办公室 阳江市江城区人民政府办公室关于印发<中共阳江市江城区埠场镇委员会、阳江市江城区埠场镇人政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（江办发〔2020〕15号），阳江市江城区埠场镇人民政府应急管理办公室（以下简称埠场镇应急办）的主要职责：负责安全生产、防灾减灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作；负责森

林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作；负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案；负责组织应急演练，组织开展突发公共事件的宣传教育和应急管理培训，指导村（社区）做好应急管理相关工作。承担镇安全生产日常工作。

经查，埠场镇政府落实属地安全生产监管责任，把安全生产工作纳入党委、政府工作议事日程。今年以来，镇委、镇政府召开季度安全生产研究会议4次、专题研究会议11次、加温鼓劲会议1次、贯彻学习习总书记对安全生产的重要指示批示精神专题会议5次，定期研究、分析和部署应急管理工作。印发了《埠场镇应急管理办公室2023年安全生产监督检查工作计划的通知》（埠安委〔2023〕1号），核定纳入计算的实际执法人员5名，2023年度执法检查工作日为632日，计划检查烟花爆竹专营店1家，临时零售店2家，危险化学品经营企业3家（加油站1家、电镀溶剂2家），非煤矿山企业1家，重点行业用人单位138家（含电镀企业102家）。

今年以来，埠场镇应急办按照《埠场镇应急管理办公室2023年安全生产监督检查工作计划》以及上级工作部署，有力有序推进安全生产监督检查工作。截止11月1日，已检查辖区企业121家，发现安全隐患364项，发出《责令限期整改指令书》116份（不含消防日常检查、投诉处理等），所有隐患问题均已整改完毕，确保隐患整改闭环管理。

2023年2月20日，埠场镇应急办执法人员依法对明新洗水公司进行复工复产“六个一”监督检查，发现4条安全隐患并发出《责令限期整改指令书》（江应急责改〔2023〕10013号）。2月28日，复查当天明新洗水公司对整改问题已全部落实整改。5月16日、9月27日，埠场镇应急办对明新洗水公司分别进行2022年度安全生产责任制及消防工作考核和中秋国庆暨重大事故隐患安全生产督导工作检查，共发现8条安全隐患，以上隐患均按照要求全部落实整改并反馈区安委会办公室。在事故发生后，埠场镇政府分管领导及应急办负责人第一时间赶赴现场，协调事故救援工作，维护事故现场秩序，做好家属安抚和维稳工作。

埠场镇应急办依法履行了安全生产管理职责，未发现监管不当的行为，同时在事故发生后能积极配合事故调查组进行事故调查。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

许某喜安全意识淡薄，违反公司安全操作规程，冒险作业，在烘干机未停机的情况下，俯身伸手取烘干机滚筒内的衣物被卷入导致事故发生，对事故的发生负责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]的规定，鉴于许某喜已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

4 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

1.明新洗水公司安全生产主体责任落实不到位，未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，主要负责人未具备生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未与员工签订安全责任书，未明确员工各岗位的职责、责任范围。相关管理人员与车间员工上班时间不一致，未能督促员工严格执行公司安全生产规章制度和安全操作规程，管理出现漏洞，分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[5]、第二十二条第一款[6]、第二十四条第二款[7]、第二十七条第一款[8]、第四十四条第一款[9]的规定。

2.明新洗水公司安全生产教育培训不到位，经查阅公司培训台账和员工询问笔录反映，未对全体员工进行安全生产教育和培训，部分新入职的员工也未经三级培训考核合格后上岗，安全培训“走过场”，新员工入职时只有车间班组师傅口头提醒员工一些注意事项，未能保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]

5《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

6《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

7《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

8《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

9《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

10《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人

的规定。

3.明新洗水公司安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，虽制定隐患排查治理制度，但存在有限空间（污水处理池）、使用危险化学品（过氧化氢溶液、高锰酸钾）、使用特种设备（锅炉房）、机械设备（洗水机、烘干机）等事故风险，公司未对存在的事故风险进行全面辨识并分级管控，特别是本次事故机械设备的辨识，未采取相应的技术、管理措施及时发现并消除行程开关失效的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[11]、第二款[12]的规定。

综上所述，明新洗水公司对事故负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

（三）对事故责任人员的行政处罚建议

1.黄某雪，明新洗水公司法定代表人、主要负责人未落实全员安全生产责任制，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除安全生产事故隐患不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项[13]、第五项[14]的规定，对事故负有责

员，不得上岗作业。

11《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

12《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

13《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

14《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

2. 欧某文，明新洗水公司办公室主管隐患排查治理不力，未制止和纠正作业人员违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[15]、第六项[16]的规定。建议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现其他单位（个人）或上述人员存在违纪违法行为的，建议按照有关规定和程序进行处理。

八、事故防范和措施建议

针对事故暴露出明新洗水公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育和培训不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理不到位、从业人员安全意识不强等问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施：

（一）强化企业安全生产主体责任落实

明新洗水公司要深刻吸取教训，举一反三，全方位对照查摆自身安全隐患，采取有效措施落实整改。一是按照安全生产相关法律法规进一步落实安全生产主体责任，依法履行主要负责人

15《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理建议。

16《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

安全生产职责并落实“五带头”，重点督促员工严格遵守安全有关法律法规和公司安全操作规程，确保全员安全责任制落实到位；二是加强全员安全教育培训，特别是新进员工的三级安全教育培训工作，全面提高安全生产意识，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，保证员工具备必要的安全生产知识，防止同类型的事故发生；三是开展一次机械设备专项安全隐患排查，对存在的事故风险进行全面辨识并分级管控，防止类似事故再次发生。

（二）加强属地管理责任

埠场镇政府要进一步加强安全生产管理工作，严格落实国务院安委会安全生产十五条硬措施、广东65条具体措施和市70条细化措施，按照《阳江市江城区安全生产大排查大整治实施方案》要求，开展“网格化”“全覆盖”大排查大整治安全检查，全面摸清并动态掌握企业数量信息，认真梳理排查辖区企业，及时发现问题隐患并落实整改，确保安全生产形势稳定。

江城区“11·1”事故调查组（代章）

2023年12月14日