番禺新造广州若倩机械设备有限公司“9·18”一般高处坠落事故调查报告

9月18日19时15分，在广州市番禺区新造镇创新城暨南大学北侧地块一，广州若倩机械设备有限公司工程部经理毛部冬在登上5#塔吊作业平台检查工程进度、附墙杆连接稳固和平台围蔽措施落实情况时，不慎从作业平台坠落到地面导致其死亡，直接经济损失211.26199万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局郭建业局长任组长，区公安分局、区住建局、区总工会、新造镇人民政府有关人员组成的番禺新造广州若倩机械设备有限公司“9·18”一般高处坠落事故调查处理组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人

员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，**番禺新造广州若倩机械设备有限公司“9·18”一般高处坠落事故是一起因安全生产责任不落实、安全管理制度不健全、安全措施不到位、人员违章作业、安全监管不到位而造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位

广州新越房地产开发有限公司（以下简称“新越公司”），经广州市番禺区市场监督管理局登记取得《营业执照》，统一社会信用代码为91440101MA9Y4AAX7E，公司成立日期2021年10月9日，经营范围为房地产咨询;以自有资金从事投资活动;物业管理;房地产开发经营;各类工程建设活动。公司类型为有限责任公司(法人独资)，注册资本为150000万人民币，法定代表人为马锐，住所为广州市番禺区南村镇兴业大道东1042号302室。

2.监理单位

广州越建工程管理有限公司（以下简称“越建公司”），经广州市天河区行政审批局登记取得《营业执照》，统一社会信用代码为9144010119047429XC，企业类型为有限责任公司（港澳台投资、非独资），注册地址为广州市天河区体育西横街171、181号，法定代表人为迟为民，注册资本为1152万元人民币，

成立日期为1992年8月20日，经营范围包括工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；招投标代理服务；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；建设工程监理；房地产开发经营；劳务派遣服务。2022年9月29日该公司取得广东省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）核发的《工程监理资质证书》（证书编号E244066048），资质等级市政公用工程监理甲级，机电安装工程监理甲级，房屋建筑工程监理甲级，有效期至2024年7月18日。

2021年10月8日，该公司成立了番禺区新造镇创新城暨南大学北侧地块一项目监理部。该公司主要负责人迟为民，组织架构为总监理工程师王湘（全面负责该项目的相关工作）、总监代表彭志文、安全专业监理工程师刘桂兵（负责编制监理细则；项目内部安全交底工作；安全培训工作；审核施工单位报送的安全资料；审核施工单位的特种作业人员资质是否有效；对施工单位的安全交底和施工内容进行确认；对施工现场进行安全巡查；对发现的安全隐患和违规操作进行现场处理；超出职责权限的工作上报项目总监下发通知单工程暂停令等；协助总监开展日常安全生产工作）、专业监理员黄序良、蔡仁军、于洋、吴菌、李国栋、陈衡波、吴育武、余志明（协助组织方案报审、协助组织材料设备进场管理、协助现场安全管理、协助上级单位组织安全文明大检查、协助总监项目内部管理、协助项目进度、质量管理、验收等工作）。

3. 施工总承包单位

中国建筑第五工程局有限公司(以下简称“中建五局公司”),经湖南省市场监督管理局登记取得《营业执照》,统一社会信用代码为 91430000183764483Y,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地址为长沙市雨花区中意一路 158 号,法定代表人为田卫国,注册资本为 1000000 万元人民币,成立日期为 1981 年 4 月 8 日,营业期限为 1981 年 4 月 8 日至无固定期限,经营范围包括承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;承担房屋建筑、机电安装、钢结构、道路桥梁、隧道、地基基础、起重设备安装、建筑装修装饰、环保工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、高等级公路路基、公路路面的施工;建筑行业(建筑工程)、市政行业、公路行业工程设计;提供建设工程相关的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2021 年 4 月 26 日该公司取得住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》(证书编号 D143012224),资质等级为建筑工程施工总承包特级,公路工程施工总承包特级,市政公用工程施工总承包特级,机电工程施工总承包壹级,桥梁工程专业承包壹级,钢结构工程专业承包壹级,公路路基工程专业承包壹级;有效期至 2021 年 12 月 31 日,到期后,住房和城乡建设部分别发布了“建办市函【2021】510 号”和“建办市函【2022】361 号”,有效期统一延期至 2023

年12月31日。2022年10月8日该公司取得由湖南省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号为（湘）JZ安许证字〔2004〕000050，许可范围为建筑施工，有效期至2025年10月7日。

2022年1月10日，该公司成立了广州市番禺区新造镇创新城暨南大学北侧地块一项目经理部，组织架构为项目经理伏旭飞（负责全面主持项目经理部工作）；生产经理康星宇（负责项目生产工作，落实工程进度，及时解决施工中存在的问题，负责本项目的生产调度，协调各施工队和分包之间的关系，负责协调相关部门及时解决施工过程中的劳动力材料、机械、等问题，保证施工生产的顺利进行）；技术经理宣立军（负责技术资料上报、发放、收集整理，建立包括各分部工程在内的工程统一档案，编制项目施工组织设计，审批各种专项技术方案、技术变更及报审手续并跟踪取回业主、监理的审批回文，并追踪、监督及方案的落实工作，全面负责设计协调等相关工作）；安全总监彭铝（负责组织编制项目经理部的安全技术措施、劳动保护措施，保证在技术上切实可行。组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，组织并落实重大事故隐患的整改方案，并负责组织解决。组织制定项目经理部安全工作目标计划，部署并督促安全工作计划的实施。组织岗位生产技术培训工作，组织制定所建项目的分部分项工程、关键工序、重要部位的安全技术措施。组织制定大型设备的安装、拆除安全技术措施方案。参加本单位

安全生产检查和专业性检查，督促好安全技术交底工作。经常对生产操作人员进行安全生产操作技术知识教育）；商务经理雷雨（负责熟悉国家政策法规，熟悉环保行业施工合同、施工方案及施工组织设计。建立成本台帐，记录各项成本支出。协调项目预算、财务、材料、劳资等经济岗位的工作）。

4.塔吊租赁单位

广州若倩机械设备有限公司（以下简称“若倩公司”）于2023年3月2日经广州市天河区行政审批局登记取得《营业执照》，统一社会信用代码为91440106696928105C，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为广州市天河区中山大道中77号之一410房，法定代表人为张旭，注册资本为1200万元人民币，成立日期为2009年11月17日，营业期限为2009年11月17日至无固定期限，经营范围包括普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;专用设备修理;机械零件、零部件销售;建筑工程用机械销售;通用设备修理;电子、机械设备维护（不含特种设备）;电气机械设备销售;机械设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;建筑劳务分包;特种设备安装改造修理。2023年3月16日该公司取得省住建厅核发的《建筑业企业

资质证书》（证书编号D244550513），资质等级为起重设备安装工程专业承包一级，有效期至2026年12月9日；2023年04月20日取得省住建厅核发的《安全生产许可证》（证书编号：（粤）JZ安许证字〔2023〕006125），许可范围为建筑施工，许可证有效期至2025年5月24日。

公司董事长为张建霞（负责公司的全面运营）；安全分管负责人谢喜娣，持有由省住建厅颁发的《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》（编号为粤建安A（2013）0000133），（负责公司安全制度的编定、人员的安全考核、方案审批、安全检查等）；技术员甘文龙，持有由省住建厅颁发的《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》（编号为粤建安A（2013）0000134）、《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（编号为粤建安C3（2012）0006626），（负责现场作业人员的教育交底，现场作业时的指导工作）；现场安全员熊心茂，持有由省住建厅颁发的《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（编号为粤建安C3（2021）0039973），（负责现场塔吊拆卸前的安全交底，拆卸时的安全旁站工作）；工程部经理毛部冬，持有由省住建厅颁发的《建筑施工特种作业操作资格证书》（编号为粤S082023081086），（负责现场拆卸的工作安排及地面辅助工作）；塔式起重机安装拆卸工谢小波、邓维友、龚元祥、吕小龙，持有由省住建厅颁发的《建筑施工特种作业操作资格证书》（编号分

别为粤S082023011082、粤A082023082615、粤A082023081334、粤A082023011093），（负责塔吊的拆卸作业）。

（二）相关合同签订情况

1.2021年12月13日，新越公司与越建公司签订了《番禺区新造镇创新城暨南大学北侧地块一项目委托监理合同》，编号为HT-2021-016757。

2.2022年3月1日，中建五局与若倩公司签订了《起重机械安装、顶升（加节）及拆卸合同》，编号为GZRQ-JNDX-安装05。

3.2022年3月18日，新越公司与中建五局公司签订了《广州番禺暨大北地块一项目施工总承包及总承包管理配合服务施工合同》，编号为HT-2021-019012。

4.2022年6月1日，中建五局与若倩公司签订了《塔式起重机租赁合同》，合同编号为ZL05。

5.2023年7月28日，中建五局与若倩公司签订了《起重机械安装/拆卸合同》，合同编号为GZRQ-JNDX-拆卸05。

（三）事发项目基本情况

1.项目名称：番禺区新造镇创新城暨南大学北侧地块一项目。2022年2月24日新越公司取得广州市番禺区发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码为2110-440113-04-01-770851）。

2.项目地点：广州市番禺区新造镇。

3.项目内容：暨大北项目占地约95967m²，总建筑面积约327349.98m²（含地下室），分06、07两个地块，主要由1栋21层商业、1栋12层商业、11栋30-32层住宅、1栋25层返还写字楼、1栋3层幼儿园以及肉菜市场、公共厕所、再生资源回收站等公建配套及沿街商业组成。事发的9#楼位于项目07地块西北侧，为地上32层住宅，每层5个户型，标准层层高2.95m，结构类型为剪力墙结构，地下2层，总建筑面积约16624.22m²，建筑高度为96.6m。

4.涉事设备情况：事发塔式起重机自编号为5#（以下简称“5#塔吊”），设备型号为中联重科QTZ250(W7020-12KA)，出厂编号为1012T002007803，出厂日期为2020年7月31日，产权备案号为粤AE-T10718。2022年7月22日取得由广东中科工程检测有限公司出具的《广东省建筑工程塔式起重机检验评定报告》（编号为TKJC-2207A0098），2023年8月14日取得由广东华胜检验检测有限公司出具的《广东省建筑工程塔式起重机检验评定报告》（编号为2023GZTD0150）定期检测报告，2022年8月26日取得区住建局颁发的《建筑施工起重机使用登记牌（塔式起重机）》（使用登记号为SY2022082311866),2023年8月17日取得延期审核通过（使用登记号为SY2023081610246）。

5.塔吊拆除工程施工进度：2023年7月28日，监理单位审批通过《5#塔式起重机拆卸专业承包工程安全专项施工方案》。2023年9月15日开始5#塔吊的拆除工作，至2023年9月18日

事故发生时，5#塔吊剩余10个标准节未拆除，一道附墙未完全拆除。

6.塔吊拆除工艺流程：

塔机降节—拆卸附墙—拆除配重和钢丝绳—拆除起重臂—拆除配重块—拆除平衡臂总成—拆卸回转支座总成和司机室—拆卸套架—拆卸剩余标准节和基节。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.中建五局公司：项目部建立了安全生产责任制，成立了项目安全生产领导小组，制定了安全管理组织架构，根据岗位和部门建立了安全生产责任清单和任务清单，签订了安全生产责任状共计33份，定期开展了责任制考核，累计考核18次。建立了包括安全生产会议制度、班组早会开展制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任制度、特种作业人员管理制度、安全生产费用管理制度、安全生产检查制度、“三同时”制度、安全生产考核和奖惩制度、岗位标准化操作制度、危险作业审批及管理制度、生产安全事故隐患排查和治理制度、安全生产日常检查制度、生产安全事故报告和调查处理制度、重大危险源检测、监控、管理制度、劳动防护用品配备管理和使用制度、安全设施设备管理和检修维护制度、应急预案管理和演练制度、消防管理制度、仓库安全管理制度、其他保障安全生产的管理制度等等安全生产规章制度等25项安全生产规章制度。对入场人员进行三级安全教育及交底，累计教育交底1500余人，录入

实名制系统，根据进场人员制定了安全生产教育和培训计划，对作业人员每日上班前开展班组安全生产活动（班前安全早会），定期开展安全教育交底，对管理人员、班组长定期组织安全培训。项目部每天带领管理人员轮流对劳务及分包所有作业工人进行每日安全早会，针对性对各专业、各工种，各个部位安全隐患及安全行为进行交底，并形成交底记录。公司层面组织年度安全检查2次，公司级、分公司开展半年、季度、月度安全检查31次，项目部组织开展周安全检查81次，项目部每周组织各分包进行安全周检，对现场安全隐患进行排查并跟踪落实整改，项目安全监督部和管理人员每日安全巡查。根据《中建五局危大工程施工安全申请许可管理办法》、《华南公司危大工程验收工作指引》，项目部编制了危大工程的施工方案，同时建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作；项目危大工程施工前编制有安全专项方案且完成了审批手续。2023年6月12日开展项目危大工程专项检查，查出问题13条，全部闭合整改。制定了安全生产综合应急预案和多类演练方案，根据施工特点制定演练计划并定期开展了演练11次，并形成演练记录和总结。

2.越建公司：项目总监编制了监理规划并完成审批，专业监理工程师编制了安全监理实施细则、塔吊工程安全实施细则等安全监理细则报总监审批，编制了重大安全隐患报告制度。施工单位入场前，监理审查了施工单位资质24份、审批施工方案133

份、安全专项方案36份、核查总分包签定安全管理协议24份、按合同要求配置安全组织架构、人员进场三级教育、特种作业人员100余人和机械设备72台进场报审，以及审批开工报审表和签发开工令。施工过程中，监督检查按方案施工，特种作业检查相关报审报批文件，检查环境安全条件、作业人员行为、安全用具配置、安全管理人员到岗情况，按方案检查和验收等，如实填写验收记录（塔吊验收121次）。监理日常开展安全管理，每日组织监理部开安全早会、参加施工单位安全早会、每日施工现场巡视、督促安全隐患整改、并对危大工程检查和旁站监理等，形成《安全隐患整改通知单》162份、《危大工程巡视记录》325份、《旁站记录》101份等文件记录。项目总监组织每周召开例会90次，组织安全检查90次，项目开工后，组织安全专项评估5次，整改闭合评估问题100余项，参与安全生产综合应急预案等多类演练11次。

3.若倩公司：就塔吊拆除工程编制了起重机专业分包工程安全专项施工方案，履行项目工程管理职责，建立了安全生产责任制和安全操作规程，但缺少隐患排查治理的相关资料，落实全员安全生产责任制不到位；制定了塔吊拆卸施工方案和安全生产规章制度，包括主要危险源辨识及其预防措施、安全施工管理措施、安全施工组织措施、起重机吊装安全施工措施、塔机拆除安全施工措施，同时明确了施工管理及作业人员配备和分工6个章节的

内容；未制定安全生产教育和培训计划，现场操作人员安全教育体现限于进场口头行安全教育、技术交底，没有书面记录和安全考试；建立了安全检查及隐患排查治理管理制度和危险源、有害因素辨识与控制管理制度等3种安全管控制度，未根据变化情况及时更新和重新进行风险评估和分级管控，没有按照安全生产事故隐患排查治理制度规定的检查频次和内容进行排查，安全风险分级管控和隐患排查治理存在漏洞；制定了安全生产综合应急预案，但缺少演练情况记录。

（五）事故发生经过

2023年9月15日上午9时，若倩公司开始拆卸5#塔吊（9月16日、17日为周末，停止了拆卸作业）。9月17日，毛部冬安排若倩公司的安拆工谢小波、邓维友、龚元祥、吕小龙以及安全员熊心茂、技术员甘文龙与他本人共7人于9月18日到暨大北项目继续进行5#塔吊的拆卸工作。

9月18日上午7时，上述7人到达项目部，中建五局公司项目设备管理员李志明对7人进行了安全技术交底后，7人开始5#塔吊的拆卸工作。正常工作时间定为上午7时-12时，下午14时-18时，具体工作安排为谢小波、邓维友、龚元祥负责标准节和附墙拆卸，吕小龙负责驾驶塔吊配合，毛部冬在地面进行指挥和配合标准节吊运解钩工作，熊心茂和甘文龙负责旁站监督，中建五局公司及越建公司安排了旁站人员蒋加云和刘桂兵在现场进行监督工作。

18 时左右，当天安排 5#塔吊的拆除工作已基本完成，作业人员对拆除了一半的附墙杆和手动葫芦进行了加固。

18 时 30 分左右，毛部冬通过对讲机通知作业人员下班，塔吊上的谢小波等 3 人收拾作业工具后通过塔吊内部的安全钢梯下到地面，甘文龙见到安拆工下来后自行开车离开。塔吊司机吕小龙跟随 3 人下到了地面，遇到了毛部冬（当时身上佩戴有安全带和安全帽）。毛部冬对吕小龙提出要到塔吊上检查一下工作进度和安全防护措施落实情况，以便更好地安排第二天的工作，后续独自一人爬上塔吊的作业平台进行检查，其余人员前去就餐。

19 时 15 分左右，谢小波未见毛部冬过来用餐，便返回工地寻找毛部冬。当行走至 5#塔吊附近时，谢小波发现毛部冬趴在 5#塔吊防护棚外地面上，便向工友求救，邓维友、龚元祥、吕小龙和熊心茂陆续赶到现场，对毛部冬进行了抢救，并拨打了 120 急救电话。

19 时 35 分左右，谢小波电话通知了张建霞。

19 时 40 分左右，现场人员驾车将毛部冬送往广州市番禺区第六人民医院抢救。最终毛部冬因伤势过重，抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

1.5#塔吊位于 9#楼的西侧，其距离 9#楼约 5m 左右，设有基础，其基础形式为预应力管桩，桩径¢500mm，共有 4 根，设计桩长 6.0m-30.0m,桩端持力层为强风化花岗岩或中风化花岗岩，处于降节拆除状态，整体拆了大约 60%左右。

2.5#塔吊在地面采用钢制防护网进行防护，防护网距塔吊约500mm，塔吊正前方约4.0m高处有安全警示牌，警示牌（塔吊防护棚）挂在钢制防护网上，安全警示牌上还有“注意安全”及“必须带安全帽”两个警示标识。在安全警示牌前方的左下角，设有一个临时用电的配电箱，经检查，配电箱符合安全要求（详见图1）。

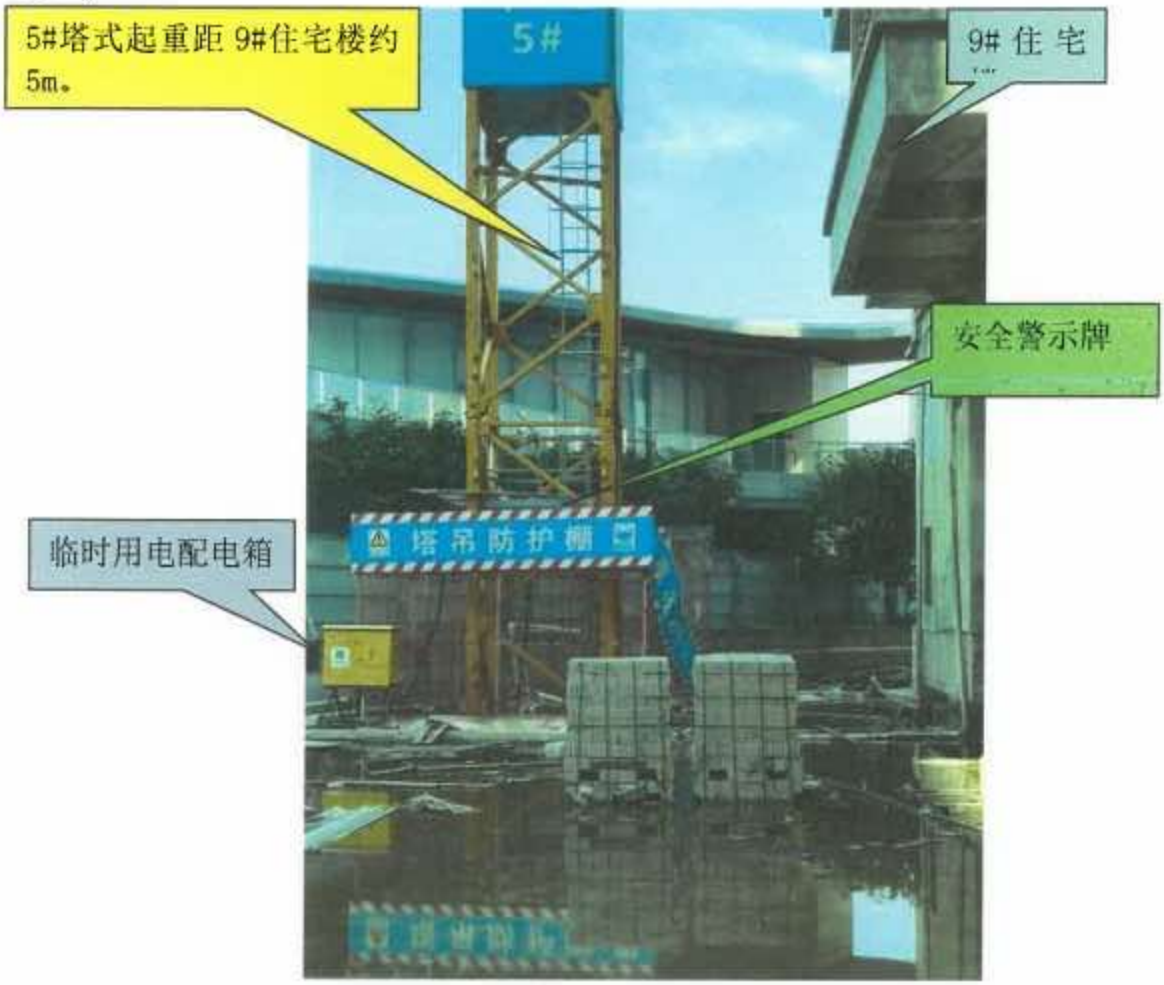


图1 作业现场

在5#塔吊靠近9#住宅楼的一侧的木板上可见血迹，距5#塔身位置约1.2m处，血迹旁边已采用夹板遮挡，此处可以判定是

毛部冬高处坠落到地面的位置（详见图2）。



图2 作业现场

3.该项目已制定《5#塔式起重机拆卸专业分包工程安全专项施工方案》，方案包括了塔机拆除施工、施工安全保证措施、应急预案、计算书等内容，满足国标《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》相关要求。该方案由若倩公司技术总负责曾大生审批、中建五局公司及越建公司审核同意实施，并告

知了区住建局，区住建局出具了《建筑起重机械拆卸告知回执》（业务流水号为 CQ202308228975）。

4. 该项目制定了《塔式起重机安装（拆卸）安全技术交底》文件，中建五局公司与若倩公司签订了《起重机械安装安全管理协议》。

5. 该项目的工人入场三级安全教育记录齐全。当天的相关作业人员与若倩公司均签有劳动合同。

6. 5#塔吊的拆卸工程属于危险性较大的分部分项工程范围，其用于拆卸的塔式起重机、拆卸单位的资质、拆卸作业的人员配备、实施方案及安全管理措施比较齐全，满足国标《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》的要求，也满足《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号）的基本要求。

7. 若倩公司未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，也没有督促、检查本单位的安全生产工作。公司虽有组织制定生产安全事故应急救援预案，但没有组织实施演练。

8. 事发现场作业平台离地面高度约为 42m，原有防护栏杆及安全护网均已破损，不满足国标《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 4 章相关要求[1]（详见图 3）。

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）：4.1.1 坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。



图 3 作业现场

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，姓名：毛部冬，男，29 岁，四川省中江县人。

2. 直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为 211.26199 万元。

（八）其它情况

1. 气象情况

根据区气象局提供的记录，2023年9月18日番禺区以晴朗天气为主，无降水。日平均气温29.7℃，日最高气温33.9℃，出现时间14时04分，日最低气温26.5℃，出现时间04时32分；日平均风速1.3米/秒（1级）；日最大风速3.3米/秒（2级），出现时间17时08分；日极大风速6.3米/秒（4级），出现时间14时36分；日照时数8.7小时，日平均相对湿度79%。经综合分析，气象因素对本起事故无影响。

2.区住建局履职情况

广东省广州市番禺区新造镇创新城暨南大学北侧地块一项目由区住建局下属工程监督站东南四组（以下简称“监督组”）对该项目进行日常质量安全监督。2022年3月18日监督组对该项目进行监督交底，截至2023年10月30日，监督组在日常巡查过程中发现的问题下发整改通知书共42份，多次对施工企业、监理企业、项目经理、总监、安全员进行省动态扣分及对施工企业上报广州市不规范行为，其中2023年4月3日监督组到场对7号塔吊拆除人员资质证进行核对及检查现场是否达到安全拆除条件；2023年9月14日下发整改通书并提醒项目管理人员起重设备安拆须提前办理手续并告知监督组。经查，9号楼5#塔吊施工总承包单位在8月23日办理了拆除告知，9月14日在广州市建筑起重机械全流程管理系统中上传了塔吊拆卸计划报告，完成了通知手续。

3.新造镇政府履职情况

一是责任机制方面。镇党委、政府一直高度重视安全生产工作，把安全生产工作作为推进各项工作的“总阀门”，牢固树立安全发展理念和安全生产常态化思维，将其列入重要议事日程，纳入镇社会经济发展的总体规划，坚持把安全生产与其他工作同部署、同落实。

二是日常监管执法方面。2023 年以来，新造镇综合行政执法办共出动检查人员 11058 人次，检查生产经营单位 3686 家次，查处一般事故隐患 10187 处。办理一般程序案件 15 宗，处罚金额 18.8 万元；办理结简易程序案件 91 宗，处罚金额 9.1 万元。查获违规成品油 0.445 吨。

三是开展重点领域、重点行业整治。深刻吸取全国、省、市、区事故教训，在工贸企业、危化品、建筑施工、有限空间和粉尘涉爆、打非治违等方面扎实推进工作，开展专项整治行动，实现辖区重大监管企业逐一登记造册，实行分级分类监管工作，全覆盖检查。

四是宣传教育方面。开展企业复工复产及安全生产、道路交通安全等培训共 16 次；邀请区就业训练中心集中授课 3 次，聘请专家指导开展安全生产检查工作 2 次，开展安全、消防培训演练共 80 次（其中开展出租屋类培训 4 次，开展村居微型消防站培训演练 11 次，开展企业消防安全培训及演练 45 次，开展学校、幼儿园消防安全培训演练 8 次，开展危险化学品防火演练 1 次，开展进村居消防安全培训 11 次）。组织开展安全宣传月、企业

巡回展览活动，共派发宣传资料1500份，组织对辖区64家重点、企业单位开展八大行业重点企业警示约谈等。

五是对事发项目监管方面。本起事故后，新造镇高度重视，立即协调开展家属善后工作，督促事故单位开展全面隐患整改和员工安全教育培训工作，立即采取相应措施防范类似事故发生：一是在10月27日召开了新造镇加强建筑施工领域安全防范工作暨集体约谈会议，镇党委委员、副镇长、综合行政执法办主任及安委办主任集体约谈辖区各在建工程施工、建设、监理单位负责人，通报了近期辖区的建筑施工事故，提出了有关工作要求。二是制定在建工地安全检查计划，立即联合镇建设办、综合行政执法办工作人员对辖区在建施工单位开展全覆盖安全监管，强化监管执法形成监管合力。截至2023年11月30日，共计出动执法人员1250人次，检查各类建筑工地924家次，发现隐患2772处。办理建筑施工类一般程序行政处罚立案4宗，处罚金额4.4万元；简易程序案件26宗，处罚金额2.6万元。组织辖区在建工地施工、建设、监理单位负责人等召开复工复产、重大节日前安全监管等会议共5次，参会人员共130人次。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及应急处置情况

19时15分左右，谢小波发现毛部冬趴在5#塔吊防护棚外地面上，对毛部冬进行了抢救，并拨打了120急救电话。

19时40分左右，现场人员驾车将毛部冬送往广州市番禺区

第六人民医院抢救。

20 时 14 分，患者毛部冬由同事送至番禺区第六人民医院急诊科，医务人员开展救治。

21 时 10 分，区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。区应急、公安、住建、新造镇相关职能部门人员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

20 时 14 分，患者毛部冬由同事送至番禺区第六人民医院急诊科。

20 时 15 分，急诊科值班医生、护士接诊后立即用车床送入抢救室开始抢救。

20 时 16 分，检查心电图呈一直线，宣布患者临床死亡。医生与现场工作人员沟通患者情况，并指引后续处理。

2. 善后处置情况

新造镇迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。9 月 20 日，事故单位与死者家属签订和解协议，支付毛部冬的死亡赔偿款项，9 月 26 日完成了遗体火化，死者家属已陆续返回。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

毛部冬在登上5#塔吊作业平台检查工程进度、附墙杆连接稳固和平台围蔽措施落实情况时，未正确使用安全帽及安全带，未将安全带系在工作面上可靠部位而进行冒险作业，不慎从42m高的作业平台坠落到地面导致其死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1.安全生产管理规章制度不健全，有关制度未充分执行。分包单位未严格执行总承包单位制定的安全生产制度，未严格落实施工方案的措施，安全生产责任落实不到位。

2.分包单位安全生产双重预防体系的建设及运行机制落实不到位。未根据变化情况及时更新和重新进行风险评估和分级管控，没有按照安全生产事故隐患排查治理制度规定的检查频次和内容进行排查，安全风险分级管控和隐患排查治理存在漏洞。

3.员工安全教育培训不足。分包单位对员工日常安全教育、班前安全生产例会等仅为口头交待，没有形成记录。现场工作安排和安全技术交底的安全防护措施缺乏针对性，员工安全意识淡薄，对未采取安全防护措施，缺乏安全监护的风险缺乏认知，引发冒险作业行为。

四、事故责任单位存在的主要问题

若倩公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第四十一条第二款[2]规定，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[3]规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追责人员

毛部冬，男、群众、若倩公司工程部经理，其违章作业直接导致事故发生，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对有关责任人员和责任单位的处理建议

1. **张建霞**，女，群众，若倩公司董事长，负责公司日常经营、管理工作。未按规定履行安全生产管理职责[4]，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.谢喜娣，女，群众，若倩公司安全生产分管负责人，负责公司的安全生产管理工作，2013年入职。未按规定履行安全生产管理职责[6]，未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.若倩公司，对本起事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

（一）制度执行不彻底。若倩公司安全管理不到位，执行制

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

度乏力，未要求作业人员严格按照塔吊拆除专项施工方案落实安全施工措施。

（二）现场管理存漏洞。施工现场安全管理措施不完善，出现未及时发现管理人员未报备，独自返回作业平台查看工作进度的安全管理真空漏洞。

（三）教育培训不到位。教育培训走过场，管理人员自身认识不到位，未形成不安全，不作业的风险防范意识，心存侥幸心理，冒险作业引发事故发生。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）事故单位要深刻吸取本次事故教训，健全全员安全生产责任制，明确各岗位人员的责任，完善并严格执行安全管理规章制度，依法落实安全生产管理工作；严格落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，常态化开展自查自纠活动，对排查出来的问题要建立清单，认真落实整改闭环；督促作业人员严格按照专项施工方案要求落实安全措施，督促施工人员正确佩戴、使用劳动防护用品，安排专职安全管理人员对方案实施情况进行现场监督，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为；认真抓好安全教育培训，强化班前安全教育，及时告知作业场所存在的危险因素及防范措

施，提升管理人员及从业人员安全风险防范意识和技能。开展针对性实战演练，提高应急救援能力。

（二）项目相关单位要强化对分包单位的统一、协调管理，细致排查相关单位的工作履职情况，督促有关单位依法落实安全管理工作，加强现场巡查力度，防止出现检查走过场的情况；进一步强化方案交底和安全技术交底，重点核查交底执行情况，提高交底的质量，提升从业人员的安全意识。

（三）行业主管部门要组织管理对象开展事故警示宣传教育，认真查找日常监管中的漏洞，加大对起重机械设备安装、拆卸等重点环节、重点部位的检查力度和频次，并对各相关单位的履职情况进行全面检查，督促企业加强现场管理，安全教育培训，严格落实作业前安全交底制度，切实加强作业安全防范，做到不安全、不作业，无防护、不作业。

（四）各镇街要引以为戒，强化属地监管意识，认真分析查找事故暴露出的问题，督促相关单位加强现场监督管理、落实安全生产主体责任，对检查发现相关企业履职不到位的问题要及时依法严肃处理，铁腕治理，坚决压紧压实企业安全生产主体责任，防范同类事故的发生。

番禺新造广州若倩机械设备有限公司“9•18”

一般高处坠落事故调查处理组（代章）

2024 年 1 月 3 日