宝安西乡骏濠国际大厦1栋A单元2418室“5·28”一般触电事故调查报告

2026年5月28日，宝安区西乡街道河东社区骏濠国际大厦1栋A单元2418室装修工地发生一起触电事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝规〔2025〕8号）的规定，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和建设局、区总工会等部门参与组成事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查询问、检测鉴定和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安西乡骏濠国际大厦1栋A单元2418室“5·28”一般触电事故是一起因作业人员违章冒险作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

装修施工单位：深圳市深印象装饰工程有限公司（以下简称深印象公司），成立日期：2023年10月31日，统一社会信用代码：91440300MAD189EU4B，法定代表人：赖某平，注册地址：深圳市宝安区西乡街道河东社区河东骏濠园1栋A单元3203。经营范围：住宅水电安装维护服务，金属门窗工程施工等，未取得建筑装修装饰工程专业承包资质。

2. 事故相关单位概况

（1）装修工程发包单位：云端之家（深圳）服务有限公司（以下简称云端之家公司），成立日期：2017年9月8日，统一社会信用代码：91440300MA5EQ8AD2L，法定代表人：赖某平，注册地址：深圳市宝安区西乡街道河东社区河东骏濠园1栋A单元1201，经营范围：物业管理，非居住房地产租赁等。

（2）项目发包单位：深圳市伟信达实业有限公司（以下简称伟信达公司），成立日期：2004年7月14日，统一社会信用代码：91440300764957056B，法定代表人：张某强，注册地址：深圳市宝安区西乡街道宝民二路臣田综合楼南边十一楼1号，经营范围：投资兴办实业，物业管理等。

（二）事故相关概况

1. 相关房屋租赁情况

宝安西乡骏濠国际大厦（以下简称涉事大厦）为深圳市河东投资发展有限公司所有，该大厦共有32层，1至3层为商业用途，其余楼层为办公用途。

2025 年 9 月 8 日，深圳市河东投资发展有限公司将涉事大厦出租给伟信达公司，双方签有《物业租赁合同》，租赁期限自 2025 年 9 月 1 日至 2040 年 8 月 31 日。

2026 年 4 月 1 日，伟信达公司将涉事大厦 24 楼整层出租给深圳市深纬泰科技企业，双方签有《房屋租赁合同》，租赁期限自 2026 年 4 月 1 日至 2040 年 8 月 31 日。

云端之家公司招商经理找来租户深圳市芯纳科技技术有限公司，并安排其与深圳市深纬泰科技企业于 2026 年 4 月 23 日签订《房屋租赁合同》，约定将涉事大厦 1 栋 A 单元 2418 室（以下简称涉事房间）出租给深圳市芯纳科技技术有限公司，租赁期限自 2026 年 4 月 23 日至 2028 年 6 月 30 日。双方签订合同时，云端之家公司口头承诺精装入住。

2. 相关装修情况

2025 年 7 月 15 日，伟信达公司将涉事大厦（包含涉事房间）的招商、设计和装修等作为整体项目发包给云端之家公司，双方签有《关于骏濠国际大厦的招商设计装修的发包协议》。

2025 年 9 月，涉事大厦进行内部装修，施工内容为公共区域及办公室的天花、隔墙墙面、地面、水电翻新以及卫生间拆除翻新，该工程已申报登记备案，并于 2026 年 2 月 5 日竣工及注销备案。

随后，云端之家公司开始招商工作，并根据租户需求对室内进行进一步装修。2026 年 4 月 24 日，云端之家公司为履行对涉

事房间的精装入住承诺，准备对此前已简单装修（天花、墙面和地面翻新）过的涉事房间进行定制化装修，并将此次定制化装修工程发包给深印象公司，施工内容为石膏板隔墙、吊顶、天面批腻子和乳胶漆、墙面碳晶板、玻璃隔断、入户大门和门禁、强电局部改造等，双方未签订书面合同或协议（双方法定代表人均为赖某平）。深印象公司口头任命咎某锋为项目经理。此次装修工程自2026年5月6日开始施工，截至事发时，相关单位未向街道办事处申报登记。2026年5月24日，因租户将物品搬入涉事房间，故租户联系咎某锋要求其根据装修内容在玻璃大门上安装门禁。于是咎某锋通过庄某彪找来庄某发（死者）安装涉事房间门禁（由云端之家公司提供），并约定安装费用为450元/天，费用待竣工后再与此前安装的玻璃一同结算。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 深印象公司安全管理情况

（1）相关人员情况

赖某平，法定代表人，负责公司全面管理工作。

咎某锋，项目经理，负责涉事房间装修工程的全面管理工作。

（2）安全管理状况

对进场工人进行了安全生产教育培训和安全技术交底；制定有《安全生产管理制度》，提供有安全教育培训资料、安全技术交底书、项目日常工作检查表、会议记录等资料。

2. 云端之家公司安全管理情况

（1）相关人员情况

赖某平，法定代表人，负责公司全面管理工作。

（2）安全管理状况

制定有《安全生产管理制度》《生产安全事故隐患排查治理制度》；提供有日常检查资料、安全生产会议记录等资料。

3. 伟信达公司安全管理情况

（1）相关人员情况

张某强，法定代表人，负责公司全面管理工作。

张某爽，副总经理，负责公司财务、招商和物业工作。

（2）安全管理状况

与深圳市河东投资发展有限公司、云端之家公司、深圳市深纬泰科技企业约定各自的安全生产管理职责，提供有《安全生产协议书》《深圳市房屋租赁安全管理责任书》等。

（四）事故发生经过

5 月 28 日 15 时 30 分许，庄某发首次到涉事大厦进行门禁安装工作。庄某发先到 22 楼仓库领取门禁及控制器，再由咎某锋带其到 2418 室并告知其“门禁控制器装在门上，网线和电线在天花板上”。随后咎某锋离开 2418 室。16 时 50 分许，已装好门禁主机的庄某发携带梯子进入 2418 室吊顶进行作业。5 分钟后，庄某发在吊顶上让当时正在室内摆家具的租户帮忙关掉空气开关。租户断开室内开关箱所有电闸后告知庄某发。随后，庄某发突然大喊“有电有电”。租户尝试与其沟通但未得到回应。

庄某发后被救援人员发现其瘫坐在消防管道上并已失去意识。

（五）事故现场情况

事故发生位置位于宝安区西乡街道河东社区骏濠国际大厦2418室门口上方的吊顶内。室内检修孔下放有一张金属人字梯。涉事吊顶距离地面的高度约为2.9米，涉事方形检修口的边长为0.33米（见图1）。



图1 事发位置现场情况



图2 门禁控制器安装情况

2418室大门上方已经安装的门禁控制器未接入电源（见图2）。吊顶内的红色电线（以下简称涉事电线）系物业公司的电工事后用绝缘胶布缠绕。事发处地面有一截红色电线，该红色电

线末端有明显的剪切痕迹。在梯子上方的工具置物袋中放有一把剥线钳（见图3）。事发区域地面遗落一个安全帽、一台手持磨砂机、三个电插锁和一个红色工具袋，袋内有一台手持电钻、一片磨砂片、一捆胶布等（见图4）。

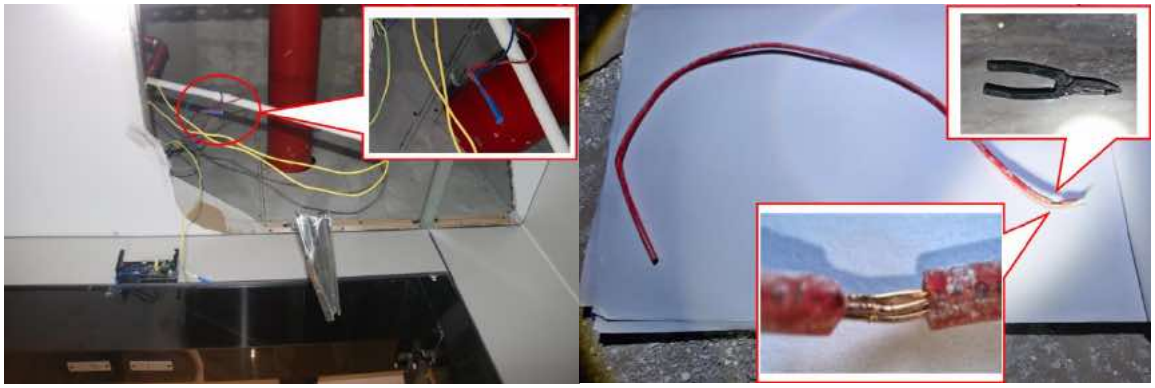


图3 涉事红色电线和地面一截红色电线情况



图4 地面遗落工具和材料情况

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者庄某发，男，37岁，广东揭西人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约为人民币200万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，租户立即向物业工作人员告知情况，物业安排人员断开整层楼电源。而后众人开展救援，现场人员立即拨打119救援电话和120急救电话，众人破开吊顶后将庄某发救下并对其进行心肺复苏。医务人员到场后对庄某发进行抢救，后其经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，西乡街道办、辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

相关单位与庄某发家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、技术鉴定、司法鉴定，认定事故直接原因是：涉事作业人员安全意识淡薄，在未取得特种作业操作证、未采取有效停电、验电安全技术措施及

未佩戴劳动防护用品（绝缘手套）的情况下，违章冒险剥线作业时不慎触电，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 从作业区域周边遗落的作业工具和材料，结合涉事电线绝缘层剪切口处露出金属导体上的轻微剪切痕迹以及涉事作业人员受伤情况[1]分析，可以推断涉事作业人员在事发时正在进行剥线作业。

2. 涉事电线系由24楼公共区域配电箱门禁断路器所控制。事发前，现场仅将2418室内电箱所有断路器分闸，但未将连接涉事电线的公共区域配电箱内的门禁断路器分闸，存在触电风险。

3. 涉事作业人员安全意识淡薄，在未取得特种作业操作证（作业类别：电工作业）[2]，且未采取有效停电、验电安全技术措施[3]及未按规定佩戴劳动防护用品（绝缘手套）[4]的情况下违章冒险剥线作业。当作业人员使用剥线钳对涉事电线进行剥线作

---

[1]《法医病理司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2026]病鉴字第96号）：“左侧乳房区域、胸部外侧及右手拇指近节掌侧分别见黄褐色质硬斑块。”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年5月29日，国家安全监管总局令第80号第二次修正）第五条“特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。”

[3]《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）6.1.1：在线路和配电设备上工作，应有停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）等保证安全的技术措施。

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）12.0.4：在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，应完成下列技术措施且符合相关规定：1.一次设备应完全停电，并应切断变压器和电压互感器二次侧开关或熔断器；2.应在设备或线路切断电源，并经验电确无电压后装设接地线，进行工作。

[4]《个体防护装备配备规范 第1部分总则》（GB 39800.1-2020）4.3表1：电力、冶金、有色、建材、机械、造船、汽车、电子等带电作业或可能接触电源电压的场所，适用于交流35 kV及以下电压等级的电气设备上的带电作业，选用带电作业用绝缘手套。

业时，手触碰到带危险电压的剥线钳金属部分，电流经电源导线铜芯、剥线钳的金属部分、涉事人员的身体形成回路，造成本起事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 深圳市惠诚天下安全检测技术有限公司对事发现场进行勘验及对现场物品进行鉴定，对本起事故产生的原因分析如下：

（1）庄某发作业区域的消防管、吊顶龙骨、消防应急布线管、消防管反支撑等金属导体和布置在电缆线管内的其他电源导线外部均不带电。

（2）经现场勘查检测，在24层公区配电箱3P总断路器合闸状态下，再逐个合上该配电箱负载断路器，只有当门禁断路器合闸时，与该断路器连接的2418室吊顶内的红色电源导线断开端裸露铜芯带226V危险交流电压。

（3）庄某发在未佩戴任何安全防护用品，未确认电源导线是否带电的情况下，右手使用电工剥线钳剪剥带电电源导线绝缘层，进行门禁控制电源导线接驳作业。

结论：庄某发在未佩戴任何安全防护用品、未确认电源导线是否带电的情况下，右手使用电工剥线钳剪剥带电电源导线绝缘层的过程中右手虎口与电工剥线钳金属部分直接接触发生触电，导致此起事故的发生。

2. 广东德方司法鉴定所出具的《法医病理司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2026]病鉴字第96号）鉴定意见：死者庄某发

符合生前电流损伤致急性循环、呼吸功能衰竭死亡。

（三）安全管理存在的问题

1. 深印象公司安全管理存在的问题

（1）未取得建筑装修装饰工程专业承包资质、不具备安全生产条件，违法承包涉事房间装修工程；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除作业人员违章冒险作业的事故隐患。

（2）法定代表人赖某平在明知本公司未取得建筑装修装饰工程专业承包资质、不具备安全生产条件的情况下，违法承包工程；履行安全生产职责不到位，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业人员违章冒险作业的生产安全事故隐患。

（3）项目经理咎某锋对自身职责范围内的安全生产工作负责不到位，对施工现场的安全管理不到位[5]，未发现作业人员违章冒险作业的问题。

2. 云端之家公司安全管理存在的问题

违法将涉事房间装修工程发包给未取得建筑装修装饰工程专业承包资质、不具备安全生产条件的深印象公司。

3. 伟信达公司安全管理存在的问题

对云端之家公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期对施工现场进行检查。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。
《深圳市深印象装饰工程有限公司安全生产管理制度》第八条 项目负责人安全责任“1.项目负责人是项目安全生产第一责任人，对项目安全生产工作全面负责。4.督促检查项目安全生产工作。”

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

庄某发安全意识淡薄，在未取得特种作业操作证、未采取有效的安全技术措施和未佩戴劳动防护用品的情况下，违章冒险进行剥线作业，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

赖某平作为深印象公司法定代表人，在明知本公司未取得建筑装修装饰工程专业承包资质、不具备安全生产条件的情况下，违法承包工程；履行安全生产职责不到位，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业人员违章冒险作业的生产安全事故隐患，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定的重大劳动安全事故罪[6]，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对有关责任人员的行政处罚建议

深印象公司项目经理昝某锋对自身职责范围内的安全生产工作负责不到位，对施工现场的安全管理不到位，未发现作业人员违章冒险作业的问题，其行为违反了《中华人民共和国安全生

[6]《中华人民共和国刑法》第一百三十五条：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者其他严重后果的，对直接负责的主管人员或其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

产法》第五条的规定，应对本起事故负有责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）对有关责任单位的行政处罚建议

1. 深印象公司未取得建筑装修装饰工程专业承包资质、不具备安全生产条件，违法承包工程；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除作业人员违章冒险作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 云端之家公司（法定代表人赖某平）违法将装修工程发包给未取得建筑装修装饰工程专业承包资质、不具备安全生产条件的深印象公司，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，依法应承担违法发包责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 伟信达公司（副总经理张某爽）对云端之家公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期对施工现场进行检查，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，依法应承担统一协调、管理不到位的责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对属地安全监管部门的监督管理情况进行调查，发现监管部门在日常安全监督过程中存在不足，建议对相关工作人

员进行内部处理，并将处理情况报区安委办。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事作业人员安全意识不足，未持证上岗、未采取有效的安全技术措施且未佩戴劳动防护用品，违章冒险作业；施工单位未取得相应资质违法承包工程，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除作业人员违章冒险作业的事故隐患；发包单位违法将工程发包给不具备安全生产条件的施工单位；项目发包单位对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。

七、事故整改和防范措施

（一）深印象公司应认真吸取本起事故的深刻教训，依法依规开展生产经营活动，并认真落实企业安全生产主体责任，做到如下要求：

1. 在未取得建筑装修装饰工程专业承包资质的情况下，不得承包建筑工程和组织建筑施工。

2. 及时向街道办事处申报登记限额以下小型工程和零星作业安全生产信息，加强对施工现场和特种作业人员的安全管理，及时消除事故隐患，防范类似事故再次发生。

3. 单位主要负责人和其他负责人应认真落实自身安全生产职责，强化对施工现场的管理，严格落实施工现场规章制度，杜绝违章作业。

（二）云端之家公司应认真吸取本起事故的深刻教训，认真履行发包单位安全生产职责，严格审核承包单位相关资质，严禁

违法发包，同时加强施工现场和特种作业人员的安全监督管理。

（三）伟信达公司应认真吸取本起事故的深刻教训，加强对项目承包单位安全生产工作的管理，定期进行安全检查，及时发现安全问题并督促整改。

（四）西乡街道办应以此为戒，要加强对限额以下小型工程的备案宣传和排查力度，督促企业落实安全生产主体责任，防范生产安全事故发生。