增城新塘领萃服饰有限公司“4·5”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2025 年 12 月 29 日

目录

一、 基本情况.....4
（一）事故发生相关单位及人员情况.....4
（二）涉事设备基本情况.....5
二、事故现场情况及事发经过.....5
（一）事故现场情况.....6
（二）事故发生经过.....10
三、人员伤亡和直接经济损失.....10
（一）伤亡人员情况：死亡 1 人.....10
（二）直接经济损失.....11
四、 事故应急处置.....11
五、 事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）间接原因分析.....11
六、 相关单位履职情况.....11
（一）监管责任单位及相关职责.....11
（二）涉事设备主管部门履职.....12
（三）属地政府履职情况.....12
（四）存在问题.....13
七、 事故相关人员及单位责任认定及处理建议.....14

（一）免予追究责任人员（1人）.....14
（二）事故相关单位责任认定和处罚建议.....14
（三）建议追究行政责任人员（1人）.....15
（四）其他处理建议.....15
（五）行政监管单位处理建议.....15
八、 事故防范措施建议.....16
（一）落实企业安全生产主体责任.....16
（二）加强特种设备名录同类设备安全监管工作.....16
（三）举一反三、全面开展排查整治工作.....16

接到事故线索，反映2024年4月5日17时许，在我区新塘镇久裕大道2号广州领萃服饰有限公司，工人王某徕在使用升降机运输货物期间，从2楼坠落1楼，致王某徕受伤，经医护人员到场抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等的有关规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头组织区纪委监委、市公安局增城分局、区市场监管局、区人社局、区总工会等单位和新塘镇政府，并邀请区检察院派员参加，成立增城新塘领萃服饰有限公司“4·5”一般高处坠落事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料以及询问相关人员等方式，现已初步核实了事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城新塘领萃服饰有限公司“4·5”一般高处坠落事故是一起作业人员安全意识淡薄、企业安全生产主体责任不落实导致的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生相关单位及人员情况

1.广州领萃服饰有限公司（以下简称：领萃服饰公司），法

定代表人：王某婷，注册资本：壹佰万元（人民币），成立日期：2021年7月20日，住所：广州市增城区新塘镇久裕村久裕大道2号A栋，经营范围：纺织服装、服饰业。领萃服饰公司是涉事设备的买受方、使用方。

2.王某徕，男，殁年56岁，湖南衡东人，领萃服饰公司员工，日常工作为使用涉事机械搬运货物，在使用涉事设备运送货物中受伤，后经抢救无效死亡。

3.高某江，男，52岁，新疆人，领萃服饰公司主要负责人（实际经营者）。

4.朱某员，男，61岁，湖南常宁人，领萃服饰公司员工，日常工作为使用涉事机械搬运货物，事发时与王某徕一起使用涉事设备运送货物，在事故中无伤。

（二）涉事设备基本情况


领萃服饰公司与东莞市源讯起重机械有限公司（以下简称：源讯起重公司）约定，由源讯起重公司向领萃服饰公司出售一台导轨式液压升降机，双方签订了《产品销售合同》，领萃服饰公司于2024年3月2日、2024年3月15日分别向源讯起重公司支付货款21900元、13140元。2024年3月11日，源讯起重公司将涉事设备安装调试好后，交付领萃服饰公司使用。自交付起，领萃服饰公司将涉事机械用于日常生产。

二、事故现场情况及事发经过

（一）事故现场情况

事故发生后，事故调查组对事故现场进行了现场勘验，事故发生于领萃服饰公司厂房的升降设备中，该升降设备共设 3 层，净高约 9.6m，载重量为 2 吨，载货平台停在距离地面约 1.6m 处。目前涉事设备已停用。根据广州市特种设备事故调查技术中心出具的《技术鉴定报告》（报告编号：1841-2025-000020），涉事设备不符合 GB28755-2012《简易升降机安全规程》中简易升降机的定义，不属于《特种设备目录》中的简易升降机。

为进一步厘清涉事设备的相关情况，事故调查组致函区市场监管局请求确认涉事设备的属性，区市场监管局函复涉事设备不属于特种设备范畴，属于特种设备名录同类设备。

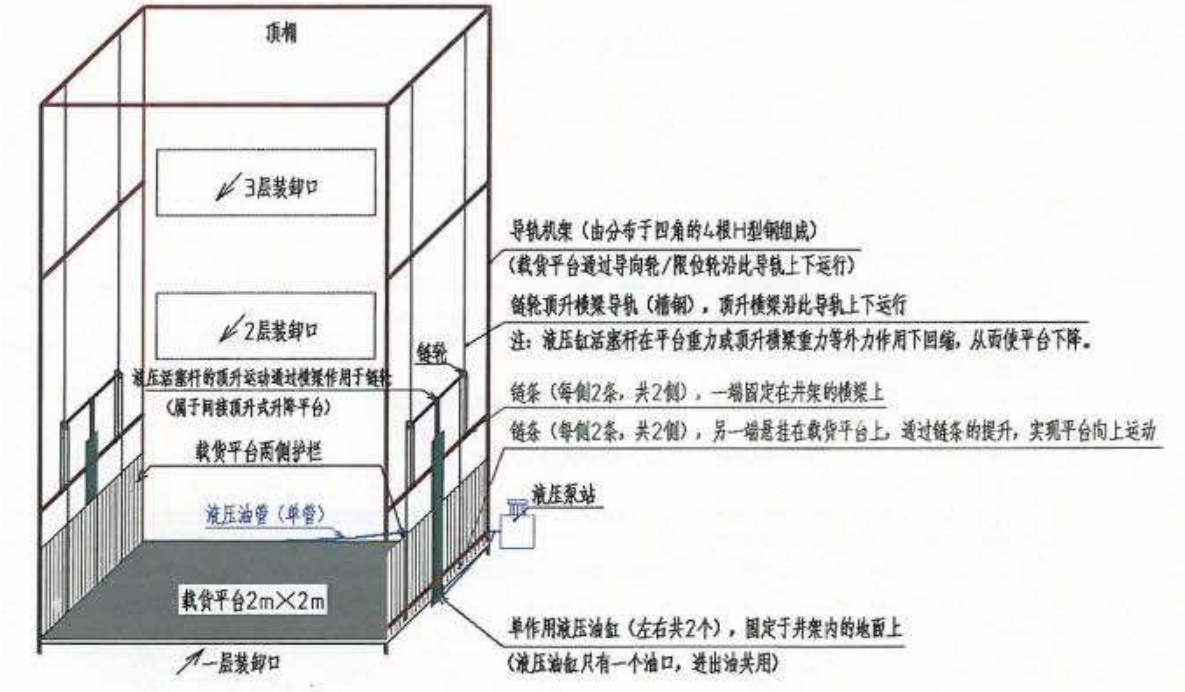

图一 涉事设备结构原理图

1.涉事设备的组成结构:涉事设备由载货平台、液压泵站及管路、液压缸(活塞杆)、顶升横梁支架、悬挂提升链条及传动链轮、H型钢导向装置、控制装置以及其他附属装置组成。为防止人员从建筑开口处坠落,使用单位在建筑物与设备的接口处设置有手动开启的栏栅门，栏栅门配有插销式门栓。

2.涉事设备承载装置的组成以及驱动方式、工作原理：涉事设备的承载装置(载货平台)为一个两侧设有护栏的钢板平台，驱动方式为液压驱动，驱动装置包括液压泵站、液压油管、液压缸、顶升横梁支架、链轮、链条等部件。液压泵站提供动力源，控制油液进出油缸，控制油缸活塞杆上下运行。涉事设备的载货平台左右两侧分别设置有一个液压缸;液压油从液压泵站经过液压油管进出液压缸，并推动液压缸活塞杆上下运行;液压缸活塞杆通过焊接与顶升横梁支架连接,顶升横梁支架两侧安装有链轮。载货平台左右两侧分别通过2条链条悬挂在顶升横梁支架的链轮上，链条与链轮啮合后，另一端固定在井架的方钢横梁上(作为锚固端，不随平台移动)。工作原理为液压泵站驱动液压缸活塞杆(连同顶升横梁支架)作顶升直线运动,因链轮一端的链条锚固在方钢横梁上不随载货平台移动,当液压缸活塞杆顶升高度为h时，载货平台提升高度为2h。

3. 涉事设备的导向装置：涉事设备的载货平台采用链条悬挂，为保证载货平台的运行稳定，该设备通过导向限位轮以及H型钢导轨限制载货平台的水平移动。

4. 涉事设备的控制装置：涉事设备在一、二、三层的栏栅门边上位置分别设置有选层控制装置，在H型钢导轨机架上装设有行程开关。

- 5. 涉事设备的工作原理：载货平台通过链条悬挂在由液压系统驱动的顶升横梁支架上，随着液压系统控制的液压缸活塞杆上下运行。



图二 涉事设备外观图



图三 涉事设备内部



图四 涉事设备的选层控制装置



图五 一层栏栅门



图六 二层栏栅门

（二）事故发生经过

事故调查组根据监控视频结合相关人员的笔录认定事故经过如下：2024 年 4 月 5 日 17 时许，领萃服饰公司员工王某徕、朱某员使用涉事升降设备进行货物（服装面料裁片）运输，王某徕在一楼将货物推入升降设备后，操作设备将货物由一楼运送至二楼。后王某徕步行走到二楼栏栅门处，发现部分裁片卡在涉事设备与二楼壁层的间缝处，涉事设备无法正常运行，王某徕使用手动拉扯的方式扯出货物未果。朱某员来到二楼栏栅门处，两人将二楼栏栅门打开后，王某徕手动拉扯货物，朱某员在一旁使用叉车撬动载货平台，在货物被拉扯出来时，载货平台突然下坠，靠近升降设备站立的王某徕与载货平台一同坠落，后王某徕经抢救无效死亡。

（三）涉事企业安全管理情况

领萃服饰公司未制定并实施升降设备安全操作规程，对作业人员进行升降设备操作和注意事项的安全培训不到位，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时排查发现并消除生产安全事故隐患。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	死亡原因	损失工作日	已核准经济损失
王某徕	56	男	湖南衡东	高坠	6000	80 万元

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，事故已核准经济损失约 80 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，领萃服饰公司相关人员第一时间拨打了 120 急救电话，随后又拨打了 110 报警电话。120 救护车到场后立即进行现场抢救，王某徕经抢救无效死亡。公安、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

王某徕，安全意识淡薄，发现涉事设备未能正常运行后，未上报给管理人员，采取手动拉扯货物的方式进行处置，导致事故的发生。

（二）间接原因分析

领萃服饰公司，未制定并实施升降设备安全操作规程，对作业人员进行升降设备操作和注意事项的安全培训不到位，未建立

健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时排查发现并消除生产安全事故隐患。

六、相关单位履职情况

（一）监管责任单位及相关职责

根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区查处“三无”土制货梯和起重设备工作方案的通知》（增府办函【2018】49号），由区市场监管局负责明确有关部门和镇街查处“三无”土制货梯和起重设备的职责分工及相关协调工作，汇总各镇街摸查情况，督促相关部门按职责分工落实工作；由新塘镇政府负责构建镇街、村居取缔“三无”土制货梯和起重设备排查机制，组织对本行政区域内企业和场所开展全面排查，对发现的问题及时采取有效措施消除隐患，督促企业对存在的安全隐患进行全面整改。

（二）涉事设备主管部门履职

区市场监管局以广州市增城区查处“三无”土制货梯和起重设备联席会议办公室（以下简称区“三无办”）名义切实履行统筹协调职责，系统推进专项治理工作。一是强化工作部署与传导。于2023年3月组织召开全区专项工作会议，全面启动年度治理；2024年9月再次召开会议，通报进展并部署新阶段要求。二是健全方案体系与标准。2023年遵循既定方案开展工作；2024年3月印发年度工作要点，5月印发《专项行动方案》，对隐患治

理体系机制进行系统性优化。三是建立常态化督导闭环。通过定期收集统计、印发工作通报、分转督办线索等方式，压实各镇街、部门监管责任，建立了“线索移交、跟踪督办、闭环处置”的督导机制，推动隐患动态清零。

区“三无办”持续强化属地管理和行业监管责任落实，推动各镇街、部门保持高压整治态势，确保治理工作常态化、长效化。一是全面开展排查巡查。采取日常巡查与专项检查相结合的方式，在全区进行拉网式排查。2023 年 4 月至 2024 年 4 月期间，累计出动检查人员 31282 人次、车辆 9823 车次，检查企业 13443 家次。二是坚决落实执法清除。对发现的“三无”设备“零容忍”，一经确认，坚决依法处置。期间共确认并整治“三无”设备 20 台，均已采取断电停用或拆除措施；同期排查并整改相关隐患 209 个，实现了对已发现风险的 100%管控。

（三）属地政府履职情况

新塘镇将“三无”货梯和起重设备安全整治工作与“奋战五十天落实岁末年初安全防范工作”和“全省安全生产大检查”等专项安全整治工作相结合，深化重点行业领域大检查、大整治工作。2024 年以来，新塘镇镇联合各市场监管所对辖区内相关企业进行了排查，出动 7393 人次，车辆 3516 车次，检查相关企业 2597 家次，发现 9 台液压升降平台未能提供合格证等相关手续，已责令停止使用。

（四）存在问题

事故发生时，新塘镇政府未正式制定取缔“三无”土制货梯和起重设备排查机制，对辖内排查整治“三无”土制货梯和起重设备的工作职能分工不明，导致监管责任未能有效落实，存在监管短板和制度漏洞。

七、事故相关人员及单位责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

王某徕，安全意识淡薄，发现涉事设备未能正常运行后，未上报给管理人员，采取手动拉扯货物的方式进行处置，导致事故的发生，鉴于其已经在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）事故相关单位责任认定和处罚建议

领萃服饰公司，未制定并实施升降设备安全操作规程，对作业人员进行升降设备操作和注意事项的安全培训不到位，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时排查发现并消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]、第二十八条第一款[2]、第四十一条第二款[3]的有关规定，建议由区应急管理局依据

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]等法律法规的有关规定处理。

（三）建议追究行政责任人员（1人）

高某江，领萃服饰公司主要负责人，对作业人员安全教育培训不到位；未组织制定涉及本单位升降设备安全操作规程；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故的发生。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项[5]，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[6]等法律法规的有关规定处理。

（四）其他处理建议

朱某员，安全意识淡薄，发现涉事设备未能正常运行后，未上报给管理人员，采取叉车撬动的方式进行处置，对事故的发生负有责任，建议由领萃服饰公司按内部规定处理。

（五）行政监管单位处理建议

新塘镇政府，事故发生时，新塘镇政府未正式制定取缔“三无”土制货梯和起重设备排查机制，对辖内排查整治“三无”土

安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

制货梯和起重设备的工作职能分工不明，导致监管责任未能有效落实，存在监管短板和制度漏洞。建议责成新塘镇政府向增城区政府作出深刻检查。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，落实“四不放过”原则，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）落实企业安全生产主体责任

领萃服饰公司要深刻汲取事故教训，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施加强各类生产设备的安全使用，监督有关人员正确使用设备，开展经常性安全检查；公司主要负责人要严格实施生产设备的安全操作规程，督促检查各类生产设备使用的安全生产工作，及时消除存在的生产安全事故隐患。

（二）加强特种设备名录同类设备安全监管工作

区市场监管局要坚持问题导向，真正严格特种设备名录同类设备安全监管，坚决扎实有效开展特种设备名录同类设备“打非治违”行动，要持续保持严查严管的高压态势，倒逼企业落实安全生产主体责任，有效震慑各类涉特种设备名录同类设备违法行为，做到“查处一个、教育一批、震慑一片”，坚决遏制涉特种设备名录同类设备安全责任事故发生，推动安全形势持续稳定向好。

（三）举一反三、全面开展排查整治工作

各镇街要高度重视本起事故暴露出的问题，举一反三，建立完善特种设备名录同类设备排查机制，在辖内深入开展特种设备名录同类设备排查整治，摸清底数，针对特种设备名录同类设备相关单位开展警示教育，压实企业安全风险管控，督促企业落实相应的安全责任。