索 引 号： **主题分类：**公示公告
11620300MB1973605U/2024-28309 **发文机关：**金昌市应急管理局
发文日期：
标　　题：金昌金川集团股份有限公司龙首矿“10·12”一般车辆伤害事故调查报告
发文字号： **时效：**
主 题 词：

内容概述：2023年10月12日18时37分许，金川集团股份有限公司龙首矿西一采区采矿一工区铲运机在井下1428分段30行分层联络道作业时，将一名外包劳务人员撞伤，造成1人死亡。事故发生后，金川集团股份有限公司（以下简称金川集团公司）向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局组织人员立即赶赴事故现场进行勘查。

金昌金川集团股份有限公司龙首矿“10•12”一般车辆伤害事故调查报告

时间：2023-12-20 20:09　　浏览次数： 2314 次

2023年10月12日18时37分许，金川集团股份有限公司龙首矿西一采区采矿一工区铲运机在井下1428分段30行分层联络道作业时，将一名外包劳务人员撞伤，造成1人死亡。

事故发生后，金川集团股份有限公司（以下简称金川集团公司）向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局组织人员立即赶赴事故现场进行勘查。市委副书记、

市长王方太立即作出批示:“要深入分析事故
落实主体责任，加强外包单位安全管理，全
制矿山事故多发势头，确保人民群众生命
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国
急管理局牵头，市公安局、市总工会参与的

事故调查组按照“科学严谨、依法依规
经过现场勘查、查阅资料、调查询问等进行
原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定
人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，金昌金川集团股份有限公
井下无轨设备管理不善、司机违规操作造成

一、事故基本情况

（一）事故单位情况：金川集团股份有
司二级单位，是一家井下镍铜矿石开采的大
职工1574人，下设8个业务科室、12个工区
91620300MA747CBK84; 持有《安全生
〔CDX004〕，有效期至2026年8月；主要
理能力考核合格证》。


（二）涉事车辆情况：涉事车辆为金川
设备型号：JCCY-6,主机尺寸: 10600mm*
运机配备有LocalSafe测距报警系统，报警
器，井下作业人员配备有测距标签（手环）
处于有电状态时，驾驶室报警器与现场作业
报警范围靠近现场人员时，铲运机驾驶室报
（手环）会震动并发出灯光报警。据现场调
LocalSafe测距报警系统运行正常。

（三）涉事人员情况：死者（任长力）
限公司金昌分公司（以下简称浙江兴安金昌
动合同，在龙首矿采矿一工区从事凿岩作业
有限公司派遣到龙首矿的劳务人员，与劳务

工种）安全作业证，作业项目为铲/台/服务
至2025年7月。

（四）事故现场情况

事发地点位于龙首矿西一采区1428分
运车）先后投入作业，两车行进时间间隔约
（铲运机司机聂永飞、凿岩工任长力、毛工
西25#进路，妥二不都去往大巷口，此时任
运机在行进中将巷道行走的任长力撞上。现
在行进中处于视野盲区，无人为故意伤害倾

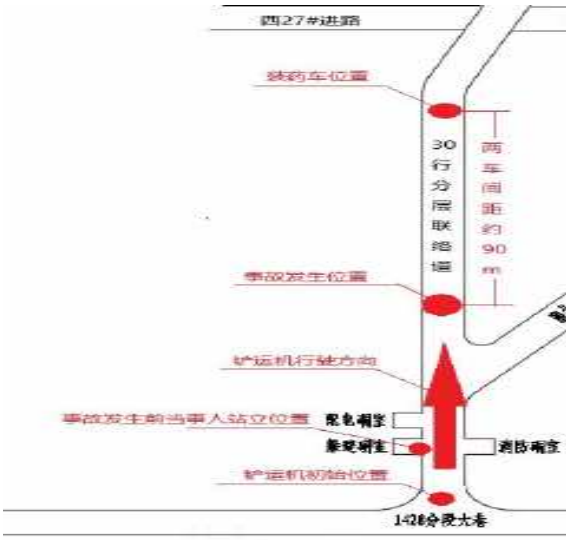

事故现场示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（任长力，男，汉族
劳务派遣工），事故直接经济损失35万元。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年10月12日7时30分许，龙首矿
工作任务，检查劳保穿戴情况，交代安全注

8时30分许，铲运机司机聂永飞到井下
行出矿，分给他的铲运机是C6-17#车，他

轮漏油，随即将铲运机开到维修硐室联系维

9时27分许，浙江兴安金昌分公司当班
等运行情况，安排任长力和妥二不都在14
进行爆破作业。

14时20分许，聂永飞驾驶已维修好的铲

16时许，30行东西3#进路出矿完毕，
理溜井，随后一工区值班员朱文其安排聂永

18时34分许，装药车到达1428分段
门，将红区门固定好后，任长力去往躲避硐
联络道错车，聂永飞驾驶铲运机退到1428
30行分层联络道装药。

18时37分许，聂永飞在铲运机驾驶室内
平整西25#进路巷道。恰在此时，任长力
药，铲运机在行进中将任长力撞倒后挤压。

（二）应急救援和现场处置情况

事故发生后，铲运机司机聂永飞呼喊妥
机前后轮中间横躺着。之后妥二不都去30行
荣、朱文其说明情况。崔小荣随后赶往事发
洪电话报告了事故情况，陈正洪让崔小荣打
情况，同时启动车辆伤害事故应急处置方案
到事故现场，对现场进行了看护。19时27分
认，任长力已无生命体征。市应急管理局在
勘查，组织开展事故调查。

三、事故原因分析

（一）直接原因

铲运机司机未严格执行龙首矿“红区”
下铲运机司机安全操作规程，在铲运机二次
巷道中行走的作业人员撞伤，违规将红区钥

（二）间接原因

一是作业人员安全防范意识不足。现场
区”“非红区”管理规定中“非红区车见人
被行进中的铲运机撞上。

二是企业安全管理仍有短板。龙首矿落
规定和“红区”“非红区”管控执行不严，
现场管理还有漏洞。

三是安全教育培训存在差距。外包施工
安全责任意识淡薄，习惯性违章作业，专业
示教育尚未入脑入心，人的不安全行为未能

四、有关责任单位存在的主要问题

龙首矿，落实企业安全生产主体责任仍
理不深不细，对“三违”行为纠治不力，安
的一体化管理还不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理

（一）对龙首矿责任人员的责任认定及

1.任长力，龙首矿采矿一工区外包施工
矿“红区”“非红区”管理规定中“非红
让，自我安全防范意识差，对事故的发生负
究。

2.聂永飞，龙首矿采矿一工区铲运机驾
作规程，在铲运机二次作业前未进行徒步察
员撞伤，违规将红区钥匙交由他人代管，对
依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第
并责成龙首矿按照相关规定将其退回劳务派

3.杜占俊，龙首矿采矿一工区司机班班
日常安全管理和教育培训不严不细，对司机

建议龙首矿参照《安全生产领域违法违纪行
政警告处分。

4.崔小荣，龙首矿采矿一工区值班员，
业现场铲运机违章操作、违规管控“红区”
龙首矿参照《安全生产领域违法违纪行为政
告处分。

5.陈正洪，龙首矿采矿一工区副主任，
的制定、修订、培训和落实情况的检查，以
设备制度规定执行不严的情况督促落实不力
的发生负有重要领导责任。建议龙首矿参照
第十二条之规定，给予其行政记大过处分。

6.李海，龙首矿采矿一工区副主任，负
落实承包人职责不力，对责任区安全管理制
要领导责任。建议龙首矿参照《安全生产领
定，给予其行政记大过处分。

7.钱鸣，龙首矿采矿一工区主任，负责
培训不力，安全风险管控不深入不细致，
《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行

8.赵其军，龙首矿副总工程师、当日带
行、设备本质安全、标准化建设等的监督检
助副矿长抓好采场安全生产工作，对负责采
责不到位，对事故的发生负有重要领导责任
纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其

9.骆军军，龙首矿副矿长，分管设备、
对事故的发生负有主要领导责任，建议金川
分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政

10.武拴军，龙首矿矿长，全面负责龙
格、“三违”行为禁而未绝等问题疏于管理

急管理局依据《中华人民共和国安全生产法
入40%罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

龙首矿，落实企业安全生产主体责任不
不深不细，安全警示教育缺乏实效，对外包
故的发生负有主体责任。建议金昌市应急管
十四条第一款之规定，对其给予行政处罚。

（三）对其他责任人员及责任单位的责

1.妥二不都，浙江兴安金昌分公司（龙
区”“非红区”管理规定，违规代管红区钥
建议金昌市应急管理局依据《安全生产违法
其给予行政处罚。

2.李斌元，浙江兴安金昌分公司（龙首
作，未及时发现作业现场人、车混合作业安
故的发生负有管理责任。建议金昌市应急管
十五条（一）之规定，对其给予行政处罚。

3.尚亚军，浙江兴安金昌分公司（龙首
现场的安全监督检查工作，未及时发现作业
育、纠偏不力，对事故的发生负有管理责任
行政处罚办法》第四十五条（一）之规定，

4.王康，浙江兴安金昌分公司（龙首矿
产负责人，未认真督促外包施工人员落实
警示教育不到位，落实外包施工单位安全管
议金昌市应急管理局依据《中华人民共和国
罚。

5.金川集团公司安全保障部，负责金川
下属矿山企业连续发生事故教训汲取不够深
对事故的负有管理责任，建议金川集团公司

六、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训，严格落实主
原因，树牢安全发展理念，正确认识生产和
实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一
事故隐患专项排查整治2023行动，强化安全
管理体系、监督检查、隐患排查、教育培训
教育，举一反三强管理、除隐患、防事故，

（二）切实强化安全管理，提高事故预
作规程，特别是对“红区”“非红区”等高
促执行，将安全管理真正落实在每一个流程
管控措施做严、风险辨识做细，严格落实风
排查等方式深入组织开展隐患自查自纠自改
外包施工队伍和劳务派遣人员的一体化管理
格履行安全生产规章制度和操作规程，狠抓
范意识，将事故预防措施落实到一线班组、

（三）突出强化教育培训，增强安全责
和劳务派遣人员管理最重要的手段，针对人
训方式，注重现场说教，将法律法规、规章
到一线作业过程中，切实提高作业人员技术
教育，以案为戒、以案促改，积极引导全体
上筑牢安全生产的第一道防线，以谨小慎微

扫一扫在

温馨提示

您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃