神木滨河新区水磨河精品建材市场“4·14”较大火灾事故调查报告

2026年4月14日9时10分，神木市滨河新区街道水磨河精品建材市场仓库发生一起较大火灾事故，造成3人死亡，直接经济损失3046.29万元。

2026年4月20日，榆林市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市消防救援局、市市场监管局、市住建局、市总工会、神木市政府参与，邀请市纪委监委参加的神木滨河新区水磨河精品建材市场“4·14”较大火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），对该起事故进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过反复勘验现场、查阅资料、询问证人、检测鉴定、专家论证和讨论分析，还原了事故发生、报告和救援的经过，查明了事故发生的原因和直接经济损失，认定了事故性质。事故调查管理组查清了责任，提出了对有关单位和人员的处理建议。

经调查认定神木滨河新区水磨河精品建材市场“4·14”较大火灾事故是一起因违规动火作业造成的生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.神木市恒日烽建材销售有限公司

神木市恒日烽建材销售有限公司是水磨河精品建材市场的经营管理单位，同时也是事故发生单位，成立于2023年6月14日，注册地位于陕西省榆林市神木市366国道与五程路交叉口西120米，注册资本300万元，法定代表人为郭某，经营范围包括一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.神木市守业商贸有限公司

神木市守业商贸有限公司是水磨河精品建材市场建设单位及原经营单位，成立于2012年5月9日，注册地址位于陕西省榆林市神木市麻家塔镇水磨河村，注册资本500万元，法定代表人乔某某，经营范围包括建筑材料、装潢材料、木材、钢材、陶瓷洁具、水暖器材、家具、家用电器、五金机电、照明灯具、厨房设备、电线电缆等。该公司于2024年3月5日注销。

3.神木市滨河新区水磨河村第三、四组

神木市滨河新区水磨河村三、四组是水磨河精品建材市场的所有人、受益人和实际控制人。2024年8月19日，原三、四组村民组织成立了神木市滨河新区街道办事处水磨河村经济联合社，负责经济合作社日常运行管理、保障集体经济发展，并负责审议集体资产发包、租赁、处置及重大经营事项。

（二）市场概况

1.事故市场基本情况

神木市滨河新区水磨河精品建材市场，位于神木市滨河新区街道水磨河村，土地及上方附着物合计63.0421亩，具体包括院内房屋159套（间）、门面商铺44套（间）、超市1套（个）、蔬菜市场1套（个）、钢结构大棚一个（面积13.25亩，为事故发生地）及相应的管网、线路等附属设施（见图1）。



图 1 水磨河精品建材市场卫星示意图

2.建材市场历史沿革

2011年8月3日，乔某某与水磨河村第三、四组签订《五荒地租赁协议书》，租赁水磨河村东至水泥路东道牙为界，西至七中东围墙外土埂为界，北至北环路南道牙为界，面积60亩的一块荒地，租赁期限为2011年10月3日至2019年10月3日，后签订补充协议延至2020年5月3日到期，总租金为3888万元，协议约定合同到期后房屋设施和钢结构水管电线、下水、变压器，全部归水磨河村第三、四组所有。

2011年8月8日，乔某某发起成立神木县守业商贸有限责任公司，并取得企业名称预先核准书；2012年5月9日，神木县守业商贸有限公司正式注册，由乔某某担任公司法定代表人，持股比例100%，全权负责水磨河精品建材市场建设经营管理工作。

2011年8月25日，原神木县住房和城乡建设局下发《神木县临时建设用地规划许可证》（神建临用字〔2011〕21号），同意神木县守业商贸有限责任公司新建建材市场项目的临时用地。

2011年10月26日，神木县人民政府下发《关于神木县守业商贸有限责任公司临时用地批复》（神政土批临〔2011〕88号），同意神木县守业商贸有限责任公司占用位于麻家塔乡水磨河村宗地27100m^2（合40.66亩），用途为临时堆放建材。

2011年年底至2012年，乔某某在仅取得临时建设用地规划许可和临时用地批复，未取得《建设工程规划许可证》的情况下修建了水磨河精品建材市场，其中水磨河精品建材市场北侧二层钢结构建筑（事故仓库）不在临时建设用地规划许可和临时用地批复的范围内。

2020年5月3日原合同到期后，2020年7月29日，神木县守业商贸有限责任公司再次与水磨河村第三、四组签订《租赁合同》，租赁期限为三年，续签至2023年5月2日。

2023年5月2日，合同到期后，乔某某不再租赁。5月20日，村民郭某与水磨河村第三、四组签订《租赁合同》，年租金501万元，租赁期限为三年，即自2023年5月3日起至2026年5月2日。

3.事故仓库基本情况

起火建筑为市场北部的二层钢结构建筑，与水磨河精品建材市场相隔约 15 米（见图 2）。建筑整体呈扇形，东西长 114m、南北宽 132m、东北面扇形弧线长 183m，高 9.4m。承重柱为钢结构，建筑东、西、北三面墙体下部采用砖混结构，上部采用玻璃丝绵夹芯彩钢板围护；南侧二楼墙体采用玻璃丝绵夹芯彩钢板，二楼外墙及顶部设有广告牌，一楼为临街门面商铺。一层楼顶为钢承板和钢筋混凝土结构；自西向东分为 5 跨，依次标为第 1 跨、第 2 跨、第 3 跨、第 4 跨、第 5 跨（见图 3）。第一跨西侧从南至北方向设置有 23 根钢柱，每跨与每跨交接处均设置有钢柱，与第一跨西边钢柱平行设置，各跨交接处钢柱数量自西向东依次减少（见图 4）。占地面积为 13.25 亩（约 8837.07㎡），使用性质为库房。

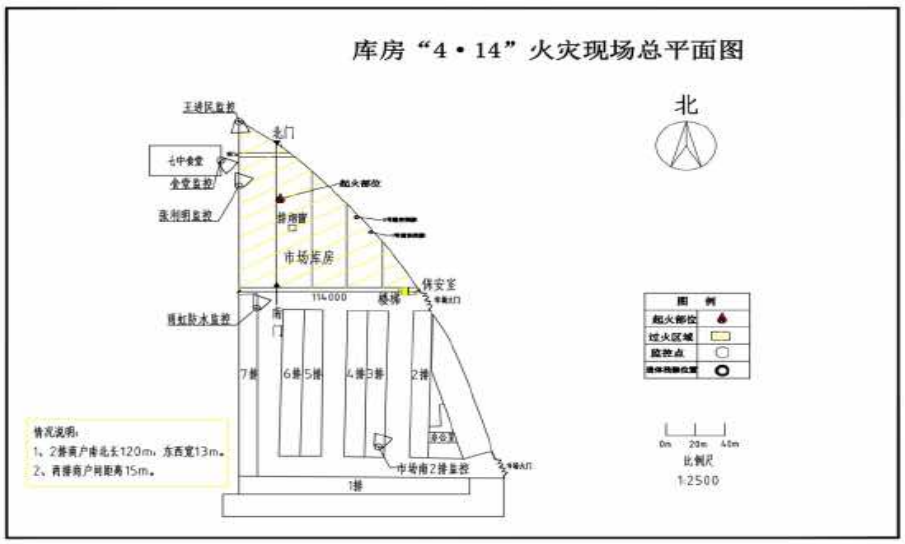


图 2 水磨河精品建材市场库房“4.14”火灾现场总平面图



图 3 水磨河精品建材市场自西向东分为 5 跨的示意图

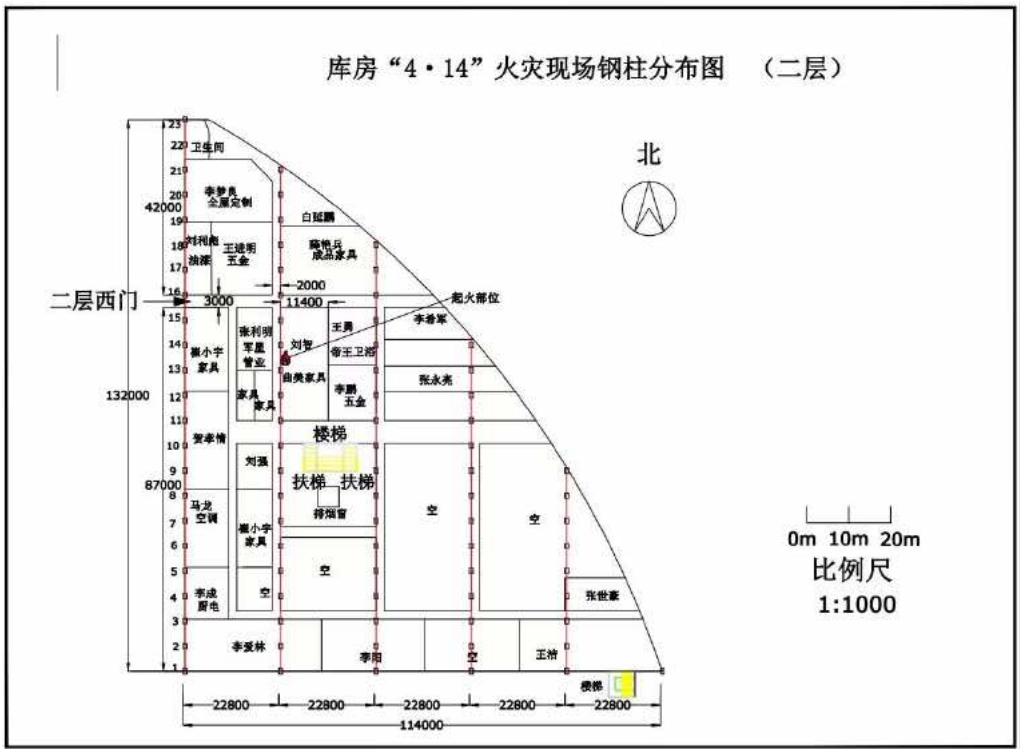
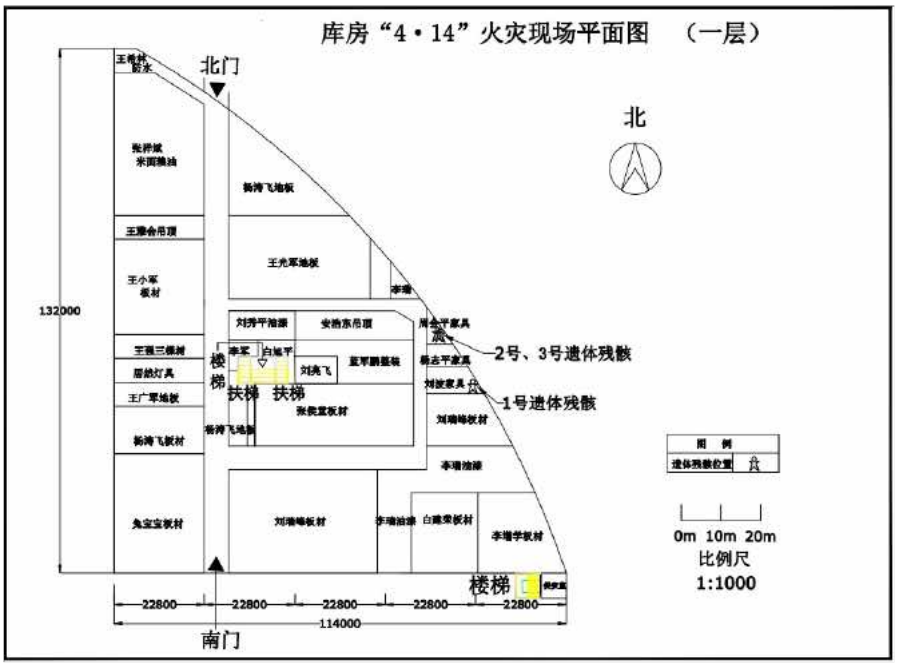


图 4 水磨河精品建材市场库房“4·14”火灾现场钢柱分布图

该库房由神木市恒日烽建材销售有限公司出租给55家商户，其中一楼南侧5家商户承租后作为临街门面商铺经营使用，其余50家商户作为仓储库房。商户在承租区域自行分隔搭建，分隔围挡材质不一，部分采用铁皮板材搭设，部分使用广告喷绘布简易围挡。库内主要存放木门、装饰板材、床垫、窗帘、PVC管材等各类货品。一层由32家商户租赁，中间主疏散通道6米宽，次疏散通道3米宽；二层由23家商户租赁，中间用6米通道分隔，次疏散通道3米宽。建筑共设置5个安全出口，一层南侧、北侧各设置1个安全出口；二层西北侧设置直通室外地面的1个安全出口，东南角设置直通一层的1部室内楼梯，中庭部分设置通往一层的1部室内楼梯和2部自动扶梯。一层、二层商铺及库房安全出口位置（见图5）。






图 5 水磨河精品建材市场库房“4·14”火灾现场平面图

（三）事故发生经过

4月初，神木市恒日烽建材销售有限公司法定代表人郭某因库房屋顶出现漏水问题，安排王某某对库房屋顶漏水开展排查，经排查，王某某认为屋顶整体均存在漏水现象，需进行整体修缮。随后郭某指派王某某对屋顶排水系统整体开展维修工作。4月10日，王某某安排折某某（电焊工）、乔某某（电焊工）、白某某（小工）三人进场，对屋顶雨水槽通过切割、焊割作业进行更换维修；4月13日，安排王某某（水工）、高某某（水工）进场对雨水槽孔洞下部进行落水管安装。

4月14日7时许，王某某安排折某某、乔某某、白某某、王某某、高某某5人在自西向东第一跨和第二跨雨水槽之间作业。折某某负责在库房房顶西南方向将预制件焊接到原来的雨水槽板上，乔某某负责在东北方向用角磨机打磨铁锈，白某某在库房二层配合二人，承担现场监护及辅助工作；王某某、高某某在库房内安装落水管。7时22分，折某某（电焊工）登上二层钢结构库房房顶，从库房二楼配电箱接引电源，在房顶自西向东第一跨和第二跨最南侧开始焊接雨水槽。7时26分，乔某某（切割工）登上库房房顶，开始在房顶做切割准备工作。7时40分，王某某登上库房房顶，安排了工作任务，嘱托了注意事项，随后走下库房房顶。7时58分，乔某某走下房顶去库房二楼取电线，8时14分，乔某某第二次登上库房房顶，将线路接驳至设备后，开始进行切割作业，9时许，乔某某再次去库房二楼取电线。9时03分，白某某（小工）登上库房房顶，搬运装有雨水槽预制件的白色蛇皮袋。9时09分，乔某某携带电线第三次登上房顶。9时12分，白某某扔下白色蛇皮袋子，急忙跑下房顶。9时13分，房顶的换气口有烟雾冒出，乔某某和折某某先后跑下房顶，乔某某从二层西门进入库房十几米的地方查看火情后，感到危险后跑离库房随即与折某某撤离现场；折某某打电话告诉王某某库房着火了。同时，正在库房装货的王某（帝王洁具商户老板）和乔某某（帝王洁具商户装卸工）看见曲美家居库房西部中间区域有火光，张某某（军星管业商户老板）用脚踹曲美家居库房大门，因大门上锁未能踹

开，随即 3 人跑出库房避险。9 时 16 分，王某某拨打了 119 报警电话。事故造成白某某、王某某、高某某 3 名人员失联，后经搜救和 DNA 鉴定确认均已死亡。

（四）事故现场情况

起火建筑整体基本坍塌，西北部位较东南部及东部坍塌变形严重，库房西南部位未坍落（图 6）。自西向东第 1 跨与第 2 跨之间排水槽，由南向北第 10 根钢柱处排水槽向下折落（图 7、图 8），由南向北第 12 根钢柱弯曲位置距二层地面最低，由此向南至第 10 根逐渐增高（图 9）。



图 6 水磨河精品建材市场库房航拍图



图 7 第 1 跨与第 2 跨之间第 10 根钢柱处排水槽位置图



图 8 第 1 跨与第 2 跨之间第 10 根钢柱处排水槽折落示意图



图 9 第一排水槽下建筑塌落及钢柱弯曲变形情况

距原西门入口约 36 米处有部分二层钢结构建筑未坍塌，在该建筑西侧有部分床垫残骸，弹簧钢筋裸露扭曲变形。未坍塌建筑下有一钢柱，距钢柱西侧约 2.6 米处，在坍落的烧损物上部发现折效林使用过的电焊机残骸（图 10），以及曲美家居库房仓库的弹簧、铁制架子残骸。



图 10 距西门入口 36 米处未坍塌建筑西侧烧损情况图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

（1）白某某，男，62岁，府谷县王家墩乡人，杂工。

（2）王某某，男，36岁，府谷县武家庄镇人，水暖工。

（3）高某某，男，36岁，府谷县王家墩乡人，水暖工。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）核定，神木滨河新区水磨河精品建材市场“4·14”较大火灾事故直接经济损失3046.29万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故报告情况

2026年4月14日9时16分，榆林市消防救援支队接到报警，神木市神木镇水磨河精品建材市场库房发生火灾。

9时51分，神木市人民政府将此次火灾电话上报至榆林市人民政府。

10时13分，神木市应急管理局将此次火灾电话上报至榆林市应急管理局。

10时25分，榆林市应急管理局将此次火灾电话上报至省应急管理厅。

10时50分，神木市人民政府在系统中将此次火灾上报至榆林市人民政府。

2.应急响应情况

2026年4月14日9时16分，榆林市消防救援支队接到群众报警，神木市神木镇水磨河精品建材市场库房发生火灾。榆林市消防救援支队指挥中心立即调派神木云川大道消防站5车27人赶赴现场处置。

9时25分许，神木市委市政府领导及公安、消防、住建、卫健等相关部门和滨河新区街道办事处负责人赶赴现场，迅速成立应急处置指挥部，全面开展各项处置工作。现场紧急调集挖掘机12辆、洒水车18辆、油罐车2辆协同作业，并统筹安排2辆救护车及4名医护人员现场待命，全力保障应急救援与医疗救护工作。

9时30分许，榆林市消防救援支队指挥中心增派锦界特勤站、榆神能源路消防站、大柳塔政府专职消防队及辖区企业队，共计20车80人前往增援。榆林市消防救援支队支队长率全勤指挥部及应急通信保障分队3车11人赶赴现场指挥。

9时40分，神木云川大道消防站力量抵达现场。

10时58分，全勤指挥部及增援力量陆续到场，经与神木市委、市政府协调，调派挖掘机协助扑救。

11时20分，现场火势得到有效控制。

11时30分，榆林市委领导及公安、应急、消防等部门负责同志赶到现场，成立了应急指挥部，榆林市委担任总指挥。

13时45分，明火基本扑灭，开始搜救失联人员。

4月15日13时10分，榆林市委书记到现场指导了搜救和善后等工作。

17 时 58 分，搜救人员发现第 1 块遗体残骸。4 月 18 日 18 时，搜救人员发现第 2 块遗体残骸。后经 DNA 鉴定为死者王某某、高某某、白某某。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，榆林市委市政府、神木市委市政府主要领导和分管领导分别带领两级政府应急、消防、公安、卫健等部门及有关单位赶赴现场进行处置。本次处置共调派消防综合救援队伍和企业队伍 16 支、33 辆消防车、144 名指战员进行现场灭火和人员搜救处置；同时调集公安交警、巡特警 190 余人，协助疏导车辆和群众，建立核心管控圈和外围疏导圈；调集挖掘机 12 辆、洒水车 18 辆、油罐车 2 辆配合协助处置；统筹安排 2 辆救护车及 4 名医护人员 24 小时驻场待命；同时，组织成立善后处置小组，积极做好起火单位和人员信息调查、财产损失统计和善后抚恤赔偿等工作。现场救援过程中坚持“救人第一、科学施救”原则，采取“边灭火、边搜救、边推进”和“全域排查和重点营救”的方式，通过实施排烟降毒、破拆开辟救生通道等技术措施，开展针对现场 3 名失联人员的搜救。当日 13 时 45 分，现场明火基本扑灭；4 月 18 日 18 时，全部搜救工作完毕。

（三）善后处置情况

2026 年 5 月 14 日，神木市恒日烽建材销售有限公司已分别与白某某、王某某、高某某家属就善后赔偿事宜达成协议，家属情绪稳定，未引发不良舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

施工人员在家具库房等易燃场所上方进行电焊作业时，未按规定采取有效的动火作业安全隔离措施和清理作业区域周边各类易燃可燃物，导致焊接作业时产生的高温熔融物直接掉溅落在下方家具库房中，先引燃家具货物泡沫塑料外包装，进而在库房之间蔓延，产生连锁反应，引发火灾事故，企业违章作业是造成本次火灾的直接原因和主要原因。

（二）间接原因

1. 动火作业安全管理制度缺失。神木市恒日烽建材销售有限公司未建立动火作业安全管理制度，导致在组织库房屋面排水系统维修改造工作时，既没有现场作业风险分析环节，也没有动火作业审批流程，更没有落实避险措施，作业现场未划定安全警戒范围、未设置安全警示标志、未安排专人全程现场监护，盲目组织动火作业是事故发生的重要原因。

2. 初期火灾应急救援处置不当。火灾发生后，现场相关人员报警迟缓，火情发生后6分钟才向119报警，导致错失救援黄金时间；屋面排水系统维修改造作业组织者现场应急救援处置指挥不当，现场作业人员安全避险意识不强、应急准备不足，不但没有第一时间将库房内施工人员撤离现场，反而库房外已逃生的现场监护人员再次冒险进入火灾现场，加之这些人员不熟悉建筑物内部逃生路线，逃生时受浓烟遮挡影响迷失方向，最终错失逃生和处置良机，是造成事故后果扩大、人员死亡的主要原因。

3. 二层库房防火安全存在缺陷。该建筑主体屋面为大跨度穹顶结构，二层库房分隔后未设置实体屋面，本质上不能将焊接产生的高温熔融物（焊渣）与易燃物品有效隔离，加之现场存放大量可燃建材，部分库房分隔材料不符合防火要求，消防喷淋设施不完善，造成各种火险因素叠加，导致起火后火势难以控制，蔓延迅猛，是事故发生的重要原因。

4. 违章修建导致安全风险外溢。神木市守业商贸有限公司在未进行正规设计的情况下，与自然人达成口头施工协议，擅自凭经验组织涉事二层钢结构工程建设，导致建筑物结构不符合相关安全规范；在改变用途后，也未按照库房安全要求进行集中设计改造，而是任由商户进行改造，导致二层库房在防火隔离上存在隐患，存放易燃物品的库房不能有效隔离火源，是事故发生的重要原因。

5. 企业安全生产管理体系混乱。神木市恒日烽建材销售有限公司安全生产责任体系不健全，未设立专（兼）职安全管理机构或安全管理人员；外来用工人员审查机制不健全，对特种作业人员资格审查不严，导致无证焊工违章作业，对其他外来务工人员未进行安全培训教育，未告知易燃场所作业安全风险和应急处置要求，导致外来务工人员面对火情时处置不当，是事故发生的重要原因。

6. 行业和属地监管责任不到位。神木市负责规划、用地、建设、执法的相关部门对水磨河精品建材市场违章建设管理不到位，导致违建长期存在；负责消防安全管理的部门和单位日常消防安全监管不到位，对建材市场等重点防火单位安全检查覆盖率低，推进历史形成的消防隐患问题治理工作缓慢；负责建材市场的行业管理部门对落实行业“三管三必须”安全监管职责认识不足，履行行业监管职责不到位；神木市政府和企业所在乡镇履行属地安全监管责任不到位，推进消防隐患治理工作不力，是导致事故发生监管方面的原因。

四、事故的性质及调查认定

经调查认定，神木滨河新区水磨河精品建材市场“4·14”火灾事故是一起因违章电焊作业产生高温熔融物溅落引发的较大生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位及相关单位

1. 神木市恒日烽建材销售有限公司

神木市恒日烽建材销售有限公司未履行安全生产主体责任，安全管理制度缺失，市场危险作业管理混乱；安全管理严重缺位，应急疏散、防火隔离等风险外溢；动火作业管理失控，违规安排无证人员开展动火作业，且未落实现场防火隔离措施；消防安全基础极为薄弱，应急疏散通道不畅、消防水系统瘫痪，日常隐患排查流于形式。

2.神木市守业商贸有限公司

神木市守业商贸有限公司在事故调查期间以永久档案资料已作为废品处置为由，拒不提供二层钢结构的设计资料、建设资料、审批资料、消防检查意见书等关键性证据资料，导致建设时期部分事故责任链条断裂；二是守法意识淡薄，违规使用个人进行施工建设，未向市场所在地消防救援机构申请消防安全检查；在管理经营市场期间，未及时整改监管部门检查出的手续不全、消防设施不足等隐患。

3.神木市滨河新区街道办事处水磨河村经济联合社（神木市滨河新区水磨河村三、四组）

神木市滨河新区水磨河村三、四组在出租市场的过程中作为市场的业主单位，只收租、不管理，只受益、不负责，未按照安全生产的有关规定与承租方签订安全协议，未履行业主单位的安全检查、督促和整改责任，导致承租方市场安全生产责任落实不到位，安全隐患整改不及时；在市场所有权转变后，未按规定向神木市守业商贸有限公司索取和接收有关设计、审批、管理等档案资料，导致安全管理基础档案缺失。

（二）有关监管部门履职及存在问题

1.有关行业专业监管单位

（1）神木市市场监管局，贯彻落实神木市市委市政府关于新兴行业职责[1]分工要求不到位，未按规定及时督促水磨河精品建材市场建立动火作业管理制度[2]，履行建材市场行业安全监管职能不充分；对上级关于明确职能交叉领域安全职责的文件精神传达督导力度不足，基层监管所对自身安全职责认识不清。

（2）神木市消防救援大队，原神木县消防大队对神木市守业商贸有限公司临时用地手续签署意见后，未严格按照消防法规规定跟进二层钢结构建成投入使用后的消防安全管理，履行消防安全监管不到位；在日常监管中存在隐患整改推进不力，对住建局抄送的建材市场安全隐患整改督促不力；对水磨河精品建材市场检查出的消防安全隐患虽建立清单，但未跟踪最终整改情况。

（3）神木市自然资源和规划局（原神木县国土资源局），原神木县国土资源局土地执法大队对水磨河精品建材市场违章建设管理不到位，放任神木市守业商贸有限公司依托旁边临时用地手续违章建设涉事二层钢结构，导致安全隐患产生。

[1] [?] 中共神木市市委办公室神木市人民政府办公室关于进一步明确职能交叉和新兴行业领域有关单位安全生产工作职责的通知（神办发〔2025〕16号）

[2] [?] 榆林市人民政府办公室关于印发焊接与切割作业安全操作管理办法的通知（榆政办发〔2023〕28号）。

（4）神木市住房和城乡建设局（原神木县住房和城乡建设局），原神木县住房和城乡建设局领导不力，对城建监察大队的日常履职情况监督不够，既未对神木市守业商贸有限公司依法责令停工或补办手续，也未对其超建行为进行查处，放任其依托旁边临时用地手续超出实际许可面积违规建设涉事二层钢结构；在解决消防历史遗留问题时，虽按规定下发和向有关部门抄送《建筑工程消防技术指导服务函》（神建函〔2025〕158号），存在对整改落实情况回头复查[3]不到位。

（5）神木市城市执法局，对城乡结合部历史遗留的违法建设监管问题，因害怕引起群体性事件存在畏难心理，对水磨河精品建材市场审批手续过期和无手续违建行为，在治本攻坚三年行动中，未按照相关规定进行查处，依法责令拆除或采取强制措施，致使水磨河精品建材市场违法建筑长期存续，拆除职责履行不到位，安全隐患未能及时消除。

[3] [?]《中华人民共和国消防法》第第七十条。本法规定的行政处罚，除应当由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定决定的外，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权决定。1.被责令停止施工、停止使用、停产停业的，应当在整改后向作出决定的部门或者机构报告，经检查合格，方可恢复施工、使用、生产、经营。2.当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的部门或者机构强制执行。3.责令停产停业，对经济和社会生活影响较大的，由住房和城乡建设主管部门或者应急管理部门报请本级人民政府依法决定。

（6）神木市滨河新区街道办事处，对新区安全生产重点工作定位不准，安排部署不周密，对城乡结合部老旧市场检修多、动火多、逃生通道复杂等风险特点认识不足，针对不同安全风险的管控工作手段单一，有同质化的倾向；未有效落实村委会对所属村级集体经济组织的安全监督责任，建材市场出租方与承租方安全责任不清，末端安全责任传递出现空档，出租方统一协调管理职能发挥不充分；对属地村级经济组织和市场承租单位动火作业制度化工作指导不力，防火安全检查针对性不强，未能有效提升建材市场等重点防火单位火源管控能力，发挥安全吹哨人的作用。

（7）神木市委、市人民政府，在统筹城乡融合发展过程中，研判分析城乡结合部火险隐患治理时过多考虑信访维稳、商户经营、群众诉求等衍生群体性事件影响，导致城乡结合部历史隐患治理工作的力度、进度都有所减弱；治本攻坚三年行动推进不均衡，特别是道路交通、消防安全等方面安全风险存量仍然很大，分级分类、靶向治理成效不明显，重点行业事故时有发生，源头安全风险管控工作仍需加强。

六、对有关责任人员和责任单位的处理

（一）免予追究责任的人员（1人）

白某某，男，对事故发生负有一定的责任，鉴于在事故中死亡，免予追究责任。

（二）移送司法机关处理的人员（5人）

1. 神木市恒日烽建材销售有限公司（4人）

郭某、王某某、折某某、乔某某，涉嫌安全生产犯罪，移送司法机关依法处理。

2. 原神木市守业商贸有限公司（1人）

乔某某，涉嫌安全生产犯罪，移送司法机关依法处理。

（三）对有关公职人员的处理

1.神木市市场监督管理局共问责4人，1人给予政务记大过处分，1人给予政务记过处分，2人给予政务警告处分。

2.神木市自然资源和规划局共问责3人，1人给予政务记大过处分，1人给予政务记过处分，1人给予党内警告处分。

3.神木市住房和城乡建设局共问责3人，1人给予政务记大过处分，1人给予党内警告处分，1人给予党内严重警告处分。

4.神木市城市执法局共问责3人，1人给予政务记大过处分，1人给予政务记过处分，1人给予政务警告处分。

5.神木市滨河新区街道办事处共问责6人，2人给予政务记大过处分，2人给予政务警告处分，2人责令检查。

6.神木市人民政府共问责3人，2人责令检查，1人给予政务警告处分。

7.神木市消防救援大队共问责3人，1人移交西安市市场监督管理局处理，2人移交消防救援支队处理。

（四）行政处罚（2家）

1.神木市恒日烽建材销售有限公司，由榆林市应急管理局对其进行行政处罚。

2.神木市滨河新区街道办事处水磨河村经济联合社（水磨河村第三、四小组），由神木市应急管理局对其进行行政处罚。

（五）其他处理

1.神木市人民政府向榆林市人民政府作出书面检查。

2.神木市市场监督管理局、神木市城市管理执法局、神木市自然资源和规划局、神木市消防救援大队、神木市滨河新区街道办事处向神木市政府作出书面检查，并取消其年度评优资格。

七、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，牢牢守住安全底线。神木市要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，要坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，坚决扛起促一方发展、保一方平安的政治责任，牢牢守住安全底线。要专题研究历史遗留违法临建的解决办法，深入剖析问题成因，找准政策堵点，加快建立健全违法建设防控与治理的长效机制，从源头上防范化解重大安全风险，为全市高质量发展营造安全稳定的社会环境。

（二）开展专项整治行动。立即在全市范围内开展仓储物流、建材市场及出租厂房消防安全专项整治。重点打击违规动火、无证作业、堵塞消防通道、消防喷头失效等行为。对排查发现的违法建设，要分类梳理建立台账，明确责任单位、整改时限和整改要求，坚决依法拆除一批存在重大安全隐患的违法建筑，督促相关产权方、经营方彻底整改安全隐患，确保整治无死角、全覆盖，切实摸清全市同类场所的安全风险底数，补齐安全管理漏洞。

（三）强化动火作业管理。严格执行动火作业审批制度，落实“持证上岗、专人监护、防火隔离、清理可燃物”等硬措施，坚决遏制违规电焊引发的火灾事故。加强重点场所日常监管。对仓储物流、建材市场、出租厂房等人员、货物聚集场所，要定期开展消防安全隐患拉网式排查，压实场所产权方、管理方、经营方的消防安全主体责任，督促配齐配强消防设施器材，定期开展消防安全培训和应急演练，严格落实日常消防安全巡查检查要求，及时解决消防通道堵塞、消防喷淋系统失效等问题，从日常管理环节消除安全隐患。完善安全风险分级管控机制，针对不同风险等级的场所落实差异化监管措施，提升监管精准性，牢牢守住消防安全底线。

（四）压实基层监管责任。进一步厘清乡镇（街道）、村（社区）集体资产的安全管理职责，严禁“只租不管”，明确产权方与经营方的安全责任边界，强化对基层网格员消防安全管理工作的培训考核，推动网格力量下沉到一线排查风险，及时发现并督促整改各类消防安全隐患，打通消防安全监管的“最后一公里”，切实把消防安全责任压实到每一个生产经营单元、每一个工作岗位。

（五）加强警示教育。利用此次事故案例，针对小微企业、个体工商户开展全员安全培训和应急疏散演练，提升从业人员的自救互救能力。充分借助各类线上线下宣传平台，面向社会公众开展针对性消防安全宣传普及，曝光典型事故案例，引导公众增强消防安全防范意识，自觉关注所在场所的消防通道畅通、消防器材配置等情况，主动举报身边的消防安全隐患，营造全社会共同参与消防安全防控的良好氛围。