长沙经济技术开发区
湖南华骏供应链公司生产及仓储项目“4·23”
一般高处坠落事故调查报告

长沙县人民政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况
（一）工程项目建设相关单位基本情况
（二）项目基本情况
（三）事故发生经过
（四）事故现场照片
（五）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失
（六）当日天气情况
二、事故应急处置情况
（一）事故信息接报及响应情况
（二）事故现场应急处置情况
（三）医疗救治和善后情况
三、事故原因及性质
（一）事故直接原因
（二）事故间接原因
四、事故相关单位履职情况
（一）事故发生单位存在的问题
（二）监理单位存在的问题
（三）事故涉及单位存在的问题
（四）有关监管单位履职情况
五、事故责任划分及处理建议
（一）免予追究责任的人员
（二）事故责任单位的处理建议
（三）事故涉及单位的处理建议
（四）相关人员的处理建议
六、事故防范和整改措施

长沙经济技术开发区
湖南华骏供应链公司生产及仓储项目“4·23”
一般高处坠落事故调查报告

2024年4月23日9时43分，长沙经济技术开发区的湖南[redacted]公司生产及仓储项目建设工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失168万元。

事故发生后，省应急厅、省住建厅、市应急局、市住建局和经开区党工委、管委会高度重视，相关领导作出指示批示，要求依法依规做好事故善后处理、事故原因查处工作，全面排查整治施工现场安全隐患。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和省、市有关规定，经县人民政府批准，于2024年5月7日成立由县应急局牵头，区自然资源规划建设局、区总工会、县公安局、县执法局为成员单位的长沙经济技术开发区湖南[redacted]公司生产及仓储项目“4·23”高处坠落事故调查组开展调查，并邀请区纪检监察审计室派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过深入事故现场勘验、调查询问当事人、查阅收集相关资料等方法，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出

问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，长沙经济技术开发区湖南[redacted]公司生产及仓储项目“4·23”高处坠落事故是一起作业人员违反安全操作规程，未按规定正确佩戴和使用劳动防护用品导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目建设相关单位基本情况

1.建设单位：湖南[redacted]有限公司（以下简称[redacted]公司），统一社会信用代码：[redacted]，成立于2018年11月7日，注册地位于长沙市长沙经开区凉塘东路1412号，法定代表人：[redacted]。经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零部件、机械零部件的分选；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；道路危险货物运输；道路货物运输代理；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（罐式）；城市配送；搬家运输服务；物流管理服务；大型物件运输；国际货物运输代理；货物报关代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；航空货运代理；房屋租赁；运输货物打包服务；开展成员所需的贮藏、加工、包装服务；装卸搬运（砂石除外）；汽车零配件贸易；机械设备租赁；再生资源综合利用；物业管理；基础软件开发；软件开发和系统集成服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；供应链管理与服务；包装材料、新能源汽车零配

件、润滑油、工业用机油、变压器油销售；汽车租赁；车队管理服务；燃料油销售（不含危险及监控化学品）；货物专用运输（集装箱）；普通货运咨询服务；汽车产业园的招商、开发、建设；自有房地产经营活动；场地租赁；自有厂房租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工总承包单位：广州[redacted]有限公司（以下简称[redacted]公司），统一社会信用代码：[redacted]，成立于1997年6月25日，注册地位于广州市番禺区石碁镇岐山南路10号128，法定代表人：[redacted]。经营范围：房地产咨询；房地产经纪；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机及其控制系统研发；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；新材料技术研发；建筑工程机械与设备租赁；金属门窗工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；建筑智能化系统设计；建设工程设计；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；电力设施承装、承修、承试；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司取得了住房和城乡建

设部颁发的建筑企业资质证书，资质有效期至2028年12月22日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级。公司取得了广州市住房和城乡建设局颁发的安全生产许可证，有效期为2022年12月29日至2025年12月29日。

3.监理单位：湖南[redacted]有限公司（以下简称[redacted]公司），成立于2003年7月10日，注册地位于湖南省长沙县星沙街道东六路266号华润置地广场一期12栋1401、1402、1403、1405，统一社会信用代码：[redacted]，法定代表人：[redacted]，房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。经营范围：工程项目管理服务；工程监理服务；工程建设项目招标代理服务；政府采购代理；工程造价专业咨询服务；招、投标咨询服务；工程造价鉴定；工程勘察、建设工程设计；工程咨询；工程建设项目技术咨询服务；房屋建筑工程、建设工程、水利水电工程、人防工程的施工；市政公用工程施工总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.分包单位：湖南[redacted]有限公司（以下简称[redacted]公司），成立于2013年9月3日，注册地位于长沙市雨花区香樟路819号万坤图商业广场1-2206房，统一社会信用代码：[redacted]，法定代表人为[redacted]。经营范围包括许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；机械设备销售；机械设备租赁；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司取得了湖南省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，资质有效期至2025年4月2日，资质类别及等级：专业承包建筑装修装饰工程贰级，专业承包地基基础工程壹级，施工总承包建筑工程贰级（有效期为一年，有效期至2025-04-02）。公司取得了湖南省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，有效期为2022年3月14日至2025年3月13日。

5.*劳务分包单位*：湖南[redacted]有限公司（以下简称[redacted]公司），成立于2022年5月9日，注册地位于湖南省长沙市开福区伍家岭街道芙蓉中路一段109号华创国际广场A栋14层09-240房，统一社会信用代码：[redacted]，法定代表人为[redacted]。经营范围：许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；燃气燃烧器具安装、建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；企业管理咨询；规划设计管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；工程管理服务；专业设计服务；家具安装和维修服务；环境卫生公共设施安装服务；家用电器安

装服务；家用电器销售；住宅水电安装维护服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

（二）项目基本情况

1.项目发包情况。2022年12月18日，华骏公司与广州桥建公司签订《建设项目工程总承包合同》，约定湖南华骏供应链公司生产及仓储项目（1-A#厂房、1-B#综合楼、2#门卫室、3#地埋式压缩垃圾站房）的主体结构、室内外附属工程的总承包交由广州桥建公司实施。

2024年1月15日，广州桥建公司与恒胜建工公司签订《薄陶瓷装饰保温一体板专项分包合同》，约定[redacted]公司生产及仓储项目的1-B#综合楼、2#门卫室的薄陶瓷装饰保温一体板工程交由恒胜建工公司实施。

2024年3月17日，恒胜建工公司与语瞳劳务公司签订《装饰保温一体化板工程劳务承包合同》，约定湖南[redacted]公司生产及仓储项目的2000㎡的外墙保温装饰一体板的劳务交由语瞳劳务公司实施。

2.项目施工情况。该项目位于长沙经开区黄蜂路以东，长沙经开区土地储备中心用地以南。总建筑面积41254.36㎡，其中1-A#厂房为地上4层框架结构，面积38566.37㎡；1-B#综合楼为地上4层框架结构，面积2568.79㎡；2#门卫室为地上1层框架结构，面积59.20㎡；3#地埋式压缩垃圾站房为地上1层框架结构，面积60㎡。建设单位为湖南[redacted]有限公司，监理单位为湖南[redacted]有限公司，施工单位为广州[redacted]

[redacted]有限公司，勘察单位为深圳市勘察研究院有限公司，设计单位为上海开艺设计集团有限公司。项目于2023年1月18日取得编号为[redacted]建筑工程施工许可证。

（三）事故发生经过

2024年3月17日，[redacted]公司开始组织9名劳务人员进场施工，于4月16日完成项目主体工作。因临时需要开展除胶、清洁卫生等扫尾工作，4月21日[redacted]雇佣其堂兄[redacted]和表侄[redacted]从事扫尾工作，两人在4月22日下午开始进入施工现场。

4月23日上午，[redacted]和[redacted]进入项目现场进行作业，9时43分左右，[redacted]因作业需要前往三楼拿取其他工具，[redacted]则在未系安全带的情况下，从1-B#综合楼屋面翻越女儿墙脚踩放置于外挑板的木凳时失稳坠落。事发位置距离地面高度为15.2m。10时5分左右，[redacted]返回顶楼发现朱传芳不在作业位置，在顶楼进行寻找，于10时8分看到[redacted]躺仰在一楼平地，头部受伤。[redacted]立即向[redacted]进行报告，[redacted]随后赶紧向项目部相关负责人报告。与此同时，项目建设单位、施工单位、监理单位、分包单位相关负责人员正在施工现场进行周安全检查。得到消息后，立即赶往现场进行救援。

（四）事故现场照片




（图 1）1-B#综合楼现场整体图



（图 2）1-B#综合楼地面坠落现场



（图 3）视频监控拍到的[redacted]坠落前位置

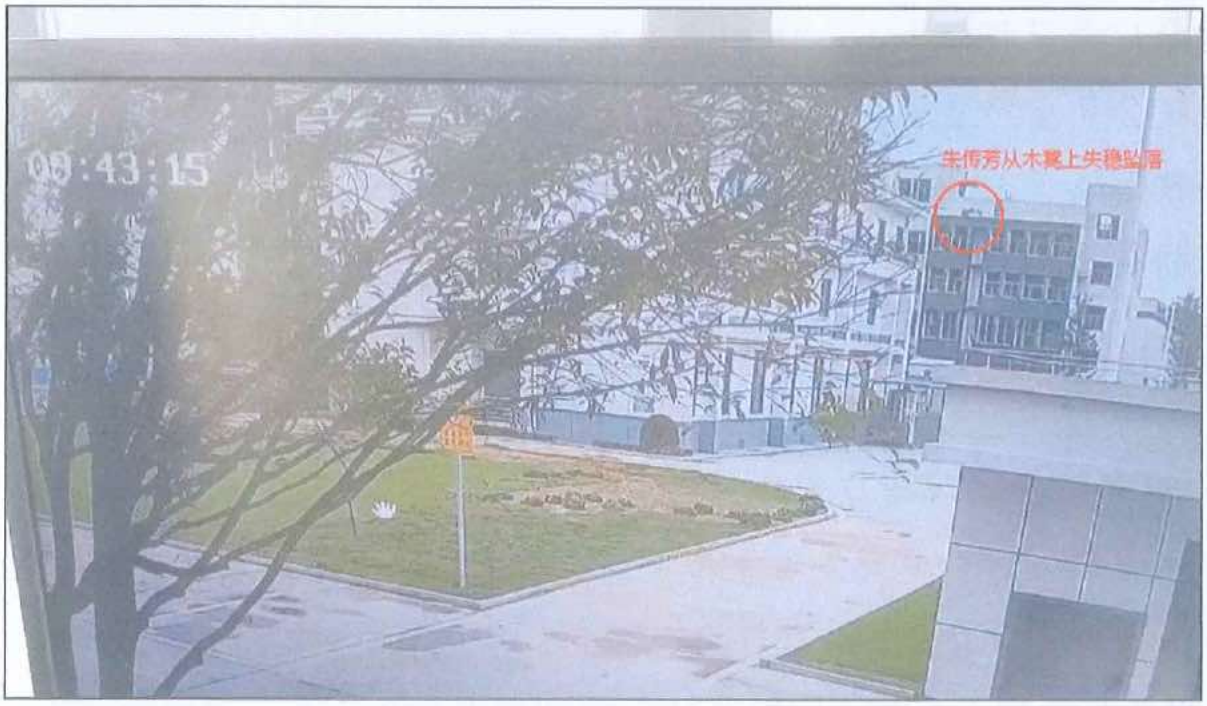

（图 4）视频监控拍到的[redacted]坠落时情况

（五）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成一人死亡，死者：[redacted]，男，汉族，53岁，身份证号码：[redacted]，张家界市慈利县三合镇人，语[redacted]公司临时外请劳务人员。

（六）当日天气情况

2024年4月23日，全县晴天间多云，最高气温26℃，最低气温18℃。本地有西北风3级，相对湿度71%。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年4月23日13时5分许，长沙经开区管委会报告长沙县应急局指挥中心：10时8分许，经开区监管的湖南华骏供应链公司生产及仓储项目在建工地发现一工人坠楼，人员经送医抢救无效于12时15分死亡。死者[redacted]，男，53岁，张家界慈利县人，在该项目工地综合楼门窗打胶时坠落。公安机关排除案件，情况调查、后续处置工作正在进行。

13时40分，上报市应急指挥中心信息。

（二）事故现场应急处置情况

10时8分，[redacted]发现[redacted]坠落受伤后，立即报告给黎海，黎海立即向项目负责人进行报告，并拨打120急救电话。因项目建设单位、施工单位、监理单位、分包单位相关负责人员正在施工现场进行每周安全检查，得到消息后赶往事故现场进行处置，

相关负责人安排车辆将[redacted]送到长龙收费站等待急救车。10时35分，120急救车到达长龙收费站后将[redacted]转送进急救车，并前往长沙市第八医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

[redacted]于当日12时15分经抢救无效死亡。4月23日，[redacted]公司、[redacted]公司、[redacted]公司与死者家属代表进行协商，于当日签订和解协议。所有协议内容已全部完成。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

[redacted]安全意识淡薄，作业时未系安全带从1-B#综合楼屋面翻越女儿墙脚踩放置于外挑板的木凳时失稳坠落，该行为违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.5条："高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查"的规定。

（二）事故间接原因

[redacted]公司未进行安全生产教育培训和安全技术交底，未在作业前对[redacted]等人进行针对性培训，致使作业人员安全意识淡薄，未佩戴安全带从事高处作业；现场安全措施落实不到位，未安排专门人员进行现场安全管理，未发现[redacted]等人未佩戴安全带进行高处作业，未及时消除生产安全事故隐患。

四、有关责任单位的履职情况

（一）事故单位存在的问题

[redacted]公司，未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[①]的规定；危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[②]的规定；未对作业人员有效开展安全生产教育和培训，保证具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[③]的规定。

（二）监理单位存在的问题

湖南建科公司安全监理工作不到位，未及时发现作业人员违规行为，该行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[④]的规定。

（三）事故涉及单位存在的问题

1. [redacted]公司项目负责人、安全管理人员日常安全检查不到位，未及时发现作业人员违规行为，对作业人员违规操作等事

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产；

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；

[4]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告；

故隐患未及时制止，该行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款的规定。

2.[redacted]公司日常安全检查不到位，未及时发现作业人员违规行为，对作业人员违规操作等事故隐患未及时制止，该行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款[5]的规定。

（四）有关监管单位履职情况

长沙经济技术开发区建设工程质量安全监督站累计对该项目开展质量安全监督抽查15次、形成监督记录15份，签发质量安全整改通知书15份，停工整改通知书1份，责任主体单位不良行为认定书1份，责任主体均按照相关要求对上述监督指令提及的质量、安全隐患进行了整改和回复。

经调查，未发现该部门履职不到位的情况。

五、事故责任划分及处理建议

（一）免予追究责任的人员

[redacted]，[redacted]公司临时外请劳务人员。安全意识淡薄，未系安全带进行高处作业，对事故负有直接责任。鉴于其已死亡，不再追究其责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

[redacted]公司未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度；危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规

[5]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款：专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

程的遵守和安全措施的落实；未对作业人员有效开展安全生产教育和培训，保证具备必要的安全生产知识，对事故发生负有责任。建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]相关规定给予行政处罚。

（三）对事故涉及单位的处理建议

1.[redacted]公司，安全监理工作不到位，未及时发现作业人员违规行为。建议由建设行政主管部门依法依规处理。

2.[redacted]公司，日常安全检查不到位，未及时发现作业人员违规行为，对作业人员违规操作等事故隐患未及时制止。建议由建设行政主管部门依法依规处理。

3.[redacted]公司，日常安全检查不到位，未及时发现作业人员违规行为，对作业人员违规操作等事故隐患未及时制止。建议由建设行政主管部门依法依规处理。

（四）相关人员的处理建议

1[redacted]，[redacted]公司主要负责人，负责[redacted]公司全面工作和现场负责人。未建立安全生产管理制度及安全操作规程；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由长沙县行政执法局依据《中华人民共和国安

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

全生产法》第九十五条第一款第（一）项[7]相关规定给予行政处罚。

2.[redacted]，[redacted]公司总监理工程师，负责湖南[redacted]公司生产及仓储项目监理工作。安全监理不到位，未督促高空作业人员按照规定系好安全带，负有监理责任。建议由建设行政主管部门依法依规处理。

3.[redacted]，[redacted]公司专业监理工程师，负责湖南[redacted]公司生产及仓储项目监理工作。安全监理不到位，未督促高空作业人员按照规定系好安全带，负有监理责任。建议由建设行政主管部门依法依规处理。

4.[redacted]，[redacted]公司项目经理，负责湖南[redacted]公司生产及仓储项目安全工作。对承包单位安全检查落实不到位，未及时消除生产安全事故隐患，负有管理责任。建议由建设行政主管部门依法依规处理。

5.[redacted]，[redacted]公司安全员，负责湖南[redacted]公司生产及仓储项目安全管理工作。安全检查落实不到位，未发现作业人员的违章行为，未及时消除生产安全事故隐患，负有管理责任。建议由建设行政主管部门依法依规处理。

6.[redacted]，[redacted]公司安全员，负责湖南[redacted]公司生产及仓储项目安全管理工作。安全检查落实不到位，未发现作业人员的违章行为，未及时消除生产安全事故隐患，负有管理责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

建议由建设行政主管部门依法依规处理。

7.[redacted]，[redacted]公司项目经理，负责湖南[redacted]公司生产及仓储项目全面工作。安全检查落实不到位，未及时消除生产安全事故隐患，负有管理责任。建议由建设行政主管部门依法依规处理。

六、事故防范和整改措施

（一）落实主体责任，强化安全意识

建设单位要严格落实安全首要责任，加强对监理单位、施工单位、专业分包单位的履约评价及关键岗位人员的履职考核督促施工单位落实实名制管理要求；监理单位要严格履行现场监理职责，要审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对发现施工单位、专业分包单位存在的违法违规行为，要及时发现并督促整改到位，落实监理报告制度；施工单位要严格落实省住建厅预防高坠事故“十必须”措施，要加强对现场专业分包单位管理，严格执行单位进场资格审查，避免资质不符的单位入场，严格落实实名制管理制度，严格实行生活生产区物理分隔，对高处作业安全防护措施不到位、作业人员不按规定佩戴劳动防护用品等违章行为“零容忍”；专业分包单位要进一步建立和完善以安全生产责任制为重点的安全管理制度，规范用工管理，进一步加大隐患排查治理力度，建立有效的隐患排查、上报、治理机制，按照省住建厅预防高坠事故“十必须”措施，加强高处作业人员安全教育培训，督促作业人

员正确佩戴和使用劳动防护用品落实安全防范措施，严防类似事故的再次发生；劳务分包公司要切实落实本单位安全生产主体责任，做好现场危险作业安全防范措施、安全监护人员到位，加强从业人员安全生产教育培训和安全技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识，落实好班前教育，提示作业风险，强化从业个人安全责任。

（二）严格检查执法，加强行业监管

行业主管部门要认真履行安全监管责任，加强项目现场执法检查，通过建筑施工安全生产隐患排查治理常态化、严抓关键岗位人员管理、强化安全教育培训、开展应急演练等措施，提升项目责任单位安全生产红线意识，督促落实安全生产主体责任；对事故暴露出来的问题要举一反三，进一步强化整改，综合采取约谈、不良行为记录、公开曝光、红黄牌警示、行政处罚等措施，加强对整改情况的跟踪问效，切实将事故苗头遏制在萌芽状态。

（三）全面举一反三，加强警示教育

该事故暴露出部分企业安全意识淡薄、安全风险防控不到位。长沙经开区有关部门要深刻吸取事故教训，严格督促各生产经营单位依法履行主体责任，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；严格督促各生产经营单位加强危险作业安全管控，着重强化作业现场的检查巡查，落实安全防范措施，落实安全监护制度，确保危险作业安全监护人员到位、安全防范措施到位。

附件：1. 长沙经济技术开发区湖南华骏供应链公司生产及仓储项目“4·23”一般高处坠落事故调查组成员名单

2. 长沙经济技术开发区湖南华骏供应链公司生产及仓储项目“4·23”一般高处坠落事故伤亡人员名单

3. 长沙经济技术开发区湖南华骏供应链公司生产及仓储项目“4·23”一般高处坠落事故直接经济损失统计表

长沙经开区湖南华骏供应链公司生产及仓储项目

“4·23”一般高处坠落事故调查组

（长沙县应急管理局代章）

2025年3月24日