阳新经济开发区湖北鑫索建设有限公司“11·20”一般高处坠落事故调查报告

阳新县政府“11·20”事故调查组

2024年11月20日，湖北奥莱斯轮胎股份有限公司1#原材料加工车间建设项目施工中发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直

接经济损失约140万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，2024年11月22日，阳新县人民政府成立了由阳新县应急管理局牵头，县公安局、县总工会等单位组成的阳新经济开发区湖北鑫索建设有限公司“11·20”一般高处坠落事故调查组，并邀请县纪委监委、检察院和大冶市人民政府派员参加。事故调查组委托黄石安良安全技术咨询有限公司专家对事故现场进行了相关勘察和技术鉴定。

事故调查组遵照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现专家场勘验、查阅资料、调查相关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故教训和整改措施建议。

经调查认定，阳新经济开发区湖北鑫索建设有限公司“11·20”一般高处坠落事故是一起因作业现场安全投入不足，安全防护措施不到位，现场监护缺失，安全教育培训走过场，作业人员不能知悉其岗位安全风险，在禁止通行的彩钢板上行走致使塌陷坠落，地方党委和行业监管部门履职不到位，造成的生产安全责任事故。

一、工程概况

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司1#原材料加工车间建设项目位于阳新县**********，本工程结构为单层钢结构，南北方向总长180M，东西方向由四跨（跨长25M），建筑高度10.30米（室内地坪至檐口高度），总建筑面积36991.18㎡。

2024年4月23日，阳新县自然资源和规划局核发了建字第420222202400013建设工程规划许可证，阳新县住房和城乡建设局于2024年7月16日和2024年10月16日先后两次核发了阳新县建设工程“先建后验”施工通知单（420222-2024-0111001号）和（420222-2024-0716002号）有效期三个月。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.湖北鑫索建设有限公司（简称鑫索公司）。2009年3月10日注册成立，类型为有限责任公司（自然人独资）；持有大冶市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：9**********Q。公司住所：大冶市**********；法定代表人：夏*；经营范围：建筑工程、土木工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、市政道路工程、城市道路工程、景观和绿化工程、建筑装饰装修工程、防腐工程、防水工程、古建筑工程、园林绿化工程、地基基础工程施工；建设工程设计；钢结构制作、安装及销售；销售钢材、生铁、矿产品、润滑油、建筑材料、五金交电、电子产品；普通货运服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），2024年8月26日复审取得《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期自2023年9月26日至2026年9月26日；《建筑业企业资质证书》于2024年6月30日到期，至2024年8月27日续取，资质类别及等级：钢结构工程专业承包壹级，有效期至2029年4月25日。

公司内设总经理办公室、行政人力资源部、质量与安全部、财务部、商务业务部、工程部(下辖施工班组)、采购部等，事故发生在工程部(胡跃龙施工班组)。公司现有员工286人，其中工程部在职员工68人，质量与安全部专职人员7人，设置安全生产副总经理兼安全总

监1名、安全主管1名、专职安全员1名，法人夏*、总经理石**和安全管理人员闵**持有《安全生产考核合格证》并在有效期内。

2.湖北奥莱斯轮胎股份有限公司（简称奥莱斯公司）。2012年4月27日注册成立，类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；持有黄石市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：9**********X。公司住所：湖北阳新经济开发区综合大道7号；法定代表人：赵**；经营范围：生产销售轮胎、轮胎原辅材料；生产橡胶工业专用设备；经营本企业自产产品及其生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；提供相关产品、技术咨询、管理服务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；生产、销售塑料及塑料制品；经营国内外医疗器械、电子产品及其他各类商品、技术进出口业务（国家禁止类除外）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

3.湖北阳诚工程监理咨询有限公司（以下简称阳诚监理公司）。2012年8月23日注册成立，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；持有阳新县市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：9**********9。公司住所：湖北省**********；法定代表人：程**；经营范围：一般工业与民用建筑、水利及水电、道桥、市政、园林、环保工程的监理和技术咨询。该公司资质等级包括：专业资质房屋建筑工程乙级，有效期至2027年11月1日。

（二）事故相关单位关系

2024年7月1日鑫索公司收到奥莱斯公司中标通知书，2024年7月5日双方签订了《建设工程总承包合同》（编号JSZCBHT20240705号），合同总价玖佰肆拾伍万元整，包含材料费、人工费、检验费、安全措施费等。

2024年6月23日奥莱斯公司与阳诚工程监理司签订了《建设工程委托监理合同》，2024年6月24日向项目现场派驻了项目监理机构，任命石**为总监理工程师，董**为总监理工程师代表，魏**为专业监理工程师。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置

根据鑫索公司提交的2020年3月20机构设置和人员分工文件，设立了安全副总（李**）、工程部(万**）、质量与安全部（郑**）等。2024年7月8日成立了1#原材料加工车间工程项目部，项目经理赵*（建筑工程一级建造师1422023320240089 5），技术负责人王**（M09301761），安全员闵**（鄂建安C220210005120）等五大员。

2.相关安全管理制度建立

建立《安全生产责任制》、《安全管理制度操作规程》、《安全专项救援预案》等三项制度。

3.对相关员工安全教育培训

死者欧阳**于2024年11月18日下午来奥莱斯轮胎1#原材料加工车间项目部报到，11月19日的《三级安全教育培训登记表》显示，项目部技术员王**对其实施了一级教育培训、项目部安全员闵**对其实

施了二级教育培训、带班长胡**对其实施了三级教育培训，并进行了书面考核，结果是合格。

4.现场管理和安全防范措施

事故当天屋面作业人员九人，戴有安全帽和身上系有安全带，都没有特种作业证，屋面没有设置临时走道板，也没有支设安全平网或搭设满堂脚手架，项目部安全员闵**在现场监管，认为高处作业人员可以在轻质型材上面行走，班组现场监护人员胡**提前下班去买菜。

三、事故发生经过

2024 年 11 月 20 日 7 时许，项目部安全员闵**、班长胡**在项目部门前组织全体 17 名施工人员召开班前会。会上，胡**分工布置当班工作任务，说明工作要点，安排陈**、刘**、欧阳**为一组，负责屋面散瓦（接收地面传上来的彩钢瓦，然后平铺在檩条之上）；安排杨**、焦**、曹**、赵**、王**为一组，负责彩钢瓦安装固定；第三组人员在地面作业，安排自己负责监护和协调。

7 时 10 分许，安全员闵**进行班前安全教育，口头交代佩戴安全帽、扣上安全绳、严禁高处抛物等安全要素。

16 时 50 分许，施工人员陆续下班，欧阳**在屋面未安装固定的彩钢瓦上行走时，彩钢瓦一端被踩塌陷致其坠落。


四、事故现场情况

（一）事故现场位置与布局


至事故发生时，该建设项目钢结构主体工程已完工，施工屋面内板铺设 A 轴线至 x 轴线/7 轴线 13 轴线处，屋面内板安装工程量约 7750

m²；欧阳**下班路经位于w轴线/8轴线处（屋面东侧北端），在已摊铺未固定的一块彩钢内板端部坠落，坠落高度约10.7m。

11月20日事故钢结构厂房平面示意图

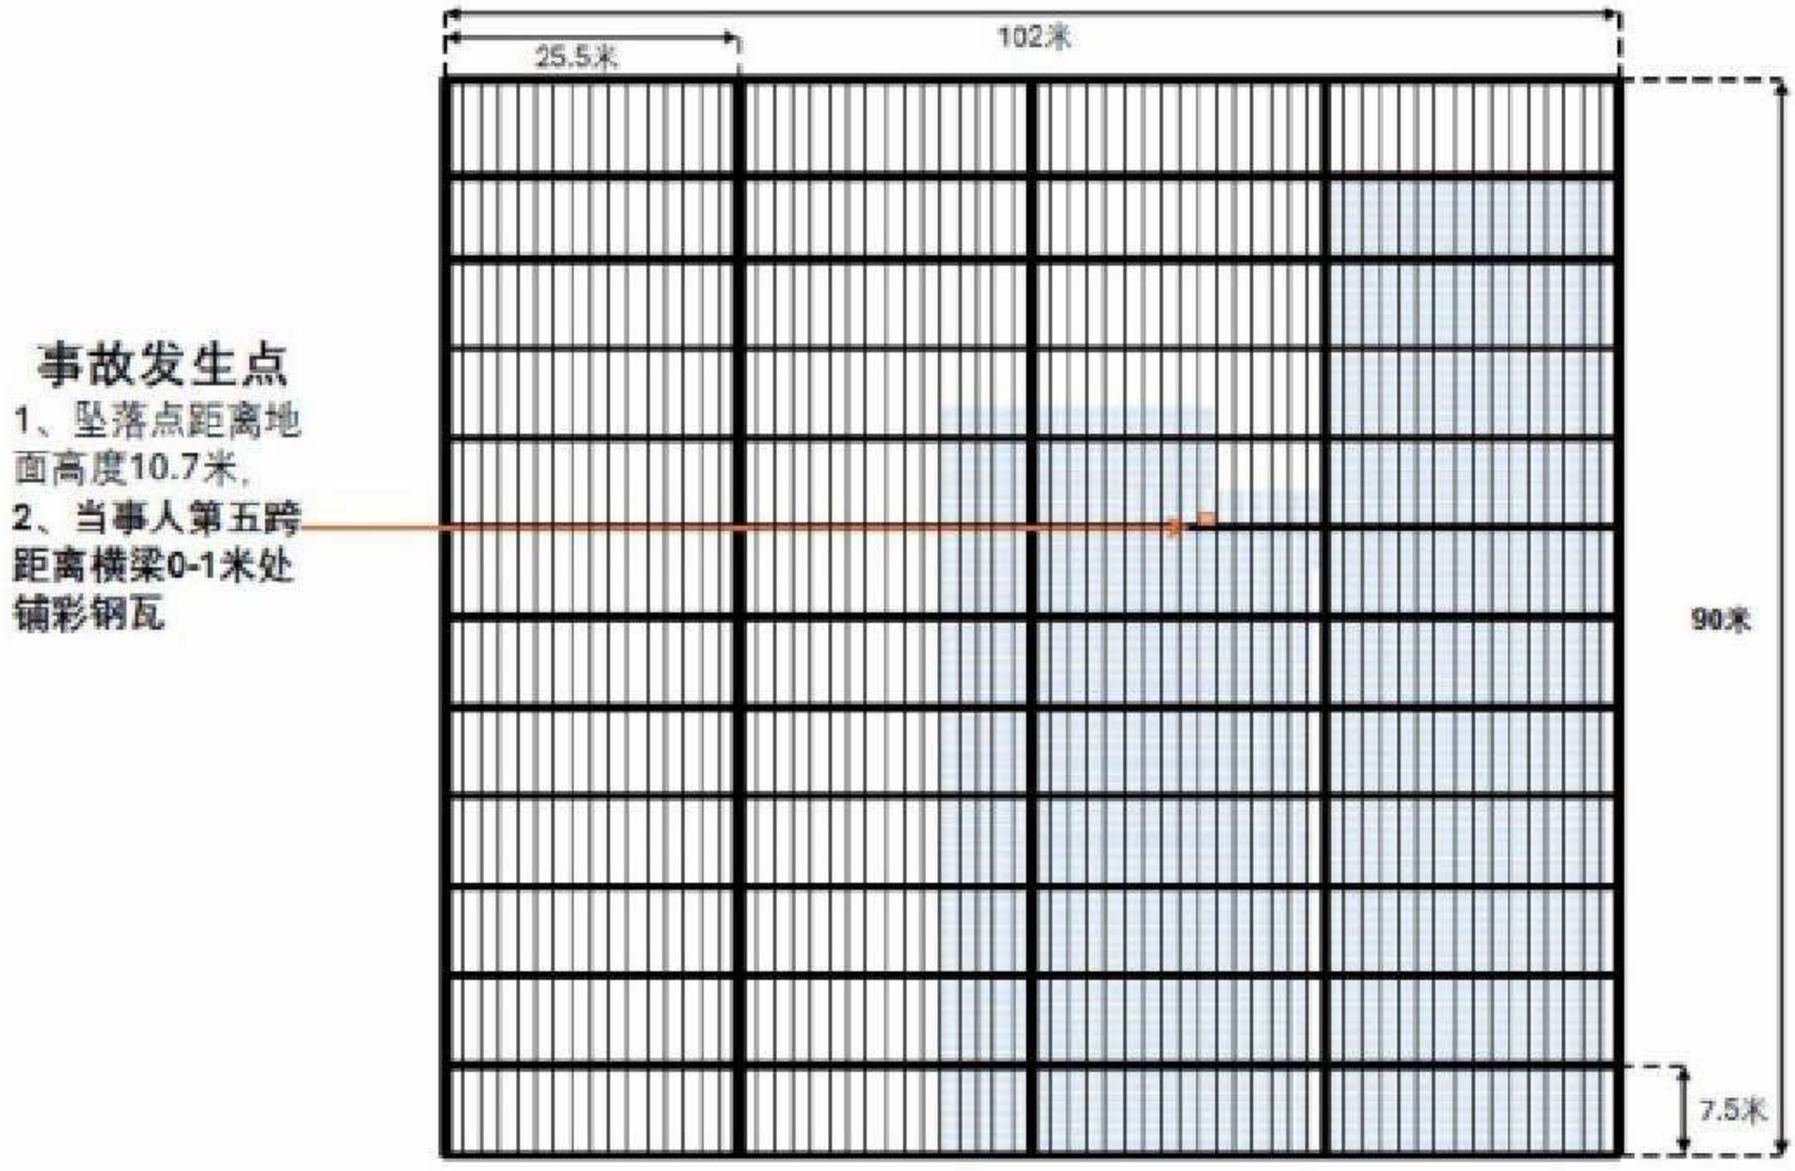

事故现场厂房平面示意图

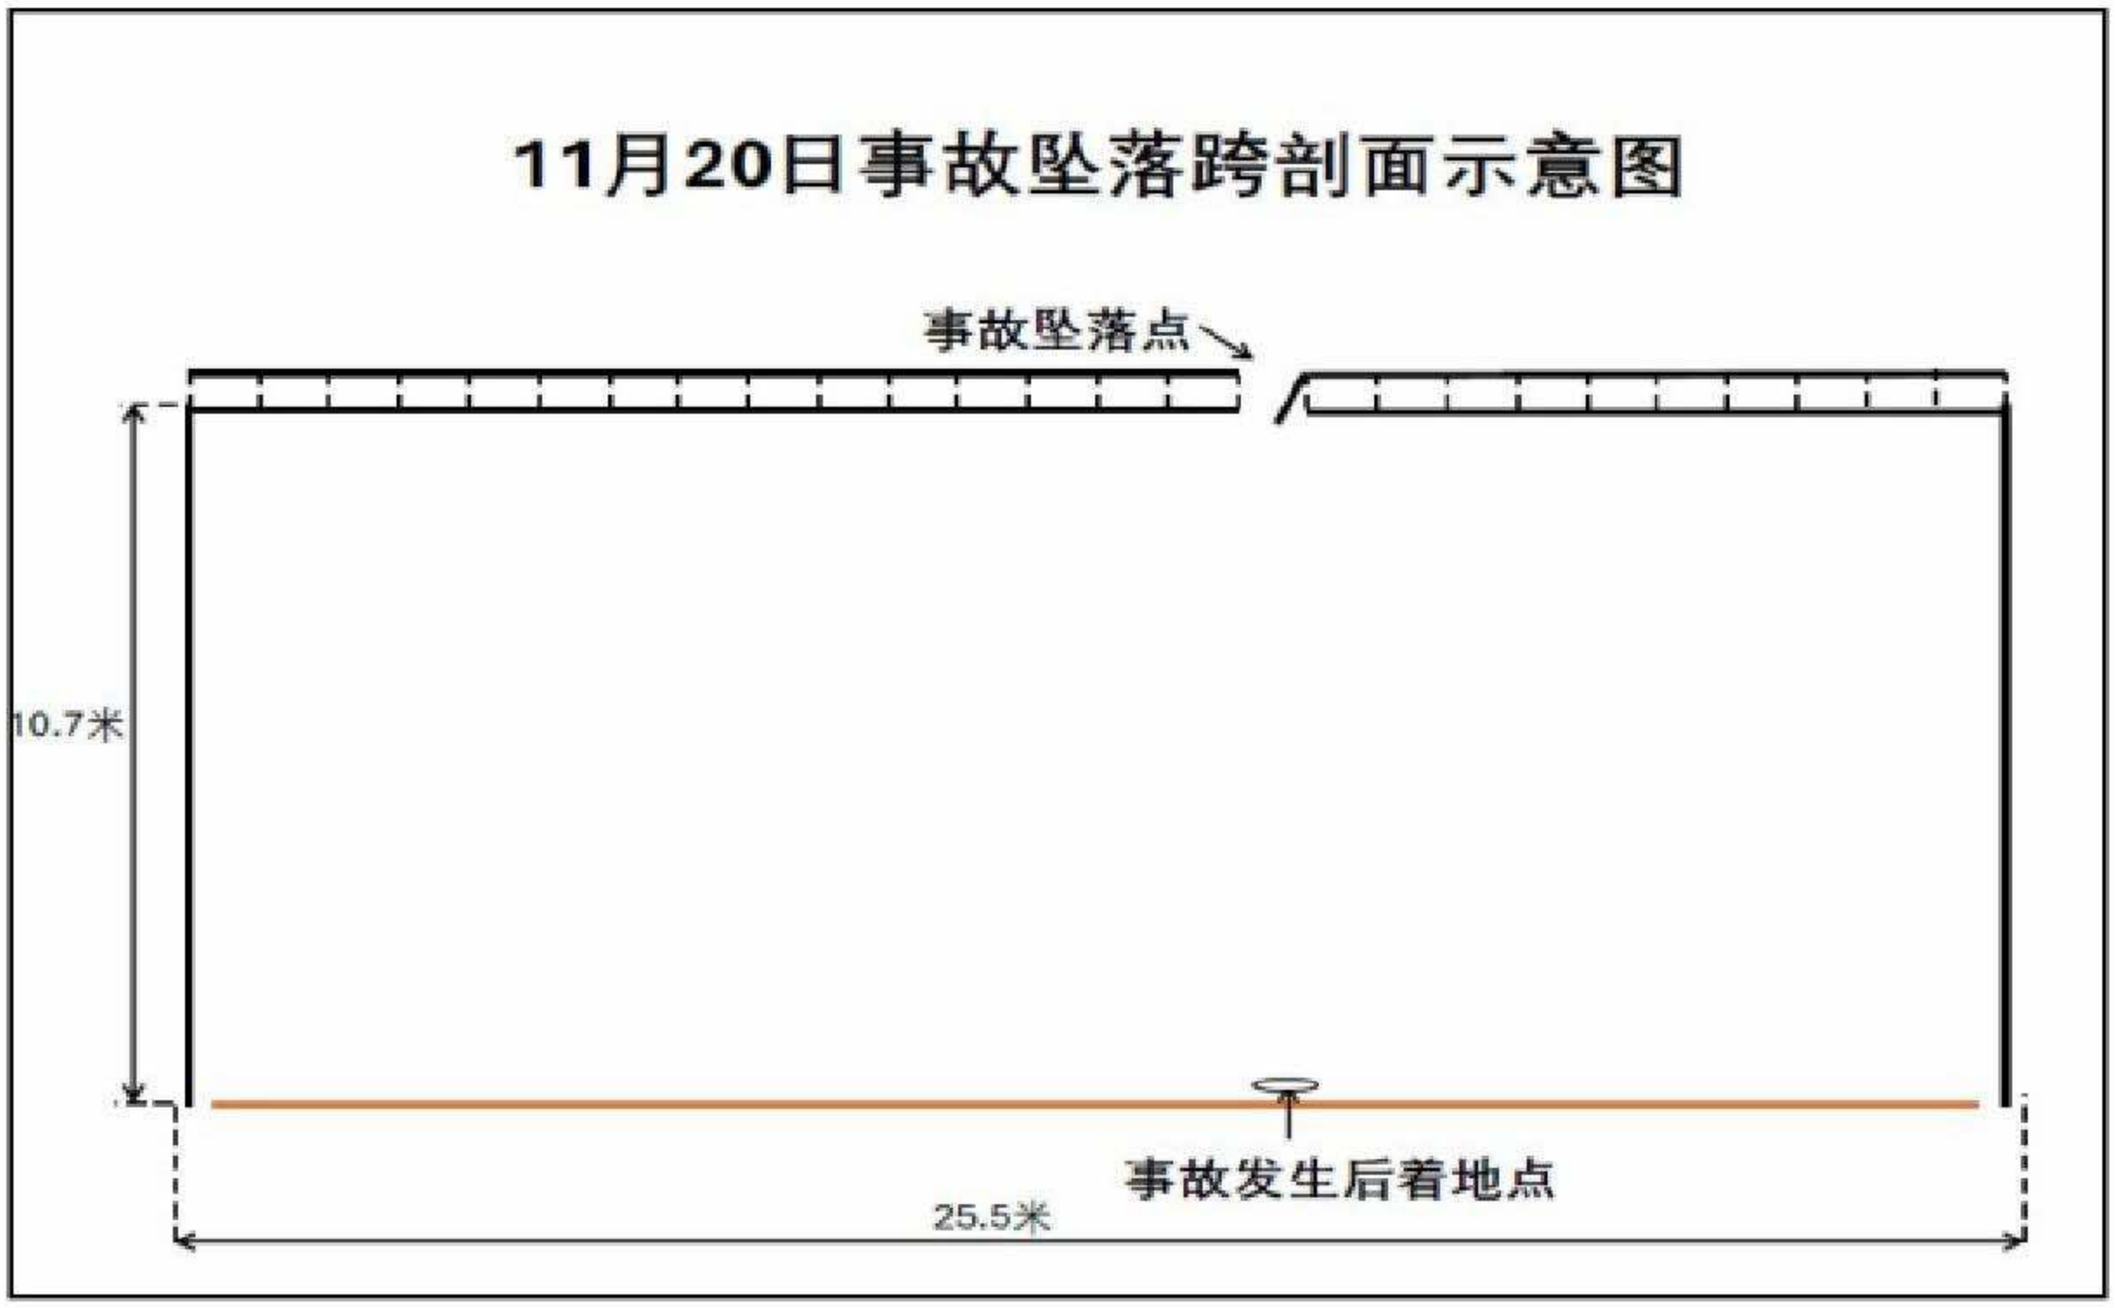


事故坠落跨立面示意图



事故现场照片一：1#原材料车间新建厂房（东北角拍摄）


（二）与事故发生直接相关的屋面结构尺寸、檩条与彩钢板规格、及现场状况

1.屋面檩条南北方向架设于东西方向安装的钢梁之上，彩钢板东西方向铺设于檩条之上，相邻钢梁之间间7.5m，相邻檩条之间的间距1.5m。

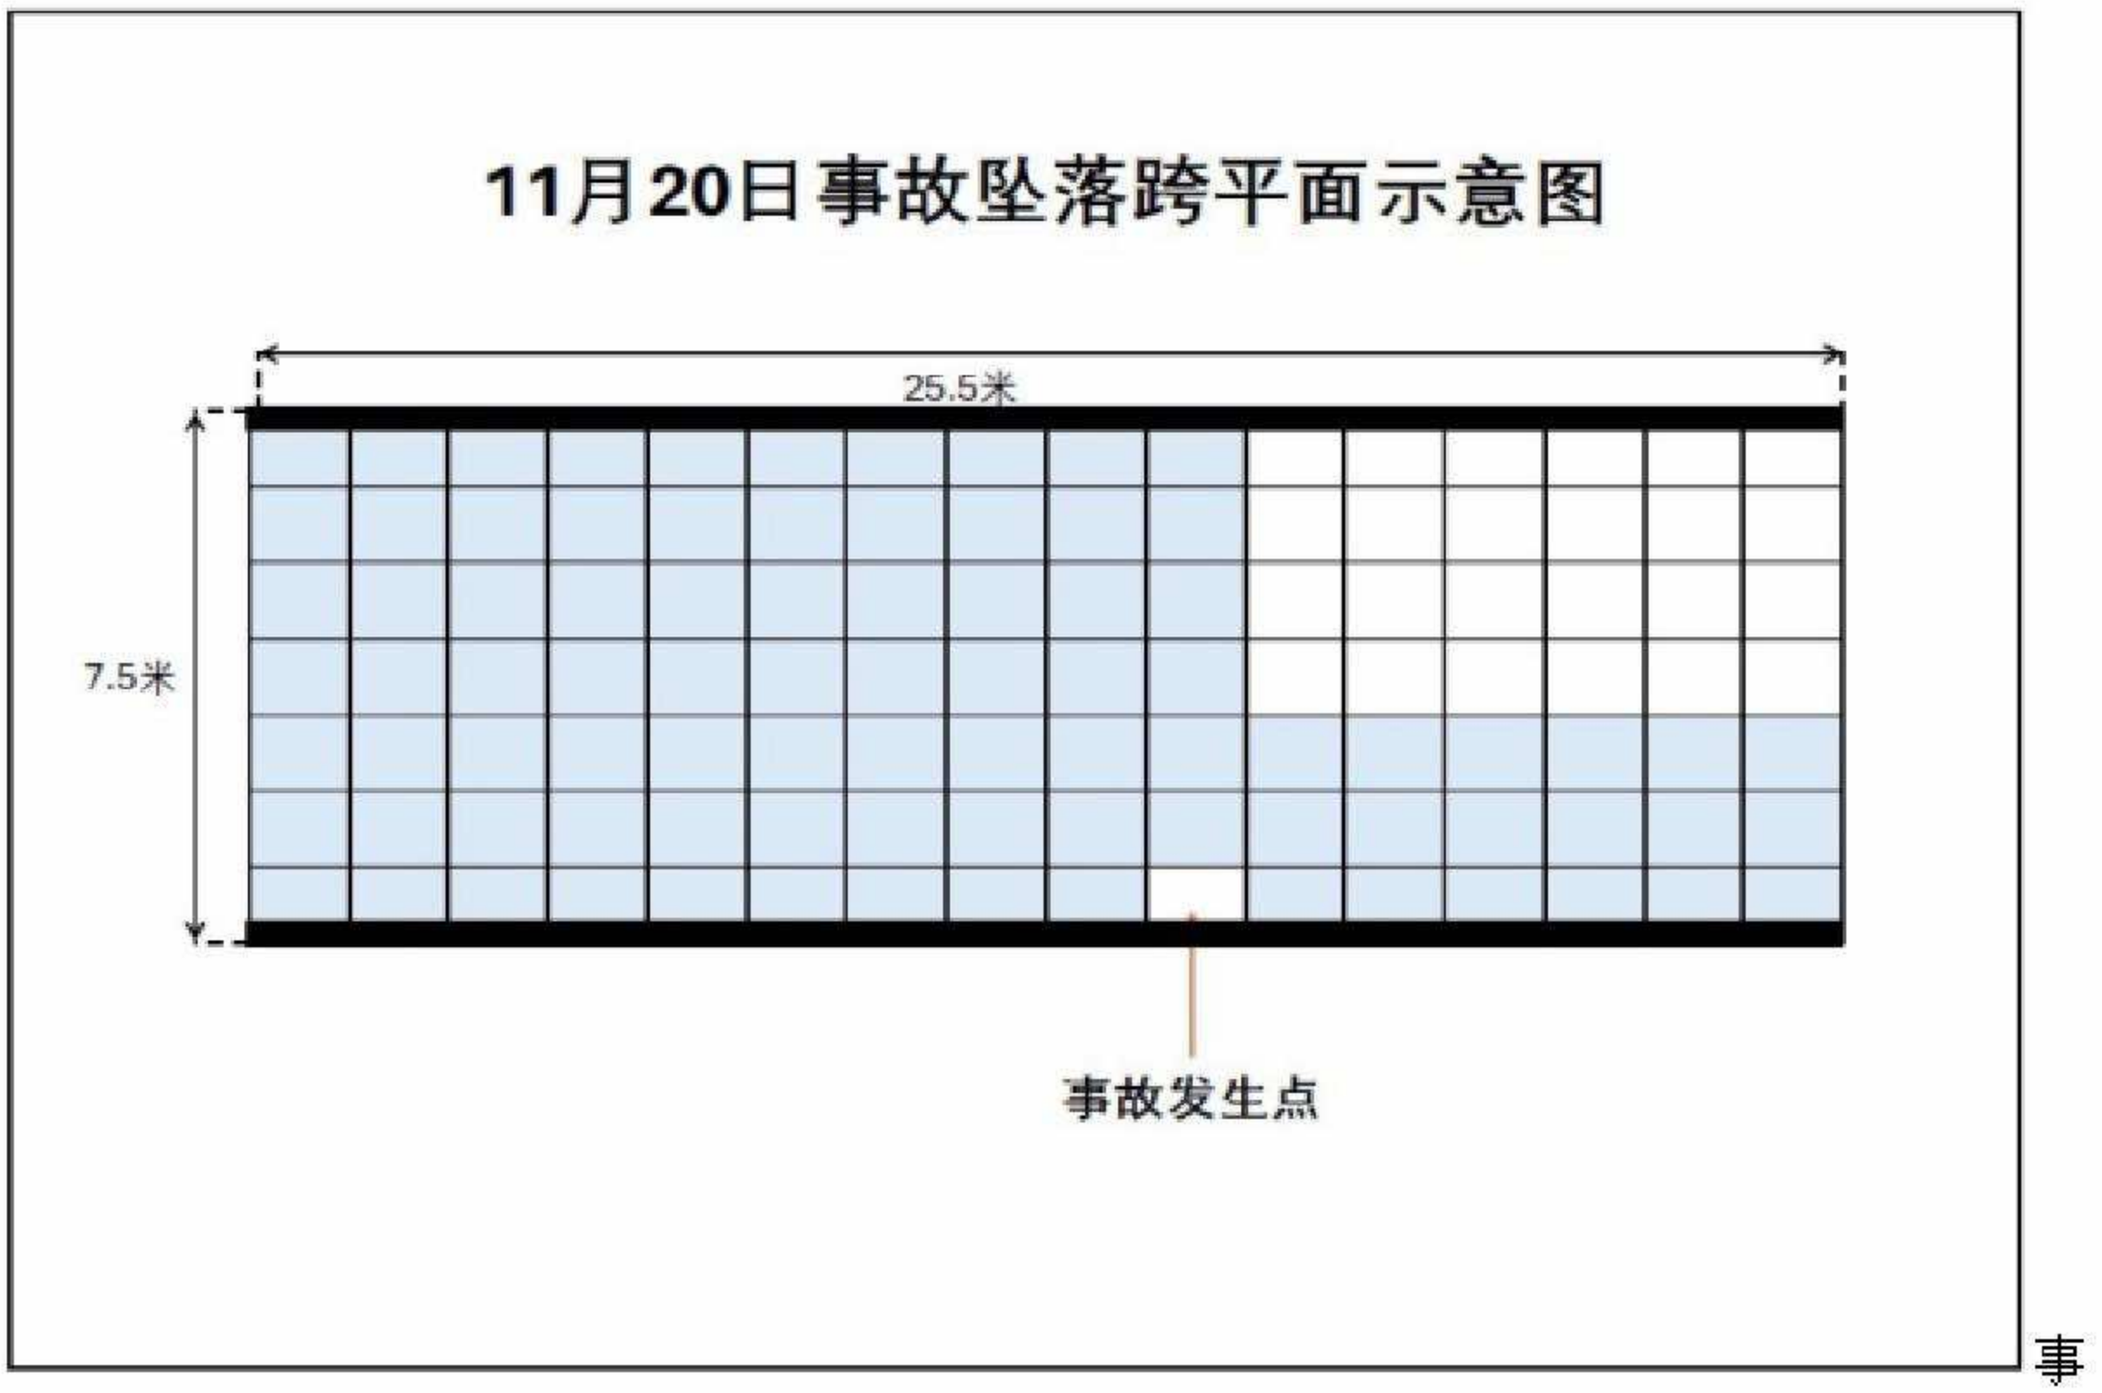

事故坠落跨平面示意图

2. 屋面檩条型号：ZZ200-2.2-20-70，事发区域屋面檩条长7.8m、宽70mm、高200mm、带板厚2.2mm。 屋面内板t=0.5mm WAV780型，为暗扣彩钢压型板，长分别为17.6m、16.8m，重约60公斤，上下两块彩钢板搭接长度150mm～200mm。符合设计要求。

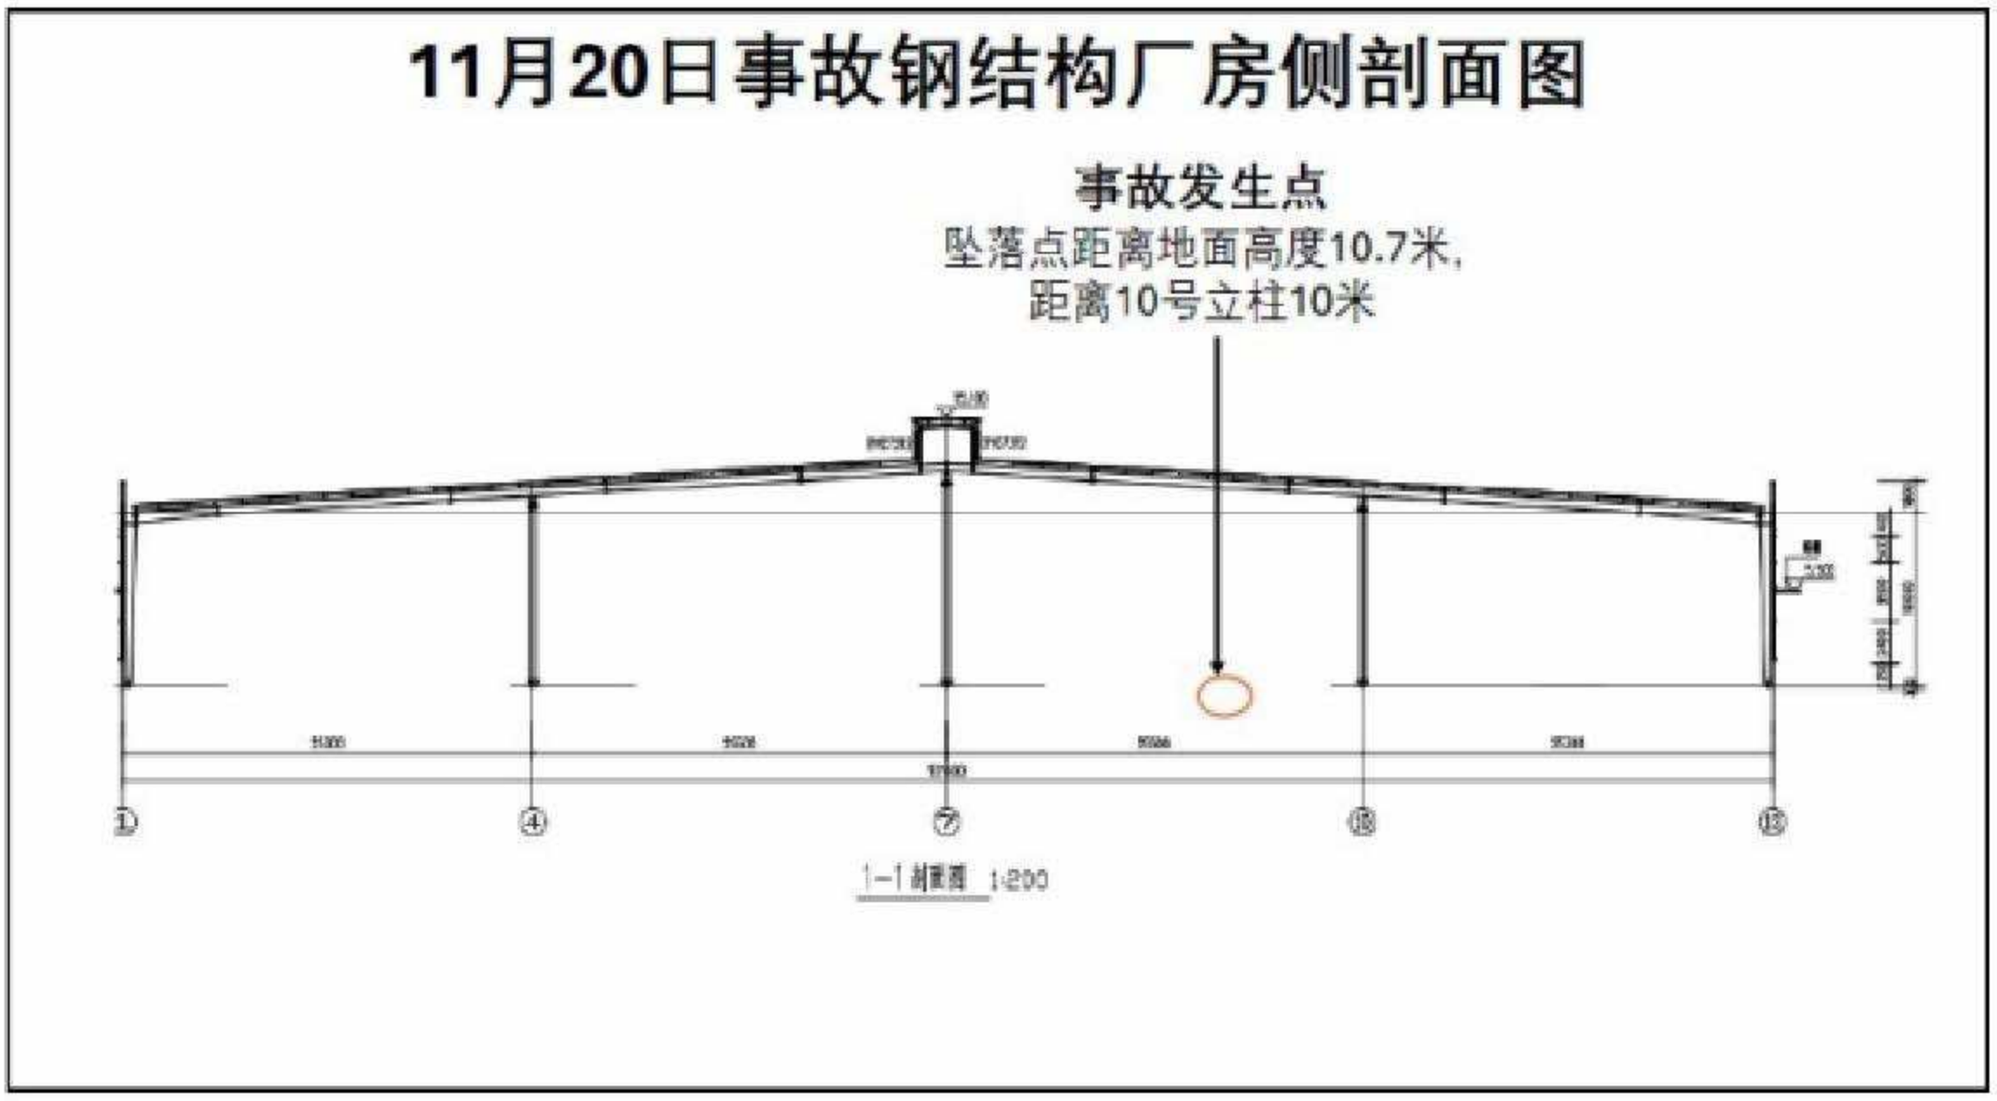

事故现场厂房侧立面示意图

3.




事故现场照片二：1#原材料车间新建厂房（西北角拍摄）



事故现场照片三：1#原材料车间新建厂房（西面向南拍摄）

3. 勘查时，屋面彩钢瓦端部（坠落起点）被踩塌陷，其下（坠落终点）为平整过的混杂砖块和混凝土的建筑拆除物，遗留当事人使用过的一双手套。

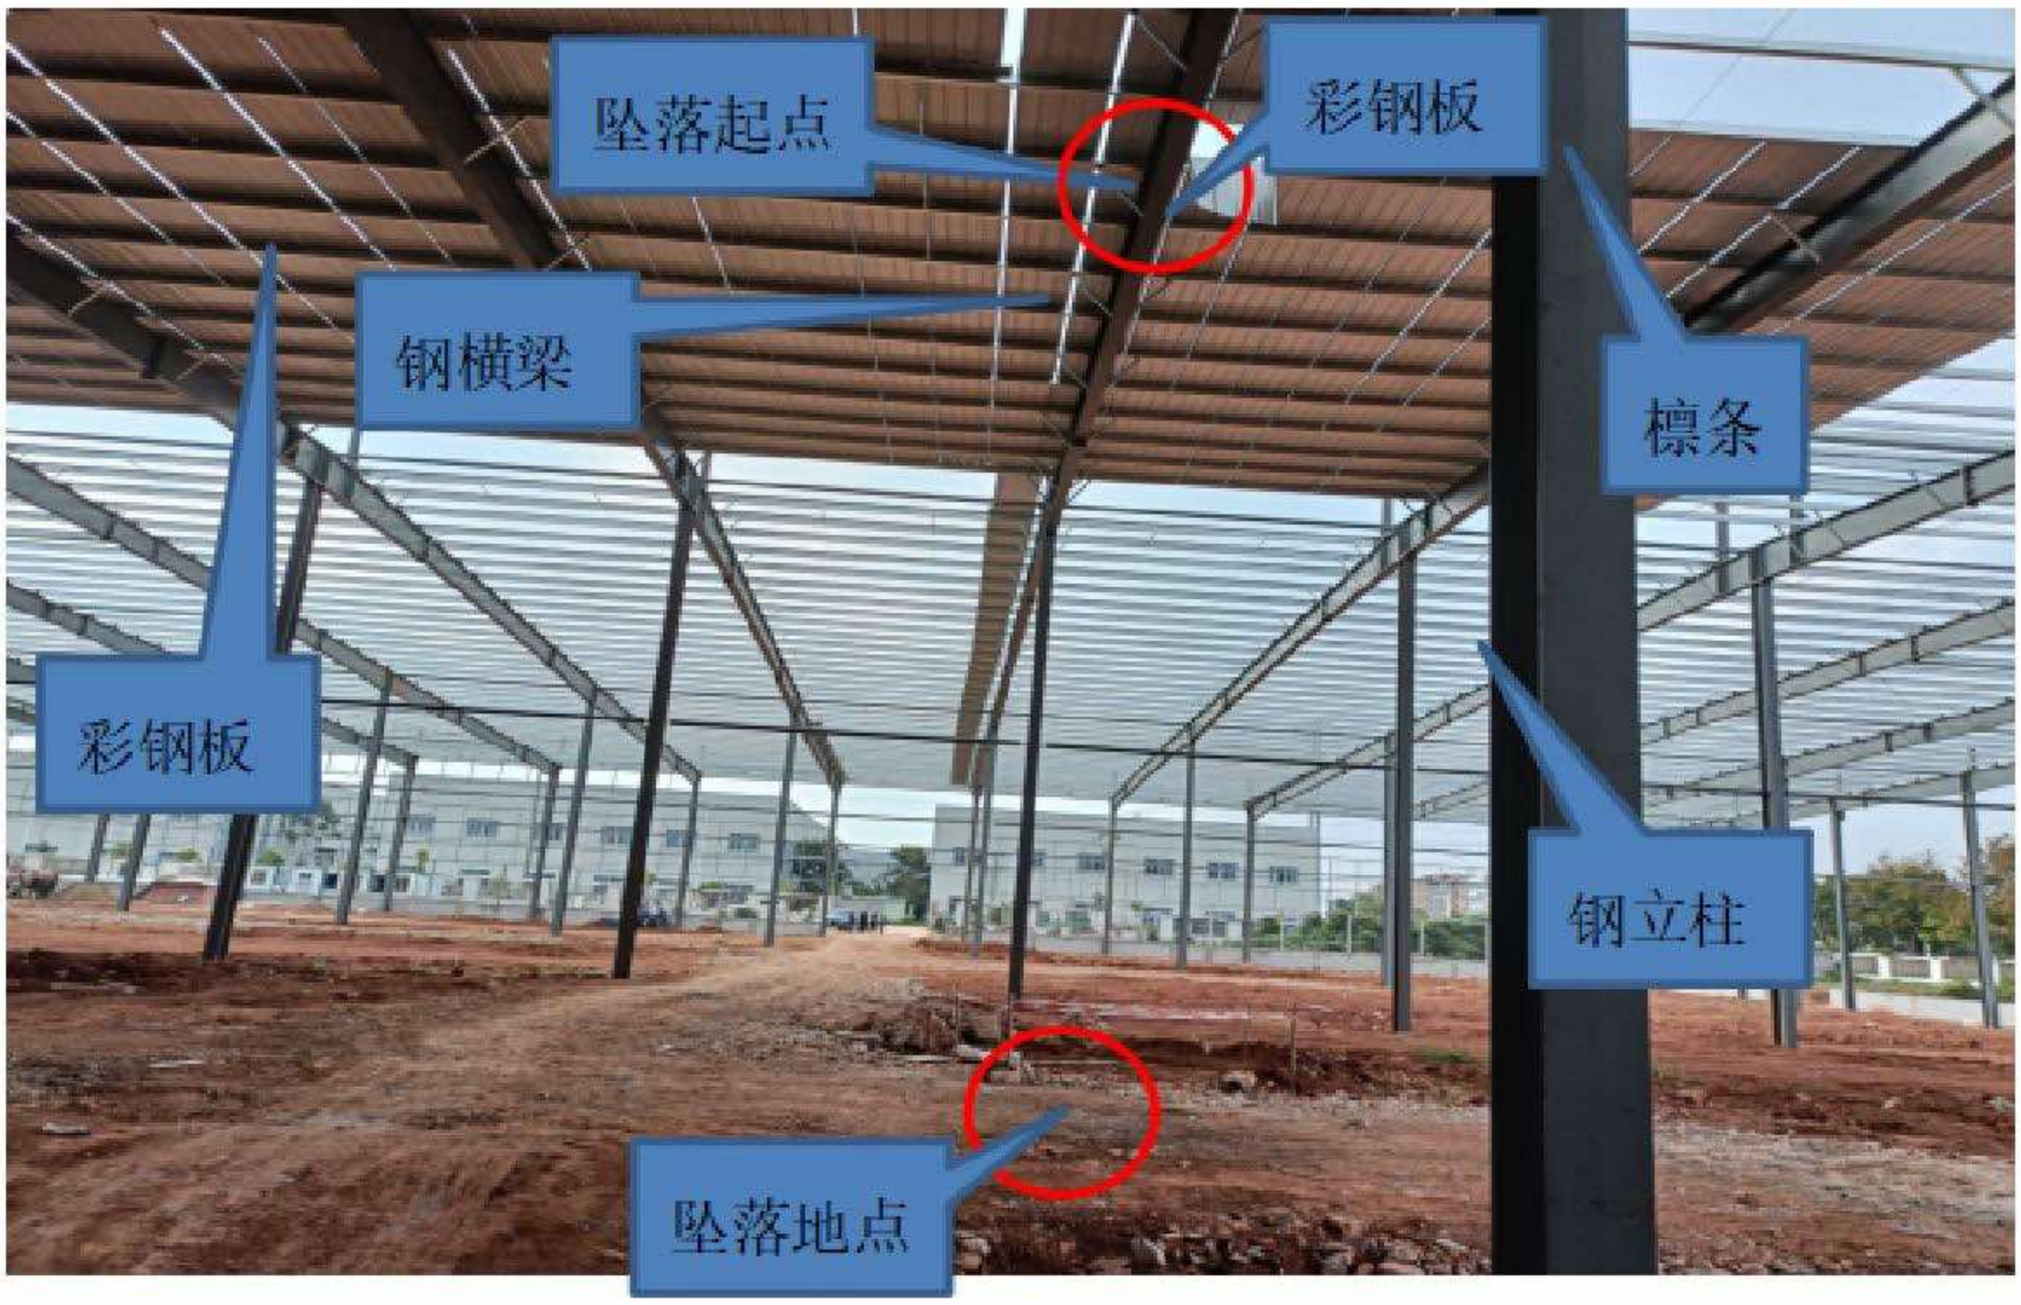

事故现场照片四：1#原材料车间新建厂房（厂房内东向西拍摄）



事故现场照片六：1#原材料车间新建厂房（厂房内北向南拍摄）



事故现场照片七：坠落地点

五、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，欧阳**，男，54岁，身份证号：420**********，家庭住址：湖北省**********，初中文化程度，系该项目工程散瓦工。

（二）经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故直接经济损失约为147万元，主要是赔偿费和丧葬费。

六、天气及环境情况

阳新县2024年11月20日天气：阴天~多云，气温10-12℃，西北风2级，17时许环境温度较低，照明满足工作要求。

七、事故应急处置及评估

（一）事故信息接报及响应

2024年11月21日9时30分，阳新县应急管理局指挥中心收到阳新经济开发区书面事故报告。

10时13分，阳新县应急管理局向黄石市应急管理局书面报告事故。

10时15分和10时17分，阳新县应急管理局分别向阳新县委、县政府书面报告事故。

17时05分，收到湖北鑫索公司书面事故报告。

（二）事故现场应急处置

2024年11月20日16时50分许，陈**听到异常响声转头发现欧阳高章坠落，随即叫喊“有人掉下去了”，立即电话向安全员闵**报告，同时从屋面下来寻找坠落人员。

约5分钟后，陈**来到地面发现欧阳**平躺在钢结构厂房进门左边场地，头朝北脚朝南，陈**抱起欧阳**坐在地上，问其摔到哪里，欧阳还能比较清醒地回答“腰疼、脚麻、手麻”。

16时56分，安全员闵**听到叫喊声来到现场，立即拨打120急救电话；王**听到叫喊声赶到现场，向项目经理赵*报告情况，赵*向鑫索公司安全副总经理李**和总经理石**报告。

（三）医疗救治和善后

17时20分，120救援人员到达现场，对欧阳**进行检查处理，在救援人员指导下，陈**和闵**等使用担架将欧阳**抬上救护车，张**和刘**陪同救护车护送欧阳**前往阳新县人民医院救治。

20时15分，医生告知家属伤者伤情恶化，内脏出血不止，生命危险。

21时10分，医院宣布欧阳**经抢救无效死亡。

（四）事故应急处置评估

事发后，现场工友第一时间开始施救，同时拨打了120急救电话，且对伤员进行了施救和保护，医护人员在现场尽力进行了抢救，属地政府和主管部门第一时间赶赴现场参与处置，救援符合程序。

八、事故原因分析

鑫索公司对高处作业应支设安全网或按照施工设计方案搭设满堂脚手架，施工人员在脚手架上操作。但在施工过程这两点都没有，安全防护措施严重缺失，当事人欧阳**在未固定彩钢瓦上行走，没有系上安全绳，彩钢瓦受力不够使其坠落，对作业环境安全辨识不足，是造成此起事故的直接原因。

（一）直接原因分析

物的不安全状态：屋面彩钢瓦厚度t=0.5mm WAV780型，屋面未搭设临时走道板，屋内未支设安全网和满堂脚手架。人的不安全行为：欧阳高章对作业环境安全辨识不足，直接在屋面彩钢瓦上通行，没有套上安全绳，彩钢瓦受力不足被踩塌陷致其坠落。

（二）其他可能因素排除

经公安机关、应急管理部门、技术服务机构专家对事故现场勘察、对相关人员的询问，结合事故现场综合分析，排除了人为破坏、突发自然灾害、自身疾病等因素。

（三）间接原因分析

一是鑫索公司管理混乱、制度缺失。安全管理制度不健全，管理混乱，对新进员工不签订劳动合同，也不购买劳动保险和安全生产责任险，安全管理机构形同虚设，负责人不具备应有的资质和专业能力，在轻质型材等屋面作业，未搭设临时走道板，梁下支设安全平网或搭设满堂脚手架。项目部经理没实际到岗履职，由技术管理人员代管项目部，对特种作业人员需要资质和高处作业票办理审批不清楚，教育培训制度不落实，对作业人员只是口头强调简单的安全要求，不能根据施工特点有针对性系统培训，合格才能上岗的要求，对“危大”工程的安全交底和技术交底不全面，作业人员不能辨识岗位风险和作业规程要求。二是监理公司履职不到位。对施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施审查不严，对专职管理人员、特种作业人员资质审查把关不严，对施工单位的管理人员到位情况、管理体系建立和运转检查不认真，“危大”工程没有编制监理实施细则并对施工专项巡视检查不到位，没有按照专项施工方案施工采取有效措施，加以制止，专业监理工程师对安全事故隐患未能采取有效措施。

九、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位及相关单位

1.鑫索公司：事故发生后没能在法定时间报告，没有执行自行编制的经建设单位、施工单位和监理单位审查同意的《施工组织设计施工方案》采取的安全防护措施，对安全生产费用使用管理无计划、不明确，特种作业人员未经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业的要求，危大工程施工前未组织工程技术人员编制专项施工

方案，施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施的规定。

2.阳诚监理公司：总监理工程师未审查压型彩钢板专项施工方案，也没有在方案上签名，对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构没有编制监理实施细则并对施工专项巡视检查不到位，没有按照专项施工方案施工采取有效措施，加以制止，对项目经理不到岗履职视而不见，对特种作业人员持证上岗问题未把关，施工单位未采取施工方案中的防护措施没提出监理意见，也没有对安全设施履行验收手续，事故发生时段监理人员不在现场，没有履行对高危作业实施旁站的职责。

（二）有关监管部门

阳新县住房和城乡建设局于2024年7月16日和2024年10月16日先后两次核发了阳新县建设工程“先建后验”施工通知单（420222-2024-0111001号）和（420222-2024-0716002号）。住建局建筑行业安全监察站也对该项目检查过，对发现的安全隐患口头向施工单位提出了整改要求，施工单位没有落实，也没有进一步采取措施。

（三）地方党委政府

阳新经济开发区党委政府对建筑市场履行属地监管职责认识不足，日常检查不够，在联合检查整治中发现的问题未能及时督促相关部门整改到位，未有效监督事故隐患消除。

十、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）在事故中死亡免予追究责任人员

欧阳**对作业环境安全辨识不足，直接在屋面彩钢瓦上通行，又

没有系上安全绳，彩钢瓦受力不足被踩塌陷致其坠落而亡，当事人行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]规定，鉴于欧阳**已经死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1. 胡**，男，中共党员，阳新经济开发区管委会党工委委员，分管自规、城建、综合执法、城市建设和管理等。对本级党委、政府关于安全生产决策部署执行不到位，对事故发生负有重要领导责任。建议其向开发区管委会作出书面检查，并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

2. 李**，男，中共党员，阳新经济开发区管委会规划建设局局长，负责辖区工程质量、安全管理和城市管理工作。对开发区党委政府安排部署的安全生产工作组织实施不力，对事故发生负有主要领导责任，建议阳新经济开发区管委会对其通报批评处理，并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

3. 陈*，男，中共党员，阳新县住房与城乡建设局建筑行业安全监察站站长，负责全县有施工许可的在建工程及市政工程安全监管。对“管行业必须管安全”的责任落实不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议阳新县住房与城乡建设局对其通报批评处理，并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 石**，男，湖北鑫索建设有限公司总经理，事故发生后没能

---

1 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

及时履行报告职责，本单位安全生产制度和操作规程不健全，安全生产教育和培训计划未制定，安全生产投入没能有效实施，对本单位的安全生产工作检查不到位，消除事故隐患不及时，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第九条第一款[2]、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（二）至（五）项、第（七）项[3]的规定，建议阳新县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第一款第（二）项[4]和《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[5]的规定给予行政处罚。

2. 程**，湖北阳诚工程监理咨询有限公司法定代表人，落实生产经营单位主要负责人对本单位安全生产职责不到位，对安全事故隐患未能采取有效措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]的规定，建议阳新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定给予行政处罚。

3. 湖北鑫索建设有限公司。企业安全主体责任落实不到位，没有建立相应对全员安全生产责任制落实情况的监督考核机制，保证全员安全生产责任制的落实，安全生产防护措施投入严重不足，未能按照

---

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（二）至（五）项、第（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

4 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第一款第（二）项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（二）迟报或者漏报事故的。

5 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

审核的组织施工设计方案采取安全防护措施，对从业人员的安全教育和培训流于形式，作业人员不能知悉本岗位的作业风险，特种作业人员无证上岗等问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[8]、第二十八条第一款[9]、第三十条第一款[10]、《建筑施工企业安全生产管理规范》第8.0.3条[11]的规定，建议阳新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[12]、《生产安全

事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项[13]的规定给予行政处罚。

4.湖北阳诚工程监理咨询有限公司。监理职责履行不到位，机构设置和人员分工混乱，在无人监理期间是否落实停工，没有采取进一步措施，对施工单位的安全防护措施和高处作业人员资质审查把关不严，

---

7 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

9 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

10 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

11 《建筑施工企业安全生产管理规范》第8.0.3条：建筑施工企业各管理层应根据安全生产管理的需要，编制相应的安全生产使用计划，明确费用使用的项目、类别、额度、实施单位及责任者、完成期限等内容，经审核批准后执行。

12 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

13 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：
（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

14 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停

“危大”工程没有编制监理实施细则并对施工专项巡视检查不到位，没有按照专项施工方案施工采取有效措施，加以制止，专业监理工程师对安全事故隐患未能采取有效措施等问题，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款[14]、《建设工程监理规范》第5.2.12条第（四）项[15]、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条[16]、十九条[17]，建议阳新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项的规定给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1.郑**，男，鑫索公司安全部负责人，个人不具备安全管理机构负责人资质，组织制定公司安全生产制度、操作规程不健全，安全施工措施未落实，对员工教育培训走过场，对特种作业人员无证上岗等违章作业行为未及时制止，对事故发生负有重要领导责任，建议鑫索公司撤销安全部负责人资格、调离岗位处理，并把处理结果报阳新县应急管理局备案。

2.赵*，女，1#原材料加工车间工程项目经理，对本项目安全生产管理全面负责。未能落实本单位安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，没有确保项目安全生产费用的有效使用，绝大部分时间不在岗位履职，排查处理施工现场事故隐患不及时，对事故发生

止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

15 《建设工程监理规范》第5.2.12条第（四）项：项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：4 特种作业人员是否持证上岗。

16 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条：监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

17 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十九条：监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。

负有直接领导责任，建议鑫索公司按其公司管理规定给予处理，并把处理结果报阳新县应急管理局备案。

3.闵**，男，1#原材料加工车间工程项目部专职安全员，对本项目安全生产状况检查不仔细，未能及时排查事故隐患和提出改进管理建议，未及时制止和纠正违章作业行为，对事故发生负有责任，建议鑫索公司按其公司管理规定给予处理，并把处理结果报阳新县应急管理局备案。

4.石**，男，阳诚监理公司派驻奥莱斯公司1#原材料加工车间工程项目总监理工程师，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。监理职责履行不到位，未明确监理人员岗位职责，分工混乱，对危大工程没有编制监理实施细则，施工过程没有按照组织设计和施工方案的要求落实安全防护措施放任不管，没有检查监理人员工作，事故发生时段监理人员不在现场履行对高危作业实施旁站的职责，施工单位是否已经执行停工通知尽而任之，违章作业行为制止不力，对事故发生负有主要监理责任，建议阳诚监理公司按其公司管理规定给予处理，并报阳新县应急管理局备案。

5.责成阳新经济开发区管委会向阳新县人民政府作书面检查，并报阳新县应急管理局备案。

6.责成阳新县住房和城乡建设局向阳新县人民政府作书面检查，并报阳新县应急管理局备案。

十一、事故主要教训

（一）安全意识薄弱，日常监管有隙。习近平总书记强调，要以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产。这告诫我们，安全风险大，必须以极端认真负责的精神抓实每一项工作。但从事故暴露出的问题看，企业和属地政府安全风险意识差，安全发展理念不牢，对安全发展理

念理解不深，未将安全置于重要位置，存在侥幸心理，对安全隐患视而不见。监理单位监而不理，对严重不符合的施工条件不采取措施、不报告。

（二）安全投入不足，标准执行不力。未按国家标准和安全设计要求配备必要的安全设施，安全生产投入不足，基本安全防护措施不投入、不搭建，重生产轻安全，盲目冒险蛮干，对员工安全构成重大威胁，对员工缺少应有的岗位技能、岗位风险标准和规范的学习，企业缺少监督和考核，极大程度增加事故的发生。

（三）制度规程缺位，教育培训留白。事故企业安全生产主体责任基本落空，企业主要负责人、安全管理人员不履行安全生产法定职责。项目部主要管理人员长期不到岗履职，安全管理人员不具备项目管理资格。企业安全教育培训不到位，施工队伍随招随用，培训不合格就上岗，高处作业资格不审查，没有监理人员在现场，继续开展危险作业。特种作业人员未经专门的安全作业培训考核取得从业资格盲目上岗作业。

十二、事故整改和防范措施

（一）加强日常监管，牢固树立安全发展理念。阳诚监理公司应切实履行建筑工程各项安全监理责任，提高全体人员对安全发展理念的认识。一是应重视钢结构工程监理并将其纳入“危险性较大的分部分项工程”进行安全监理，按要求派驻足够和经监理业务培训合格的专业监理人员，明确专职或兼职安全监理工程师。二是应按监理规范等要求充分履行监理职责，严格审查施工单位提交的人员资质、安全教育培训等报审文件，杜绝特种作业人员未持证上岗和安全教育工作缺失等严重问题。三是加强现场施工监理，及时发现施工现场存在的安全事故隐患，及时制止未按照施工组织设计施工方案违规作业行为，

确保安全监管“零死角”。

（二）坚守标准规范，切实保障安全有效投入。鑫索公司应按照国家要求和标准设计配备必要的安全设施，明确安全投入的必要性和长远性。一是制定科学的安全投入计划，定期评估生产中的安全风险，根据风险评估结果，编制合理的安全费用预算，确保资金充足；二是明确安全费用的使用范围，定期维护和更新安全设备，确保其正常运行，定期开展岗位技能、岗位风险标准和规范的学习和培训，提升员工的安全意识，将其纳入考核体系，确保安全标准防范措施覆盖到每一名现场作业人员；三是加强资金使用的监管，确保安全费用的专款专用，企业内部定期审计安全费用的使用情况，确保资金合理使用。

（三）强化规章制度，确保教育培训扎实落地。鑫索公司应严格落实主体责任，抓好制度建设落实，强化安全教育培训，一是建立和完善企业和项目部各项安全生产管理制度和操作规程，明确各个岗位的安全管理职责，建立监督考核制度，严审施工单位提交的人员资质、安全教育培训等报审文件，确保人人讲安全的氛围。二是加强对项目经理、施工班组长和特种作业人员技能与安全教育培训，做到高处作业等特种作业人员经培训合格，持证上岗，确保全体施工人员的培训范围和学时符合要求，做到有章必行。三是加强现场施工管理，对重点部位与重要环节施工实行旁站监督管理，严格工作监护，确保监护人始终在场、各级安全监督管理人员在岗，禁止在无监护、无监督管理状态下开展施工作业。

十三、附件

附件：阳新经济开发区湖北奥莱斯轮胎股份有限公司“11·20”一般高处坠落事故直接经济损失表

阳新“11·20”一般高处坠落事故调查组

2025年3月10日

湖北奥莱斯轮胎有限公司

1#原料车间11.20一般事故直接经济损失表

序号	项　　目	金额（万元）	备注
一	人身伤亡后所支出费用	145	
1	医疗费用（含护理费）	0	
2	丧葬及抚恤费用	140	
3	补助及救济费用	5	
4	歇工工资		
二	善后处理费用	2.3	
5	现场抢救费用	0.5	
6	现场清理费用	0.2	
7	处理事故的事务费用	1.6	
8	事故罚款和赔偿费用	0	
三	财产损失价值	0.5	
9	故定资产损失价值	0.5	
10	流动资产损失价值	0	
	合计	147.8	