阳新半壁山富水航道船闸工程“2·21”一般机械伤害事故调查报告

阳新县人民政府“2·21”事故调查组

2025年5月9日

2025年2月21日，湖北娲石泰平建设工程有限公司（以下简称娲石泰平公司）在湖北阳新富水航道船闸工程施工中，发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约106万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，2025年2月27日，阳新县人民政府成立了由阳新县应急管理局牵头，县公安局、县总工会等单位组成的事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院、湖北省武汉市新洲区人民政府派员参加。事故调查组委托黄石安良安全技术咨询有限公司专家对事故现场进行了相关勘察和技术鉴定。

事故调查组遵照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现专家场勘验、查阅资料、调查相关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故教训和整改措施建议。

经调查认定，阳新半壁山富水航道船闸工程“2·21”一般机械伤害事故是一起因作业人员不能知悉其岗位安全风险，独自一人违反操作规程作业，企业安全监管不到位，安全教育培训走过场，地方党委和行业监管部门监管不到位，造成的生产安全责任事故。

一、工程概况

富水富池至排市段航道工程船闸工程FSCZ-1标段地处黄石市阳新县富池镇，位于富池口镇、半壁山闸与原100t级富水老闸之间，船闸上闸首左右岸侧连接新建富水堤防，下闸首左右岸侧连接新建长江堤防，距离原富水老闸左侧约600m，为富水河进出长江的通航瓶颈，上距武汉130km，距黄石市区54km。

船闸主要水工建筑有上闸首、下闸首、闸室、上游导航墙、下游导航墙、靠船墩等。船闸有效长度×有效宽度×门槛水深：180m×23m×4m，船闸设计近期通过能力为684万吨，远期通过能力为913万吨。

根据《富水富池至排市段航道工程船闸工程FSCZ-1标段合同协议书》，工程计划开工日期2022年7月份，合同工期1080日历天，计划竣工日期：2025年10月2号，实际开工日期为2022年10月18号。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.湖北娲石泰平建设工程有限公司（简称娲石泰平公司），娲石泰平公司持有安全生产许可证、建筑业企业资质证书，具有建筑工程施工总承包贰级，水利水电工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，地基基础工程专业承包贰级等资质。

娲石泰平成立“阳新县富池船闸项目工程项目部”，现场人员共81人，配备管理人员5人，包含现场项目负责人

兼安全员1名，技术负责人1名，施工员1名，资料员1名，设备管理人员1名，项目经理持有二级建造师资格证，现场负责人持有《安全生产考核合格证书》并在有效期内。

2.富水富池至排市段航道工程船闸工程项目经理部，配置管理人员34人，其中领导班子7人，下设生产管理部、技术质量部、安全管理部、设备管理部、物资管理部、商务管理部、财务部、综合办公室、测量部、试验室。项目部成立了安全生产领导小组，配置安全总监1名（持中级注册安全工程师证书与交安水运C证）；成立安全管理部，共配备3名专职安全员，均持交安水运安全管理人员C证，满足国家及行业要求。项目部共建立健全各类安全管理制度47项，包括：安全例会制度，安全教育、培训制度，安全技术交底制度、隐患排查治理制度、风险分级管控制度、设备管理制度等。

3.阳新县交通投资有限公司（简称阳新交投公司），从事经营性交通基础设施的投融资、建设、开发和经营与管理；从事国家交通基础设施建设投资与管理。

4.湖北省水运工程咨询监理有限公司（简称湖北水运监理公司），湖北水运监理公司持有公路水运工程监理企业资质证书，主要在全国范围内从事大、中、小型水运工程的监理业务。

（二）事故相关单位关系

2022年7月27日，阳新县交通投资有限公司与中交第二航务工程有限公司签订《富水富池至排市段航道工程船闸

工程FSCZ-1标段合同协议书》，2022年8月26日，阳新县交通投资有限公司与湖北省水运工程咨询监理有限公司签订《富水富池至排市段航道工程船闸工程FSCZJL-1标段施工监理合同》2024年1月10日，中交第二航务工程有限公司与湖北娲石泰平建设工程有限公司签订《富池船闸引航道主体工程合同协议书》。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置

根据娲石泰平公司提交的项目部成立文件，2024年7月10日成立了阳新富池船闸工程项目管理部，现场负责人兼安全员张**（鄂建安A0026053）、技术负责人杨**、施工员张**、资料员潘*、设备部方*。

2.相关安全管理制度建立

建立《施工现场安全管理制度》、《安全操作规程》、《施工现场专项应急预案》等三项制度。

3.对相关员工安全教育培训

死者钟**于2024年5月31日接受了三级安全教育和技术培训，并进行了书面考核，结果是合格。2024年2月14日接受了复工安全教育培训，并进行了书面考核，结果是合格，事发当天接受了安全技术交底。

4.现场管理和安全防范措施

事故当天钢筋加工区作业五人，其中娲石泰平公司有两人，泰福美通公司（另一家分包公司）三人，事故发生时仅死者钟**一人作业，搭档钟**因搬运钢筋暂时离开作业区。

现场无项目部管理人员监管，项目部现场负责人张**、技术负责人杨**当天均不在项目部。

三、事故发生经过

2025年2月21日7时左右，施工负责人张**安排钟**与钟**为一组，由钟**负责用水切机切割并搬运钢筋，钟**配合钟**进行钢筋套丝工作，作息时间为上午7时至11时30分，下午13时至17时30分。


2月21日上午，钟**将已套丝（滚丝）好的钢筋（螺纹钢）送到作业面；下午13时，钟**和钟**一起来到钢筋加工厂房钢筋加工区准备下一批套丝（滚丝）钢筋；下午15时左右，作业面打来电话说差两根钢筋，钟**便离开钢筋加工区，搬运钢筋送往作业面。

16时17分左右，钟**独自一人在螺纹钢滚丝工作中触碰台钳手柄及螺纹钢，其左手套及上衣被转动的螺纹钢沾粘拖拽旋转受伤，经送医抢救无效死亡。


四、事故现场情况

（一）事故现场位置与布局

1.事故发生在富水富池至排市段航道工程船闸工程FSCZ-1标段钢筋加工厂房。该钢筋加工厂房位于岸上施工工地中部，为单层钢结构，呈南北方向建设，长×宽×高：80m×25m×10m，厂房内设置2台5t行车吊、3台滚丝机、2台钢筋台锯、2台钢筋弯曲机，南北各开设一个进出门，地面采用混凝土硬化。

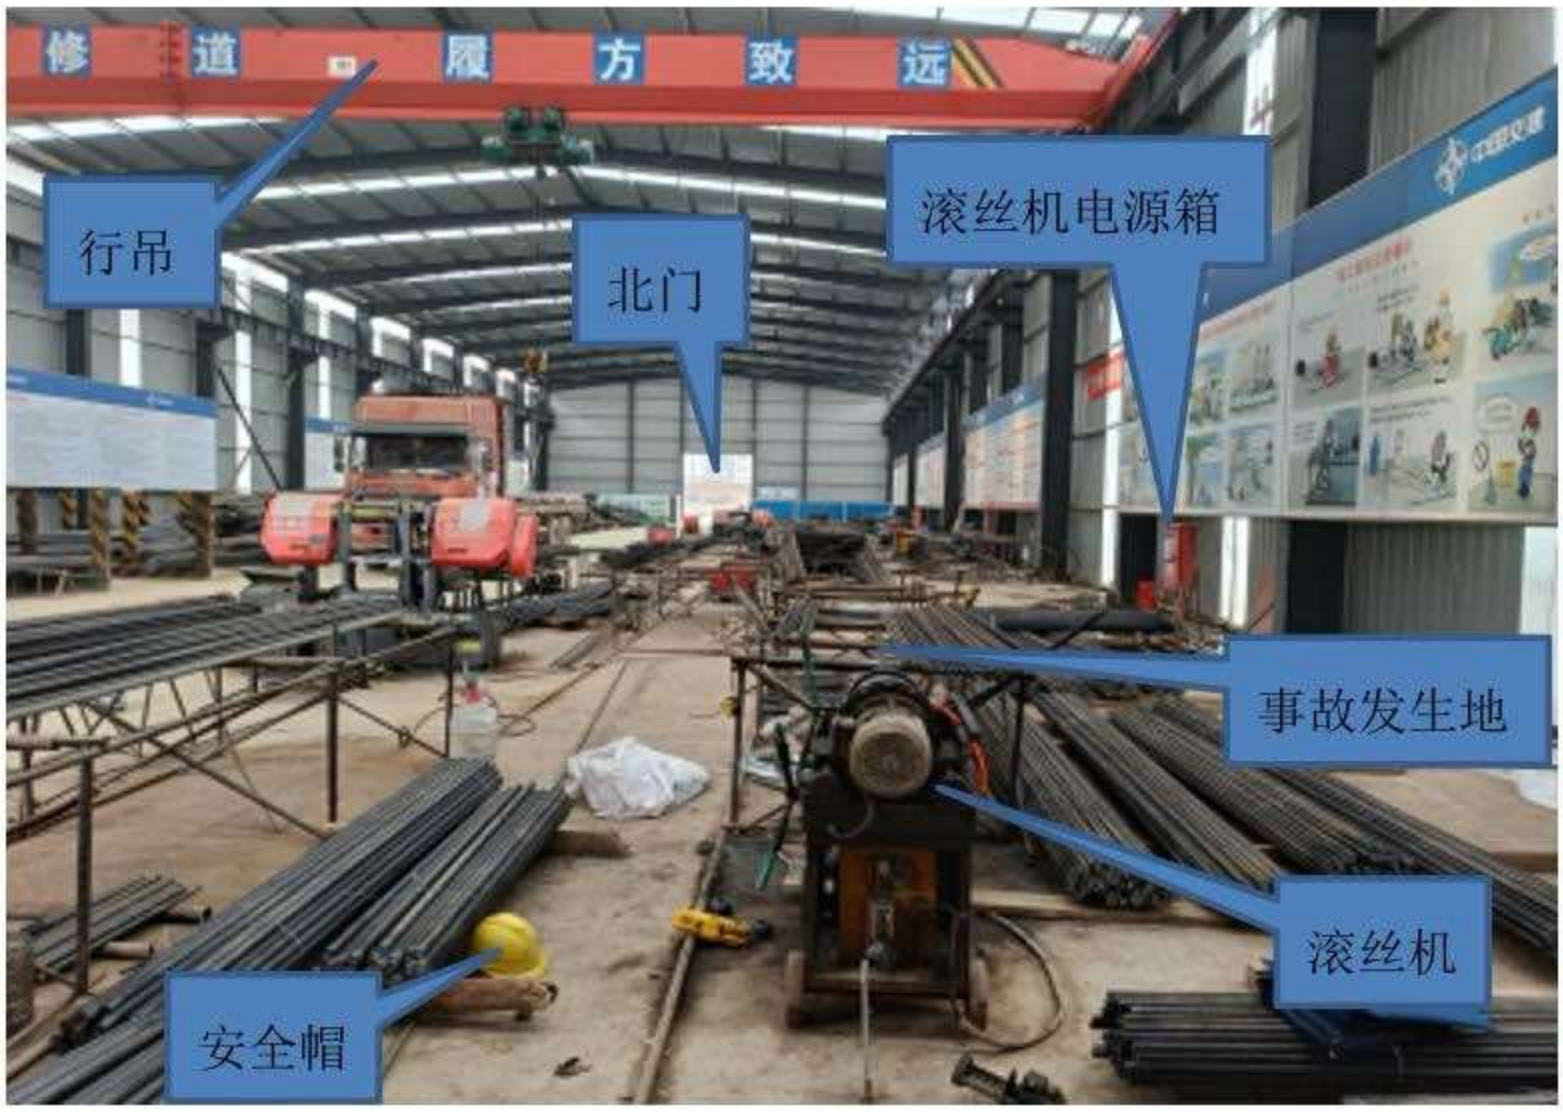


事故现场照片一：钢筋加工厂房内部照片（自南向北拍摄）

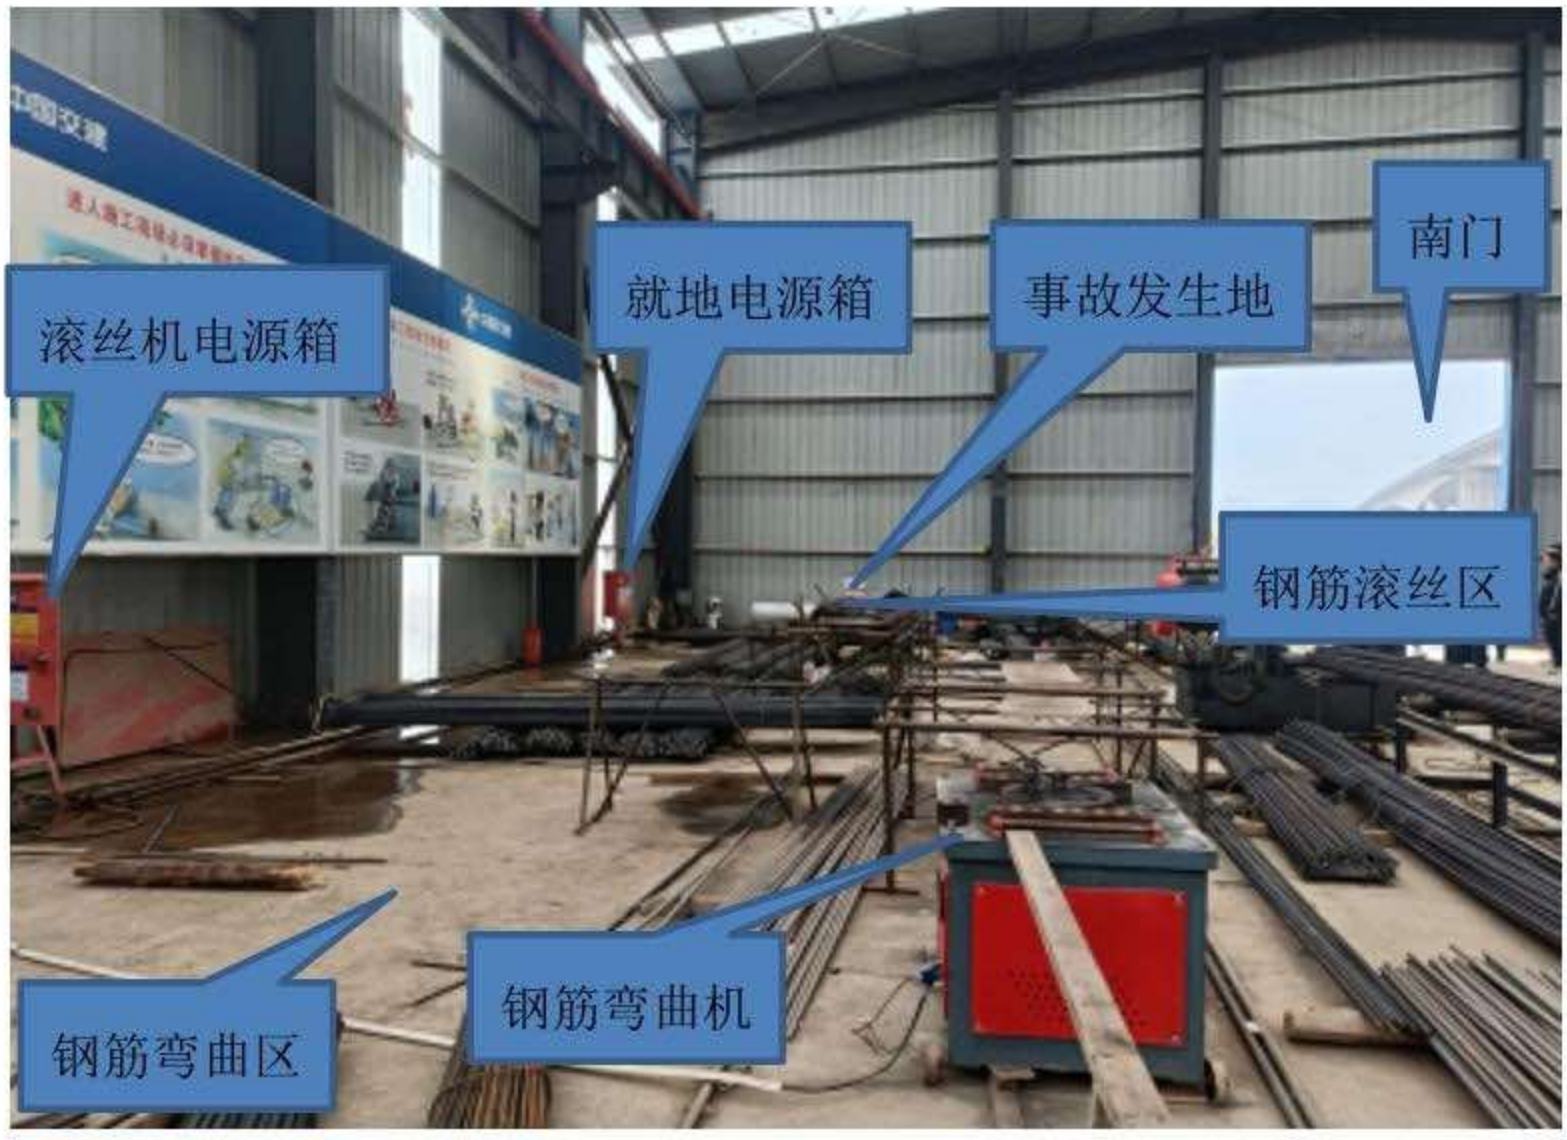

事故现场照片二：钢筋加工厂房内部照片（自北向南拍摄）

2.厂房内地面采用左右分区，中间预留5米宽通道，右侧由北向南依次布置临时材料储存区、钢筋原材堆放区、钢筋弯箍加工区、钢筋滚丝加工区，左侧从南至北依次布置临时材料储存区、钢筋滚丝加工区、钢筋台锯加工区、钢筋弯箍筋加工区、钢筋台锯加工区、钢筋滚丝加工区。

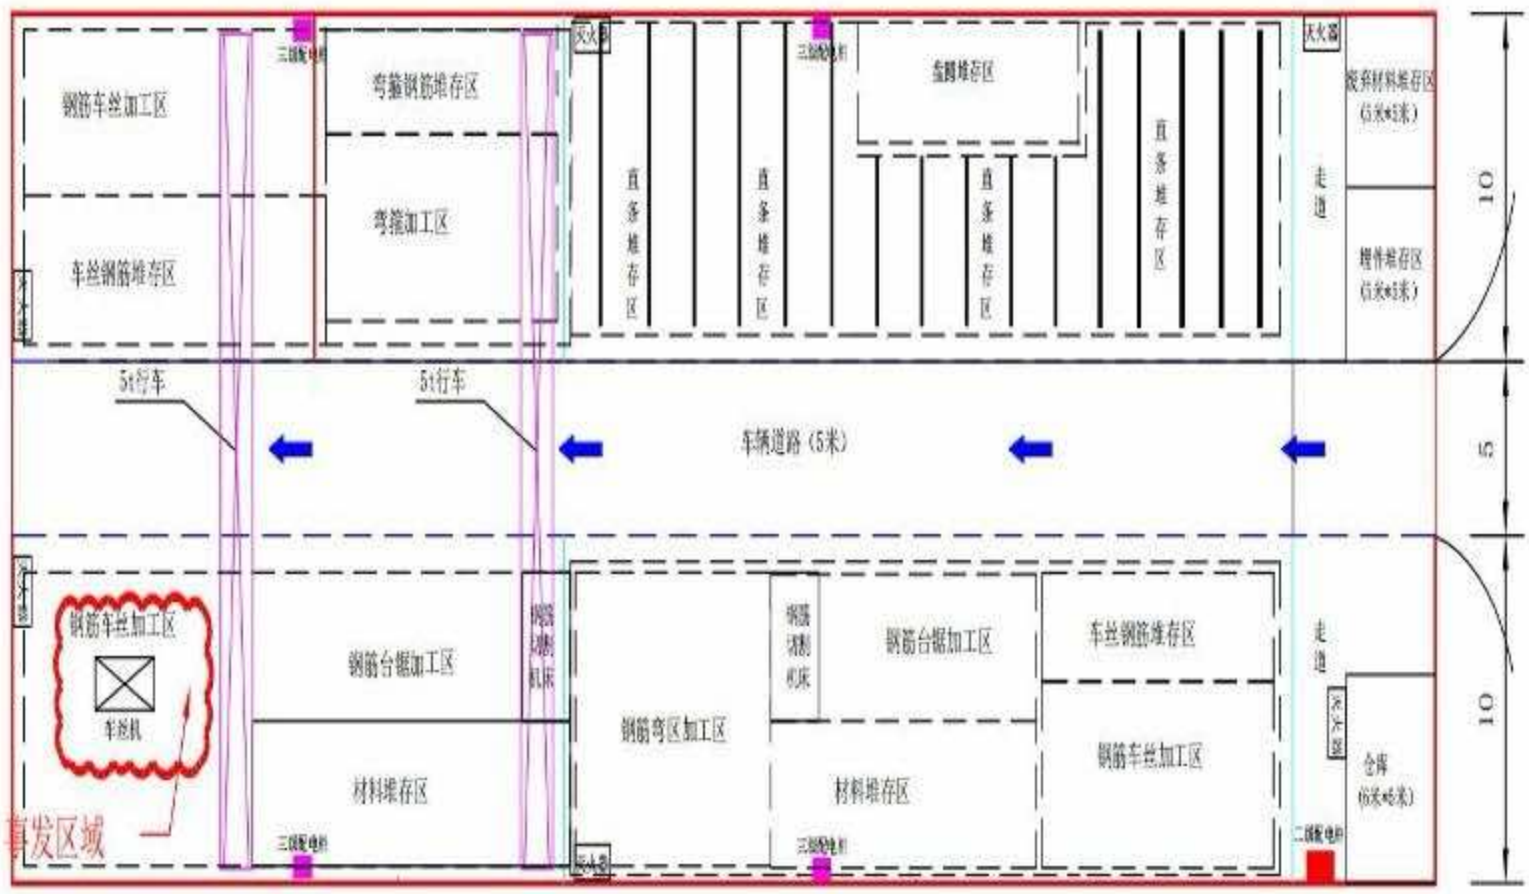

钢筋加工区布置图


3.事故发生在右侧钢筋滚丝加工区，该区域长×宽：13.5m×10m，区域内设3台滚丝机。

（二）与事故发生直接相关的设备设施情况及现场状况

1.滚丝机：又称车丝机，型号规格：GX-45直螺纹滚丝机，长0.98m、宽0.46m、高1.1m；生产厂家：兴通建筑机械；主要由电机、减速机、滚丝头、铸铁台钳、钢板底座、


移动脚轮和电源控制等设备系统组成，为可移动式钢筋滚丝加工机械设备。

2.21事故平面示意图

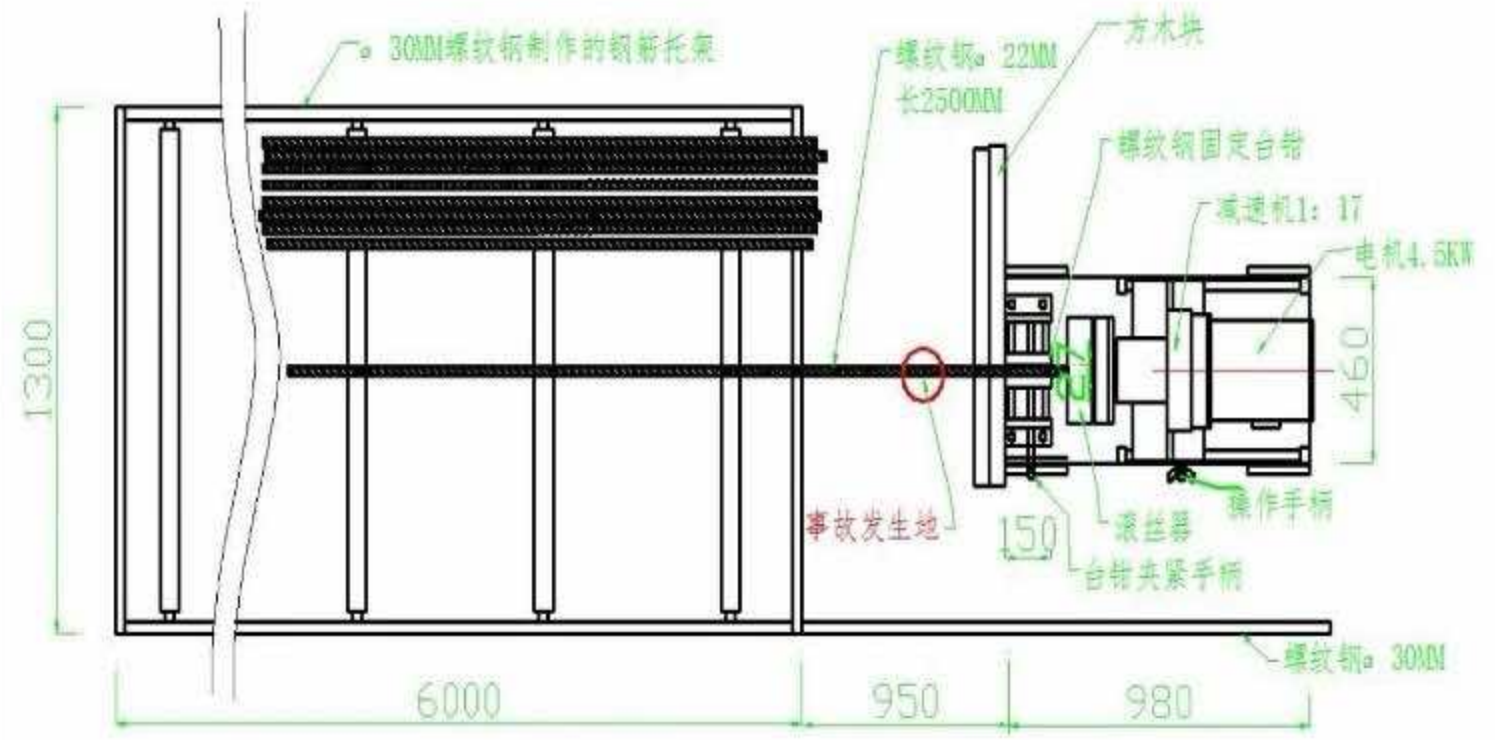


事故平面图

2.21事故立面示意图

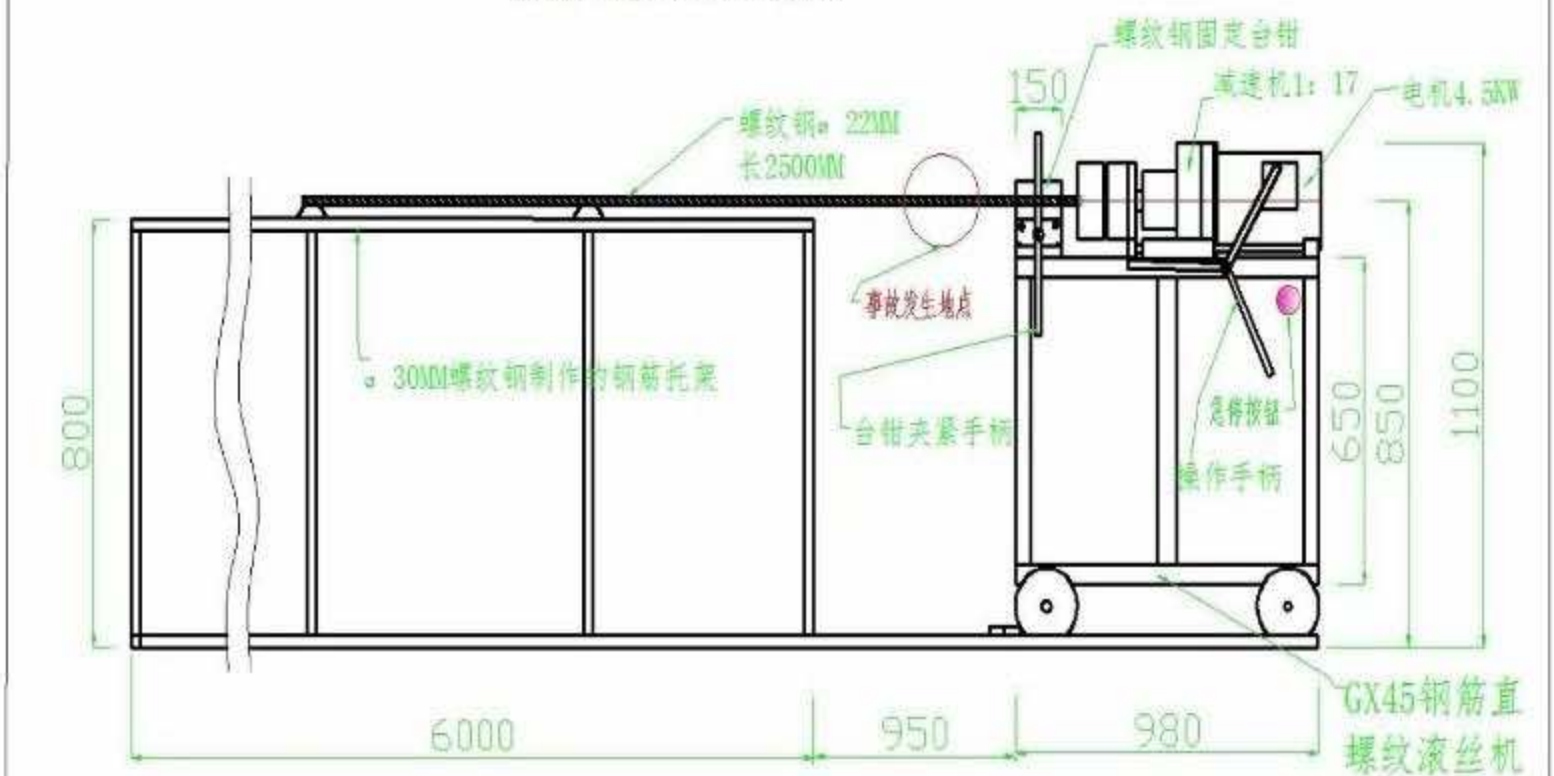


事故立面图

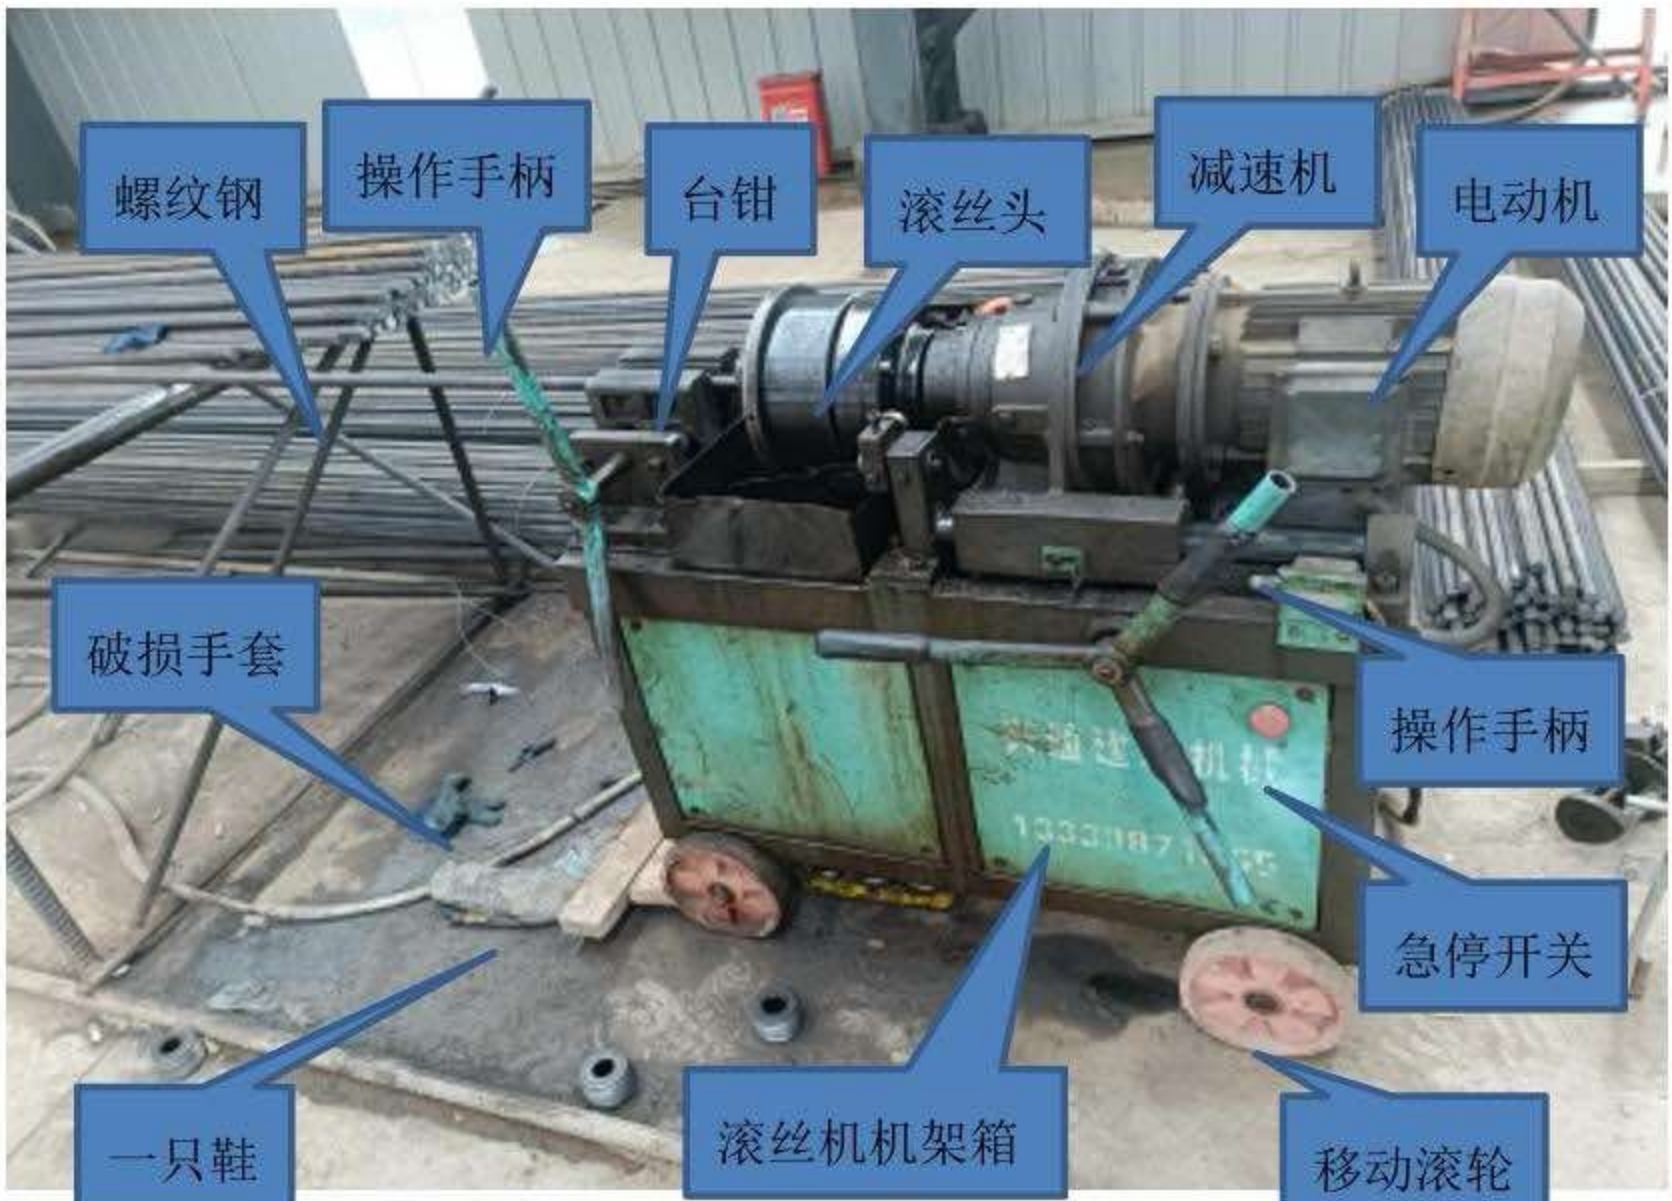

事故现场照片三：滚丝机现场（自西向东拍摄）


2.滚丝头：为滚丝机的核心部件，由高强度合金钢制成，带有与目标螺纹相匹配的螺纹齿形，当滚丝头旋转并挤压钢筋端部时，钢筋表面在压力作用下发生塑性变形，形成与滚丝头齿形一致的螺纹，滚丝头在工作中处于半外露转动状态。

3.现场勘查时，被滚丝的钢筋一端穿插在滚丝头中，夹紧固定钢筋的台钳处于松动状态，钳口之间的间距约27mm，钢筋为直径22mm的螺纹钢（螺纹外径约24-25mm）。

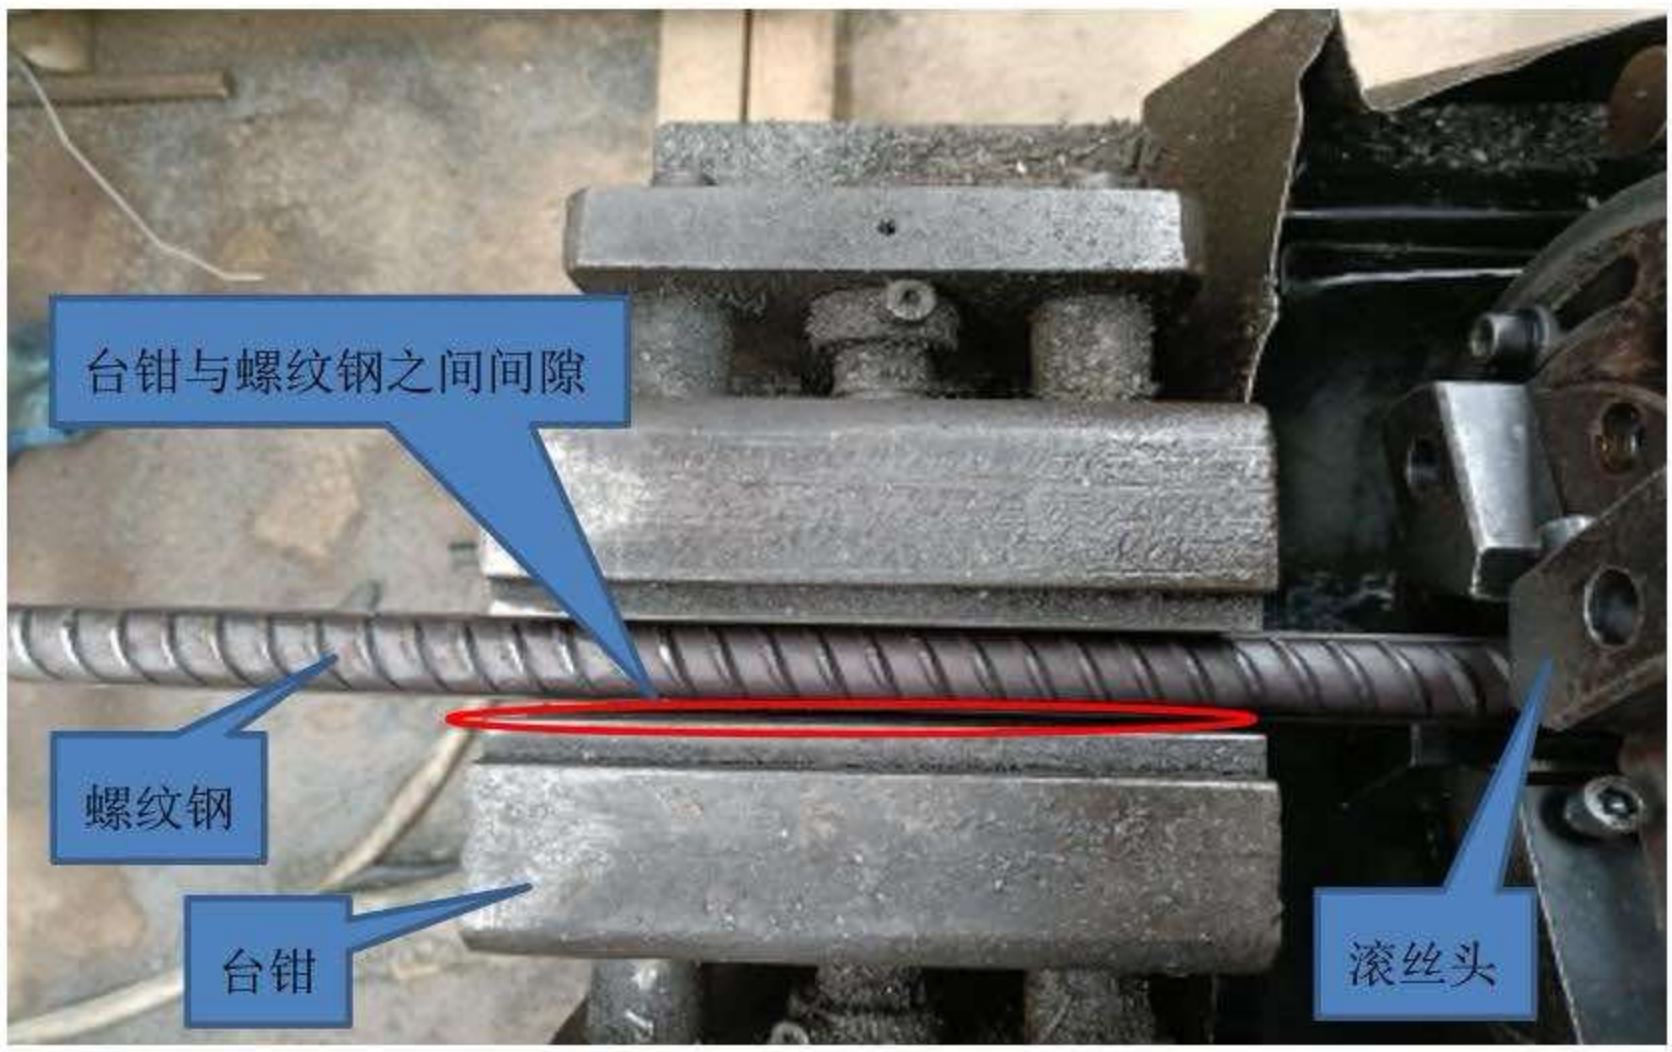

事故现场照片五：台钳固定螺纹钢位置状态

4.事故发生现场遗留有当事人使用过和被缠绕破损（碎）的手套，手套的手指部位有橡胶涂层，有一定的粘性，还有甩动后脱落的鞋、袜和安全帽。

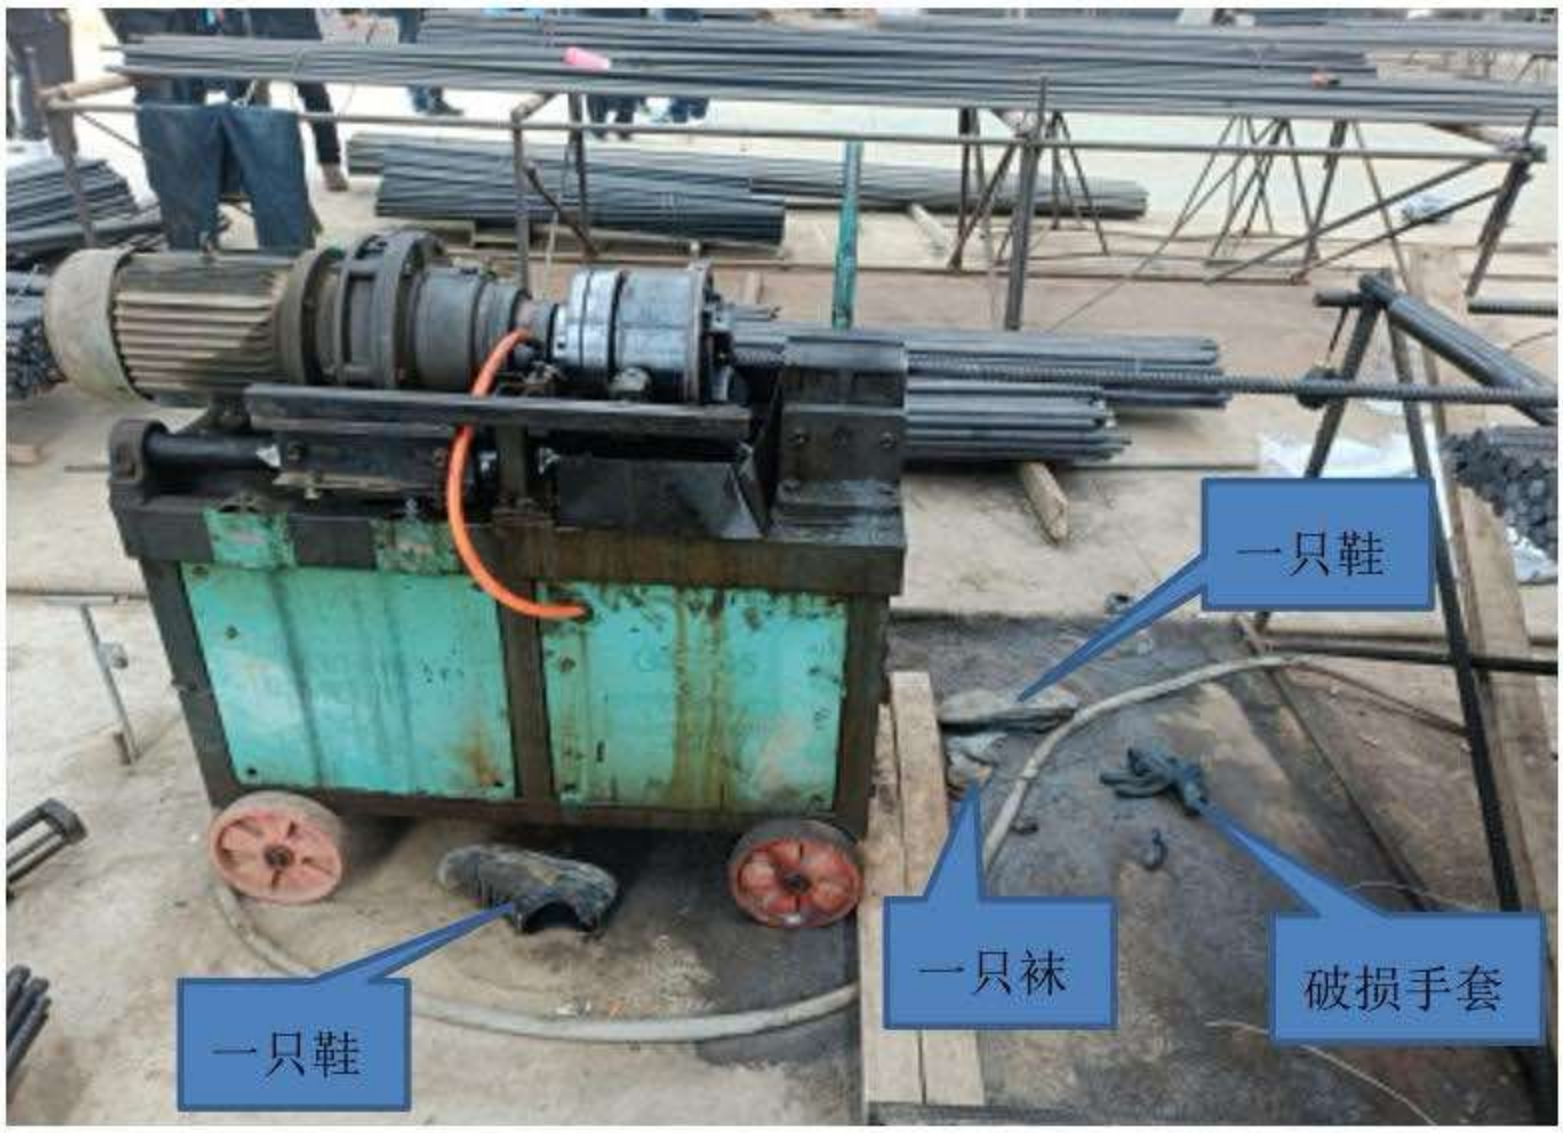

事故现场照片四：滚丝机现场（自西向东拍摄）

五、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡钟**，男，46岁，身份证号：422**********30，家庭住址：湖北省**********，初中文化程度，为娲石泰平公司聘用的劳务人员，在工地从事钢筋工岗位作业。

（二）经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故直接经济损失约为106万元，主要是赔偿费和丧葬费。

六、天气及环境情况

阳新地区2025年2月21日天气：雾～小雨，气温5～11℃，东风2级；钢筋加工厂内两个端头分别设置1台2千瓦照明灯具，16时17分左右，现场环境温度较低，照明等其他环境条件满足工作要求。

七、事故应急处置及评估

（一）事故信息接报及响应

2025年2月22日2时50分，阳新县应急指挥中心收到阳新县半壁山管理区书面事故报告。

3时20分，阳新县应急管理局向黄石市应急管理局、阳新县委书面报告事故。

12时25分，阳新县应急指挥中心收到阳新县半壁山管理区事故情况续报。

12时35分，阳新县应急管理局向阳新县县委、县政府报送事故情况续报。

12时38分，阳新县应急管理局向黄石市应急管理局报送事故情况续报。

13时12分，阳新县应急指挥中心收到阳新县交通投资有限公司事故情况报告。

（二）事故现场应急处置

16时18分左右，在一旁钢筋弯曲区（距离事故发生地点约20m）作业的钢筋工郑见雪发现异常后，立即和另一名钢筋工刘**跑过去准备断开电源停止滚丝机转动。其中一人因不熟悉场地跑至就地电源箱，尝试断电未果后另一人立刻

跑至滚丝机电源箱断开电源滚丝机才停止转动，之后刘**跑至厂房外呼喊救援。

正路过钢筋加工厂房的张**听到叫喊声，立即赶到现场，看到钟**坐在地面，两脚摊开，手套和衣服被卷在钢筋上，处于昏迷状态但眼珠还能转动，裤子、鞋子和安全帽甩掉在一旁。

16 时 20 分左右，张**电话向生产经理杨**报告情况，同时到厂房外呼叫救援，正从作业面送钢筋回来的钟**和听到喊声赶来的皮卡司机王*一同参与救援。

约两三分钟后，钟**拿来剪刀与张俊国共同剪开钟**的衣服，将钟**从钢筋上解救下来，王*拿来担架与张**一同将钟**抬上皮卡车后备箱，钟**又拿来被子与张**、王*三人一同将钟**送往阳新县人民医院抢救。

（三）医疗救治和善后

17 时左右，钟细**送达阳新县人民医院进行抢救。

17 时 40 分左右，经过约四十分钟抢救，阳新县人民医院宣告钟**经抢救无效死亡。

善后已协商赔付到位，家属情绪稳定无过激表现，未发生次生灾害和影响社会稳定事件。

（四）事故应急处置评估

事发后，现场工友第一时间开始施救，对伤员进行了施救和保护，没有拨打 120 急救电话，自行组织送往医院抢救，医护人员尽力进行了抢救，属地政府和主管部门第一时间赶赴现场参与处置，救援符合程序。

八、事故原因分析

钟**对螺纹钢滚丝作业环境中存在的安全风险认知不足、辨识不清，操作台钳手柄固定螺纹钢的最大夹紧力不足，戴手套处理打滑转动的螺纹钢行为不当，独自一人操作机械违章作业，是造成此起机械伤害事故的直接原因。

（一）直接原因分析

人的不安全行为：当事人钟**对螺纹钢滚丝作业环境中存在的安全风险认知不足、辨识不清，首先是操作台钳手柄固定螺纹钢的最大夹紧力不足，导致螺纹钢在台钳中打滑而随滚丝头旋转；其次是戴手套处理打滑转动的螺纹钢行为不当，违章作业。以上两方面原因同时出现，导致其左手套连同左手及上衣被螺纹钢缠绕，身体被螺纹钢拖拽旋转受伤，搭档钟**离开作业面，钟**独自一人作业，导致事故发生时未能及时发现和救援。

（二）其他可能因素排除

经公安机关、应急管理部门、技术服务机构专家对事故现场勘察、对相关人员的询问，结合事故现场综合分析，排除了人为破坏、突发自然灾害等因素。当事人有低血压基础病症，不排除因病诱发事故的可能性。

（三）间接原因分析

一是娲石泰平公司项目部安全管理制度不健全，管理混乱，项目负责人不具备应有的资质和专业能力，更换项目负责人未与总包公司报备，负责人和安全管理人员私自离岗不履行请假手续。教育培训制度落实不到位，对作业人员只是

口头强调简单的安全要求，不能根据施工特点有针对性系统培训，合格才能上岗的要求，作业人员不能辨识岗位风险和作业规程要求，未按照操作规程作业。事故发生到被发现和停止滚丝机转动，当事人被螺纹钢缠绕旋转25圈，紧急停止按钮松动，现场作业人员不熟悉机械紧急停止方式，发现与救援不及时。事故机器未按要求在传动部位安装防护罩，机器未张贴操作规程、机器验收合格牌和安全警示标志，没有按要求落实中交二航公司制定的规章制度，事故发生后没有及时报告事故情况。

二是船闸工程项目部对分包单位项目负责人资格审查不到位，对分包单位人员到岗情况管理不严，落实安全风险评估和分级管控和隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除事故隐患。滚丝机传动部位未安装防护罩，机器未张贴操作规程、验收合格牌和安全警示标志，钢筋加工区按照安全管理制度在相关区域设置安全警示标志，落实安全管理制度不到位。

三是湖北水运监理公司履职不到位。对施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施审查不严，对专职管理人员资质审查把关不严，对施工单位的管理人员到岗情况、管理体系建立和运转检查不认真，对施工巡视检查不到位。对施工单位教育培训情况检查不到位，没有全员覆盖。对施工现场事故隐患监理不到位，没有督促施工单位按时、按规定报送事故情况。

四是阳新县交通运输局行业监管不到位，日常检查不够，检查内容不够全面细致，未及时发现和消除事故隐患。

五是阳新半壁山管理区属地监管不到位，日常检查不够，检查内容不够全面细致，未及时发现和消除事故隐患。

九、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）在事故中死亡免予追究责任人员

钟**对作业环境安全辨识不足，操作滚丝机时触碰正在转动的螺纹钢，当事人行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]规定，鉴于钟细建已经死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.廖**，男，中共党员，阳新县半壁山管理区应急管理办公室主任，对辖区内安全生产监管不到位，对事故发生负有监管责任。建议阳新县半壁山管理区对其批评教育处理，并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

2.刘*，男，中共党员，阳新县交通运输局建设管理股任负责人，对“管行业必须管安全”的责任落实不到位，对事故发生负有责任，建议阳新县交通运输局对其批评教育处理，并将处理结果报阳新县应急管理局备案。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.蔡**，男，湖北娲石泰平建设工程有限公司法定代表人，事故发生后没能及时履行报告职责，本单位安全生产制度和操作规程不健全，安全生产教育不到位，对本单位的安

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

全生产工作检查不到位，没有及时发现并消除事故隐患，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第九条第一款[2]、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（二）、（三）、（五）、（七）项[3]的规定，建议阳新县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项[4]和《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]的规定给予行政处罚。

2.刘**，湖北水运工程咨询监理有限公司法定代表人，落实生产经营单位主要负责人对本单位安全生产职责不到位，对安全事故隐患未能采取有效措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，建议阳新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定给予行政处罚。

3.湖北娲石泰平建设工程有限公司，企业项目负责人和安全生产管理人员不具备相应的资质，对从业人员的安全教

---

[2] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[3] 中华人民共和国安全生产法》第二十一条（二）、（五）、（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

育和培训流于形式，作业人员不能知悉本岗位的作业风险，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，对安全设备的维护、保养不到位，落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未能及时发现并消除事故隐患，对从业人员身体状况关注不够，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[7]、第三十五条[8]、第四十一条第二款[9]、第三十六条第二款[10]、第四十四条第二款[11]的规定，建议阳新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[12]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[13]的规定给予行政处罚。

4. 富水富池至排市段航道工程船闸工程项目部，项目部对分包公司人员资质审查不到位，对分包单位安全生产监督检查不到位，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第二款：生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[13] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：
（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

施、设备上设置明显的安全警示标志，落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未能及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第三十五条，建议阳新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定给予行政处罚。

5.湖北水运工程咨询监理有限公司，监理职责履行不到位，对施工单位人员资质审核不到位，专业监理工程师对安全事故隐患未能采取有效措施，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款，建议阳新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1.张**，男，娲石泰平公司阳新富池船闸项目现场负责人兼安全员，对本项目安全生产管理全面负责。个人不具备项目经理资质，落实本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，排查处理施工现场事故隐患不及时，对事故发生负有直接领导责任，建议娲石泰平公司按其公司管理规定给予处理，并把处理结果报阳新县应急管理局备案。

2.彭*，男，富水富池至排市段航道工程船闸工程项目部安全总监，落实本单位安全规章制度和操作规程不到位，排查处理施工现场事故隐患不及时，对事故发生负有重要领

导责任，建议中交二航公司按公司管理规定给予处理，并把处理结果报阳新县应急管理局备案。

3. 杨*，男，湖北水运工程咨询监理有限公司派驻阳新富池船闸项目总监理工程师，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。监理职责履行不到位，对施工单位人员资质审核不严，未能及时发现并消除安全事故隐患，对事故发生负有主要监理责任，建议湖北水运工程咨询监理有限公司按其公司管理规定给予处理，并报阳新县应急管理局备案。

4. 责成阳新半壁山管理区向阳新县人民政府作书面检查并整改，并报阳新县应急管理局备案。

5. 责成阳新县交通运输局向阳新县人民政府作书面检

十、事故主要教训

（一）安全意识薄弱，日常监管有隙。习近平总书记强调，要以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产。这告诫我们，安全风险大，必须以极端认真负责的精神抓实每一项工作。但从事故暴露出的问题看，企业安全风险意识差，安全发展理念不牢，对安全发展理念理解不深，未将安全置于重要位置，存在侥幸心理，对安全隐患视而不见。

（二）设备维护滞后，人员管理松散。事故企业对机械设备维护保养不到位，未按照安全管理规定张贴警示标志和操作规程，紧急停止按钮松动。对施工人员身体状况关注不够，施工作业时违反操作规程仅一人作业，对人员到岗管理

不严，项目主要负责人和安全管理人员离岗不报，增加了事故发生风险。

（三）制度规程缺位，教育培训空白。事故企业安全生产主体责任基本落空，企业主要负责人、安全管理人员履行安全生产法定职责不到位。项目部主要管理人员不具备项目管理资格。企业安全教育培训不到位，施工队伍随招随用，对员工缺少应有的岗位技能、岗位风险标准和规范的学习，企业缺少监督和考核，极大程度增加事故的发生。

十一、事故整改和防范措施

（一）湖北娲石泰平建设工程有限公司要深刻汲取事故教训，依法落实安全生产主体责任，健全和完善安全生产规章制度，要梳理明确钢筋工岗位操作规程，增加车丝工操作规程，及时补充滚丝机上未张贴的操作规程和安全警示标志。严格落实安全生产教育培训，要根据工种不同定制教育培训内容和考核内容，提升人员安全生产能力和素质。要教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全生产操作规程，深化隐患排查治理工作效果，进一步提升安全生产能力。要时刻关注从业人员身体健康状况和精神状况，加强工作监护，提高自保互保能力，做到同生产场所、同班次人员相互提醒、相互照应，能及时发现和处理生产异常情况，切实做到“四不伤害”，有效防止生产事故的发生。

（二）富水富池至排市段航道工程船闸工程项目部要加强对分包公司的管理，严格审查分包公司资质和人员资质，要加大隐患排查治理的力度，进一步完善各项安全管理制

度，扎实开展安全教育培训，提高设备设施本质安全管理水平。加强设备维护保养，及时消除设备缺陷，确保设备“紧急停止”按钮等重要保护功能正常可用，提高安全风险防控与应急处置能力水平。及时补充完善并张贴滚丝机等设备《安全操作规程》和相关安全警示标识。

（三）湖北水运监理工程咨询监理有限公司应切实履行各项安全监理责任，提高全体人员对安全发展理念的认识。要按监理规范等要求充分履行监理职责，严格审查施工单位提交的人员资质、安全教育培训等报审文件。要加强现场施工监理，及时发现施工现场存在的安全事故隐患，及时制止未按照操作规程违规作业行为，确保安全监管“零死角”。

（四）阳新县半壁山管理区和阳新县交通运输局要认真汲取事故教训，加大对水运工程施工项目安全生产检查力度，切实分析安全生产管理的弱项和不足，针对性加强安全生产监管。要强化日常检查管理工作的成果，突出对企业的安全生产操作规程制定、安全生产教育培训、隐患排查治理和安全管理人员履职等基础性工作的检查，督促企业依法落实安全管理职责。