# 扬州钢龙彩虎钢结构有限公司“7•18”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2021-08-10 09:55 访问量：989



2021年7月18日17时15分左右，扬州钢龙彩虎钢结构有限公司在位于月塘镇捺山工业片区的仪征市交通工程处有限公司进行“二灰厂材料大棚搭建工程”施工过程中，一名工人在准备下班时，从9米高的钢结构棚顶坠落，经抢救无效于当日21时30分左右死亡。

事故发生后，市应急管理局、住建局执法人员立即赶赴现场，开展先期调查核实，勘察现场等工作，并向仪征市人民政府及上级有关部门进行了报告。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，仪征市人民政府成立了由应急管理局、公安局、总工会、住建局组成的事故调查组，事故调查组邀请了市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、询问有关当事人、查阅有关资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:


一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1、建设单位：仪征市交通工程处有限公司（以下简称：交通工程处），统一社会信用代码：9132108146****2338，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：仪征市月塘镇苏云组168号，经营范围：高速公路路基、一级标准以下公路和独立大桥工程的施工（公路工程施工二级）；内河码头大桥工程500吨级以下的工程施工；市政公用工程、市政养护工程、公路工程、园林绿化工程、土石方工程、公路养护工程、道路及广场沥青工程、公路安全设施工程、建筑工程、水利水电工程、装饰装修工程、建筑机电设备安装工程、城市及道路照明工程、桥梁工程、体育场地设备工程、金属门窗工程施工；稳定土拌和制造、销售；承担基本土工、砂、石、石灰原材料试验；二灰结碎石、钢材、水泥混凝土、砂浆力学性能试验；二灰结碎石、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。注册资本13500万元，法定代表人：王*，公司股东共有2人，分别为曹*信，持股比例78.31%、周*霞，持股比例21.69%。

2、施工单位：扬州钢龙彩虎钢结构有限公司（以下简称：钢龙彩虎公司），统一社会信用代码：91321081MA****J403，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：仪征市新城镇老宁扬路19号101，经营范围：钢材、彩钢瓦、PVC瓦、树脂瓦、建筑材料、装饰装潢材料、金属材料、电工材料、电线电缆、五金配件、劳保用品、办公用品批发、零售（以上均不含危险化学品）；钢结构厂房、门窗、活动板房设计、制作、销售、安装；钢结构、建筑、土石方、通风管道工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资金：100万元，法定代表人：杜*娟，实际控制人：刘*平（杜*娟丈夫）。

3、工程概况：二灰厂材料大棚搭建工程位于交通工程处水稳站（又称：二灰厂）处，主要用于对水稳站材料大棚进行扩建，扩建位置为1号2号料仓上方,从东到西梯形部位长18米，上底8.6米，下底9.8米；从西到东长方形部位长32米，宽9.8米，从地面到大棚顶高9米。总建设规模480㎡，经核查该工程未办理《建筑工程施工许可证》。

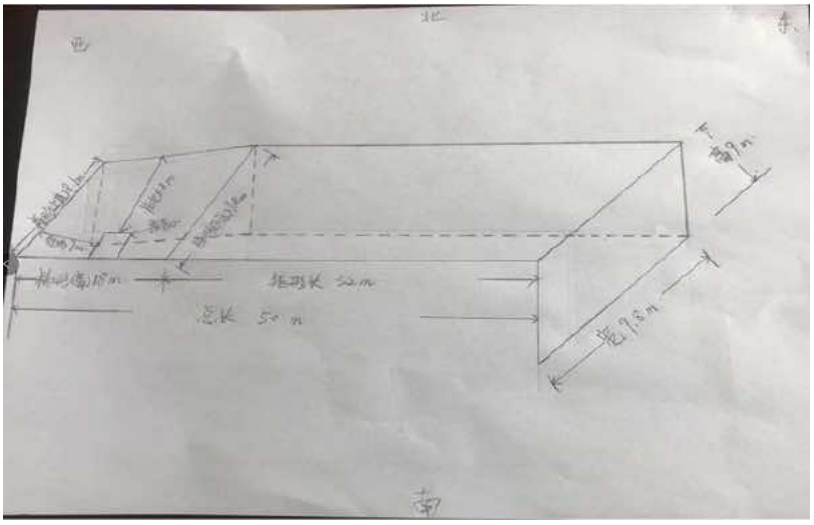

图一：二灰厂材料大棚搭建工程示意图(手绘)

2021年6月15日，建设方交通工程处与施工方钢龙彩虎公司签订《工程施工合作协议》，将该工程交由钢龙彩虎公司施工并以19万元的价格总价包干。同日，双方签订了《二灰厂大棚施工安全协议》。7月8日钢龙彩虎公司安排人员进厂施工。

（二）现场勘验情况

事故发生地位于交通工程处二灰厂（又称：水稳站）处，整体为一新建钢柱框架钢结构大棚，屋顶和墙体为彩钢瓦，该工程棚顶已基本封顶，此新建钢柱框架钢结构大棚紧挨着交通工程处二灰厂原有钢结构大棚。

勘验时，死者坠落地点为该大棚的西北角（临西9米，临北8.8米），地面遗留有明显血迹，棚顶留有1米×1.3米的坠落孔，坠落孔处有一片垂落的彩钢瓦，该彩钢瓦表面未见丝孔或焊接痕迹，坠落孔西侧3米处有一条两端固定在钢梁上的用于系挂安全带的安全绳。该大棚工程处未见设置有相关安全警示标志。




图二：死者徐*春坠落点




图三：死者徐*春坠落现场血迹




图四：死者徐*春坠落口俯视图




图五：坠落口彩钢瓦表面未见丝孔或焊接痕迹1




图六：坠落口彩钢瓦表面未见丝孔或焊接痕迹2




图七：坠落孔西侧3米处有一条两端固定在钢梁上的用于系挂安全带的安全绳

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年7月18日下午，钢龙彩虎公司的工人徐*春、曹*明、包*林、朱*林、李*庆等人在交通工程处内进行二灰厂材料大棚搭建工程施工。其中徐*春、曹*明、包*林、朱*林四人负责在棚顶安装彩钢瓦，李*庆负责往棚顶运送材料，曹*明、包*林负责在棚顶将李*庆递送上来的整块彩钢瓦铺设在钢架上，朱*林和徐*春负责分别从北至南、从南至北进行彩钢瓦固定。五人中，徐*春是现场负责的代班，除负责彩钢瓦固定外，还按照钢龙彩虎公司实际控制人刘*平的要求负责现场的施工管理、安全管理、尺寸的测量等工作。

当日17时30分左右，到了下班时间，在大棚顶部安装彩钢瓦的徐*春、曹*明、包*林、朱*林四人分别解开佩戴在身上的安全带，准备由北向南从新建大棚处跨越到原有的大棚上再走到原有大棚南侧的水泥罐处，从水泥罐梯子爬下大棚。在地面的李*庆突然听到彩钢瓦发出的异常声响，随后看到有人从上方掉落到地面，并发现掉落下来的人是徐*春，其坠于靠近原有大棚与新建钢结构大棚紧挨处即新建钢结构大棚顶部南侧下方地面，大棚顶部已铺设的彩钢瓦塌掉呈弯折状并形成洞口。徐*春头朝东脚朝西趴在地上，李*庆立即上前查看，其将徐*春身体翻转时，看到徐*春七孔流血。




图八：坠落地全景

（二）事故救援处置情况

事故发生后，李*庆立即打电话向钢龙彩虎公司实际控制人刘*平汇报事故发生的情况，现场人员也随即拨打了“120”急救电话求助，刘*平与“120”救护车先后赶到现场将徐*春送至江苏省苏北人民医院抢救，21时30分左右，徐*春因抢救无效被宣告死亡。江苏省苏北人民医院于2021年7月18日出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，徐*春的死亡原因为多处损伤（高处坠落）。

（三）应急救援评估

事故发生后，事发现场人员立即组织救援，同时“120”求救。救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，但钢龙彩虎公司及其实际控制人刘*平未在第一时间向负有安全生产监督管理职责的部门或属地人民政府进行报告。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死者：徐*春，男，52岁，身份证号：3210811970****1810，仪征市真州镇三将村曹庄组人，生前系钢龙彩虎公司，钢结构工程代班、安装工。

（二）直接经济损失

徐*春死亡后，钢龙彩虎公司与死者徐*春的家属达成《协议》，赔偿包括一次性赔偿金、丧葬费、精神损失赔偿金等各项费用178万元整。

四、监管部门履职情况

经查，该工程未依法办理建筑工程施工等审批手续。目前，市纪委监委已同步开展调查，对该起事故中可能存在的失职渎职行为，将依法另行处理。

五、事故发生的原因和性质

（一）事故原因

1、直接原因

徐*春，死者，生前系钢龙彩虎公司钢结构工程代班、安装工。在当日工作即将收工时，安全防范意识出现松懈，在准备下班爬下新建钢结构大棚顶部的过程中，解下安全带且未采取其他防护措施，直接在未固定、无防护措施大棚顶部彩钢瓦上行走，在经过未固定的南侧一块彩钢瓦时造成彩钢瓦受力崩塌进而弯折形成洞口，最终导致此次高处坠落事故发生。

2、间接原因

（1）施工单位：钢龙彩虎公司，除营业执照外，无任何其他资质和安全生产资料，安全生产主体责任未落实。一是不具备相应的建筑施工资质违法承包交通工程处二灰厂材料大棚搭建工程；二是未依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，现场施工仅安排不具备相应资质的徐*春兼职负责安全管理工作；三是未依法对本单位的从业人员开展安全生产教育和培训，该公司在现场进行施工作业的人员除接受过口头教育外，均未经安全生产教育和培训合格即被安排上岗作业；四是在进行具有较大危险性的高处安装彩钢瓦的作业活动现场未设置安全警示标志；五是在轻质型材（彩钢瓦）等屋面上作业，未搭设临时走道板。安装轻质型材板前，未采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

（2）建设单位：交通工程处，作为具有建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级等建筑业企业资质证书的专业建筑施工企业，安全生产主体责任未落实，法治意识和安全生产意识极为淡薄。一是在未办理《建筑工程施工许可证》的情况下，违法开展工程建设活动；二是将本单位的生产经营项目发包给不具备相应的建筑施工资质的钢龙彩虎公司；三是未对承包单位钢龙彩虎公司的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，除二灰厂副厂长、安全管理人员周*俊认为钢龙彩虎公司是在本单位进行施工，所以偶尔会去现场开展巡查外，公司其他相关人员均认为双方已签订了《二灰厂大棚施工安全协议》，片面的理解为该工程所有的安全生产工作已与本单位无关，没有组织对钢龙彩虎公司的现场施工行为开展管理、督促、检查。

（二）事故性质

经调查，可以认定，这是一起企业安全生产主体责任不落实导致的生产安全责任事故，事故类型为高处坠落事故，事故等级为一般事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

通过对以上事故原因的分析，经过事故调查组认真研究，一致形成对事故责任的认定及对事故责任者的处理建议如下：

（一）不追究责任的人员

徐*春，死者，生前系钢龙彩虎公司工程代班、安装工。在当日工作即将收工时，安全防范意识出现松懈，在准备下班爬下新建钢结构大棚顶部的过程中，解下安全带且未采取其他防护措施，直接在未固定、无防护措施大棚顶部彩钢瓦上行走，在经过未固定的南

侧一块彩钢瓦时造成彩钢瓦受力崩塌进而弯折形成洞口，最终导致自身从9米高处坠入地面死亡，鉴于其已经死亡，不再追究其责任。

（二）建议移送公安机关处理人员（1人）

刘*平，男，46岁，钢龙彩虎公司实际负责人。其在明知钢龙彩虎公司不具备相应的建筑施工资质且未取得《安全生产许可证》的情况下，违法承包交通工程处二灰厂材料大棚搭建工程。作业过程中未依法履行其生产经营单位主要负责人的法定职责——未按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，现场施工仅安排不具备相应资质的徐*春兼职负责安全管理工作，未依法对本单位的从业人员开展安全生产教育和培训。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）项、第二十一条第一款、第二十四条第二款、第二十五条第一款、《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）第二条及《建设工程安全生产管理条例》第二十条的规定，最终导致事故发生，造成1人死亡的严重后果，对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关处理。

（三）建议对事故单位及责任人员的行政处罚

1、对事故相关企业的行政处罚

（1）交通工程处，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条、《江苏省安全生产条例》第二十五条第一款、《建筑工程施工许可管理办法》第二条第一款的规定，对事故发生负有责任，建议根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，由市应急管理局对该公司予以行政处罚。

交通工程处二灰厂材料大棚搭建工程在事发前未办理《建筑工程施工许可证》等审批手续，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第一款的规定，建议由市住建局、月塘镇人民政府依法予以调查处理。

（2）钢龙彩虎公司，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第二十四条第一款第二款、第二十五条、第三十二条、《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）第二条、《江苏省安全生产条例》第十五条第（一）项、第十九条第一款及《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第5.2.8条的规定，对事故发生负有责任，建议根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，由市应急管理局对该公司予以行政处罚。

2、对事故企业其他人员的处理建议

（1）张*，女，44岁，群众，交通工程处常务副总，分管交通工程处二灰厂。未有效履行法定职责，在未查验钢龙彩虎公司相关的资质的情况下，违法发包工程，系交通工程处将本单位的生产经营项目发包给不具备相应的建筑施工资质的钢龙彩虎公司直接负责的主管人员，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款的规定，建议根据《中华人民共和国安全生产法》第一百条的规定，由市应急管理局对张*予以行政处罚。

（2）周*俊，男，42岁，群众，交通工程处二灰厂副厂长、安全管理人员。未能有效履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责，建议由交通工程处依据企业相关管理规定对其进行处理并将处理结果报市应急管理局备案。

七、事故教训、事故防范和整改措施

（一）事故教训

“7•18”高处坠落事故，虽然是一起事故等级为一般的生产安全事故，但其教训极为深刻，值得各类生产经营单位及其主要负责人以严格落实安全生产主体责任为出发点，深刻吸取事故教训。如果该起事故所涉及的建设单位和施工单位，都能够对法律保持敬畏之心，尊重并遵守法律，扎实落实企业安全生产主体责任，严格执行相关法律法规的规定或工程建设强制性标准，从源头上杜绝违法建设、违法发包、违法施工的情况，加强从业人员的安全教育培训工作，强化现场安全管理，则不会酿成此次“人祸”。

（二）事故防范和整改措施

1、交通工程处，作为建设单位，应严格遵守国家法律法规的规定，落实安全生产主体责任，坚决杜绝违法发包工程给不具备相应资质的单位或个人的情况，并对相关方的生产安全过程实施严格的管理；加强对从业人员的安全教育培训，增强员工自我保护意识和安全操作技能；强化特殊作业管理，严格审批程序，落实安全措施和现场监护，确保安全生产；认真开展安全隐患排查整改工作，加强对作业现场的安全管理，及时消除安全隐患，杜绝类似事故再次发生。

2、钢龙彩虎公司，应深刻吸取教训，坚决纠正不具备相应资质就承揽建筑工程并组织开展施工的违法行为，依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，加强作业人员的安全教育及培训，切实提高作业人员安全意识，加强现场作业人员的安全风险防范意识。

3、月塘镇人民政府，应依法加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，加强对干部职工的教育管理，提升安全生产责任意识，压紧压实责任，组织精干力量，对本行政区域内生产经营单位的安全生产工作常态化开展执法检查，以强有力的手段倒逼生产经营单位落实主体责任，努力确保辖区安全生产形势稳定可控。

4、各镇、园区，各负有安全生产监督管理职责的部门，要深刻吸取此次事故的教训，以高度的责任心和严谨细致的态度，加强对各类生产经营活动的监管,要深入生产经营单位一线，杜绝监管盲区的出现，要敢于较真碰硬,始终保持监管执法的高压态势,对违法违规行为做到零容忍，坚决打击非法违法行为。

仪征市人民政府“7•18”事故调查组

2021年7月28日

【打印此页】　【关闭窗口】

市人大、政协 | 党群团体 | 政府部门 | 园区 | 乡镇 | 其他单位

隐私保护
保密声明
联系我们
网站地图

主办单位：仪征市人民政府办公室
运行管理：仪征市大数据发展中心
版权所有：仪征市人民政府网站
政府网站标识码：3210810001
苏ICP备05004226号