烟台芝罘“11·7”事故调查报告

2025 年 11 月 7 日 15 时 41 分许，烟台市芝罘区红旗西路与电厂东路叉口北口处发生一起道路交通事故，造成 1 人死亡、1 人受伤、三车受损，直接经济损失约 141.04 万元。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，烟台市芝罘区人民政府成立了由芝罘区应急管理局、芝罘区总工会、芝罘区住房和城乡建设局、烟台市公安局芝罘分局、烟台市公安局交通管理支队芝罘区大队、芝罘区凤凰台街道办事处等相关部门、单位组成的烟台市电厂东路“11·7”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），邀请芝罘区纪委监委、芝罘区人民检察院和福山区人民政府派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、检验检测、技术鉴定、调查取证和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，**烟台芝罘电厂东路“11·7”一般道路交通事故是一起因驾驶员驾驶超载的重型自卸货车、不按导向车道行驶、超速通行且操作不当，导致车辆侧翻的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

烟台续源货运有限公司（以下简称：续源公司）

成立于2016年11月24日，注册地位于山东省烟台市福山区福新街道奇泉路257-13号，统一社会信用代码：91370602MA3CMDUP43，注册资本11万元整，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为普通货运，道路货物专用运输（集装箱）等。2025年8月14日烟台市福山区行政审批服务局审核发放鲁交运管许可:烟字370611215846号道路运输经营许可证，证件有效期至：2026年02月13日。事故发生时，该公司名下共有重型自卸货车13辆。

（二）监管部门

1.烟台市福山区交通运输局

负责贯彻执行交通运输工作法律法规、监管运输市场、协调综合运输衔接和安全生产工作，负责道路运输企业和客货运输等营运车辆的安全生产监督管理。是续源公司的行业安全生产主管部门和行业安全生产直接监管责任部门[1]，承担续源公司的安全生产监督管理工作。

2.烟台市公安局交通管理支队芝罘区大队（以下简称芝罘大队）

负责芝罘区行政区内道路交通秩序管理、事故处理及安全宣传工作。

[1]《关于印发烟台市福山区安全生产工作任务分工的通知》烟福安【2022】3号。

（三）涉事车辆及驾驶人情况

1.鲁 FCD607 号重型自卸货车及驾驶人情况

（1）车辆情况

鲁 FCD607 号重型自卸货车，品牌：陕汽牌，所有人：烟台续源货运有限公司，地址：山东省烟台市福山区福新街道奇泉路 257-13 号，初次登记日期：2021 年 12 月 5 日，检验有效期止：2025 年 12 月 31 日，使用性质：货运，核载 2 人，实载 1 人。机动车状态：违法未处理。车辆检验正常[2]。核定载质量 15370kg，实际载货总质量 77930kg，超载 407%，车载卫星定位装置数据上传正常。在安华农业保险公司投保交强险、100 万第三者责任保险及 1000 万附加第三者责任险。

鲁 FCD607 号重型自卸货车车身后部未粘贴反光标识和尾部标志板、车辆后部加装两处强光灯、实车轮胎线层与登记证书不符[3]和实车后防护缺失等情形构成“非法改装”[4]。近三年来，该车共有 35 起交通违法行为，其中 34 起已处理完毕，1 起未处理，近三年来未发生一般程序处理的交通事故。

（2）车辆驾驶人情况

---

[2] 通过公安交通管理综合应用平台专网服务系统调取检验记录，查看检验报告、检验视频和照片等资料，并与公告、行驶证比对。

[3] 登记证书登记为 12.00R20 18PR，实车为 12.00R20 22PR。

[4] 根据 GA802-2019《道路交通管理机动车类型》中 3.4 规定“非法改装车是指未经国家有关部门批准，改变了已认证或者已登记的机构或特征的机动车；或者使用了查封、抵押、盗抢骗机动车的发动机（驱动电机）、方向机（转向器）、变速器、前后桥、车架（车身）等五大总成之一组装的机动车。”

项 xx，续源公司鲁 FCD607 号重型自卸货车事故发生时的驾驶人，男，45 岁，准驾车型 B2，车辆驾驶员驾驶证经调阅纸质档案，未发现异常。

项 xx 有 1 条违反禁令标志违法行为未处理，除本起事故外，近三年没有发生一般程序处理的交通事故。

2.鲁 Fxxxx6 号小型轿车及驾驶人情况

（1）车辆情况

鲁 Fxxxx6 号小型轿车，品牌：宝马牌，初次登记日期：2016 年 01 月 26 日，检验有效期止：2026 年 01 月 31 日，使用性质：非营运，核载 5 人，实载 1 人。车辆检验正常。在中国人民财产保险股份有限公司烟台市分公司投保交强险和 300 万第三者责任险。

近三年来，该车共有 2 起违法行为，均已处理完毕。近三年来未发生一般程序处理的交通事故。

（2）车辆驾驶人情况

曲 xx，鲁 Fxxxx6 号宝马牌小型轿车驾驶人，女，45 岁，准驾车型 C1，车辆驾驶员驾驶证经调阅纸质档案，未发现异常。事故中当场死亡。

曲 xx 近三年共有 2 条交通违法记录，已处理完毕。除本起事故外，近三年没有发生一般程序处理的交通事故。

3.鲁 Yxxxx9 号小型越野客车及驾驶人情况

（1）车辆情况

鲁 Yxxxx9 号小型越野客车，品牌：斯巴鲁-傲虎牌，初次登记日期：2010 年 09 月 13 日，检验有效期止：2026 年 09 月 30 日，使用性质：非营运，核载 5 人，实载 1 人。机动车状态：正常。车辆检验正常。在中国大地财产保险股份有限公司栖霞营销服务部投保交强险和 300 万第三者责任险。

近三年来，该车共有 2 起违法行为，均已处理完毕。近三年来未发生一般程序处理的交通事故。

（2）车辆驾驶人情况

孙 xx，鲁 Yxxxx9 号小型越野客车驾驶人，女，41 岁，准驾车型 C1，车辆驾驶员驾驶证经调阅纸质档案，未发现异常。事故导致其手部擦伤。

孙 xx 近三年共有 2 条交通违法记录，已处理完毕。除本起事故外，近三年没有发生一般程序处理的交通事故。

（四）车辆行驶轨迹及出行目的

1.鲁 FCD607 号重型自卸货车

出行目的：从福山区续源公司到芝罘区大东亦路东首工地运石碴至黄渤海新区烟台立堵环建保材科技有限公司。

行驶轨迹：2025 年 11 月 7 日 15 时 32 分由南向北经过机场路与祥尧街叉口；15 时 34 分由机场路南向西左转进入红旗中路；15 时 35 分由东向西经过青年南路与红旗中路叉口；15 时 38 分由东向西经过红旗西路黄金顶隧道；15 时 41 分由红旗西路右转进入电厂东路至事故地点。

2.鲁 Fxxxx6 号小型轿车

行驶轨迹: 2025 年 11 月 7 日 15 时 33 分鲁 Fxxxx6 号小型轿车由西向东经过只楚路与官家岛路口；15 时 36 分由西向东经过只楚路只楚集团门前；15 时 38 分由只楚路右转进入电厂东路；15 时 38 分 50 秒由北向南经过凤凰台路与电厂东路叉口；15 时 41 分行驶至事故地点。

3.鲁 Yxxxx9 号小型越野客车

行驶轨迹: 2025 年 11 月 7 日 15 时 33 分鲁 Yxxxx9 号小型越野客车由西向东经过只楚路与官家岛路口；15 时 36 分由西向东经过只楚路只楚集团门前；15 时 38 分由只楚路右转进入电厂东路；15 时 39 分由北向南经过凤凰台路与电厂东路叉口；15 时 41 分行驶至事故地点。

（五）道路及交通标志情况

1.道路情况

事发路段位于红旗西路与电厂东路叉口北口处，该路口为十字交叉口，因红旗西路修路，交叉口设有临时交通信号灯。红旗西路为东西方向城市道路，沥青路面，路中央设有隔离花坛，事故发生时为施工路段（修建城市快速路高架），其中红旗西路与电厂东路叉口东口辅路施划有六排导向机动车道，由南向北依次为左转弯车道、直行车道、直行车道、直行车道、左转弯车道、右转弯车道，宽度自南向北依次为 325cm、320cm、320cm、320cm、320cm、325cm，红旗西路夜间有路灯照明；电厂东路为南北走向

城市道路，沥青路面，道路平直，视线良好，路中心有金属隔离护栏，护栏两侧各有三排机动车道，道宽自东向西依次为345cm、320cm、320cm、320cm、320cm、320cm，电厂东路两侧非机动车道设置为慢自一体，电厂东路夜间有照明设施。

事故发生时红旗快速路地面辅路电厂东路以东路段已完成机动车道施工，处于正常通行状态，通行条件良好。电厂东路沥青路面平整，符合养护管理工作相关要求。



图1 无人机由北向南拍摄电厂东路



图2 无人机由西向东拍摄红旗西路

2.交通标志情况

红旗西路黄金顶隧道西出口向西约50米处由东向西方向依次设置有四面限速40km/h的限速标志，其中第二面和第四面依次增设有前方500M施工、前方200M施工辅助标志；电厂东路与红旗西路叉口北口由北向南方向设有限速50km/h的限速标志，路口北侧有掉头注意提示标志。


（六）事故发生单位安全管理情况

续源公司安全生产主体责任落实不到位，未配备专职安全生产管理人员；未按规定对员工开展安全教育培训；公司主要负责人未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，未及时组织消除生产安全事故隐患。

续源公司安全隐患突出并长期存在。2023年7月24日、2024年10月29日、2025年4月16日先后3次被交通运输部门作出停业整顿行政处罚，其中2024年10月29日、2025年4月16日被停业整顿后该公司仍有运营行为；2025年10月至同年11月6日向黄渤海新区烟台立堉环保建材科技有限公司累计运输石碴22天352运次，超载均在100%以上，其中事故车辆鲁FCD607号重型自卸货车于2025年10月超载5次；续源公司还存在同一营运车辆、同一司机在3个月内因超载被行政处罚3次以上的情形，且在超载情形被行政处罚后未严肃处理驾驶员，公司主要负责人帮助驾驶员处理违法行为，缴纳罚款。

（七）事故发生经过

2025 年 11 月 7 日 15 时 41 分许，曲 xx 驾驶鲁 Fxxxx6 号小型轿车在前，鲁 Yxxxx9 号小型越野客车在后，沿电厂东路由北向南行驶至红旗西路与电厂东路交叉口处等候放行，项 xx 驾驶超载的鲁 FCD607 号重型自卸货车沿红旗西路由东向西行驶至电厂东路右转弯时车辆向左侧翻，导致鲁 FCD607 号重型自卸货车左侧车厢及车上石碴砸压鲁 Fxxxx6 号小型轿车和鲁 Yxxxx9 号小型越野客车，造成曲 xx 当场死亡，鲁 Yxxxx9 号小型越野客车驾驶人擦伤，三车损坏。

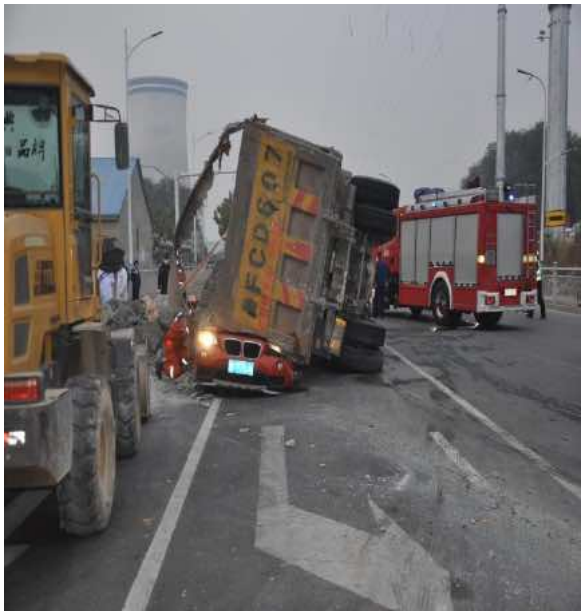

由南向北拍摄现场



由北向南拍摄现场

图 3 事故发生现场图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡 1 人受伤，直接经济损失约 141.04 万元。

（九）天气情况

根据烟台市气象局提供的当日天气情况确认：多云间阴，早晨到上午有雾，11 时能见度明显好转，达到 2 公里以上，22-23 时降水 0.6 毫米；东到东北风 2 级；10~16℃[5]。

（十）事故相关检验检测和鉴定情况

1.尸检情况

委托烟台市公安局刑事科学技术研究所对死者曲 xx 尸体检验，检验结果：死者曲 xx 符合生前车祸致机械性窒息死亡[6]。

2.乙醇及毒品检测情况

委托烟台市公安局刑事科学技术研究所对项 xx 的血液进行检测，检测结果：在送检的项 xx 的血液中未检出乙醇、甲基苯丙胺成分[7]。

3.肇事车辆技术检验鉴定情况

（1）委托山东金光司法鉴定中心鉴定[8]：

①鲁 FCD607 号重型自卸货车事故时的行驶速度。

鉴定意见：鲁 FCD607 号重型自卸货车开始转弯时的速度为 32km/h。

②鲁 FCD607 号重型自卸货车制动装置技术状况。

鉴定意见：鲁 FCD607 号重型自卸货车制动装置齐全，因本次事故导致车辆损坏，无法检验其制动性能。

---

[5] 烟台市气象局提供事故发生地附近天气情况。

[6] 烟台市公安局刑事科学技术研究所（烟）公（刑）鉴（尸）字【2025】59 号鉴定书。

[7] 烟台市公安局刑事科学技术研究所（烟）公（刑）鉴（化）字【2025】315 号检验报告。

[8] 山东金光司法鉴定中心【2025】痕鉴字第 5773 号司法鉴定意见书。

（2）委托山东金光旧机动车鉴定评估有限公司鉴定[9]:

①车辆是否存在改装。

鉴定意见：重型自卸货车车厢栏板高度存在改装现象。

②车辆现实状况与登记备案信息是否一致。

鉴定意见：鲁FCD607号重型自卸货车实测整备质量为22910kg，与该车登记备案信息、登记转让查验、车辆安全检验信息以及“机动车整车公告产品详细信息”载明的车辆整备质量15500kg不一致；车厢左右两侧栏板高约1670mm、后栏板高度约为1770mm，与该车“机动车整车公告产品详细信息”载明的车厢高度1500mm不一致。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2025年11月7日15时43分许，芝罘大队接到122指挥中心警情报告：在芝罘区红旗西路与电厂东路交叉口处发生一起货车压到两辆轿车事故。15时46分，芝罘大队勤务民警到达事故现场并向芝罘大队及大队主要负责人报告事故情况，15时49分，芝罘大队主要负责人向烟台市公安局交通管理支队主要负责人报告事故情况。

（二）事故应急处置情况

接到警情后芝罘大队立即手台调度就近勤务民警赶赴现场先期处置，同时指令事故处理中队出警。15时46分，勤务民警到

[9] 山东金光旧机动车鉴定评估有限公司JIN鉴字【2026】第JG0121号机动车鉴定评估意见书。

达事故现场后立即组织抢救伤者并向芝罘大队反馈现场情况。芝罘大队主要负责人接到现场反馈后，立即前往现场，在赶赴现场路上联系事故处理中队立即进行增援，联系辖区派出所及街道办事处等单位协同对现场进行管制。16 时 02 分，事故处理中队民警到达事故现场，进行现场勘察。16 时 06 分，芝罘大队主要负责人到达现场进行调度指挥。16 时 08 分，道路清障及救援吊车到达事故现场进行现场清理。16 时 33 分，烟台市公安局交通管理支队主要负责人及相关负责人先后赶赴现场指挥现场处置和救援工作。

事故发生后，烟台市公安局交通管理支队立即启动重大事故应急处置预案，芝罘大队、烟台市公安局芝罘分局、120 救援、消防救援、街道办事处先后赶赴现场进行处置。17 时 50 分许，现场伤亡人员搜救工作基本结束。19 时 25 分许，事故现场清理完毕，恢复交通秩序。

（三）事故应急处置评估

此次事故发生后，交警、消防、医疗、属地街道等单位救援响应迅速、现场处置得当、救援开展有序，未发生次生衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

项 xx 驾驶超载的载货汽车、不按导向车道行驶、超速通行且操作不当是本次事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

经过公安部门现场勘查、调查询问，气象资料和现场视频分析，排除了刑事案件、自杀、疾病、大风、地震等其他可能因素。

（三）间接原因分析

1.续源公司未配备专职安全生产管理人员[10]，未按规定对公司驾驶人员进行安全生产教育和培训[11]。

2.续源公司主要负责人未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未将公司临时替班驾驶人员纳入公司统一安全管理；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，致使公司安全隐患突出并长期存在[12]。

3.烟台市福山区交通运输局监管不到位。安全发展理念树得不牢，未有效统筹发展和安全，对涉事企业的情况掌握不准确，安全生产工作监管指导督促不力，对涉事企业存在的相关问题失察失管。

4.续源公司鲁FCD607号重型自卸货车，存在“非法改装”情形加大了行车安全隐患[13]。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[13]《中华人民共和国道路运输条例》第三十条：客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。

1.项xx，男，群众，续源公司鲁FCD607号重型自卸货车事故发生时的驾驶人，涉嫌交通肇事罪，已于2025年11月20日被依法逮捕[14]，建议依法追究刑事责任。

2.李xx，男，中共党员，续源公司法定代表人，涉嫌重大责任事故罪，已于2026年4月8日被依法批捕[15]，建议依法追究刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.李xx，男，中共党员，烟台市福山区交通运输局交通运输服务中心普通货物运输服务科科长。对续源公司存在的未配备专职安全生产管理人员、未按规定对从业人员进行安全教育培训等情况失察失管；接到公安交管部门推送的续源公司交通违法信息抄告后，未采取有效措施督促续源公司进行整改，对事故发生负有直接监管责任，建议给予政务警告。

2.曾xx，男，中共党员，烟台市福山区交通运输局党组成员、交通运输服务中心主任。分管普通货物运输服务科，未认真落实行业安全生产主管部门职责，督导普通货物运输服务科加强安全生产管理不到位，未认真指导督促续源公司排查治理安全生产隐患，对事故发生负有领导责任，建议给予通报批评。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

续源公司安全生产主体责任落实不到位，违反《中华人民共

[14] 烟台市公安局交通管理局逮捕证　（交）捕字【2025】4号。
[15] 烟芝检批捕【2026】87号。

和国安全生产法》第四条第一款[16]之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[17]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[18]之规定，建议由芝罘区应急管理局对其作出行政处罚。

（四）其他处理建议

芝罘大队，对重型货车运输风险管控仅作常规巡逻，未组织实施差异化勤务；对续源公司长期超载问题仅予常规处罚，未采取系统治理措施消除隐患。建议责成芝罘大队开展自查自纠，科学分析道路交通违法行为，结合营运核准线路动态完善重型货车风险管控机制，落实情况向烟台市公安局交通管理支队作出说明。

（五）问责单位建议

建议责成烟台市福山区交通运输局向福山区委区政府作出深刻书面检查，相关情况同时抄报烟台市福山区纪委监委、福山区人民政府安委会办公室。

五、事故主要教训及整改防范措施

一是续源公司要深刻吸取本次事故教训，举一反三，对道路运输业务开展全面安全风险辨识与研判，强化从业人员安全教育

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

培训，提高安全意识，综合利用安全检查、动态监控抽查等手段，倒逼从业人员严格遵守法律法规，坚决杜绝超载等违法违规驾驶行为。

二是相关行业企业要以本次事故为镜鉴，严格落实企业的安全生产主体责任，建立健全公司规章制度，按要求配齐配强安全管理人员，加强安全风险分级管控，深入开展安全检查和隐患排查治理，坚决遏制各类事故发生。

三是行业主管部门及相关监管部门要全面落实道路运输安全生产监督管理职责。交通运输部门要加强行业安全风险防范化解和隐患排查治理，督促企业落实安全生产主体责任，依法严厉打击企业长期存的违法违规行为；公安交管部门要动态研判道路运输特点，对出现的新情况、新问题及时作出差异化的勤务安排。

四是属地政府要全面落实“党政同责、一岗双责”安全生产监管要求，牢固树立安全发展理念，始终把安全生产工作摆在重要位置。层层传导安全压力，细化工作举措，从严从实抓好安全生产各项工作，切实筑牢辖区安全生产防线，保障人民群众生命财产安全与社会大局稳定。