索 引 号： 744864047/202311-00045
信息分类： 事故通报
内容分类： 公安、安全、司法
发布日期： 2023-11-01 08:52
发布机构： 市应急管理局（市煤矿安全监督管理局）
成文日期：
生效时间：
有 效 性：
名　　称： 【事故调查报告】田家庵淮南现代产业园淮南鑫东新型环保材料有限公司“6·6”一般高处坠落事故调查报告
点 击 量：
文　　号：
关 键 词：

【事故调查报告】田家庵淮南现代产业园淮南鑫东新型环保材料有限公司“6·6”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2023-11-01 08:52 信息来源：田家庵区应急管理局 文字大小：[大 中 小] 背景色：

2023年6月6日上午8时13分许，位于淮南现代产业园内淮南鑫东新型环保材料有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约182万元。

依据有关法律法规，经田家庵区人民政府批准，成立了由区应急管理局局长尹绪友任组长，区应急管理局副局长张楠、田家庵公安分局曹庵派出所所长周伟任副组长，区纪委监委、区工会、区人社局、区经信局、区应急管理局、曹庵镇人民政府等有关单位为成员的田家庵淮南现代产业园淮南鑫东新型环保材料有限公司“6·6”一般高处坠落事故调查组（简称事故调查组），组织开展事故调查工作。事故调查组聘请了相关安全生产专家组成专家组对事故现场进行了勘查，并对事故发生的原因进行了技术分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，经现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质

和责任，提出了事故防范和整改措施。

调查认定，田家庵淮南现代产业园淮南鑫东新型环保材料有限公司“6·6”一般高处坠落事故是一起企业主体责任不落实、从业人员严重违章操作而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

淮南鑫东新型环保材料有限公司（以下简称鑫东公司），事故发生单位，成立于2018年11月，位于安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南现代产业园区（详见图1）。法定代表人为王东，经营范围新型环保材料生产及销售，节能环保产品、建材加工及销售，施工劳务（不含劳务派遣）。



图1 事故发生地点

（二）事故发生单位安全管理情况

1.生产工艺流程：铲车将原料装入进料口，通过皮带传输至振动筛处，筛分后的原料再运输至洗砂机去除泥浆杂物，洗筛后的成品再通过皮带机头的卸溜管传输至提升机料斗内，料斗通过提升机运至卸溜管进入成品罐内（详见图2）。

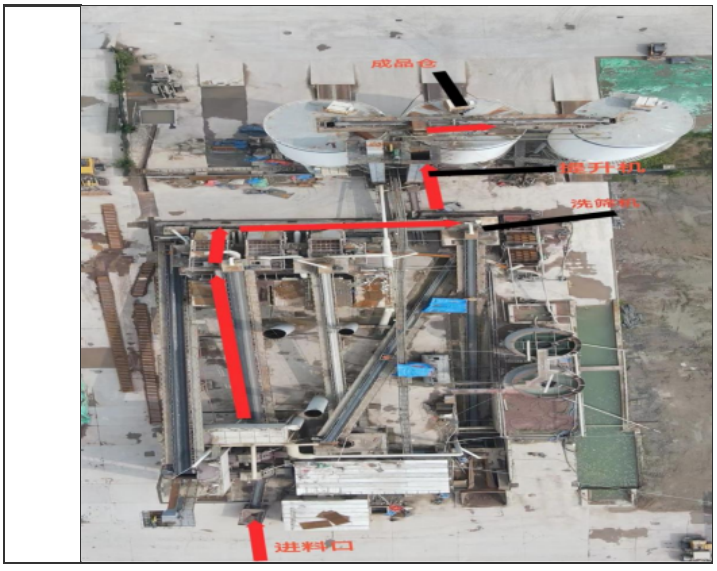


图2

2.事故发生单位安全管理情况:

（1）企业未建立本单位全员安全生产责任制，未制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

（2）企业未制定年度安全生产教育培训计划并组织实施，未落实岗前安全生产教育培训，员工未了解岗位风险及操作规程等相关安全知识就上岗作业。

（3）未制定提升机检维修方案，从事高处检维修作业未落实相关安全防护措施并安排专人进行监护，从事检维修人员未取得焊接与热切割特种作业操作证。

（三）事故发生经过



6月5日晚10时许开始调试生产，约1小时后，提升机现场人员侯志海发现提升机出现异响无法转动，用对讲机向周丛斌报告，周丛斌随即在操作室内关闭提升机电源。当晚周丛斌登上平台检查发现减速机底壳有破损（详见图3），

图3

提升机上部齿轮轴（天轮轴）东侧轴承上配置的止退器与在轴承提升机支座上配置的止退销发生位移且位移距离较大、仅局部连接。




6月6日早7时许，周丛斌在晨会上安排刘建新和杨修江（死者）对提升机西侧的止退器进行维修，对减速机进行更换。7点20分许，刘建新和杨修江携带六棱金属撬棍（以下简称撬棍，详见图4）

图4

登上作业平台（使用测距仪实测作业平台高度为34.1m）开始维修工作。由于提升机料斗未清空，属带负荷维修作业。作业过程中，刘建新在作业平台西侧维修提升机的止退器，杨修江在作业平台东侧用撬棍撬动传动链条，随后减速机从平台迸出，撞击杨修江和东侧防护栏后，使杨修江和部分护栏从作业平台上坠落至水泥地面。

上午8时15分许，杨修江从平台坠落至水泥地面后，2分钟内周丛斌赶到现场并安排孙云拨打120急救电话，120到达后检查发现杨修江已无生命体征。

（五）事故现场情况

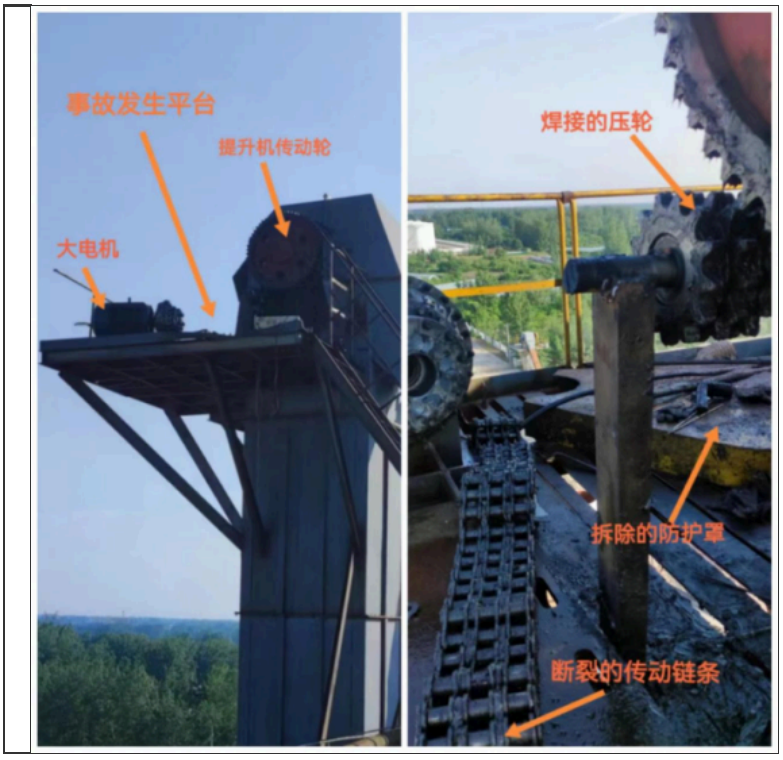

6月6日下午，专家组一行登上事故平台，对原始现场进行拍照取证。对平台勘查发现了断裂的大功率电机、传动链条、自制链条压轮、提升机的传动轮和事故发生前拆卸的传动链条防护罩等（详见图5）。

图5

对平台下方地面勘查发现了坠落的减速机、部分防护栏和通过目击者指认的杨修江坠亡地点等（详见图6）。



图6

6月20日上午专家组一行再次对事故平台勘查时，发现企业在未经事故调查组同意的情况下，私自拆除事故平台，因此只能对拆除后的事故平台进行拍照取证并对西侧相邻生产线提升机平台航拍取证。专家组成员登上南侧另一条相同工艺的生产线平台了解生产工艺流程及提升机工作原理（西侧相邻生产线平台无登高条件）。对拆除后的事故平台勘查后发现磨损严重的提升机止退销、提升机内共有140个料斗（详见图7）。



图7

西侧相邻生产线提升机平台紧邻事故提升机平台，工作原理及设备位置于事故平台完全相同（详见图8）。



图8

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8时35分，鑫东公司主要负责人王东向淮南现代产业园主要负责人电话报告事故，接企业报告后淮南现代产业园主要负责人同其他负责同志赶赴事故现场；8时37分，园区主要负责人向区应急管理局负责人电话报告事故；9时20分许，区应急管理局主要负责人及分管负责人赶赴现场；10时23分，田家庵区应急管理局向淮南市应急管理局书面报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故企业：8时15分，周丛斌赶至坠落事故现场。8时17分，周丛斌安排孙云拨立即打120急救电话。8时18分，周丛斌向企业主要负责人王东汇报事故现场情况。8时23分，王东赶赴现场。

公安部门：9时35分，曹庵派出所民警接到指令，赶赴鑫东公司现场。9时40分赶到现场后立即参与秩序维护并配合救援，封控事故现场。9时43分,接曹庵派出所通报后，根据田家庵公安分局安排，刑侦队痕检、影像等刑事技术人员于赶到现场协助曹庵派出所开展现场勘验等工作。

其他单位：淮南现代产业园、区应急管理局接报后，分别赶赴现场开展救援处置、勘查现场、固定证据及善后处置等工作。

（三）医疗救治和善后情况

8时35分，120到达现场后检查发现杨修江已无生命体征。9时50分，死者遗体送至殡仪馆。

事故发生后，根据区政府指派，由淮南现代产业园牵头成立善后处置工作小组，区应急管理局、曹庵镇人民政府、安成镇人民政府配合，负责死者家属安抚及死者善后事宜。2023年6月6日上午11时至6月6日晚上10时，善后处置工作全部结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，地方政府能够及时调度医疗、公安、应急等救援力量开展应急处置工作，各部门之间信息沟通、共享较为畅通，较好的做到事故信息通报、事故现场及周边社会秩序的管理，妥善处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好的履行了各部门职责。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

综合调查询问、现场勘验以及实验验证，认定事故直接原因为杨修江在带负荷维修作业情况下，欲使用撬棍撬动传动链条使其与减速机脱离方便维修，撬动过程打破减速机静止状态，在提升机斗内物料的重力作用下，致使减速机瞬间止退功能失效，提升机传动轮倒转，产生强大扭力，使减速机从平台底座迸出，撞击杨修江使其坠落至地面，造成人员伤亡和财产损失。

直接原因分析：杨修江在业平台东侧用撬棍撬动传动链条时，提升机上部齿轮轴东侧轴承上配置的止退器与之匹配的止退销接触面进一步减小，提升机内载有物料的料斗迅速下落，提升机的传动轮倒转，而减速机的止逆器使减速机的传动轮保持静止，产生强大的扭力，使减速机底座固定螺栓和传动链条被拉断，迸出的减速机撞击杨修江和东侧防护栏后，致使杨修江和部分护栏从作业平台上坠落至水泥地面。

（二）事故的间接原因

1.鑫东公司未建立本单位全员安全生产责任制，未制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

2.鑫东公司未组织开展安全生产教育培训，员工不懂安全操作技术相关知识就上岗作业；

3.带负荷维修作业前未根据实际情况制定该提升机检维修方案；

4.杨修江未佩戴劳动防护用品（安全帽、安全带）。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关企业

鑫东公司：未落实安全设施“三同时”即投入生产；未建立健全本单位全员安全生产责任制[]；未制定本单位安全生产规章制度和操作规程[]；未制定年度安全生产教育培训计划并组织实施，未落实岗前安全生产教育培训，员工未了解岗位风险及操作规程等相关安全知识就上岗作业[]；带负荷维修作业前未根据实际情况制定该提升机检维修方案[]，从事高处检维修作业未落实相关安全防护措施并安排专人进行监护，从事检维修人员未取得焊接与热切割特种作业操作证[]。

（二）监管单位

淮南现代产业园管委会：未能认真履行对园区内企业的安全生产监督管理职责，园区安全生产监管力量配备不足，职责分工不明确、专业能力薄弱，对辖区企业日常安全监督管理不到位。

五、对有关单位及责任人的处理建议

（一）免予追究责任人员（1 人）

杨修江，鑫东公司现场检维修作业人员，事故当天未佩戴安全防护用品至高空作业平台开展检维修作业，在机器存在负载的情况下，盲目使用撬棍撬动链条，致使减速机迸出撞击本人，导致高坠事故。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员（2人）和责任单位（1家）的行政处罚建议

王东，淮南鑫东新型环保材料有限公司法定代表人，负责该公司全面工作，公司安全生产第一责任人。履行安全生产领导职责不力，对事故发生负有领导责任，并在事故发生后未经同意故意破坏事故现场。建议由田家庵区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[]及《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十三条第（一）项[]规定，对其进行行政处罚。

周丛斌，淮南鑫东新型环保材料有限公司厂长，履行安全生产领导职责不力，对现场检维修作业安全管控不到位，对事故发生负有领导责任。建议由田家庵区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]规定，对其进行行政处罚。

淮南鑫东新型环保材料有限公司，对事故发生负有责任，建议由田家庵区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]，对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

建议**淮南现代产业园管委会**及行政主要负责同志、分管负责同志深刻反思监管存在的问题，并向区委、区政府、区安委会作出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施建议

（一）强化安全生产底线意识。淮南现代产业园管委会领导班子要加强学习《习近平关于防范风险挑战、应对突发事件论述摘编》切实把思想和行动统一到习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示精神上来，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要以《地方党政领导干部安全生产责任制规定》为重点加强对新上任领导干部的专题培训，制定和落实领导干部安全生产职责和年度任务“两张清单”，切实做到知责明责尽责。

（二）切实落实园区监管职责。淮南现代产业园管委会要全面梳理当前安全监管工作存在的“真空”地带，采取针对性措施，加强园区安全监管工作。要在区应急管理局选派专职安监员的基础上，采取聘任“安全顾问”或技术检查员等方式，持续加强园区安全监管力量，强化园区安全基础设施投入。要加强园区安全监管人员安全培训工作，每年至少开展一次安全生产专业技能培训。要加强对园企业新改扩建项目安全设施“三同时”监管，坚决杜绝未完成安全设施“三同时”即投入生产的现象。要加强与上级负有安全生产监督管理职责部门的配合，严肃查处未办理特

殊作业审批、未制定施工方案、未配备安全防护措施、现场监管不到位、作业人员未经培训考核上岗等违法违规行为。要督促在园企业及时整改各类安全隐患，在年底前组织有关部门、专家，适时开展一次安全生产大检查，覆盖园区内所有生产经营单位、所有重点环节和区域，不留盲区、不留死角。

（三）严格落实企业主体责任。鑫东公司要立即组织开展生产安全事故隐患排查，系统识别安全风险、排查各类安全隐患，特别是针对特种作业、检维修作业等进行全面清查，对发现的隐患和问题要登记造册，明确整改的措施及期限，落实具体责任人，确保隐患整改落实到位。要完善安全设施“三同时”，未完成验收前不得投入生产。要制定完善单位全员安全生产责任制，编制安全生产管理制度和操作规程。要按规定开展安全生产教育培训对作业人员要加强岗前培训，加强案例示警和典型事故案例分析，提升作业人员的风险意识。加强应急救援演练，提高应急救援处置能力。

打印本页

主办：淮南市应急管理局　皖ICP备19011720号-1　联系方式：0554-6645964　网站标识码：3404000028　站点地图

皖公网安备 34040302000275号

地址：淮南市高新技术开发区（山南新区）民裕东街89号民安大厦（5楼—6楼）

政府网站找错

党政机关

适老化无障碍服务