娄底市龙胜建筑劳务有限公司“7·6”一般机械致害事故调查报告

发布时间：2026-09-30 09:39 浏览量：149 【字体： 大 中 小】

2026年7月6日14时27分许，娄底市龙胜建筑劳务有限公司维保人员在湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂高炉原料车间S108皮带输送机区域开展设备巡检复查作业过程中，发生一起一般机械致害生产安全事故，事故造成1人死亡，直接经济损失**万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等相关规定，经娄底市人民政府批准，成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、娄星区人民政府等有关部门和单位派员参与，并聘请技术专家组参加的娄底市人民政府事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故开展调查工作，同时邀请市纪委监委介入事故调查审查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，按照“四不放过”要求，通过现场勘察、调查取证、技术鉴定、询问相关人员并开展综合分析，查明了事

故经过、事故原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和人员的处理建议，以及事故防范措施和整改建议。

经调查认定，该起事故是一起因作业人员违章作业、作业单位现场安全管理混乱、总承包单位安全监管缺位、业主单位设备本质安全水平不足导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 娄底市龙胜建筑劳务有限公司

娄底市龙胜建筑劳务有限公司（以下简称龙胜建筑劳务公司）【娄底市龙胜建筑劳务有限公司是一家从事建筑施工和建筑劳务承包和的民营企业，成立于2010年5月7日，办公地址位于湖南省娄底市经济开发区青山街二弄珀金玫瑰园，法定代表人姚胜和，注册资本500万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91431300****20X，组织机构代码：55**32-0，注册地址：娄底市经济开发区青山街二弄珀金玫瑰园*栋*号，经营范围：①许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）②一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；机械电气设备销售；通讯设备修理；机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；市政设施管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；电子专用设备销售；电工器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有由娄底市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：C50***02，资质等级：混凝土作业分包资质、木工作业分包壹级、钢筋作业分包壹级、模板作业分包壹级。公司持有由娄底市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D3**07，资质类别及等级：施工劳务不分等级。有效期至2029年*月*日。公司持有由

湖南省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（湘）JZ安许证字〔2020〕0**62，有效期至2027年*月*日，许可范围：建筑施工。】成立于2010年5月7日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码914313***X，法定代表人姚*和，注册资本**万元，注册及办公地址为娄底市经济开发区**街**栋**号。经营范围包括许可项目：建筑劳务分包、工程施工、道路货物运输；一般项目：机械维保、设备安装检修、劳务服务、五金建材销售、机械设备租赁与维修等。

该公司现有从业人员**人，姚*和任总经理，周*南任副总经理，胡*华任安全部主管，周*辉任专职现场安全员。

2026年1月15日，该公司以分包方式承接湖南涟钢建设有限公司发包的湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂三烧、原一、高炉原料区域、质量部六台取样机设备维保项目（以下简称涟钢炼铁厂设备维保项目），签订编号为LB-AZ-20**8-004的工程项目承包合同，负责该区域内设备日常巡检、故障抢修、定修维保、隐患处置等作业（详见图1：涟钢炼铁厂厂区卫星总图，标注了事故地点6号高炉料槽槽上S108皮带所在厂区位置）。

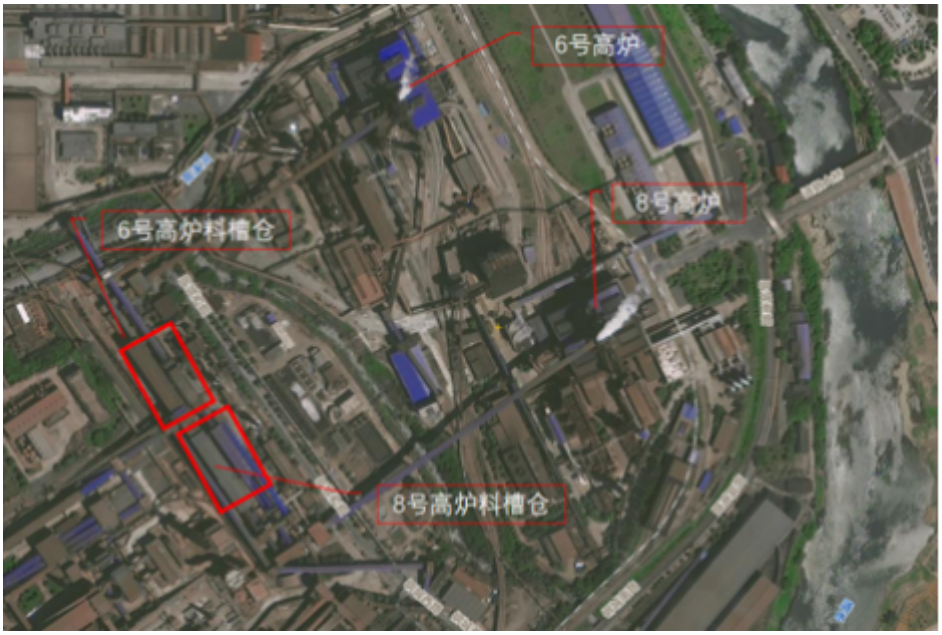


图1 涟钢炼铁厂厂区卫星总图，标注事故地点为6号高炉料槽槽上S108皮带所在厂区位置

2026年1月20日，该公司任命康*贤为该项目负责人，宋*为高炉原料车间作业长，周*辉为项目专职安全员，前述人员专职负责项目现场维保作业的组织与安全管控。

2. 湖南涟钢建设有限公司

湖南涟钢建设有限公司（以下简称涟钢建设公司）【湖南涟钢建设有限公司是一家从事建设工程施工、建设工程设计等业务的国有企业，为涟源钢铁集团有限公司二级单位，共有员工**人，设置有综合部、安保部、工程技术质量与产品管理部、设备采购管理部、市场开发与预结算管理部、财务部、设材部、市场部、建筑分公司、安装分公司、华菱智能钢构有限公司、炉窑分公司、铆焊（防腐）分公司、混凝土（建筑新材料与工程服务）分公司等部门。2023年12月29日，该公司取得了《建筑业企业资质证书》，证书编号：D1**856，有效期至2028年*月*日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；冶金工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。2024年6月3日，该公司取得了《建筑业企业资质证书》，证书编号：D34***02，有效期至2029年*月*日，资质类别及等级：施工劳务不分等级；预拌混凝土专业承包不分等级。】为华菱涟钢集团下属国有控股施工企业，是涟源钢铁集团有限公司二级单位。该公司于2023年12月取得建筑业企业资质证书，具备建筑工程、冶金工程施工总承包壹级、钢结构专业承包壹级资质；2024年6月取得施工劳务不分等级、预拌混凝土专业承包资质，同时持有合法有效的建筑施工安全生产许可证，符合开展冶金厂区维保总包业务的法定条件。该公司作为涟钢炼铁厂设备维保项目的总承包单位，依法承担分包单位准入审核、统一安全管理、现场监督检查、高危作业审批、隐患整改督导等全流程总承包安全管理职责。

该公司现有员工**人，内设综合部、安保部、工程技术质量部、设备采购部等职能部门，以及安装分公司等各专业分公司，其中安装分公司为本次维保项目的执行主体。该分公司在册职工**人，主营机电设备安装、厂区设备大中小修以及技术改造维保业务。

曾*清系涟钢建设公司法人代表、经理、党委副书记，主持行政全面工作；王*平任副经理，负责生产、技术、安全、设备管理等工作；颜*任涟钢建设公司安保部部长。

何*波任涟钢建设公司安装分公司经理，作为总承包项目主要负责人，全面负责分公司行政工作；聂*任副经理，负责维保、检修生产管理工作；李*波任副经理，分管分公司技术、设备及安全管理工作。

2026年1月6日，涟钢建设公司印发人员任命文件，委派夏*平为项目总负责人，黄*为现场专职安全员，刘*强、邱*红为机械技术员，肖*俊为电气技术员，肖*华为质量员，上述人员均驻场开展分包队伍安全监管、技术指导及质量验收工作。

3.湖南华菱涟源钢铁有限公司炼铁厂

湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称涟钢）【涟钢是湖南华菱钢铁股份有限公司的全资子公司，是一家从事钢材、钢坯、生铁及其他黑色金属产品生产经营的企业。公司位于湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道办事处，法定代表人李国仓，注册资本**万元人民币，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码9143**88L，公司下设湖南华菱涟钢薄板有限公司、能源中心等多家公司及210转炉厂、炼铁厂、热轧板厂等多个生产单元。】炼铁厂系涟钢下属二级国有生产单元，主要承担高炉冶炼、原燃料仓储转运、皮带输送系统运行、槽区设备运维及厂区安全管理工作。本次事故涉事的高炉原料车间皮带系统为全自动连续化无人值守运行设备，具备料满自动移位、远程启停功能，属于高风险机械作业区域。该厂对厂区设备本质安全改造、隐患闭环治理、外协维保队伍监管、全自动高危设备风险管控承担管理责任。

向*国任该厂厂长，全面主持该厂行政工作；钟*建任副厂长，负责高炉原料车间设备维护管理、维修外委项目以及设备系统人员安全管理工作；梁*进任该厂高炉原料车间党支部书记，主管高炉原料车间烧结区域（含S108）的安全管理工作；周*祖任高炉原料车间副主任，负责设备年检、定修、日常维保以及外委技改项目的安全、质量等管理工作；代*鑫任高炉原料车间主任，是车间安全生产第一责任人，对车间安全生产工作负全面责任；彭*为高炉原料车间安全巡检工，系车间专职安全员。

4. 涉事设备及本次作业基础背景

本次事故涉事设备为涟钢炼铁厂高炉原料车间S108皮带输送机及配套自动卸料小车系统，属于高炉原料输送的核心连续运转设备，自动化程度高，全程自动无人运行。

2026年7月5日凌晨，龙胜建筑劳务公司维保人员巡检发现该设备卸料漏斗漏料，作业人员按流程完成停机、断电、挂牌、闭锁手续后，实施了焊补堵漏整改，并规范填写了交接班

记录。

2026年7月6日白班，维保班组开展高炉原料车间全线设备例行巡检，同时对前一日的漏斗焊补整改质量进行复查，本次作业岗位为维保钳工岗，作业全过程存在机械绞碾伤害、设备自动启动伤人、旋转部件卷入、高位失衡坠落等重大安全风险。

（二）事故发生经过

2026年7月6日13时30分，龙胜建筑劳务公司维保班组启动当日白班全线设备例行巡检作业。

14时20分，高炉原料车间作业长宋*考虑到当日车间未下达维修计划，维保值班人员有空余作业时间，遂电话联系钳工班班长邱*红，要求其安排人员前往S108皮带输送机卸料车漏斗开展检查，确认7月5日晚班该漏斗穿孔孔洞的焊补质量，核查是否仍存在漏料问题，若仍存在漏料则在漏斗外侧加装封闭集料盒。邱*红随即安排维保钳工班副班长张*朗与钳工柳*共同前往开展检查。14时20分18秒，张*朗和柳*动身前往S108皮带输送机卸料车漏斗作业点位。两人穿过Q111机尾，从S108皮带输送机机头处进入S108与S108防尘盖仓皮带之间的行走走廊。柳帆在机头处开展巡检，张*朗继续前行前往S108皮带输送机卸料车漏斗作业区域，事发时卸料车正停放在3号卸料仓口开展卸料作业。

张*朗在对7月5日完成焊补的设备漏斗位置开展检查作业时，未采取停机、断电、挂牌、闭锁等安全管控措施，站立于卸料车防尘盖仓皮带上，近距离贴近处于裸露旋转状态的改向辊筒开展设备检查。

14时27分许，原料仓满仓触发设备全自动运行程序，卸料小车自动移位，皮带输送机同步启动运转。张*朗因设备突发启动导致身体失衡，摔倒在盖仓防尘皮带上，躯体被卷入旋转辊筒咬合部位。

至此，事故发生。

（三）事发现场情况

事故发生后，现场S108皮带输送机卸料车停留在料仓槽口卸料位置，盖仓防尘皮带改向辊处于静止状态，设备改向辊筒为裸露无防护状态。伤者张*朗倒在设备辊筒咬合区域。本次作业区域内安装有S108和S109皮带输送机卸料车及盖仓防尘皮带，设备中间间距仅600mm，作业空间狭窄且未设置安全防护设施，设备未配备联锁停机、预警装置，现场无专职安全监护人员，作业区域也未设置临时隔离警示设施。详见图2 S108防尘盖仓皮带现场实景（事故发生作业区域实拍）。

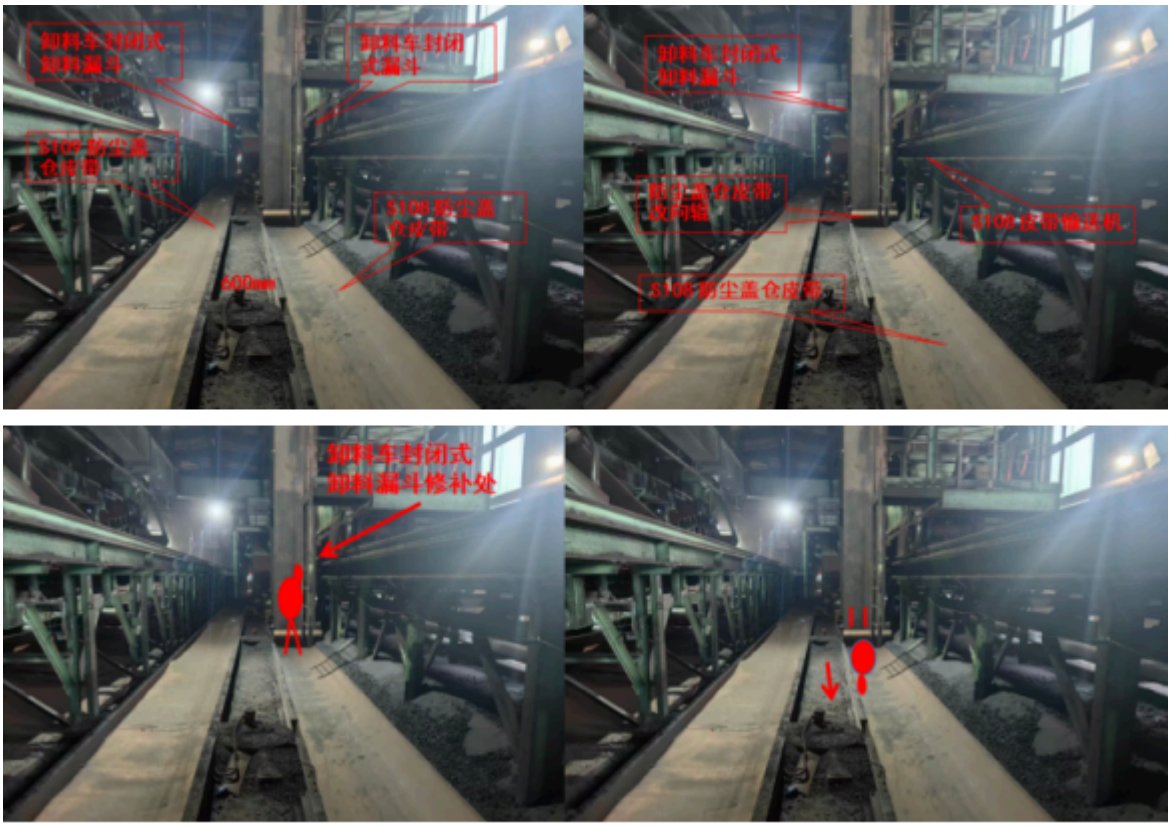


图2 S108防尘盖仓皮带现场实景（事故发生作业区域实拍）

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者为张*朗，男，殁年**岁，身份证号432503***59，湖南省娄底市娄星区人，系娄底市龙胜建筑劳务有限公司涟钢炼铁厂维保项目部日常维保人员、维保钳工班副班长，为本次涉事作业的直接操作人员。

2. 直接经济损失

按照《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）计算，结合人身伤亡支出费用、财产损失价值、企业事故应急救援费用、现场及影响区域清理费用和善后事务性费用等项目，本次事故直接经济损失核定为**万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生时，同组作业人员柳帆发现险情后，第一时间紧急停机断电、呼救示警，厂区现场操作人员迅速切断设备总电源，同步上报主控室及各级现场管理人员。

各单位管理人员接到报告后，第一时间赶赴事故现场，迅速开展现场警戒、伤员施救、现场保护工作，及时封锁事故作业区域，防范二次事故发生，并立即拨打120急救电话请求专业救援。

（二）医疗救治情况

2026年7月6日15时04分，120急救医护人员抵达事故现场，对伤者张*朗开展全力抢救。当日15时40分，张*朗经医护人员全力抢救无效，由医院正式宣告死亡。

（三）事故信息接报及响应情况

7月6日14时35分许，事故发生后，现场人员柳帆立即向班长邱*红报告事故情况，邱*红接到报告后立即逐级上报各涉事单位负责人。15时30分，龙胜建筑劳务公司总经理接到事故报告后，立即向娄底市娄星区应急管理局报告。各单位严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，规范、及时、如实将事故信息上报至相关监管部门，上报流程规范、信息真实完整，不存在迟报、漏报、谎报、瞒报行为。

（四）善后处理情况

事故发生后，龙胜建筑劳务公司积极对接死者家属，全力推进善后处置工作，依法依规开展伤亡赔偿、家属安抚等工作，本次事故未引发负面舆情及不稳定事件，善后工作整体平稳有序。

（五）事故应急处置评估

经调查评估认定，本次事故的现场应急处置流程规范、响应及时，伤员施救、现场保护、信息上报、善后处置工作均有序开展，应急处置整体到位，不存在处置不当、迟报、瞒报问题。


三、事故原因

（一）直接原因

1. 作业人员违规作业。现场作业人员张月朗安全意识淡薄、岗位风险辨识能力不足，严重违反公司设备维保相关规定【《娄底市龙胜建筑劳务有限公司设备维保工作流程》三、停机断电闭锁：1.按照挂摘牌制度，实行三方现场挂牌制度。】【《娄底市龙胜建筑劳务有限公司维保项目安全技术方案及措施》三、通用技术总体方案（三）设备停机挂牌安全制度：1.所有设备维保作业前，必须执行停机、断电、验电、挂牌、上锁五步安全流程，严格落实LOTO上锁挂牌制度。六、分项检维修安全技术措施(七)卸料小车检维修专项安全技术措施：1、小车锁定断电硬性要求:卸料小车检修前，必须整套系统停机、总断电、验电挂牌上锁，同时切断小车行走控制电源、驱动电源，将小车停靠在指定检修安全位置，采用机械挡块+轨道锁紧装置双重固定，彻底杜绝小车溜车、滑行、窜动风险，未锁紧固定严禁上车、车下作业。2、行走区间封闭隔离:小车全程行走轨道区域设置全封闭警戒隔离，严禁任何人员在小车轨道区间、车体下方、行走路径内停留、作业、穿行，杜绝挤压、撞击、碾轧伤害。】。事发时，涉事设备处于带电待机、全自动启停待命的高危状态，张*朗未执行停机、断电、挂牌、闭锁等核心安全措施，违规闯入动态高危作业区域，近距离贴近裸露旋转设备开展作业，导致设备自动启动后无法紧急避险，这是本次事故发生的直接人为原因。

2. 作业现场安全防护缺失。涉事S108皮带输送机卸料车运行区域的旋转部件（盖仓防尘皮带改向辊）未安装防护罩【GB 5083-2023《生产设备安全卫生设计总则》6.1.5： 以作业人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在 2m 之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，均应设置安全卫生防护装置（防护罩、防护栏杆、隔离网）。】【GB 12801-2025《生产过程安全基本要求》6.5防

机械伤害，6.5.1：生产设备可造成人身伤害的转动、传动（如传送带、齿轮机、联轴器、飞轮）等部位应配置防护罩、防护网、防护栏杆等安全防护装置，生产设备应设置紧急停车开关。】，也未设置物理隔离设施；全自动运行设备未配备人员闯入预警及联锁停机装置；巡检作业通廊狭窄，宽度仅600mm，详见图3：高炉原料车间S108、S109、Q111皮带输送机平面布置施工图，标注事故S108卸料车防尘盖仓皮带尺寸布局。设备本质安全防护缺失、固有风险突出，是本次事故发生的直接物态原因。

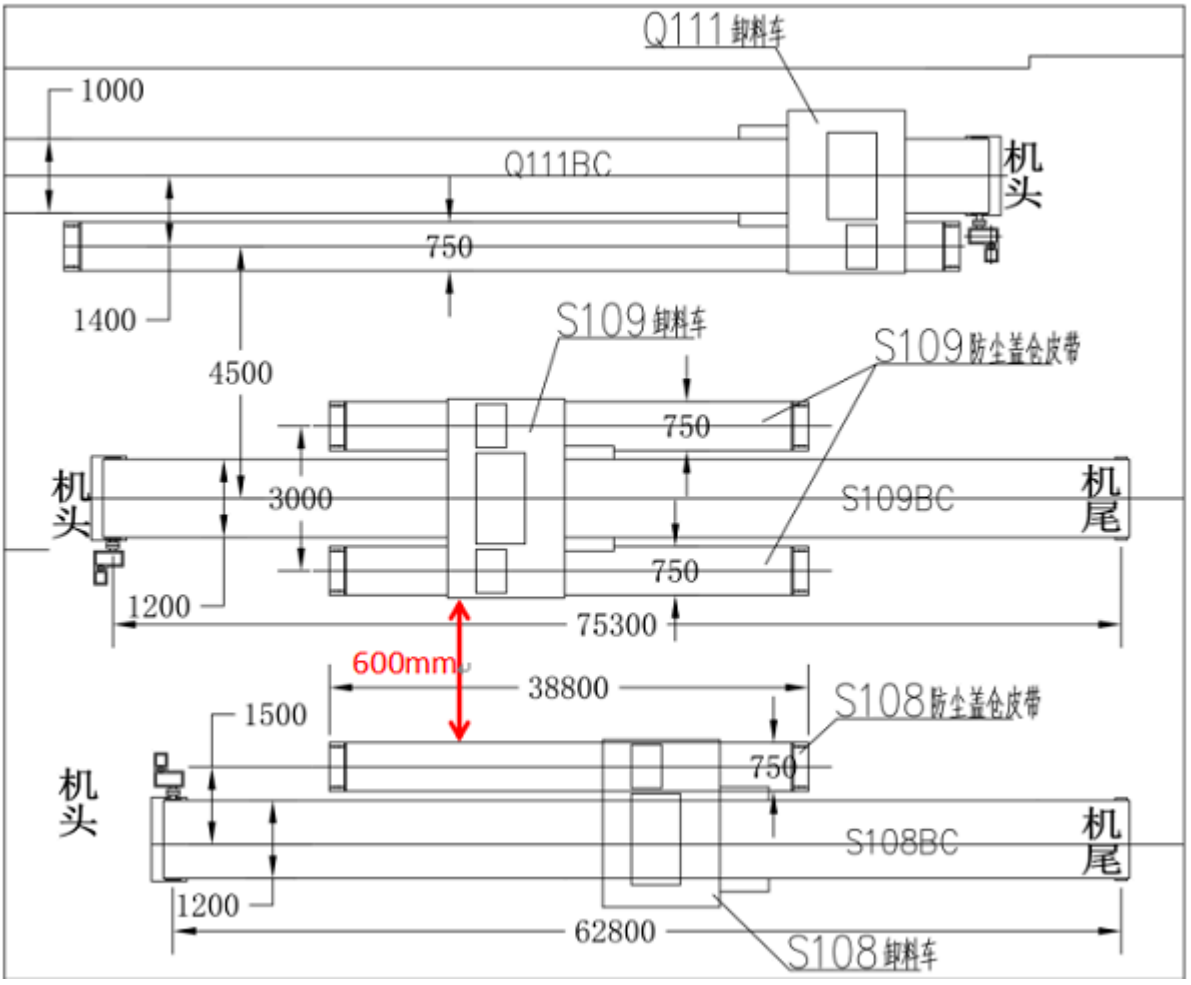

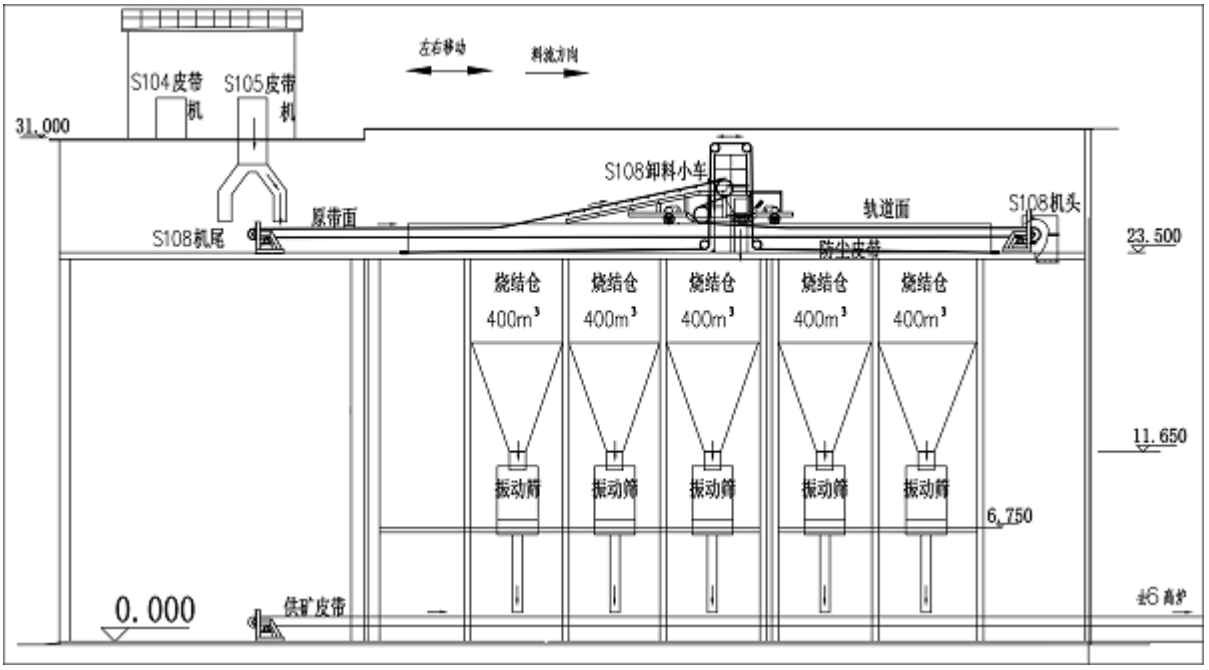


图3：高炉原料车间S108、S109、Q111皮带输送机平面布置施工图，标注事故S108卸料车防尘盖仓皮带尺寸布局

（二）间接原因

1. 龙胜建筑劳务公司安全管理严重缺位。企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度、岗位专项操作规程不健全，未针对全自动皮带高危作业制定专项作业规范；安全教育培训、班前安全交底流于形式，未开展针对性的高危风险警示教育，导致作业人员风险认知不足；现场安全管控松散，对不停电巡检、违章站位等习惯性违章失察失管，班组自保互保机制失效，安全风险隐患排查整改不彻底。

2. 涟钢建设公司总包监管履职不力。作为项目总承包单位，未对分包队伍落实同质化、全过程安全管理要求，对外协维保队伍的日常监督检查频次不足、管控力度不足；未针对全自动高危设备作业落实清单化、专项化管控措施，对分包队伍长期存在的习惯性违章行为失管失察，“以包代管、监管弱化”问题突出，三方协同安全管控机制运行不畅。

3. 涟钢炼铁厂安全管控存在短板。设备本质安全治理推进滞后，旋转部件防护、设备联锁保护改造等安全隐患长期未完成闭环整改；高危作业区域警示标识、隔离防护设施配置不

完善，风险告知不到位；对外协维保人员的动态监管、高危作业盯防管控不严，安全风险防控体系不健全。

4. 双重预防机制落实不到位。各涉事单位未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，针对厂区全自动连续运行高危设备、高频次巡检高危工序的专项管控措施缺失，风险管控与隐患治理工作流于形式。

四、有关单位（部门）存在的主要问题

（一）龙胜建筑劳务公司

经调查，龙胜建筑劳务公司作为现场维保作业的直接实施单位，安全生产主体责任落实严重缺位，全过程安全管理失效，是本次事故的直接责任主体。一是制度体系建设缺失，管控针对性不足。公司仅制定基础安全管理制度，未针对炼铁厂全自动皮带输送设备巡检、检修作业制定专项安全操作规程，也未健全高危机械作业风险分级管控、岗位违章考核追责机制；相关制度未结合冶金厂区连续运转高危设备的特性细化落地要求，高危作业管控体系存在明显漏洞。二是现场作业安全管控极度混乱。本次设备巡检及隐患整改作业未严格执行安全确认流程，未落实停机、断电、挂牌、闭锁等核心安全措施，放任从业人员近距离裸露接触旋转辊筒开展高危作业；作业班组自保互保机制失效，未安排专人现场监护，风险预判、现场盯防全部缺位；项目负责人、专职安全员履职不到位，未落实全程跟班巡查管控要求。三是安全教育交底流于形式，实际成效缺失。未针对皮带机绞碾伤害、设备自动误启动、高空坠落等高风险作业开展专项安全培训，从业人员三级安全教育、岗位风险告知、作业禁令交底内容不全；班前交底仅明确作业任务，未同步开展现场风险辨识和安全操作要点提示，作业人员安全意识淡薄、风险辨识能力不足。四是隐患自查自纠机制失效。班组日常巡检仅关注设备工艺故障，忽视设备本体安全防护缺失的重大隐患，对从业人员习惯性违章行为长期放任，未予制止考核，隐患自查、上报、整改闭环的管理流程未有效落地，现场违章作业隐患长期存在。

（二）涟钢建设公司

经调查，涟钢建设公司作为项目总承包单位，总包安全监管责任虚化，“以包代管、监管弱化”问题突出，对分包单位的全过程同质化管控严重缺位。一是分包准入及制度管控不严。虽已建立总包分包安全管理、隐患排查督导等制度，但未针对高危全自动设备维保作业建立专项审批机制，缺少巡检检修安全确认流程；在分包准入环节未严格核查龙胜建筑劳务公司安全制度、专项操作规程的建立情况，未常态化开展分包单位安全管理考核，源头管控存在短板。二是高危作业专项管控缺失。针对高炉原料车间全自动皮带连续运转的高危作业区域，未制定专项作业管控细则，未严格落实高危作业全程旁站监护、专项审批确认制度，对不停电巡检、无隔离近距离接触旋转设备等高危作业的风险管控失位。三是现场日常监管履职不力。驻场监管、技术人员日常巡查频次不足，对分包班组长期存在的习惯性违章行为失察失管，未常态化核查分包单位班前安全交底、现场管控措施的落实情况，未能及时发现并堵塞现场安全管理漏洞。四是培训管理及隐患闭环管控失效。未统一组织分包作业人员开展符合项目特点的针对性安全培训，现场技术与安全指导仅停留在基础层面，未同步开展风险辨识和违章纠偏；隐患排查督导流于形式，针对设备固有缺陷、现场违章作业等隐患，未建立台账跟踪、闭环销号与整改“回头看”机制，问题整改不彻底，反复性隐患突出；三方协同管控机制不畅，未有效联动业主、分包单位开展联合管控，现场监管存在盲区。

（三）涟钢炼铁厂

经调查，涟钢炼铁厂存在设备本质安全治理滞后、监管责任不落实、隐患治理不深入等问题，安全兜底管控存在系统性短板。一是设备本质安全存在先天性重大缺陷。涉事S108皮带输送机为24小时全自动无人值守连续运转设备，设备传动辊、改向辊等旋转部件未设置封闭式防护罩和硬质物理隔离，也未配备人员闯入声光预警、设备联锁停机保护装置；巡检平台狭窄，无标准化检修工位，作业空间不符合安全规范要求，机械绞碾、设备误启动致害风险突出。二是存量隐患长期未完成闭环整改。该厂长期未推进高危皮带设备本质安全升级改造，未将旋转部件裸露、无联锁防护、作业平台不达标等重大存量隐患纳入重大隐患台账，也未制定专项整改方案，高危区域未按要求设置隔离和警示设施，本质安全隐患长期悬而未决。三是外协管控责任落实不到位。虽然该厂已建立外协单位监督管理、隐患排查治理等制度，但针对全自动连续运转设备的专项风险管控制度、隐患闭环处置流程仍不完善；对外协

维保人员动态作业管控、高危区域盯防管控缺位，对外协单位习惯性违章作业制止考核、追责不到位，外协队伍常态化监管机制形同虚设。四是安全培训及警示教育落实不到位。仅常态化组织本厂职工开展安全培训，对外协人员的安全交底、风险告知流于形式，未针对皮带机绞碾、设备自动误启动等高风险场景开展专项警示教育，全员风险防控氛围不浓，整体安全防控体系薄弱。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

对1个责任单位给予行政处罚，对3名责任人员给予行政处罚，对10名国有企业管理人员给予处分或采取约谈教育措施，对5名责任人员按照企业内部规章制度进行处理，责令2个责任单位作出书面检查。

六、防范措施和整改建议

（一）压实龙胜建筑劳务公司主体责任，全面整治管理乱象

一是健全安全管理制度体系。全面修订完善公司安全生产管理制度与各岗位专项操作规程，重点制定全自动皮带输送机巡检、设备复查等高危作业的专项作业准则，严格落实“停机、断电、挂牌、闭锁、监护”高危作业五必须禁令，从制度层面堵塞安全漏洞。

二是强化安全教育培训实效。全覆盖开展机械绞碾、设备误启动、皮带高危作业等专项警示教育与全员技能考核，建立培训考核台账，考核不合格人员一律不得上岗，切实提升从业人员的安全风险辨识与应急避险能力。

三是压实四级岗位安全责任。严格落实企业负责人、项目负责人、安全员、作业人员四级安全责任制，建立违章零容忍查处机制，对各类习惯性违章行为从严查处、绝不姑息。

四是完善现场闭环管控机制。严格执行班前安全交底、班中全程巡查、班后复盘总结的闭环管理制度，细化高危作业交底内容，明确岗位风险和作业禁令，彻底整治现场习惯性违章乱象。

（二）强化涟钢建设公司总包管控责任，杜绝以包代管

一是规范分包队伍同质化管理。彻底整改以包代管、监管弱化问题，将所有外协分包队伍全面纳入本单位安全管理体系，实行统一培训、统一管控、统一检查、统一考核的全过程闭环监管。

二是建立高危作业专项管控机制。针对全自动运行设备、连续化生产高危区域，建立清单化专项监管制度，落实作业审批、专人盯防、全程监护、完工验收的全流程管控。

三是加密现场督查频次。常态化开展外协作业现场专项巡查，严厉查处不停电作业、违规站位、无防护作业等高危违章行为，做到发现一起、查处一起、整改一起，实现隐患闭环清零。

四是健全三方协同管控体系。联动业主、分包单位开展联合安全检查、风险研判、隐患治理，消除监管盲区。

（三）推动涟钢炼铁厂补齐本质安全短板，筑牢安全防线

一是全面升级设备本质安全水平。对全厂所有皮带输送机、旋转辊筒、卸料小车等旋转设备全覆盖加装防护罩、隔离围挡，并设置安全警示标识，彻底消除裸露转动设备的机械致害隐患。

二是完善设备安全防护系统。对所有全自动无人运行设备增设人员闯入声光预警与联锁停机保护装置，实现人员误入或设备异常时可自动停机预警。

三是优化作业环境。全面改造狭窄高危区域的巡检作业平台，按标准设置专用安全检修工位，彻底改善高危岗位的安全作业条件。

四是健全外协作业全流程监管机制。完善外协队伍准入、安全交底、作业审批、现场监护、离场核查全链条监管体系，从严压实外协作业动态安全监管责任。

（四）推动行业监管部门深化专项整治，压实全域安全责任

一是纵深开展专项整治，狠抓隐患闭环治理。坚持举一反三、以点带面，在辖区冶金、工贸行业全面开展机械设备机械致害隐患专项整治行动，重点排查整治设备防护缺失、全自

动设备无联锁保护、高危岗位习惯性违章、外包作业监管弱化等共性隐患。督促企业常态化开展隐患排查治理，做实隐患整改闭环，从源头化解机械伤害风险，坚决杜绝同类生产安全事故重复发生。

二是压紧压实企业安全生产主体责任。督促辖区企业全面落实安全生产主体责任，健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，完善高危作业管控制度，筑牢企业内部安全管理防线。

信息来源：娄底市龙胜建筑劳务有限公司“7·6”一般机械致害事故调查组

【 关闭窗口 】

扫码浏览

适老化
无障碍服务

0738-8279111
联系电话

友情链接 | 站点地图

主办单位：娄底市应急管理局 单位地址：娄底市娄星区早元街500号
办公电话：0738-8279111、8233768（传真） 应急值守：0738-8111766、8239100（传真）
培训、证件查询：0738-8239209 网站标识码：4313000031
备案号：湘ICP备05001055号-1 湘公网安备：43130202000053号