# 鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室（三期）工程“5·27”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室（三期）工程“5·27”一般高处坠落事故调查组

编制日期：2023年8月7日

# 目 录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）事故发生单位及相关单位概况.....- 2 -
1.业主单位.....- 2 -
2.施工单位.....- 2 -
3.监理单位.....- 3 -
（二）事故工程概况.....- 4 -
1.工程名称.....- 4 -
2.工程施工合同情况.....- 5 -
3.工程监理合同情况.....- 5 -
（三）事故发生单位及相关单位履职情况.....- 6 -
1.施工单位.....- 6 -
2.区住房和城乡建设局.....- 6 -
3.事故发生经过.....- 6 -
（四）事故现场情况.....- 7 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 8 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 8 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 8 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 9 -
（三）职能部门应急处置情况.....- 9 -
（四）事故善后处理情况.....- 9 -
（五）事故应急处置评估.....- 9 -
（六）事发当天气象情况.....- 10 -
三、事故原因分析.....- 10 -
（一）直接原因.....- 10 -
（二）间接原因.....- 10 -
四、有关责任人员和责任单位的处理意见及建议.....- 12 -
（一）事故责任单位.....- 12 -
（二）建议不追究责任的人员.....- 13 -
（三）其他单位.....- 13 -
五、事故防范措施和建议.....- 13 -

2023年5月27日上午7点30分许，鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室（三期）发生一起高处坠落事故，造成广东省肇庆市建筑工程总承包有限公司（以下简称肇庆总承包公司）一名外墙清洁工人唐某英死亡，直接经济损失约140万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经鼎湖区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区人社局、区总工会、区司法局和桂城街道办事处为成员单位组成的鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室（三期）工程“5·27”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请区纪委监委派员参与。根据调查需要，组织了安全工程、工程检测、工程设计等领域共计3名专家成立专家组提供技术支撑服务。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调查取证、技术鉴定、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，总结了经验教训，提出了事故防范和整改措施建议。

**经调查认定，鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室（三期）工程“5·27”一般高处坠落事故是一起因从业人员劳动防护措施不足、施工单位技术交底不清、隐患排查治理不力、现场安全管理缺失而造成的一般生产安全责任事故。**

## 一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

**1.业主单位**

肇庆鼎湖好世界房产有限公司(以下简称鼎湖好世界公司),统一社会信用代码:9**********M。类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人:谢某南。经营范围:房地产开发(凭资质证经营)、销售。销售:建筑材料。(依法须经批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。注册资本:人民币贰仟万元。成立日期:2010年08月06日。营业期限:长期。住所:肇庆市鼎湖新城*******。


**2.施工单位**

广东省肇庆市建筑工程总承包有限公司,统一社会信用代码:9**********B。类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)。法定代表人:伍某敏。经营范围:房屋建筑施工总承包贰级,市政公用工程施工总承包叁级;地基与基础工程专业承包叁级;建筑幕墙工程专业承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;城市房屋拆迁;旧城改造项目咨询;园林绿化工程施工。(以上项目不涉及外资准入特别管理措施)。(依法须经批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册资本:人民币贰仟万元。成立日期:1994年06月08日。经营期限:长期。住所:肇庆市端州区砚都大道*******。持有广东省住房和城乡建设厅2021年12月17日颁发的《建筑业企业资质证书》,证书编号:D244060046,法定代表人:伍某敏。注册地:肇庆市端州区砚都大道*******。有效时间:2023年12

月31日。资质等级：建筑工程总承包二级。持有广东省住房和城乡建设厅2020年09月02日颁发的《安全生产许可证》。编号：粤JZ安许可证字[2020]173622延，主要负责人：伍某敏。单位地址：肇庆市端州区砚都大道*******。经济类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）。许可范围：建筑施工。有效期：2020年09月02日至2023年09月02日。项目部负责人谢某坚，持《中华人民共和国二级建造师注册证书》证号粤2442020202213109、粤建安B（2022）0113199的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）》；专职安全员梁某忠、持粤建安C（2008）0017191、《广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书（C证）》。

**3.监理单位**


广东鼎建工程咨询监理有限公司（以下简称鼎建公司），统一社会信用代码：9**********Q。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：司徒某仪。经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；生态资源监测；环境保护监测；单建式人防工程监理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；公路工程监理；文物保护工程监理；测绘服务；工程造价专业咨询服务（依法须经批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册资本：人民币壹仟万元。成立日期：1997年11月24日。经

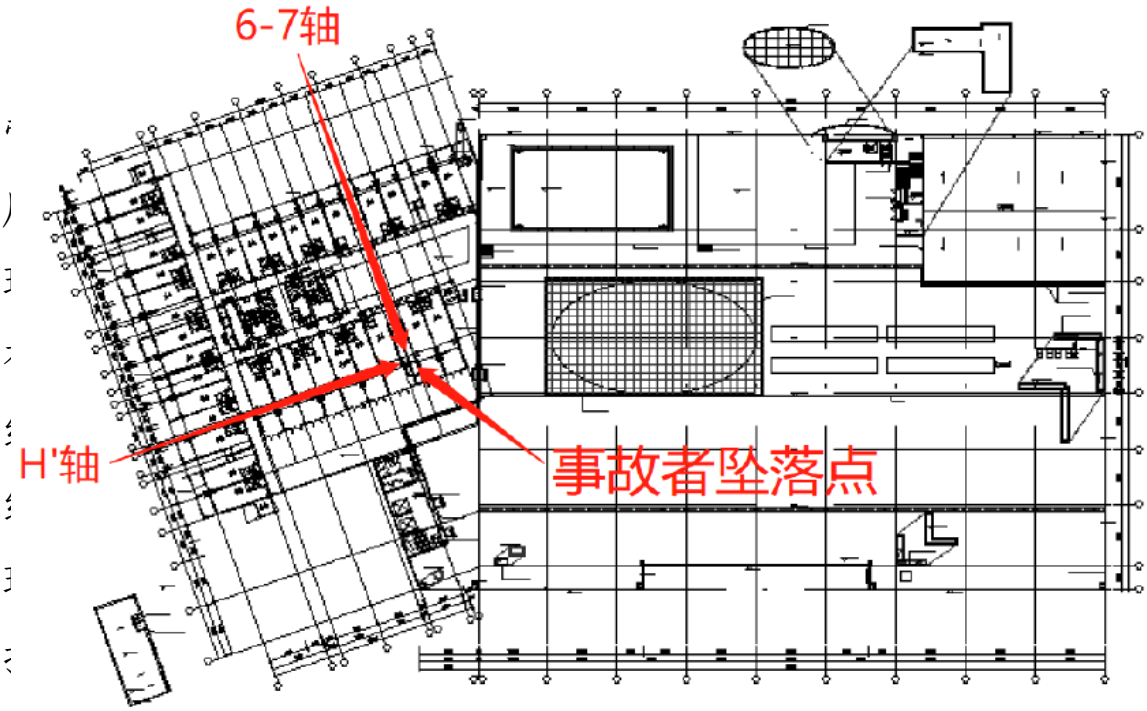


（二）事故工程概况

**1.工程名称。**凯旋荟好世界广场、地下室（三期）工程，1—17层建筑面积：35794.48㎡，屋面高度：83.14米，结构类型：框架剪力墙，合同造价为7030.7775万元，合同工期：2019年5月15日至2022年12月31日。

图一 俯视图

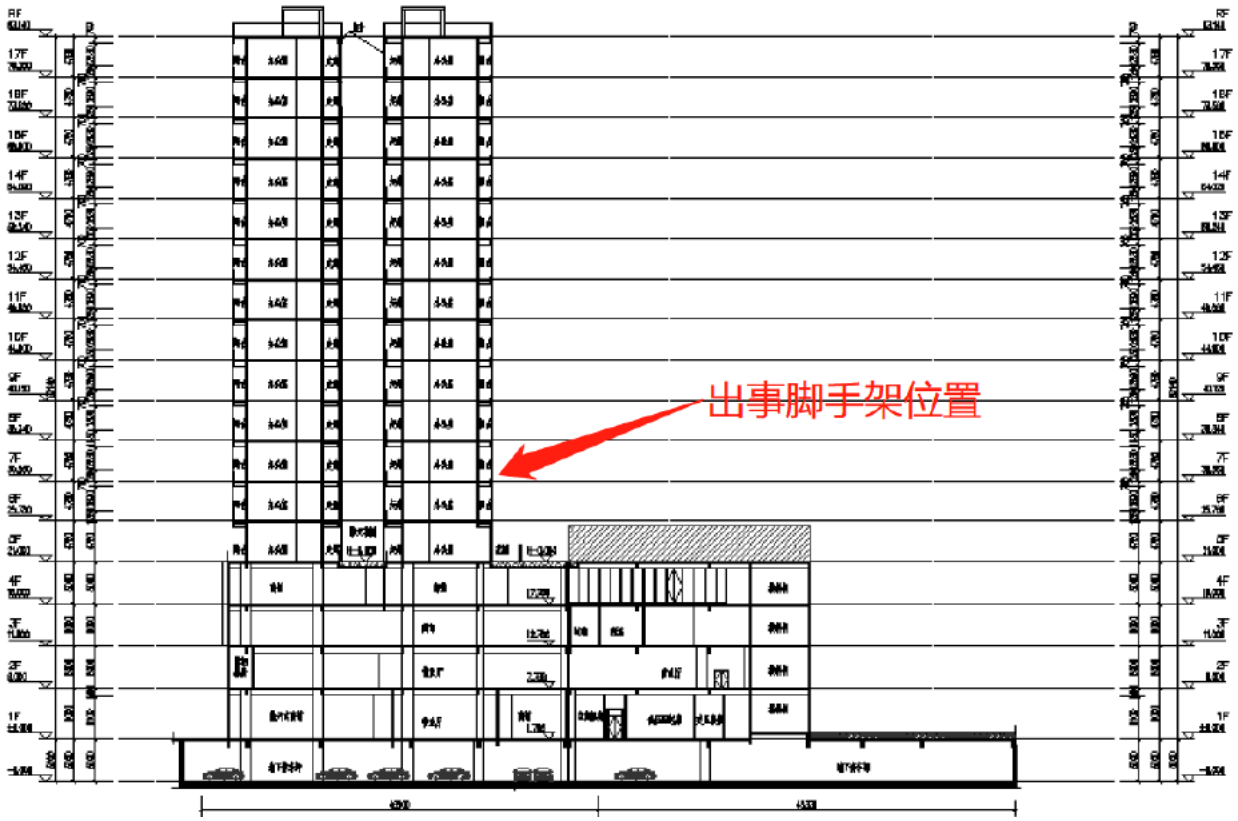


**3.工程监理合同情况。**鼎湖好世界公司于 2013 年 11 月 1

日与鼎建监理公司签订《建设工程监理合同》，确定该工程由鼎建监理公司承担监理工作，负责鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室（三期）工程日常监理工作。

（三）事故发生单位及相关单位履职情况

**1.施工单位：**肇庆总承包公司，**一是**未制定与清洗外墙工作相适应的“外墙脚手架拆除”方案，盲目施工；**二是**未在施工区域设置防护栏，采取有效的安全防护措施；**三是**未对外墙脚手架拆除班组、清洗外墙班组进行技术交底，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调；**四是**未如实告知唐某英等外墙班组作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；**五是**未按规定对唐某英等外墙班组进行安全生产教育和培训；**六是**未按规定为唐某英等外墙班组提供符合国家标准或行业标准的安全带等劳动防护用品；**七是**未在有较大危险因素的施工区域设置明显的安全警示标志。

**2.区住房和城乡建设局，**虽平时有制定年度监督检查计划，并采取一系列措施开展安全生产事故防范，但日常监管落实工作还不够细致。凯旋荟好世界广场、地下室（三期）项目虽没有固定的施工日程，也没有完全竣工验收，但对类似施工在建项目还是需要回头看，未督促业主单位和施工单位的安全生产主体责任落细、落实。

**3.事故发生经过**

2023年5月27日上午6时10分许，外墙施工班组6人

（含唐某英）到达鼎湖区桂城凯旋荟好世界广场、地下室（三期）塔楼6层外墙进行清洗工作。7时27分左右，唐某英在6楼3-8轴/H轴中部的外墙脚手架上进行清洗墙面，脚踩中遗落在平桥上没有固定的钢管后打滑，唐某英不慎失足坠落到五楼平台上（坠落高度约7.2m），仰面朝上，嘴角带有血迹，身上没有佩戴安全带，附近遗落一顶安全帽。







**图三 坠落点平面图**　　**图四 外墙脚手架立面图**

（四）事故现场情况

1.事故现场为鼎湖区桂城凯旋荟好世界广场、地下室（三期）工程五楼的屋面平台，死者唐某英是在六楼平台上外墙脚手架处发生坠落（高度约7.2m），坠落点是在H′轴交⑥—⑦轴的外墙，距离外墙边有1.9m（外墙脚手架离墙0.2m，平桥宽0.8m）。

2.事故发生地点脚手架平桥上散落一堆钢管，对要在此处通行的人员构成安全隐患。

3.事故发生地点临边作业脚手架平桥的水平栏杆和安全网已被拆除，脚手架平桥未设置防护栏。

4.事故发生地点脚手架平桥未设置安全警示标志。




**图五 现场未设置安全警示标志、高处坠落位置**

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成肇庆总承包公司清洁外墙从业人员唐某英1人死亡，公民身份号码：5113211977********，性别：女，汉族，出生：1977年*月*日，住址：四川省南部县*******。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）有关规定，经调查组认定，直接经济损失约140万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年5月27日7时30分左右，工友发现唐某英坠落后立即打电话给班组长，另一名工友分别拨打120、110。

7时40分左右，120救护车、公安先后到达事故现场，随后120医务人员立即对唐某英进行抢救，经医护人员现场全力抢救，唐某英被宣告抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

8时左右，项目部总经理伍某敏、经理谢某坚、施工员杨

某接到报告后同时赶到现场，并对施工范围内其他班组作出立即停止施工，做好现场围蔽等工作。

（三）职能部门应急处置情况

8时32分，区应急管理局接到报告后，立即和区住建局、桂城街道办事处值班领导迅速赶赴事故现场，根据各自职责做好现场保护工作，同时配合公安部门现场取证。区应急局现场了解情况后将事故情况书面上报市应急管理局指挥中心、区委值班室及区府办总值班室，并对事故发生单位安全生产资料进行封存，现场进行勘察，密切跟进事故动态情况。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，肇庆总承包公司立即通知死者家属，并安排专人对死者家属进行安抚，桂城街道办事处积极协调开展善后工作。

5月27日晚，经与死者家属协商，肇庆总承包公司与唐某英家属达成达成经济补偿协议，赔偿款140万元已于5月30日全部到位，社会舆情稳定，善后处理工作完毕。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，现场工人和施工方立即拨打120救护车及110报警电话，同时将事故情况报送给相关职能部门。区应急管理局、区住建局、桂城街道办事处接报后，迅速赶赴现场按照各自职责及时启动应急响应，封锁现场，有效开展事故各项应急处置工作。经评估，各相关职能部门在本次事故中应急响应迅速，现场处置科学，善后工作到位，应急处置评估为及时、有效。

（六）事发当天气象情况

经肇庆气象服务中心出示的《气象实时查询结果》(NO:2023-38)显示:2023年5月27日7时至8时,鼎湖区桂城好世界购物中心邻近“鼎湖水利气象观测站”未有降雨记录,气温27-28℃,最小能见度19.3km,最小相对湿度77%,最大瞬时风1.m米/秒,东北风1级。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因

清洗外墙工人唐某英在没有佩戴安全带的情况下，站立在没有防护栏脚手架平桥的钢管上进行外墙清洗作业时，踩中散落的钢管后，人出现失稳从六楼平桥上坠落至五楼平台（坠落高度7.2m），最终抢救无效死亡。

为进一步查明事故的原因、性质和类型,事故调查组进行了大量的调查询问取证及勘查工作，并于2023年5月28日聘请了技术专家，技术专家于2023年6月15日出具了书面技术报告，经专家分析唐某英坠落原因分析如下:

事故发生区域7.2m高处的脚手架平桥护栏被拆除和桥面堆满圆柱形钢管，施工人员安全作业环境存在一定的安全隐患，当人踩中没有稳固的钢管时，在没有可靠防护措施的情况下,人容易失稳,在自重的作用下,以自由落体的方式坠落。

（二）间接原因

**肇庆总承包公司安全生产主体责任不落实。一是**未制定与

清洗外墙工作相适应的“外墙脚手架拆除”方案[1]；二**是**未在清洗外墙施工区域设置防护栏，采取有效的安全防护措施[2]；**三是**未对外墙脚手架拆除班组、清洗外墙班组进行技术交底[3]，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调[4]；**四是**未如实告知唐某英等外墙班组作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施[5]；**五是**未按照规定对唐某英等外墙班组进行安全生产教育和培训[6]；**六是**未按规定为唐某英等外墙班组提供符合国家标准或行业标准

---

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。《建设工程安全生产管理条例》第二十六条：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行监督。

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

的安全带等劳动防护用品[7]；**七是**未在有较大危险因素的施工区域设置明显的安全警示标志[8]。

## 四、有关责任人员和责任单位的处理意见及建议

（一）事故责任单位

**肇庆总承包公司，**安全生产主体责任不落实。未在事发区域设置安全防护栏；未告知从业人员岗位存在的危险因素；未对事故当天清洗班组进行安全生产教育；未为当天提供临边作业人员提供安全带等劳动保用品；未在施工区域设置“高处坠落”“物体打击”等安全警示标志，对事故负有责任，建议由鼎湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[9]的规定，依法给予行政处罚。

**伍某敏，**肇庆总承包公司鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室(三期)工程主要负责人,未履行主要负责人安全生产管理职责，对事故负有责任，建议由鼎湖区应急管理**局根据**《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第(一)项[10]的规定，依法给予行政处罚。

**谢某坚，**肇庆总承包公司鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室(三期)工程**项**目经理,未及时制止从业人员冒险作业行

---

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 第一款 第(一)项：……发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 第一款 第(一)项：……(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

为,建议由肇庆总承包公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[11]的规定给予处分。

**杨某，**肇庆总承包公司鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室(三期)工程现场施工员,未及时制止从业人员冒险作业行为,建议由肇庆总承包公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[11]的规定给予处分。

**梁某忠，**肇庆总承包公司鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室(三期)工程安全员,未及时制止从业人员冒险作业行为,建议由肇庆总承包公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[11]的规定给予处分。

**余某贵，**肇庆总承包公司鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室(三期)工程外墙班组长,未及时制止从业人员冒险作业行为,建议由肇庆总承包公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[11]的规定给予处分。

（二）建议不追究责任的人员

**唐某英，**肇庆总承包公司鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室（三期）工程外墙班施工人员，安全意识淡薄，未按规定佩戴安全带劳动防护用品冒险作业，对事故发生负有责任。鉴于唐某英在事故中死亡，建议不追究其责任。

（三）其他单位

**区住房和城乡建设局，**对鼎湖桂城凯旋荟好世界广场、地下室(三期)工程未定期开展“回头看”工作,建议责成其向

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

鼎湖区人民政府作出深刻检查，汲取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

## 五、事故防范措施和建议

（一）肇庆总承包公司，肇庆总承包公司要严格履行安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，举一反三，针对本起事故中暴露出的问题认真落实整改。**一是**要系统排查施工过程中的物不安全状态、人的不安全行为和环境的有害因素，根据现场施工实际情况制定与之相适应的施工作业方案，采取改进措施，全面排查现行安全生产管理制度的薄弱之处，针对可能存在事故风险的薄弱环节，想方设提高从业人员安全意识、操作技能；二是要对管理人员业务水平低等可能导致事故发生的问题加强安全教育培训；三是要结合各岗位工作实际情况，制定各岗位行之有效、针对性强、操作性强的安全操作规程，确保安全操作规程能够真正起到安全指引的效果；四是要加强现场安全管理，在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，例如防止高处坠落、物体打击、当心滑倒等。并加强现场监护管理，坚决防范遏制类似事故发生要进一步强化安全生产主体责任，防止同类事故再次发生。

（二）鼎湖区住房和城乡建设局，要认真组织开展好安全生产百日攻坚专项行动、重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，高度重视本起事故暴露出的问题，按照“管行业必须

管安全”的原则，举一反三，加强对没有正常开工的企业定期或不定期开展日常巡查，进一步压实在建单位（项目）安全生产主体责任。

（三）桂城街道办事处，要按照属地管理的原则，举一反三，加强建筑施工企业的安全生产巡查、检查工作，检查中发现存在违法违规行为的，要如实告知相关职能部门。