政府信息公开

(undefined)

政策	政府信息公开指南
政府信息公开制度	法定主动公开内容
政府信息公开年报	依申请公开
政府公报	国家地方部门平台链接

威远县佳强劳务有限公司“6•15”一般坍塌事故调查报告

发布时间：2025-08-22　信息来源： 威远县应急管理局　【字体：大中小 】

2025年6月15日11时13分，威远县佳强劳务有限公司从业人员在威远县连界火车站作业过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）有关法律法规规定，经威远县人民政府授权，威远县应急管理局组织成立由县应急局、县公安局、县总工会、县人社局、县交通局和连界镇人民政府组成的威远县佳强劳务有限公司“6•15”一般坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和有关责任人提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故概况

（一）相关单位基本情况

根据《营业执照》（副本）载明，名称：威远县佳强劳务有限公司（以下简称：佳强劳务），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91511024553489053U，法定代表人：唐运，注册资本：肆佰万元整，成立日期：2010年05月06日，住所：威远县连界镇，经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；煤炭及制品销售；装卸搬运；工程管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）承包合同签订情况

根据《铁路货物装卸作业承包合同》载明，甲方：四川归连铁路有限公司（以下简称：归连铁路），乙方：佳强劳务；装卸业务内容：根据甲方运输生产实际，由乙方承担甲方连界站（货场）的下列铁路装卸业务，包括：道边散堆货物铁路货车装卸作业、龙门吊装卸铁路货车与汽车司绳作业、翻车机卸车后车辆清扫与挖仓作业及其他装卸附属作业，具体内容为：1.连界站内H1线、H2线、H3线、H4线、D线、D1线铁路货车的装卸作业；2.连界站内4、5、6、7、8、9、10线翻车机卸后车辆的清扫作业；3.连界站内1、2、3号翻车机料仓的挖仓作业；4.连界站内H1线包件货物的装卸作业；5.连界站内龙门吊装车司绳作业；6.连界站内货物线道心、道边的清理作业；7.装卸附属作业。

（三）清仓作业方案

根据《威远县佳强劳务有限公司翻车机清仓作业方案》，作业时间：2025年6月15日（一天）；作业地点：连界站2#翻车机；清仓作业流程：按顺序从上至下清理，作业不同平台按要求搭建（每一个平层作业完成后，再搭建下层作业平台，以此类推直至作业清理完成）。

（四）安全约定情况

1. 根据《四川归连铁路有限公司连界站委外劳务装卸作业安全协议》，甲方：归连公司，乙方：佳强劳务；（合同编号：GLRC合2025014）；作业范围：连界站货物线装卸作业、翻车机副主和车辆清理作业等；乙方必须依法履行安全生产和环境保护主体责任，违反本协议规定内容，由此造成的任何生产安全事故和突发环境事件均由乙方承担全部责任和经济损失。

2. 根据《四川归连铁路有限公司2#翻车机料仓清理安全协议》，甲方：归连铁路，乙方：佳强劳务；甲方委托乙方对2#翻车机料仓进行清理，为确保清理料仓期间的作业安全，签订以下安全协议：乙方依法履行安全生产主体责任，本次作业中发生任何生产安全事故均由乙方承担全部责任和经济损失。

（五）安全生产履职情况

1. 根据证据证实，归连铁路与佳强劳务签订了《承包合同》《安全管理协议》，根据《中华人民共和国安全生产法》《铁路装卸作业安全技术管理规则》制定了《车务部劳务装卸监督管理办法》（以下简称“管理办法”），为加强对清仓作业人员安全管理，确保作业过程中的人身安全，特制定了《四川归连铁路有限公司车务部（调度中心）翻车机清仓作业人员安全管理制度》（以下简称“管理制度”），管理制度规定：进行清仓作业时作业人员佩戴的安全绳长度不得超过三米。归连铁路对佳强劳务作业资质等进行了审查，依法履行安全生产主体责任，认真对佳强劳务进行安全监管，将佳强劳务纳入内部安全管理体系进行统一管理，定期对佳强公司劳务装卸人员开展安全生产教育和培训，考核劳务装卸人员的违章行为。

2. 佳强劳务根据《管理制度》等规章，制定了《翻车机清仓作业方案》，但该公司从业人员未按照《翻车机清仓作业方案》（以下简称“作业方案”）规定进行作业。

（六）现场照片


1. 翻车机地面图片



2．料仓网格处现场照片（料仓网格处距离翻车机地面高3.2米）



3．料仓平面图（该料仓高5.9米，○为清仓作业入口处，△为王余清被困位置，双直线为木梯，箭头为作业人员从翻车机地面至料仓网格路线）

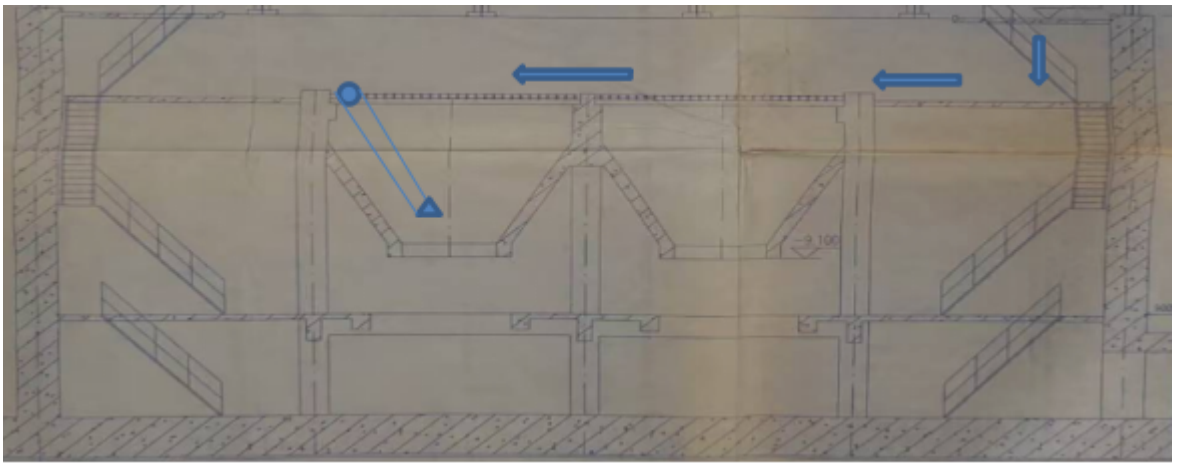

（七）事故现场情况

事故现场位于威远县连界火车站2#翻车机下方料仓，该料仓高5.9米（如上图所示），该料仓堵塞严重无法正常作业，通过双方协商，定于2025年6月15日对该料仓进行清仓作业。

（八）事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

1．事故共造成1人死亡，死者（王*清），男，身份证编号：511024********7138，住址：四川省威远县观英滩镇；2024年7月1日与佳强劳务签订了《劳动用工合同》，期限为：2024年7月1日起至2026年6月30日止；工作岗位为：装卸工。

2．直接经济损失：130万元（包含一次性工亡补助金、丧葬补助金、一次性供养亲属抚恤金及各种补偿）。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月15日8时30分，归连公司车务部部长邓跃明电话通知归连公司翻车机车间主任龙涛：佳强公司要对2号翻车机进行清仓作业。8时40分，龙涛对佳强公司5名清仓作业人员（当班班长：王*清，作业人员：谭志明、罗秀平、彭利兵、张国庆）进行技术交底后安排佳强公司安全员邱超在作业区域拉好警戒带。

2025年6月15日9时左右，佳强劳务5名作业人员和邱超通过料仓门楼梯下行至2号翻车机料仓网格（翻车机正下方），在网格上搭建好跳板并系好安全绳进行作业。11时左右，料仓网格上矿粉清理完毕，准备清理网格下方料仓壁矿粉。谭志明用绳子将木梯吊至料仓底部，11时5分左右，王*清顺着木梯到达料仓底部，11时13分，料仓壁矿粉突然垮塌将王*清掩埋。

（二）现场救援情况

事故发生后，邱超立即拨打求救电话并安排谭志明、罗秀平对王*清进行施救。6月15日11时27分，连界镇专职救援队、威远县第三人民医院救护车赶到现场进行救援，佳强劳务从业人员撤出现场。15时25分，连界镇专职救护队人员将王*清搜救出料仓，威远县第三人民医院医护人员对王*清进行抢救，经抢救无效，王*清于2025年6月15日15时55分宣布死亡。死亡原因：呼吸心跳骤停，窒息死亡。

（三）善后处置情况

2025年6月15日，佳强劳务与死者家属签订了《王余清工亡事故处理协议》，并及时赔付到位，未造成社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，佳强劳务积极组织开展伤员救治和善后处置工作，及时向连界镇人民政府和威远县应急管理局报告了事故发生情况，未导致更大的人员伤亡和财产损失，未造成社会舆论和不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

王*清安全意识淡薄，违反《管理制度》和《作业方案》规定；未有效佩戴劳动防护用品（擅自加长安全绳长度至4米，无法起到保护作业），擅自下到料仓底部进行作业（方案规定从上至下进行清扫作业），导致自身被垮塌的矿粉掩埋，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

佳强劳务未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未按照《管理制度》和《作业方案》规定从上至下清理作业；现场管理人员对作业现场安全检查力度不够，未能及时排查出生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经事故调查组认定：威远县佳强劳务有限公司“6•15”一般坍塌事故是一起因作业人员违规作业（未按照《管理制度》和《作业方案》进行作业）导致的一般生产安全责任事故。

四、处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理建议

佳强劳务落实安全生产主体责任不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未有效教育和督促从业人员严格执行《管理制度》和《作业方案》导致事故发生，对本次事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由威远县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

（二）对相关人员的责任认定及处理建议

1. 王*清（死者），男，佳强劳务装卸工。安全意识淡薄，擅自加长自身佩戴安全绳长度，违反《管理制度》和《作业方案》，通过木梯直接下到料仓底部，料仓壁矿粉突然垮塌将自身掩埋，导致事故发生。鉴于在本次事故中死亡，建议免予责任追究。

2．唐运，男，佳强劳务法人、总经理。履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位（清仓作业）安全生产工作不力，未及时消除本单位（清仓作业）存在的生产安全事故隐患，对本次事故负有主要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由威远县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

3．陈刚，男，佳强劳务副总经理（分管安全生产监督）。履行安全生产管理职责不到位，检查本单位的安全生产状态不力，未及时排查出生产安全事故隐患，对本次事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由威远县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

4．邱超，男，佳强劳务安全生产管理人员。履行安全生产管理职责不到位，检查本单位的安全生产状态不力，未及时排查出生产安全事故隐患，对本次事故负有管理责任。建议按公司内部管理规定进行处理。

五、事故防范和整改措施

（一）强化安全生产意识。佳强劳务要高度重视安全生产工作，深刻汲取本次事故教训，对安全风险和事故隐患做到了然于心，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，进一步筑牢安全生产思想防线，以行动在前、落实在前、整改在前抓细抓实安全生产工作。

（二）严格现场安全管理。佳强劳务要加强作业现场危险源辨识和安全风险评估，采取有效的管控措施；要加强作业现场安全管理，及时排查消除存在的生产安全事故隐患，及时纠正和制止从业人员的违规违章行为。

（三）落实企业主体责任。佳强劳务要依法履行安全生产职责，建立健全安全生产责任体系，加大安全生产投入，及时修订完善安全生产规章制度和操作规程，紧盯重点岗位、重要环节和危险区域压紧压实安全生产责任，确保安全责任落实到位、防范措施落实到位、安全隐患整治到位，严防类似事故发生。

（四）加强安全教育培训。佳强劳务要认真分析事故原因、总结事故教训，举一反三，通过班前会、安全会等形式有效开展全员安全教育培训，进一步提升安全管理人员和从业人员安全风险辨识和应急处置能力；要教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作

规程，杜绝习惯性违规违章行为。

（五）劳动防护用品使用。佳强劳务要保证本单位安全生产投入的有效实施，必须为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

威远县佳强劳务有限公司

“6•15”一般坍塌事故调查组

2025年8月12日

网站声明 (/wyx/statement/tydp.shtml)

网站地图 (/wyx/siteMap/wzdt.shtml)

联系我们 (/wyx/contactUs/tydp.shtml)

主办：威远县人民政府 承办：威远县人民政府办公室

蜀ICP备07001663号 (http://beian.miit.gov.cn/) 川公网安备 51102402000017号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=51102402000017) 网站标识码：5110240045

党政机关

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=12040AF2F5890534E053012819AC93C6)

政府网站找错

(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=5110240045&url=https%3A%2F%2Fwww.weiyuan.gov.cn%2Fwyx%2Fsgdcbg%2F202

508%2F61e4527b830e4a36a19
4e523d1c0858a.shtml)