翔安马巷厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司

“4·7”一般坍塌事故调查报告

厦门市翔安区人民政府事故调查组

2026年7月

目 录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）事故发生单位.....- 2 -
（二）相关单位概况.....- 2 -
（三）事故发生有关单位的关联关系.....- 3 -
（四）事故发生车间、设备及生产工艺流程.....- 3 -
（五）事故发生单位安全管理情况.....- 4 -
（六）事故发生经过.....- 5 -
（七）事故现场情况.....- 5 -
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 10 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 10 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 10 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 11 -
（三）善后情况.....- 11 -
（四）事故应急处置评估.....- 11 -
三、事故直接原因分析.....- 11 -
四、有关责任单位存在的主要问题.....- 12 -
（一）有关企业.....- 12 -
（二）有关监管部门.....- 12 -
（三）政府工作机构.....- 13 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 13 -
（一）因在事故中死亡免予追究责任人.....- 13 -
（二）对事故有关责任人员的处理建议（13 个）.....- 13 -
（三）对事故有关责任单位的处理建议（2 个）.....- 18 -
（四）有关监管部门.....- 19 -
（五）政府工作机构.....- 19 -
六、事故整改和防范措施.....- 19 -

翔安马巷厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司“4·7”一般坍塌事故调查报告

2026年4月7日16时40分许，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司清理砂仓作业过程时发生一起一般坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

事故发生后，市政府主要领导、分管领导高度重视，要求严查事故、剖析根源，强化事故领域分析研判与专项整治，多措并举落实安全防控措施，坚决遏制生产安全事故频发态势。同步，各有关部门迅速启动预案，组织救援力量，赶赴现场展开救援。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规和有关规定，经厦门市翔安区人民政府授权，区应急管理局联合区纪委监委，马巷街道、区科技和工信商务局、区住建和交通局、区司法局、总工会、厦门市公安局翔安分局等部门组成翔安马巷厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司“4·7”一般坍塌事故调查组（以下简称“调查组”），并邀请区检察院派员参加事故调查。

调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、调查询问等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任单位的处理建议。针对事故发生的

原因和暴露的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定: 翔安马巷厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司“4·7”一般坍塌事故是一起企业安全管理不到位，作业人员违规作业等原因造成的一般坍塌生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司（以下简称“翔安分公司”），非法人商事主体，统一社会信用代码：91350200678287420 9，负责人：李*欣，成立日期：2009 年 1 月 9 日，公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市），经营范围：许可项目，矿产资源（非煤矿山）开采，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目，水泥制品制造，砼结构构件制造，建筑材料销售，煤炭及制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）相关单位概况

厦门路桥翔通股份有限公司（以下简称“翔通股份公司”）成立于 2003 年 9 月 2 日，统一社会信用代码：

91350200751605000A，注册地位于厦门市翔安区马巷镇市头村，法定代表人：范*荣；持有建筑企业资质证书，资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级。经营范围许可项目：许可项目，矿产资源（非煤矿山）开采，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目，水泥制品制造，砼结构构件制造，建筑材料销售，煤炭及制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事故发生有关单位的关联关系

厦门路桥翔通股份有限公司拥有18家权属企业，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司是其权属企业之一；厦门路桥翔通股份有限公司对厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司具有监督、管理职责。

（四）事故发生车间、设备及生产工艺流程

厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司搅拌楼A楼设有一座高度8米的斗型料仓，料仓材质为混凝土构筑。料仓内部分隔为四个独立仓格（区分为1-4号料仓），其中两个仓格用于储存含水量较大的砂料，另外两个仓格则用于存放碎石。料仓顶部入口铺设有铁制防护格栅网，砂石物料经输送带输送至搅拌楼四

楼，通过分料器分配后，经防护格栅网进入对应的 1-4 号料仓。料仓内砂石料通过底部出料口卸出，再经砂秤计量后输送至搅拌机内参与搅拌作业，生产过程中无需人工进入料仓。事故发生在 A 楼斗型料仓的 2 号料仓（砂仓）内。

（五）事故发生单位安全管理情况

厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司成立了安全生产委员会，由总经理李*欣担任安全生产委员会主任，下设安全生产委员会办公室，配备 2 名专职安全生产管理人员，主要负责人、安全生产管理人员均持有安全生产知识和管理能力培训合格证；公司制定了《全员安全生产责任制》《安全生产事故隐患排查治理制度》《安全风险分级管控制度》等各项制度，但是风险辨识过于笼统，未按逐点位（部位）、逐个作业动作进行分析辨识评估，双重预防机制建立与日常安全管理工作开展衔接不畅；公司编制了安全教育培训计划，应急演练计划等，编制了《生产安全事故应急预案》《有限空间作业现场处置方案》等专项预案，组织开展了应急演练，但是重大事故防范、典型事故和防坍塌应急救援案例分析教育培训未落实到末端一线作业人员，《生产安全事故应急预案》缺失坍塌事故应急救援预案；公司编制了《安全操作规程》，规定了设备维修作业时的一般要求和作业程序，但未制定进入料仓的人工清库作业规程；料仓顶部未张贴“禁止进入”“当心窒息”“当心坍塌”“防止坠落”的警示标志，未培

训和告知作业人员进入料仓存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（六）事故发生经过

2026 年 4 月 7 日 15 时许，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司刘*集、刘*、林*哲、柯*榜、邱*明等 5 名作业人员在搅拌楼 4 楼物料仓上方透过防护栅及孔洞清理物料仓 2 号人工砂仓；柯*榜作业中用于疏通仓内砂子的方型钢管掉进砂仓。现场作业人员未预想安全风险、未报公司审批，由刘*集、柯*榜、邱*明（3 人）用锤子、撬棍、角磨机，锤砸、切割、撬开砂仓防护栅，放下长吊梯；刘*集进入砂仓取出方型钢管，而后继续留在砂仓内清理附着在砂仓墙壁内的余砂；16 时 28 分许为便于人员在砂仓内作业，放入另一长约 2 米的直梯，16 时 36 分许邱*明进入砂仓协同清理余砂，其站立于砂仓内直梯，16 时 40 分许邱*明清砂作业时附着在砂仓墙壁内的余砂坍塌将其推倒掩埋，后经救援抢救无效死亡。

（七）事故现场情况


通过对事故现场进行勘验及调查，获取以下基本信息：

1.砂仓尺寸深8米，上方口径8米，上方开口直径4米设置铁制防护栅网护罩，2号料仓位置护罩被切开1处50厘米*60厘米开口；砂仓下方口径3米；


2.现场未设置安全警示标识，未张贴作业操作规程。


新诺科技园
厦门市胜伟达
工贸有限公司
新锦昌实业
厦门路桥翔通股份有
限公司翔安分公司
厦门路桥翔通股份有限公司
翔安分公司
厦门捷信达精密
科技股份有限公司
厦门火炬(翔安)
专家服务楼
海翔大道

图 1　事故发生地点

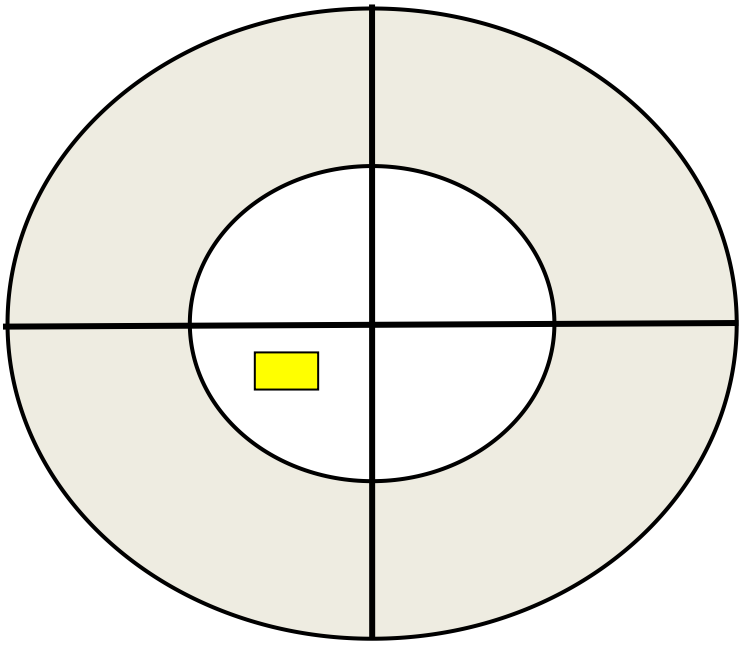

料仓上方视角，外圆为料仓顶部平面，直径 8 米，内圆为料仓顶部开口，直径 4 米，内圆部份设置铁制防护格栅网，内圆与外圆之间为混凝土平面。黄色区块为人员进入料仓切割铁制防护格栅网的开口。

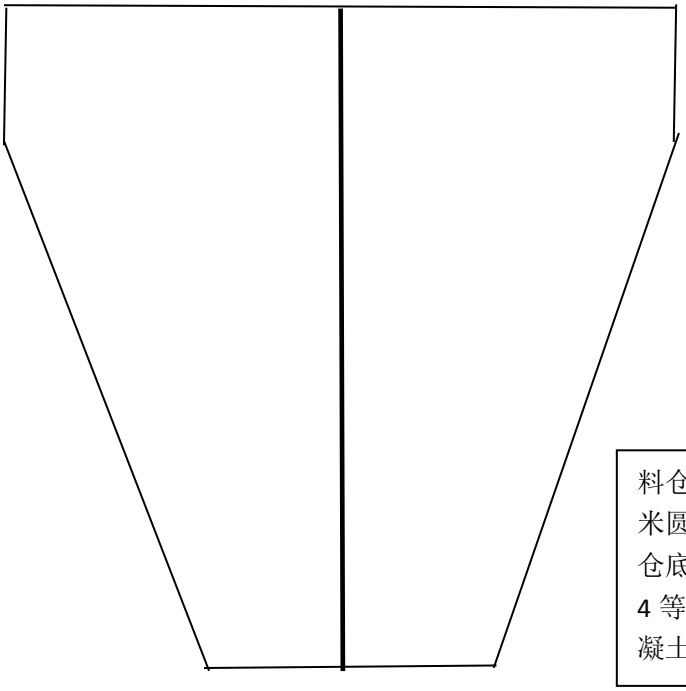

料仓剖面示例图，顶部直径 8 米圆形，底部口直径 3 米圆形，仓底到仓顶高 8 米，中间分为 4 等分格，4 个仓，料仓由混凝土材质构筑。

图 2　事故料仓剖面示例图





图3　事故发生现场



图4　事故发生现场

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本起事故造成1人死亡，死者邱*明，男，39岁，系厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司外援作业人员（其原系厦门路桥翔通兴嶝建材有限公司工人，2025年底厦门路桥翔通兴嶝建材有限公司拆站后进行人员分流安置，他分流到厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司），户籍地：广东省南雄市****，公民身份号码：440223**********。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）计算，本起事故共造成直接经济损失约人民币180万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年4月7日16时41分许事故发生后，刘*集上报翔安分公司有关领导并至下料口冲砂加速砂石流动；后续翔安分公司、翔通股份公司主要负责人及分管领导等先后到达事故现场，16时50分许，现场人员拨打120、119急救救援电话，并组织现场施救。17时01分，翔安区消防救援局抵达现场开展救援工作；17时06分，120救援人员到达现场；17时41分，邱*明经翔安区消防救援局救出，120救援人员立即实施抢救，17时45分，邱*明心电图已无反应，现场宣布其死亡。

接公共安全平台转报，区应急管理局、区住建和交通局、厦

门市公安局翔安分局、区科技和工信商务局、马巷街道等职能部门第一时间到达现场，各司其职，开展事故调查和善后处置等工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司A楼料仓立即停止了施工作业，组织在场工人开展了救援工作，拨打120、119急救救援电话，120、119救援人员接警后立即赶赴现场，经查验邱*明已无生命体征，现场宣布邱*明死亡。

（三）善后情况

民事赔偿已协商完毕，马巷街道及有关部门后续需持续关注有关善后支付情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各级领导高度重视，厦门市公安局翔安分局、区住建和交通局、区应急管理局、区科技和工信商务局、翔安区消防救援局、120急救中心以及马巷街道等相关部门应急响应迅速，立即指派人员赶赴事故现场，组织开展救援工作。各部门之间协调配合，信息沟通共享顺畅，做好事故现场秩序维护以及舆情管控相关工作，较好地履行了属地政府和各部门职责，未发生次生灾害。

三、事故直接原因分析

通过现场勘验、视频分析及调查询问，认定事故原因是：作业班组盲目蛮干违规拆除砂仓防护栅网，邱*明安全意识淡薄，

冒险进入砂仓作业,作业未采取必要安全防护措施（未佩戴安全带[1]）,作业时附着在料仓墙壁的砂料坍塌将其推倒使其被覆盖掩埋窒息致死。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关企业

1.厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司

厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司,未结合岗位实际制定砂仓异常工况处置操作规程及未制定人工清库专项方案;对从业人员教育培训不到位,未有效教育、告知从业人员熟悉作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施;双重预防工作机制建立落实不到位,风险辨识不深入,未按逐点位、逐项作业内容进行安全风险辨识,隐患排查不彻底、治理措施不到位、持续改进落实效果差。

2.厦门路桥翔通股份有限公司

厦门路桥翔通股份有限公司对厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司日常监督、检查及考核不深入,未结合行业特征及重大风险隐患判定标准及时指导、监督厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司完善双重预防工作机制及建立相关方案、预案。

（二）有关监管部门

区住建和交通局,履行属地安全生产行业监管职责还有差距,开展安全生产日常巡查检查成效不明显,对企业存在的安全

[1]《预拌混凝土企业安全生产规范》（JC/T 2533-2019）第6.2.8：作业人员在进入料仓前应确保系有安全带，清理料仓前应切断电源、设立警示牌，并安排专人监护。

风险、教育培训等问题指导监督有待加强。

（三）政府工作机构

马巷街道，履行属地安全生产管理职责还有差距，对辖区企业排查检查不够深入，日常巡查检查未能有效发现厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司存在的安全风险、安全教育培训不够到位等问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人

邱*明，本次事故作业人员，安全意识淡薄，违规进入砂仓料仓作业，进入料仓作业未按规定系戴安全带，作业时附着在料仓墙壁的砂料坍塌使其被覆盖掩埋窒息致死，邱*明对事故的发生负有责任，鉴于他已在事故中死亡，建议免于行政处罚。

（二）对事故有关责任人员的处理建议（13个）

1.李*欣，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司总经理。作为公司主要负责人，未认真履行主要负责人职责，未结合岗位实际制定砂仓异常工况处置操作规程及未制定人工清库专项方案；未有效教育、告知从业人员熟悉作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作存在疏漏，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第二项、

第三项、第五项规定[2]，对事故发生负主要领导责任，建议由区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项[3]的规定给予行政处罚。

2.苏*切，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司副总经理。作为公司分管安全的领导，拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案有疏漏，落实砂仓及进入砂仓作业风险辨识评估不到位，检查本单位的安全生产状况效果弱，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第三项、第五项[4]，对事故发生负重要领导责任，建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的规定给予行政处罚。

3.邱*，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司生产部负责人。作为公司生产部门负责人，履行安全生产职责不力[6]，拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案有疏漏，落实砂仓及进入砂仓作业风险辨识评估不到位，检查

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6] 翔安公司规章制度第三十八章《安全生产责任制》第五条第（四十四）生产部负责人安全生产职责：……

本单位的安全生产状况效果弱，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第三项、第五项[7]，对事故发生负管理责任，建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定给予行政处罚。

4.陈*浩，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司安全员。落实砂仓及进入砂仓作业风险辨识评估不到位，检查本单位的安全生产状况效果弱，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项、第五项[9]，对事故发生负管理责任，建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]的规定给予行政处罚。

5.苏*豪，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司安全员。落实砂仓及进入砂仓作业风险辨识评估不到位，检查本单位的安全生产状况效果弱，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项、第五项[11]，

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本

对事故发生负管理责任，建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]的规定给予行政处罚。

6.郭*涵，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司综合部负责人，安委会办公室主任。履行安全生产管理职责不到位，参与本单位安全生产规章制度、操作规程、安全生产事故应急救援预案制定有疏漏[13]，对事故发生负有一定的监管责任，建议移交厦门路桥建设集团有限公司，由公司根据《企业管理制度》依规依纪依法进行处理。

7.李*利，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司生产班长。对班长职责范围内各项工作的危险源辨识、风险评估和风险控制不到位，对班组人员教育培训不到位[14]，对事故发生负有一定的管理责任，建议移交厦门路桥建设集团有限公司，由公司根据《企业管理制度》依规依纪依法进行处理。

8.刘*集，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司生产操作组长。安全意识薄弱，对本组范围内的作业管理履职不力，对本组范围内的危险源辨识、风险评估和风险控制不到位[15]，参与违规拆除砂仓防护栅及未经审批进入砂仓作业，对事故发生负有一定的管理责任，建议移交厦门路桥建设集团有限公司，由公司根

单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13] 翔安公司规章制度第三十八章《安全生产责任制》第三十五条第（三十五）综合部负责人安全生产职责：2、参与拟定公司安全生产规章制度、操作规程、安全生产事故应急救援预案。

[14] 翔安公司规章制度第三十八章《安全生产责任制》第五条第（四十六）生产班长安全生产职责：……

[15] 翔安公司规章制度第三十八章《安全生产责任制》第五条第（四十七）操作组长安全生产职责：……

据《企业管理制度》依规依纪依法进行处理。

9.柯*榜，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司操作员。安全意识薄弱，未认真遵守安全生产规章制度和操作规程，参与违规拆除砂仓防护栅及未经审批进入砂仓作业，对其违法违规行为，建议移交厦门路桥建设集团有限公司，由公司根据《企业管理制度》依规依纪依法进行处理。

10.林*哲，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司操作员。安全意识薄弱，未认真遵守安全生产规章制度和操作规程，参与违规拆除砂仓防护栅及未经审批进入砂仓作业，对其违法违规行为，建议移交厦门路桥建设集团有限公司，由公司根据《企业管理制度》依规依纪依法进行处理。

11.刘*，厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司操作员。安全意识薄弱，未认真遵守安全生产规章制度和操作规程，参与违规拆除砂仓防护栅及未经审批进入砂仓作业，对其违法违规行为，建议移交厦门路桥建设集团有限公司，由公司根据《企业管理制度》依规依纪依法进行处理。

12.刘*富，厦门路桥翔通股份有限公司副总经理。作为厦门路桥翔通股份有限公司分管翔安分公司的领导，对翔安分公司安全生产监督指导不够有力，安全检查巡查不够深入、细致，建议由厦门路桥建设集团有限公司按照公司相关管理制度进行处理。

13.刘*艺，厦门路桥翔通股份有限公司安委办主任。作为厦门路桥翔通股份有限公司的安全管理部负责人，统筹安全生产工

作不够有力，督促下属分公司落实安全生产有关规定不够严格，建议由厦门路桥建设集团有限公司按照公司相关管理制度进行处理。

（三）对事故有关责任单位的处理建议（2个）

1.厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司，安全生产主体责任落实不到位，对从业人员教育培训不到位，未有效教育、告知从业人员熟悉作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；风险辨识不深入，未按逐点位、逐项作业内容进行安全风险辨识，隐患排查不彻底，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[16]、第四十一条第二款[17]的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[18]的规定给予行政处罚。

2.厦门路桥翔通股份有限公司，对厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司日常监督、检查及考核不深入，未结合行业特征及重大风险隐患判定标准及时指导、监督厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司完善双重预防工作机制及相关方案、预案，对厦门路桥翔通股份有限公司及相关领导、业务部门负责人存在的问

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

题，建议移交厦门路桥建设集团有限公司，由公司根据《企业管理制度》依规依纪依法进行处理。

（四）有关监管部门

区住建和交通局，履行属地安全生产行业监管职责还有差距，开展安全生产日常巡查检查成效不明显，对公司存在的安全风险、教育培训等问题指导监督有待加强，建议向区人民政府作出书面检查。

（五）政府工作机构

马巷街道，履行属地安全生产管理职责还有差距，对辖区企业排查检查不够深入，日常巡查检查未能有效发现厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司存在的安全风险、安全教育培训不够到位等问题，建议向区人民政府作出书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，压实安全责任

各相关单位要切实提高政治站位，始终坚持以人民为中心的发展思想，深刻认识安全生产工作的极端重要性，将安全生产工作摆在突出位置。要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，以及“属地管理与分级管理相结合，以属地管理为主”“谁主管、谁负责”“谁审批，谁负责”的原则，压紧压实安全生产责任。要建立健全风险防控机制，全面强化隐患排查治理，切实筑牢安全生产防线，全力保障人民群众生命财产安全。

（二）强化企业主体责任，落实隐患整改

厦门路桥翔通股份有限公司翔安分公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，全面开展安全隐患排查整治工作，对发现的隐患立行立改、闭环管理，切实堵塞安全漏洞，坚决防范和杜绝此类事故再次发生。此外，要进一步强化企业主体责任落实，**一是要**建立健全双重预防工作机制，深入落实设备设施、作业行为风险辨识，逐个部位、逐个作业行为落实风险辨识及评估，并采取可靠的安全管控措施，要对照辨识清单落实隐患排查，并及时修订风险管控清单，确保双重预防工作机制运行有效；**二是要**在危险场所和设备上设置明显的安全警示标志，加强对从业人员的安全培训教育，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，要加强从业人员“三违”治理，从教育培训、作业流程规范、制度建立及管理监督上防止“三违”现象，并告知具有拒绝违章指挥和强令冒险作业权利；**三是要**完善各类预案及方案，要结合行业特点，结合重大隐患判定标准，扭住重点部位及重要作业行为加强安全管理，严密防范事故发生。同时，**厦门路桥翔通股份有限公司，**要进一步提升对权属企业的监督管理质效，加强一线检查指导，突出重点风险、重点隐患，深化排查治理。要持续加大安全生产投入，不断提升企业安全基础。

（三）深化日常监管和宣传教育，营造浓厚安全氛围

马巷街道、区住建和交通局等相关部门要紧盯建设施工领

域，深入开展专项排查整治，尤其是针对行业（领域）取得特定许可、安全风险多的企业及涉及作业审批、易发生生产安全事故的作业行为，落实全面排查；要结合“专项排查整治”活动强化对相关企业的监督检查，突出企业安全生产主体责任落实、危大工程风险管控、作业审批规范、施工人员安全防护、建筑材料规范堆放、安全管理人员在岗履职等情况，针对极端天气、高温天气叠加和行业旺季特点，精准分析研判重点风险隐患，切实守住安全生产底线。要围绕“人人讲安全、个个会应急——排查整治风险隐患”主题，依托抖音、微信等新媒体及海报、手册等传统渠道，广泛开展安全宣传、案例警示、隐患自查、应急科普等活动，扩大群众参与度，大力开展安全宣传“五进”活动，在全社会形成人人关注、人人参与、人人维护的浓厚氛围。