# 龙湾蒲州温州市龙湾****配件厂“8·11”一般高处坠落事故调查报告

2025年8月11日14时15分许，位于温州市龙湾区蒲州街道**路**号的温州市龙湾****配件厂，一名员工在维护修理三楼车间外冷风机时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。接到事故报告后，区有关部门高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）及《龙湾区生产安全事故调查处理工作程序》（温龙政办发〔2009〕37号）的规定，区应急管理局牵头成立了龙湾蒲州温州市龙湾****配件厂“8·11”一般高处坠落事故调查组，并邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。

经调查认定，龙湾蒲州温州市龙湾****配件厂“8·11”高处坠落事故是一起因违反安全管理规定引起的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况

温州市龙湾****配件厂，类型：股份合作制；法定代表人：叶某某（不参与企业经营管理），该厂实际主要负责人：叶某；成立日期：1994 年 8 月 1 日；地址：温州市龙湾区蒲州街道**路**号；经营范围包括制造、加工：***配件；日用五金。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；统一社会信用代码：******。

（二）事故发生单位安全管理情况

**配件厂已建立安全生产管理制度,包括高处作业安全管理制度，但公司落实高处作业安全管理制度不到位，未有效开展安全生产规章制度和安全操作规程培训,未落实公司高处作业前审批、作业中专人监护制度；落实安全生产主体责任不到位，未及时更新老化的安全劳动防护用品（安全带）；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现并消除安全事故隐患，主要负责人督促、检查单位的安全生产工作不到位，高处作业人员未履行公司高处作业安全管理制度、未正确佩戴安全帽；未有效实施本单位安全生产教育和培训计划。

## 二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 8 月 11 日，**配件厂机修工陈某某对三楼车间外冷风机进行清洗防尘罩、更换蜂窝网作业。14 时 15 分许，陈某某在三楼车间窗户外对冷风机维护时，安全带发生断裂，导致其从三楼窗外坠落至地面。三楼车间员工王某发现后，立即呼救并跑向一楼察看情况，发现陈某某已失去意识，其他在场员工见状后

马上拨打“120”急救电话。“120”医护人员到达现场后，将陈某某送往温州医科大学附属第二医院龙湾院区进行抢救。陈某某经抢救无效于当日 15 时 30 分宣布死亡。


（二）事故现场勘验情况

事故发生地位于**配件厂三楼车间南侧窗户外西侧第二台冷风机处，在该冷风机对应的下方地面留有血迹。窗户内有一扇拆卸下的冷风机防尘罩，窗户支撑架上系有一条断裂的安全带。经现场测量，事故冷风机处距离地面 11.6m，断裂的安全带长 84cm。现场一处监控视频能观察到事故发生过程，现场提取监控视频 1 份，事故现场如下图。







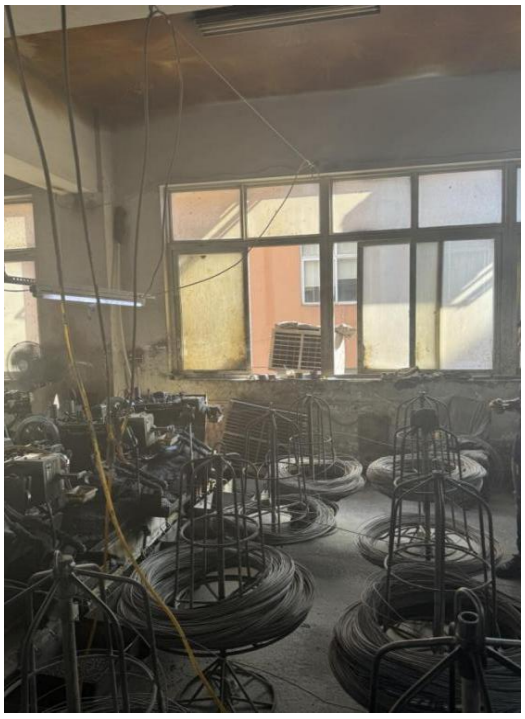

事故现场照片

（三）尸表检验情况

2025 年 9 月 10 日，温州市龙湾区公安司法鉴定中心出具陈某某尸表检验情况说明“根据尸表检验及现场勘查所见，双球睑结膜苍白，鼻骨未扪及骨折，口唇苍白，双侧外耳道及口、鼻腔见出血，舌居齿列内，牙齿未见新鲜松动脱落。颅骨扪及闭合性粉碎性骨折，头颅畸形；右锁骨扪及骨折、肋骨多处扪及骨折余体表未见明显的新近损伤痕迹，死因推断为高坠致颅脑损伤死亡。”

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 80 万元。

1.人员伤亡情况

姓名：陈某某，男，身份证号：411328*******211X，河南

省新野县人，机修工，死亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721-1986)》等标准和规定统计，该事故造成直接经济损失约80万元，主要为人道主义补偿等。

（五）事故现场应急处置及评估情况

1.事故现场应急处置

龙湾区应急联动平台于8月11日14时17分接警,龙湾区公安分局蒲州派出所、120救护车、区应急管理局、蒲州街道办事处工作人员先后到达事故现场，开展应急救援处置工作。120医务人员到达事故现场,将陈某某送往温州医科大学附属第二医院(龙湾院区)抢救,当日15时30分宣布陈某某经抢救无效死亡。

2.现场应急处置评估

该起事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，公安、应急、医院120、属地街道办事处等相关职能部门协调联动密切，处置迅速；应急救援指挥得当，调动有序，应急处置科学、规范，区、街两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速有效处置，现场处置得当，杜绝了次生事故发生。

## 三、事故原因分析

陈某某安全意识淡薄，未落实公司高处作业前审批、作业中专人监护制度冒险开展高处作业，作业前未查明安全带老化情况,安全带使用过程中断裂,导致其从高处坠落经抢救无效死亡，

是导致事故发生的直接原因。

## 四、有关责任人、单位存在的主要问题

### （一）事故责任单位和责任人

1.**配件厂落实安全生产主体责任不到位，未为高处作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品[1]，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现并消除安全事故隐患[2]，企业从业人员未按企业高处作业安全管理制度规定落实事前审批、专人监护制度[3]，未按企业高处作业安全管理制度规定佩戴安全帽[4]，未有效开展安全生产规章制度和安全操作规程培训[5]，是导致事故发生的间接原因之一。

2.**配件厂主要负责人叶某，未有效组织实施本单位安全生产教育和培训计划，督促、检查单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患[6]，是事故发生的间接原因之一。

### （二）属地街道办事处

---

1.《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468- 2009）4.1.1：在坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。
2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
3.**配件厂《高处作业安全管理制度》3. 高处作业前，必须到安全管理员处办理“高处作业许可证”，采取可靠的安全措施，指定专人负责，专人监护，并严格履行审批手续。
4. **配件厂《高处作业安全管理制度》6.高处作业人员必须系好安全带，戴好安全帽，随身携带的工具、零件、材料等必须装入工具袋。
5.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
6.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

蒲州街道办事处履行安全生产属地管理工作不到位，督促辖区内企业履行安全生产主体责任不到位，辖区内企业安全生产基础薄弱，企业落实安全生产法律法规规章及员工培训教育工作不到位。

## 五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

### （一）因在事故中死亡不予追究责任人员

陈某某，对本起事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

### （二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.温州市龙湾****配件厂，对事故发生负有主要责任，建议温州市龙湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项规定对温州市龙湾****配件厂予以行政处罚。

2.叶某，系温州市龙湾****配件厂主要负责人，对事故发生负有领导责任，建议温州市龙湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项规定对叶某予以行政处罚。

### （三）其他处理建议

关于蒲州街道办事处履行安全生产属地管理职责不到位问题，建议责令蒲州街道办事处向龙湾区人民政府作出深刻检查。

## 六、事故防范和整改措施

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）举一反三坚守安全生产底线。各街道办事处要牢固树立安全发展理念，深刻吸取事故惨痛教训，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，层层压实党政领导责任，强化“党政同责、三管三必须”要求。督促辖区内企业履行安全生产主体责任，积极开展安全生产法律、法规、规章宣传及业务培训工作，不断提升辖区内企业履行主体责任能力。要常态化开展重大事故隐患动态清零的行动，常态化开展重点领域整治，进一步加强事故隐患排查治理的监督管理，采取多种举措提升生产经营单位从业人员安全素质，助推企业安全生产主体责任落实，防范生产安全事故发生。

（二）压实责任防范化解安全风险。辖区内各企业要进一步压实主体责任，建立健全并有效运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，确保风险辨识全面、评估科学、管控措施精准到位，特别是高风险岗位、重点领域。要进一步加强施工作业现场安全管理，落实动火作业、高处作业等高危作业的安全管理，严格落实特种作业现场人员监护，加强日常安全检查、巡查。公司主要负责人要肩负起安全生产第一责任人的职责，落实隐患排查治理制度，严格按要求组织开展隐患排查治理工作，严格落实安全防范措施，及时消除生产安全事故隐患，实施闭环管理，切实防范化解安全风险。

（三）强化教育提升从业人员素质。持续推进从业人员安全

教育培训，重点针对岗位风险、应急处置培训，特别是禁止项和必须项的要求，提升员工安全意识和应急处置能力。**配件厂要深入剖析事故原因，强化教育警示，持续推进对从业人员的应知应会培训，岗位安全操作培训，确保从业人员具备相应的理论知识和岗位操作技能。坚决防范安全管理过程中的失控漏管，狠抓作业现场的习惯性违章和重复性隐患。