寿阳平舒河北皓泽建设工程有限公司“6·20”一般高处坠落事故调查报告

2026年6月20日14时31分许，河北皓泽建设工程有限公司在段王矿矿区改造办公用房工程施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，一人受伤，直接经济损失约150万元。

寿阳县应急管理局接到事故报告后，及时上报寿阳县委、县政府，县委、县政府领导高度重视，立即安排县应急管理局、县住建局、县公安局、县卫健局、县民政局、县总工会、县人社局组织人员进行初步核查，并要求妥善处理善后事宜，查清事故原因，严肃追责问责。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法（2019年修正）》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和《山西省安全生产条例》等有关法律法规规定，经寿阳县政府批准，成立了由县应急管理局牵头，县住建局、县总工会、县公安局、县卫健局、县民政局、县人社局等单位为成员的“6·20”一般亡人事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县纪委监委介入事故调查，依规依纪依法开展责任事故追责问责审查调查；邀请县人民检察院参与事故查处工作，并聘请有关专家参加，对事故开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”的原则，先后调阅了事故单位的大量的视频、文字和图片资料，并对相关人员进行调查询问。通过现场勘验、查看监控视频、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定：河北皓泽建设工程有限公司“6·20”高处坠落事故是一起因施工作业人员对临边作业风险认识不清，安全防护设施及措施不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）段王矿矿区改造办公用房工程项目概况

2025 年 7 月，租住在段王矿矿区西侧原锅炉房办公室的寿阳县麓源科技工贸有限责任公司因办公室、更衣室屋顶漏水严重，向山西寿阳段王煤业集团有限公司（以下简称段王煤业集团）提出修缮申请。考虑到段王矿矿区燃煤锅炉已停用，且配套用楼房陈旧。经段王煤业集团研究，决定将该楼房二层改造为办公用房，并责成段王矿负责此项工程。随后段王矿企管科对该工程进行初步设计、确定工程预算及对外招标等工作。

工程名称：山西寿阳段王煤业集团有限公司段王矿矿区西侧原锅炉房上煤皮带通道改造办公用房工程（以下简称办公用房工程）。

工程内容：1.对矿区西侧原锅炉房上煤皮带通道改造为办公

用房，改造面积为 322 平方米；2.对原卸煤口封闭，地面砂浆找平后铺地板革，加装隔断门，恢复消防、暖气管网，屋面重新做防水、以及供电线路、照明及开关、楼梯间修缮、粉刷等相关设施；3.对锅炉房二层软化水设备间进行设备拆除，恢复为办公区域。上述改造完成后，具备办公用房功能。

2026 年 4 月 21 日，河北皓泽建设工程有限公司中标该工程，中标金额 39.6 万元，该项目的项目经理：徐某（建造师执业资格等级：建筑二级；建造师注册证书号：冀 213202140512；安全生产考核合格证书号：冀建安 B〔2023〕0236040）。合同工期：自发包人下达开工令之日起计算，总日历天数 35 日历天。

该工程未立项（备案），未办理《建筑施工许可证》[1]，亦未在县住建局办理施工安全监督手续[2]。

段王煤业集团“办公用房工程”相关单位为：

建设单位：山西寿阳段王煤业集团有限公司

建设单位委托单位：段王煤矿

承包（施工）单位：河北皓泽建设工程有限公司

---

[1] 《建筑工程施工许可管理办法（2021 年修正）》（住建部 令第 42 号）第二条：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。

工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

[2] 《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质〔2014〕154 号）第四条：工程项目施工前，建设单位应当申请办理施工安全监督手续

河北皓泽公司中标段王煤业集团“办公用房工程”后，徐某（河北皓泽公司“办公用房工程”项目经理）及其项目管理团队未进入施工现场，河北皓泽公司将此项目交给（转包）[3]王某伟（自然人，系河北皓泽公司的合伙人）承揽，后王某伟又将此项目再交给王某杰（死者，自然人）负责组织施工。“办公用房工程”项目实际为王某杰负责并组织施工，为施工现场实际负责人。

目前，该建设项目正在建设中，尚未竣工验收。

（二）事故发生单位概况

河北皓泽建设工程有限公司（以下简称河北皓泽公司）位于河北省保定市定兴县通兴西路南侧（西苑华府小区）1号楼商业8号，成立于2024年3月29日，有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91130402MADFOMJK90，注册资本：肆仟万元整，法定代表人：李某，经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营，民用机场建设）；建设工程设计；文物保护工程施工；水利工程建设监理；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：

[3] 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第八条第一项：承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的；

第六项：承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

园林绿化工程施工；工程管理服务；体育场地设施工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；金属门窗工程施工；市政设施管理；土地整治服务；环境卫生公共设施安装服务；环境卫生管理（不含环境质量检测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；门窗销售；建筑材料销售，（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

河北皓泽公司相关资质证书如下：

《建筑业企业资质证书》。证书编号：D213525375，有效期至2029年5月13日；资质类别及等级：市政公用工程总承包贰级，建筑工程施工总承包贰级；发证机关：河北省住房和城乡建设厅，发证日期：2025年3月28日。

《安全生产许可证》。编号（冀）：JZ安许证字〔2024〕033950；许可范围：建筑施工；有效期：2024年7月29日至2027年7月28日；发证机关：河北省住房和城乡建设厅；发证日期：2025年4月29日。

（三）事故发生相关单位概况

段王煤业集团成立于1956年3月3日，其他有限责任公司，社会信用代码：91140000112911722T，注册资本：壹亿捌仟壹佰零陆万玖仟圆整，法定代表人，冯某普，经营范围：许可项目，煤炭开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：煤制品制

造；煤炭洗选；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

段王煤业集团下设“三矿两公司”，即：段王矿（位于平舒乡段王村，是段王煤业集团的主体企业）、友众煤业（位于宗艾镇东光村）、平安煤业（位于平舒乡平舒村）、金能科技公司（位于寿阳县城工业园区）、麓源公司（位于段王矿内，为段王煤业集团及段王矿提供后勤服务），并代管青龙煤业（位于太原市阳曲县）。

段王煤业集团相关证照如下:

《安全生产许可证》编号:（晋）MK 安许证字〔2025〕174-1，

许可范围: 煤炭开采。有效期间: 2025 年 10 月 23 日至 2028 年 10 月 22 日；发证机关：山西省应急管理厅；发证日期：2025 年 12 月 22 日。

（四）事故发生单位安全管理情况

河北皓泽公司基本建立了安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程，并设置安全生产管理机构，按照国家有关规定也配备专职安全生产管理人员，其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格。但该公司未提供工伤保险、相应施工方案和应急救援预案等资料。

王某杰负责组织“办公用房工程”施工后，未制定相关施工方案，施工前未对作业人员进行技术交底，施工作业人员均为临

时雇佣，无相关书面手续。

（五）事故发生经过

2026 年 6 月 20 日上午，王某杰与临时雇佣的施工作业人员继续在“办公用房工程”现场施工，期间让郑某某（临时雇佣人员）下午组织人员，安装“办公用房工程”中的暖气管道和暖气片。

下午，郑某某和王某成（临时雇佣人员）、袁某某（临时雇佣人员）、王某虎（临时雇佣人员）、付某某（临时雇佣人员）等 5 人来到施工现场。王某杰安排王某虎带上王某成，驾驶车牌号为晋 A2404N 的蓝色工具车，将仓库的 DN40（一吋半）和 DN25（一吋）的镀锌钢管拉过来。13 时 21 分许（视屏监控时间比北京时间慢 2 分钟，监控视频显示 13 时 19 分，下同），装有钢管的汽车回到工地。汽车停在上煤走廊下方（见图 1）。



图 1　汽车停车位置

汽车停稳后，郑某某和王某成准备把钢管扛到三楼，王某杰对郑某某说：“不用扛了，我用吊机往上吊吧”。随后郑某某安排

王某成留在车上，用绳子捆绑钢管等待用吊臂提升机（俗称“小吊机”）往上面吊，王某虎在“小吊机”旁卸下钓上来的钢管，郑某某和其他 3 人到房间安装暖气片。

约在 14 时 09 分许，王某杰安排正在楼顶清理外墙抹灰的王某平（临时雇佣人员）到下面装一手推车砂子，王某平 14 时 13 分从楼上下来，走向堆放砂子的库房。此时，王某杰在上面用遥控器操纵小吊机，吊了两根钢管。14 时 19 分，王某平推过来一手推车砂子，欲将手推车及砂子一同吊上去。王某成对王某平说：“分量重吧，你带着桶就用桶往上吊砂子就行”。王某平在底下装满两桶砂子用吊钩钩住往上吊。砂子吊到房顶上后，王某杰就用“小吊机”放下两个用螺纹钢自制的双耳铁钩，王某平把钩子挂到装有砂子的焊好的四个吊环里手推车，将两个铁钩并到一起（见图 2），挂在“小吊机”的吊钩上，往上吊。在手推车及砂



图 2　自制铁钩及手推车焊上的吊环

子往上吊运过程中，王某平走到了附近的巷子里面，王某成站在汽车后部马槽架放 DN40 钢管的端部。

手推车吊到三层即上煤走廊底边时，小吊机整体开始向楼下

倾斜，装有砂子的手推车和小吊机、砂袋掉了下来，随后王某杰、王某虎也跟着一齐掉了下来。小吊机、砂袋掉到悬空架设的旧暖气管上，手推车掉到汽车马槽上，王某虎也掉到了汽车马槽上面的钢管上，王某杰先掉到空中架设输暖管上，又从输暖管弹到汽车东南面的地面上，距上煤走廊南面 5.5m远的地方，头朝东南方向躺着，头下流着血。

（六）事故现场情况

2026 年 6 月 29 日和 2026 年 7 月 24 日，事故调查组有关工作人员和专家两次对施工现场进行勘验。

1.2026 年 6 月 29 日第一次勘验

段王煤业集团段王矿，位于平舒乡段王村南部和平头镇平头村、南张芹、北张芹及盘沟村一带，行政区划属于平舒乡管辖。事故现场位于段王矿工业广场西侧原燃煤锅炉房改造施工地点，锅炉房部分房间为麓源科技工贸公司人员办公室，燃煤锅炉房坐北朝南，为三层异形框架结构，上煤走廊 55.5m×6m×12.5m，西侧是燃气锅炉房和转运站，东侧是原燃煤锅炉间联合厂房。联合厂房由辅助间 34.5m×11.7m×15.3m、锅炉间 36m×24.6m×9m、风机除尘间 44.6m×9m×9m、除灰渣间 24.6m×8.1m×9m、上煤间组成。辅助间在整体锅炉房西侧共三层，一层为水泵房，二层为人员办公区，三层为水箱间；锅炉间位于整体锅炉房的中间位置，单层；风机除尘间，位于整体锅炉房南侧，单层；除灰渣间位于整体锅炉房东侧，单层；上煤间位于整体锅炉房北侧，单层。

在事故现场，段王矿用警戒线与外隔离，相关事故物证仍保持原态，较好的保持了事故发生时的状态。

在事故现场，车牌号为晋 A2404N 的蓝色工具车仍停在原位（见图 1），装有砂子手推车仍在汽车马槽内的位置（见图 2），上煤走廊屋顶紧靠女儿墙放置小吊机位置，屋顶女儿墙 7.6m（长）×0.32m（宽）×0.24m（高）上架设的钢筋避雷带受力局



图 3　上煤走廊屋顶物品位置


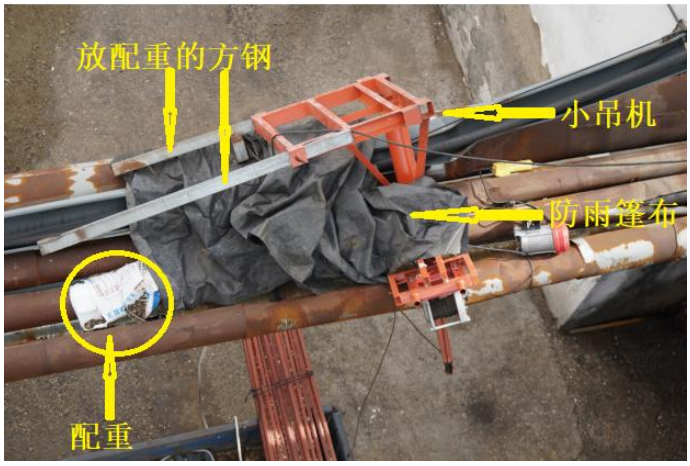


图 4　架空暖气管上的物品


部变形，两根 6mDN40 钢管、几根铝方管、两个塑料桶（见图 3）及悬空暖气管上的“小吊机”和配重沙袋（见图 4）。

事故调查组有关工作人员和专家还对相关之间的距离进行了测量（见图 5、图 6）。

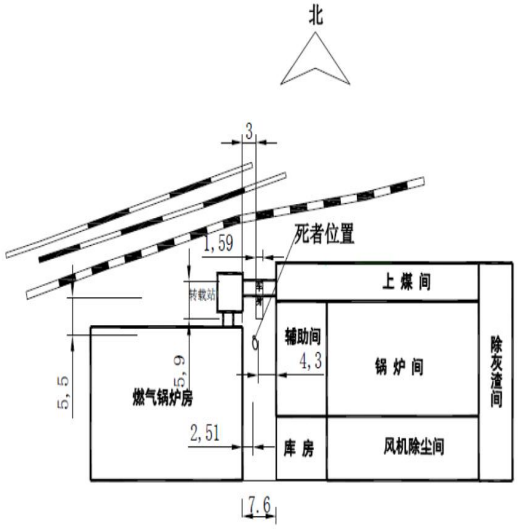

事故现场平面示意图（单位：米）

图 5　现场平面图

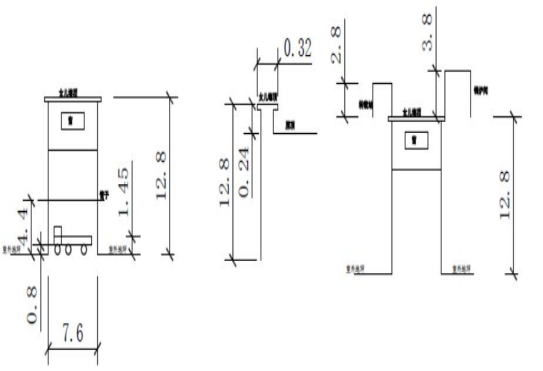

事故现场立面示意图（单位：米）

图纸提供单位：山西寿阳段王煤业集团段王矿企管科

图 6　现场立面图

2.2026 年 7 月 24 日第二次勘验

2026 年 7 月 24 日，事故调查组有关工作人员和专家再次前往事故现场，对从架空暖气管取下的“小吊机”和装有砂子的手推车进行勘验和称重。

经事故调查组有关工作人员和专家勘验：“小吊机”（见图 7）机架和配套电动机均无铭牌，属非标产品。其底座：0.69m（长）×0.65m（宽），插入方管后：1.54m，支柱高：0.9m，斜臂长：2.0m，斜臂与平面角度约 45°；手推车及车内砂子重：122.4kg，1 桶砂子重 23.1kg。



图 7　小吊机

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡、1 人受伤。

1.死者基本情况

王某杰，男，汉族，群众。系“办公用房工程”项目施工负责人。

2.伤者基本情况

王某虎，男，汉族，群众。系王某杰让郑某某（临时雇佣人员）找来的临时雇佣人员。

王某虎目前尚在寿阳县医疗集团人民医院继续接受治疗，其生命体征平稳，病情相对稳定。

3.直接经济损失

按照《生产安全事故直接经济损失统计要求》GB 6721-2025 计算，此次事故造成经济损失约 150 余万元（不含王某虎后续治疗费用）。

（八）天气情况

寿阳县气象局提供的寿阳平舒乡政府气象观测站2026年6月20日观测记录：14时00分，晴天，无雨，温度为23.6℃，小时内极大风速为6.3m/s。当天下午光照、温度、风速等天气因素对露天户外作业无影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置及信息接报情况

站到巷子里的王某平突然听到一声响声，出来看到王某杰头朝东南方向侧躺，头下淌着血。然后王某平就过去看了看，吓得赶快出去找人，从辅助间西门上楼上到旧锅炉间二层找到正在安装门的施工队技术员陈某，王某平说“赶紧下来，出事了”。陈某、王某平还有在锅炉房的三楼讨论暖气片的阀门安装数量的孙某、郑某某都相跟着跑下来。先到现场的陈某，马上掏出手机给王某伟（王某杰的父亲）打视频电话，让王某伟赶快回来。14时34分，祝某某（段王矿修缮洗轮机道闸的工人）立刻给薛某某打电话，说工地出事故了。孙某看到如此情况，14时39分给120打电话，请求救援。王某伟接电话后，很快来到事故现场，看见货车车斗上有一个人半坐着还在叫唤。王某杰在地上躺着，脸朝上脑袋下面一片血，过去摸王某杰脉搏发现已经没有了，脱下自己的外衣把王某杰脑袋遮住并上报110情报指挥中心，110情报指挥中心第一时间将事故信息报送县政府和县应急管理局。

薛某某接到电话后，来到现场，了解到已经给120打过电话，王某杰面部已盖上。14时49分给段王煤矿分管领导田某进行了

汇报。田某接到电话，到达现场。看到120救护车已经开走。田某在了解情况后，15时00分给马某某（段王矿矿长）汇报情况，随后，15时14分田某又给纪某某（段王煤业集团总经理）打电话汇报情况。随后，马某某及保卫科的工作人员都来到现场。在寿阳县刑侦队人员来到现场，进行勘探、拉警戒线保护现场后，王某伟把王某杰抬到汽车上送往殡仪馆，其他人员离开事故现场。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

14时46分，120急救车到达事故现场，随车急救人员对王某杰、王某虎进行查体：发现王某杰头部出血，颈动脉搏搏动消失，瞳孔散大，无生命体征；发现王某虎额部有3cm×5cm的伤口，右下肢疼痛、畸形。医护人员为其进行简单处理伤口后，抬到救护车上，送往人民医院进一步治疗。目前，王某虎仍在县人民医院接受治疗。

2.善后情况

事故发生后，段王煤矿领导积极与死者、伤者家属协调沟通，及时拨付伤者的救治费用。目前，死者的赔偿费用已支付，伤者仍在医院治疗中。

（三）事故应急处置评估

事故调查组通过现场勘察，问询相关人员了解，一致认为：事故发生后，现场救援处置措施比较得当，也比较顺利，事故现

场人员自觉维护现场秩序，积极配合急救医护人员进行急救工作，医护人员没有受到干扰。

评估结论：参与救援的相关人员齐心协力，救援现场组织有序，协同一致，科学合理，未对周边环境造成影响，也未因盲目施救引发次生灾害和衍生灾害，圆满的完成了本起事故的应急处置工作。

三、事故原因分析

本起事故直接原因是：王某杰、王某虎对临边作业风险认识不清，无临边安全防护设施，且小吊机未牢靠固定是导致本起高处坠落事故发生的直接原因。

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

涉事小吊机位于上煤走廊屋顶，距地面高 12.8m，王某杰、王某虎在屋顶上进行临边作业[4]，未按《建筑施工高处作业安全技术规范（2022 年版）》JGJ 80-2016 第 3.0.5 条“高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具”的要求，未佩戴安全带及安全帽，致使俩人发生坠落时，失去保护，直接坠落至地面是本起事故发生的直接原因之一。

2.物的不安全因素

---

[4] 《建筑施工高处作业安全技术规范(2022 年版)》JGJ 80-2016 第 2.1.2 条：临边作业 在工作面边沿无围护或围护设施高度低于 800mm 的高处作业，包括楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿的高处作业。

（1）临边作业未搭设防护栏杆，此举违反了《建筑施工高处作业安全技术规范（2022 年版）》JGJ 80-2016 第 4.1.3 条“建筑物外围边沿处，对没有设置外脚手架的工程，应设置防护栏杆”亦是本起事故发生的直接原因之一。

（2）使用小吊机吊装装满砂子的手推车，但其基座未用螺栓牢靠固定，只用沙袋压住，此行为违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022 第 3.4.3 条“吊装重量不应超过起重设备的额定起重量。吊装作业严禁超载、斜拉或起吊不明重量的物体”及第 3.4.6 条“吊装作业时，对未形成稳定体系的部分，应采取临时固定措施”的要求，也是本起事故发生的直接原因之一。

（二）其他可能排除的因素

1.气象因素

寿阳县气象局给事故调查组提供的 2026 年 6 月 20 日事故现场区域的气象记录：14 时 30 分为晴天，无雨，温度：23.6℃，小时内极大风速：5.6m/s，未发布相关气象预警信息。鉴于此，当天下午光照、温度、风速等天气因素对露天户外作业无影响，可排除气象因素对本起事故的影响。

2.人为故意因素

寿阳县公安司法鉴定中心给事故调查组提供的《鉴定书》明确：根据尸体检验：死者（王某杰）头部、背部、左上肢、左下肢可见损伤，属钝器类所致，结合本案案情符合事故所致，其中

头部外伤后，鼻漏形成，左侧颞顶部颅骨开放性粉碎性骨折，说明为重度颅脑损伤。重度颅脑损伤为其死亡原因，事故调查组研判，本起事故可以排除人为故意

（三）间接原因分析

1.王某伟承揽“办公用房工程”施工项目后，又将此项目再交给无任何建筑任职资格王某杰负责组织施工，担任现场负责人。王某杰未按照施工组织程序的要求，编制施工作业方案，开展安全教育培训和交底，督促作业人员佩戴劳动防护用品，进行隐患排查并及时消除事故隐患等等，是造成本起事故的间接原因之一。

2.“办公用房工程”开工前，未组织开展安全风险辨识评估，未制定临边作业相关安全防范措施。违反了《建筑施工高处作业安全技术规范（2022 年版）》JGJ 80-2016 第 3.0.1 条“建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、安全网搭设的，应在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施”的规定，亦是造成本起事故的间接原因之一。

3.段王煤业集团对进矿施工团队未严格审查，且其与河北皓泽公司签订的《建设工程施工合同》中无《建筑工人实名制管理办法（试行）》（建市〔2019〕18 号）中“建设单位应与建筑企业约定实施建筑工人实名制管理的相关内容，督促建筑企业落实建筑工人实名制管理的各项措施”要求，导致实际施工人员与合同约定人员不符是造成本起事故的间接原因之一。

4.段王煤业集团对“办公用房工程”施工现场安全管理不到位，未及时发现安全隐患，亦是造成本起事故的间接原因之一。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）段王煤业集团

段王煤业集团虽依法组织发包，但对河北皓泽公司存在转包[5]等违法行为失察，且对施工现场安全管理不到位[6]。

（二）县住建局

县住建局未履行本局“三定方案”对外来施工队管理职责，对辖区内外来建筑施工企业底数不清，监管不力。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

王某杰，男，汉族，群众，系“办公用房工程”项目施工负责人。其无建筑施工要求的个人资格，且组织施工过程中未遵循《建筑工程施工组织设计规范》（GB/T 50502-2009）及《施工企业安全生产管理规范》（GB 50656-2011）的规定要求，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）有关责任人员行政处罚建议

---

[5] 《住建部关于印发〈建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）〉等四个规定的通知》（建市〔2015〕35号）附件1.1：建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）“建设单位项目负责人发现承包单位有转包、违法分包及挂靠等违法行为的，应当及时向住房城乡建设主管部门报告”。

[6] 《建筑工程施工安全管理标准》（DBJ04/T 253-2021）第3.1.2条：建设单位对项目建设安全负首要责任，保障安全生产费用，对其他参建主体履行安全生产职责情况进行检查。

1.薛某某，男，汉族，群众，43周岁，系段王煤业集团段王矿企管科副科长，负责段王矿地面工程项目核查、现场施工管理、组织验收工作。其对河北皓泽公司存在转包等违法行为失察，且对施工现场隐患排查不到位，此行为违反《中华人民共和国建筑法（2019年修正）》第二十八条[7]之规定和《安全生产法》第四十九条第二款[8]之规定，对本起事故的发生负有主要责任。建议县住建局根据《安全生产法》第九十六条[9]之规定给予处罚，涉及政纪处分事宜，按照干部管理权限移送相应纪委监委查处。

2.要某某，男，汉族，群众，53周岁，系段王煤业集团段王矿企管科科长，负责科室全面工作及绩效考核、工程管理、工程招标、服务类合同招标等工作。其对河北皓泽公司存在转包等违法行为失察，此行为违反《中华人民共和国建筑法（2019年修正）》第二十八条之规定，对本起事故的发生负有重要责任。建议县住建局根据《安全生产法》第九十六条之规定给予处罚，涉及政纪处分事宜，按照干部管理权限移送相应纪委监委查处。

3.田某，男，汉族，中共党员，57周岁，系段王煤业集团副

---

[7] 《中华人民共和国建筑法（2019年修正）》第二十八条：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

[8] 《安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9] 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

总经理，兼管段王矿经营管理工作。负责段王矿供应、合同管理、招投标等相关工作。其对河北皓泽公司存在转包等违法行为失察，此行为违反《中华人民共和国建筑法（2019 年修正）》第二十八条之规定，对本起事故的发生负有重要领导责任。建议县住建局根据《安全生产法》第九十六条之规定给予处罚，其涉及党纪政纪处分事宜，按照干部管理权限移送相应纪委监委查处。

（三）事故单位处罚建议

1.河北皓泽建设工程有限公司

河北皓泽公司将本公司中标项目转包给自然人，此行为违反《中华人民共和国建筑法（2019 年修正）》第二十八条规定，对本起事故的发生负有主要责任，建议县住建局依据《中华人民共和国建筑法（2019 年修正）》第六十七条第一款[10]之规定，移送河北省住建厅进行行政处罚及处理，并将处理结果反馈县政府。

2.山西寿阳段王煤业集团有限公司

段王煤业集团对河北皓泽公司存在转包等违法行为失察，对本起事故的发生负有责任。建议县应急局根据《安全生产法》第一百一十四条第一项[11]之规定给予处罚。

（四）其他建议

县住建局未履行本局“三定方案”职责，对外来施工队监管

---

[10] 中华人民共和国建筑法（2019 年修正）》第六十七条第一款：承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

[11] 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

不力，建议县住建局向县政府作出深刻检查。

六、事故主要教训

一是发包方法治意识淡薄，未落实责任措施，未与承包人签订安全管理协议，不按规定办理备案手续，逃避政府部门监管、安全指导和教育，未落实发包方的首要责任；

二是作业承包方安全意识不强，现场管理能力不足，未编制临边作业方案，未开展风险辨识，未为工人提供劳动防护用品，安全教育培训缺失，施工作业安全管理全链条缺位；

三是管理部门对外来施工队管理缺位，暴露出住建部门安全管理存在漏洞。

七、事故整改和防范措施

（一）压实发包方主体责任

发包方需汲取事故教训，落实安全生产首要责任，将项目发包给有资质的施工单位并签订规范合同及安全管理协议，明确双方安全职责；严格履行小型工程和零星作业开工备案手续，主动接受安全监督指导；安排专人负责现场安全协调管理，每日开展安全巡查，及时发现安全隐患，制止人员违章行为，防范各类事故发生。

（二）强化施工方安全生产主体责任落实

承包人作为施工安全第一责任人，应加强施工现场安全管理。一要结合施工作业特点，全面开展安全风险辨识，编制针对性的施工作业方案和安全防控措施；二要对所有作业人员开展岗

前安全培训和安全技术交底，考核合格后方可上岗，确保作业人员熟练掌握必备安全知识和技能；三要安排安全管理人员现场监督，涉及高处作业的，应使用高空作业平台为施工作业人员提供防护用品并督促其按规范正确佩戴使用，坚决杜绝各类违章作业行为。

（三）提升监管部门执法效能

行业监管部门一方面要以“案”示“警”，扩大宣传教育覆盖面，在限额以下小型工程和零星作业领域推广使用安全性高的高空作业平台；建立多部门协同监管机制，强化网格化动态巡查，对未备案擅自施工、违章作业等违法行为，要从严从重查处，敦促相关单位和个人，遵章守法，规范施工，压降生产安全事故。