浙江天圣化纤有限公司“1·3”一般机械伤害事故调查报告

绍兴市柯桥区人民政府事故调查组

2025 年 11 月

根据人社部门工伤事故线索核查发现,2025 年 1 月 3 日，浙江天圣化纤有限公司员工在该公司一分厂纺丝车间 F15 生产线第 11 号卷绕机位安装纸管时发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，3 月 24 日，经绍兴市柯桥区人民政府同意，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会为成员单位的浙江天圣化纤有限公司“1·3”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区检察院派员参加，聘请有关专家参与，对该起事故进行依法调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过调查询问、查阅资料、分析论证等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故的性质和事故责任，提出了对责任单位及责任人的处理建议，总结事故教训，提出了防范和整改措施建议。

事故调查组认定：浙江天圣化纤有限公司“1·3”机械伤害事故是一起**作业现场安全管理混乱、安全风险辨识不全、员工安全生产教育培训不到位引起的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

浙江天圣化纤有限公司（以下简称天圣化纤），2010 年 3 月 1 日成立，法定代表人洪彪，统一社会信用代码：

91330621551758301G，注册资本：贰拾柒亿元整，企业注册地址位于浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区零三丘1幢，所属行业为纺织业，经营范围包括：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；销售代理；进出口代理；采购代理服务；针纺织品及原料销售等。

（二）事故发生经过和应急处置情况

事故调查组通过调查询问、调阅监控、调阅资料等方式，还原事故发生经过如下：

2025年1月3日下午17点55分许，天圣化纤一分厂纺丝车间卷绕工杨贵权在该车间F15生产线第11号卷绕机位安装纸管时，在其身后的自动落丝车按照预定路线驶向第11号机位，当行驶至杨贵权工位时，自动落丝压住杨贵权腿部致其无法动弹，杨贵权受到撞击后身体发生倾斜，整个头部被卡在卷绕机与自动落丝机中间，落丝机因运行的动力持续对杨贵权头部进行挤压。站在杨贵权身旁3米处的工友董运转见到该情形后，立即组织现场人员开展施救。18时00分许，公司车间值班长季学刚拨打120急救电话，并组织同事对其进行简单包扎。18时35分许，由120急救车紧急送往绍兴市人民医院抢救。18时59分，公司安环科科长刘朋拨打110报警。20时10分，杨贵权经医院抢救无效宣布死亡。

（三）事故应急处置评估情况

经复盘评估认为，事故发生后，天圣化纤迅速组织人员开展施救，拨打120、110等急救电话，应急响应及时，处置行动迅速。

（四）事故造成的人员伤亡和初步估计的直接经济损失

杨贵权，男，1974 年 4 月 17 日出生，云南省凤庆县人，系浙江天圣化纤有限公司一分厂纺丝车间卷绕工，在本次事故中死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，初步估计直接经济损失约为 155.6 万元。

（五）事发后经济赔偿情况

事发后经绍兴市柯桥区马鞍街道人民调解委员会调解，死者家属与天圣化纤达成赔偿协议，赔偿死者家属工亡补助金、丧葬补助金、事故处理事务性费用、谅解费等费用共计 155.6 万元。

（六）事故现场勘查情况

事发现场位于天圣化纤一分厂纺丝车间 F14 与 F15 生产线之间的通道，第 11 号卷绕机位北面（见图 1）。通道中有两条平行的自动落丝车预定轨道，西面是安全出口，东面是平衡间。经走访调查，事故现场有监控覆盖，现场环境如图 2 所示。

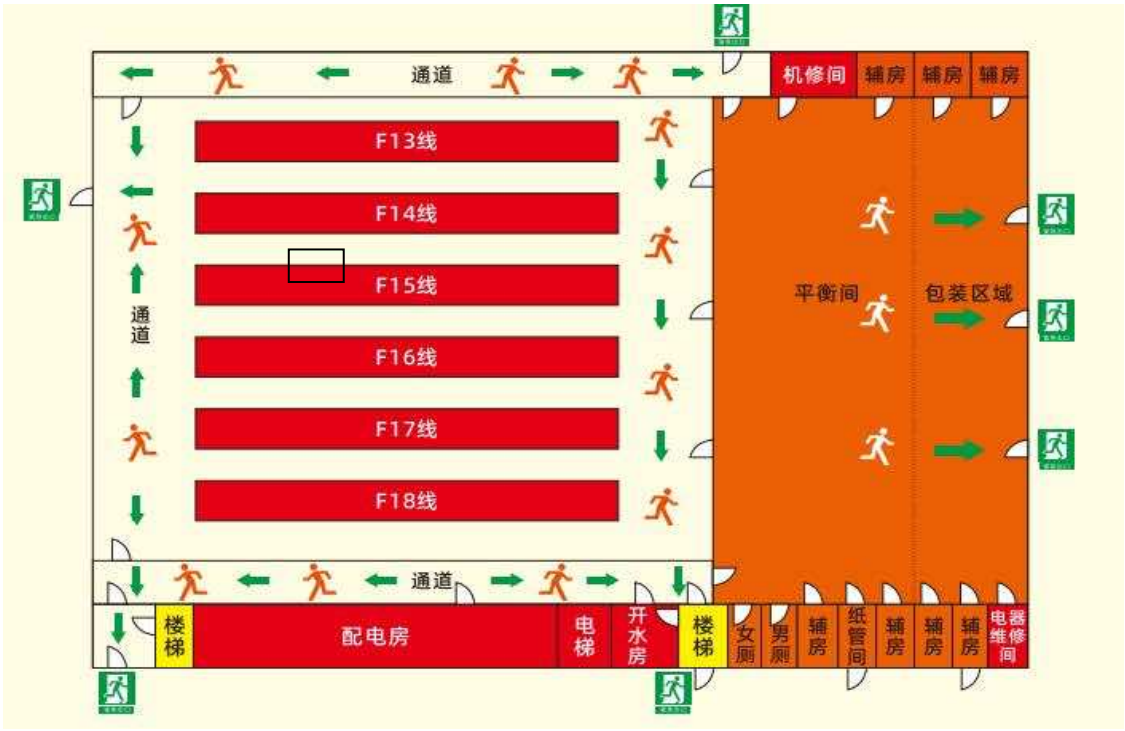


图 1 事发现场具体位置



图 2 现场环境

（七）死亡原因分析

事故调查组调阅了绍兴市人民医院的病历资料，根据病

历资料记载，杨贵权送至医院时经医生初步诊断呼吸心跳骤停、开放性颅脑损伤特重型。体格检查：体温：35.6℃，脉搏：0次/分，呼吸：0次/分，血压：0/0mmHg，血氧饱和度：0%深昏迷；GCS评分3分，头部肿胀，头部裂伤加压包扎，大量出血，口、鼻腔、左耳道出血，左瞳孔5mm，右瞳孔5mm，散大固定，听诊未闻及自主呼吸及心跳，腹平软，颈动脉等大动脉搏动未及，四肢冰凉，四肢未见明显畸形。根据上述资料，结合现场人员口供，综合分析判断杨贵权死亡原因为开放性颅脑损伤、呼吸心跳骤停。

二、事故直接原因

事故调查组通过事故现场勘验、调查询问、专家分析等方式，综合分析认定事故直接原因为：杨贵权安全意识淡薄，背对自动落丝车进入其运行轨道中作业，未严格遵守公司规章制度“人让车”的安全原则。同时纺丝车间环境嘈杂，自动落丝车侧边存在感应盲区，杨贵权未能及时发现自动落丝车靠近，后导致头部受撞击挤压，经抢救无效死亡。

三、事故相关单位主要问题

浙江天圣化纤有限公司

1.未督促员工严格执行安全操作规程。虽已制定自动落丝机操作规范，并对落丝车运行期间人让车的原则进行了明确，但未将卷绕工岗位的危险因素、防范措施进行安全技术交底，未教育和督促员工严格执行安全操作规程[1]。

2.未及时采取措施消除事故隐患。对落丝车防撞系统存在感应盲区，多次出现人车碰撞，纺丝车间封闭嘈杂无法清晰听到落丝车警报声的现实复杂环境，未能提出有效的防范

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

措施及整改方案，安全风险辨识不到位，导致事故隐患得不到有效根治[2]。

3.未按照规定对员工进行安全生产教育和培训。新员工岗前安全培训时长、内容不符合规定，在未熟练掌握安全操作规程和岗位安全操作技能的前提下上岗作业，安全生产教育和培训记录不属实，未如实记录培训时间、内容以及考核结果等情况[3]。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第二十八条第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

第十四条第一款 厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括:

（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识;

（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律;

（三）从业人员安全生产权利和义务;

（四）有关事故案例等。

第十五条 车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括:

（一）工作环境及危险因素;

（二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故;

（三）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准;

（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理;

（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护;

（六）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度;

（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项;

（八）有关事故案例;

（九）其他需要培训的内容。

第十六条 班组级岗前安全培训内容应当包括:

（一）岗位安全操作规程;

（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项;

（三）有关事故案例;

（四）其他需要培训的内容。

杨贵权，天圣化纤卷绕工，安全意识淡薄，违反公司安全操作规程，在纺丝车间安装纸管时背对正在作业的落丝车，未遵循人让车的安全原则，导致事故发生，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议追究行政责任单位及人员

1.浙江天圣化纤有限公司。未严格落实企业安全生产主体责任，未督促员工严格执行安全操作规程，安全风险辨识不全、未及时采取措施消除事故隐患，未按照规定对员工进行安全生产教育和培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]的规定，对事故发生负有主要责任，建议区应急管理局依法予以行政处罚。

2.孙可峰。天圣化纤总经理，作为公司安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产。对安全生产工作不重视、思想认识不深，责任压实不严，未建立健全并落实全员安全生产责任制；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项[5]的规定，对本次事故发生负有主要领导责任，建议由柯桥区应急管理局依法予以行政处罚。

3.吴胜富。天圣化纤安全总监，分管公司安全生产工作。安全管理不严，领导管理不力；三级安全教育未按规定执行；

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

忽视落丝车长期存在的生产安全事故隐患，未能及时提出改进安全生产管理的建议；对事故发生心存侥幸，未督促落实安全生产整改措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[6]第（二）、（五）、（七）项的规定，对本次事故发生负有重要领导责任，建议由柯桥区应急管理局依法予以行政处罚。

4.王友志。天圣化纤一分厂现场总经理，负责一分厂生产现场全面工作。组织实施一分厂安全生产教育培训工作不到位；督促、检查一分厂的安全生产工作不力，未能及时消除落丝车存在的事故隐患，未能及时制止和纠正员工违反安全操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项的规定，对本次事故发生负有重要领导责任，建议由柯桥区应急管理局依法予以行政处罚。

5.何庆春。天圣化纤一分厂生产副总，分管一分厂安全生产工作。对一线员工长期存在的违规作业行为管理缺位，督促不严，未能及时有效整改；未按照规定组织实施安全生产教育和培训，一线员工岗前安全培训流于形式；对落丝车存在的事故隐患排查不力，未提出针对性防范措施及建议。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）、（六）、（七）项的规定，对本次事故发生负有领导责任，建议由柯桥区应急管理局依法予以行政处罚。

五、事故防范和整改措施

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

（一）牢牢压紧压实企业主体责任。天圣化纤要深刻吸取反思本次事故教训，将此次事故作为反面案例，抓实抓好员工安全教育和培训，明确各设备、流程安全操作规程，督促教育员工严格贯彻执行。加大安全生产投入力度，有效落实机械设备安全防护装置完好、紧急制动灵敏有效等安全措施，及时改造更新安全生产先进技术装备，淘汰存在安全隐患的工艺和设备，推进企业本质安全水平提升。仔细认真开展隐患排查治理，有效开展安全生产风险辨识，建立健全内部事故隐患举报奖励制度，牢固树立员工安全意识。进一步加强作业现场管理，及时制止各类违规操作发生，重点防范机械伤害、高处坠落、物体打击等高发事故。

（二）紧紧落实贯彻属地监管责任。各镇（街道、开发区）要深入学习贯彻总书记关于安全生产的重要指示批示精神，树立忧患意识，未雨绸缪开展安全生产整治行动，深入细致给企业做安全体检，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，进一步抓细抓实重点领域攻坚整治，全面系统开展风险研判排查，明确企业薄弱环节和盲区死角。建立问题清单、责任清单、整改清单三张清单，逐一落实防范措施、严格整改到位，及时消除企业各类风险隐患，牢牢守住辖区安全防线。

（三）全面履行好部门监管职责。区各有关部门要进一步提高政治站位，强化责任担当，筑牢安全生产防线。强化“隐患即事故”和“责任要前置”的理念，深入分析各自领域的安全状况，夯实安全生产的各项巩固提升举措。抓紧、抓实、抓细安全生产各项工作，特别关注重点领域、重点场所和易发生事故的环节，提前防范各类风险隐患，杜绝各类

生产安全事故发生。统筹全区安全生产形势平稳向好，组织指导各镇街相关部门履行行业领域安全监管职责，守牢安全底线，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。