宝安沙井华发新城华苑二期“8·6”一般高处坠落事故调查报告

2025年8月6日，沙井街道和一社区华发新城华苑二期发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和建设局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和司法鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安沙井华发新城华苑二期“8·6”一般高处坠落事故是一起因作业现场安全管理不到位、涉事人员冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

施工单位：湖北熙衡瑞建筑有限公司（以下简称熙衡瑞公司），成立日期：2019年9月12日，统一社会信用代码：91420117MA49AY5D8C，法定代表人：舒某俊，注册地址：湖北省

武汉市新洲区邾城街邾城大街167-6号,持有建筑业企业施工劳务备案证书，取得建筑施工范围的安全生产许可证，经营范围：金属门窗工程施工、建筑劳务分包、建设工程施工等。

2.事故相关单位概况

发包单位：华发物业服务有限公司广州分公司（以下简称华发物业广州分公司），成立日期：2015年1月13日，统一社会信用代码：91440111327554427J，负责人：孙某林，注册地址：广州市白云区观云街1号201房单元部分自编之一房,经营范围：物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁、建筑物清洁服务等。

（二）事故相关概况

涉事项目名称为深圳前海·华发新城项目01、02地块交付后封窗工程,位置为宝安区沙井街道会展新城区华发新城华苑二期。

因该电梯厅廊桥在雨天有雨水飘入,业主要求物业管理单位华发物业广州分公司在廊桥外加装窗户防止雨水飘入。

2025年5月26日，华发物业广州分公司与熙衡瑞公司签订了《建筑工程施工合同》，将深圳前海·华发新城项目01、02地块交付后封窗工程发包给熙衡瑞公司施工,将原有防护栏杆向内移装10厘米后加装窗户。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.熙衡瑞公司安全管理情况

（1）相关人员情况

舒某俊，法定代表人，负责公司的全面管理工作。

卢某刚，经理，负责公司的安全生产、业务对接工作。

卢某志，技术负责人，负责涉事项目的技术指导工作。

卢某华（死者），项目管理人员，负责涉事项目的管理工作。

（2）安全管理状况

编制了《深圳前海华发新城项目01、02地块交付后封窗工程施工方案》《工程项目安全管理制度》等文件，对作业人员进行了三级安全教育培训（对卢某华进行了公司级和项目级的安全教育培训），提供了安全绳、安全带、安全帽等劳动防护用品。

2.华发物业广州分公司安全管理情况

（1）相关人员情况

张某桥，副总经理，负责分公司的全面管理工作。

黄某灏，社区经营部工程经理兼项目负责人，负责分公司施工项目管理及涉事项目协调管理、现场进度、质量、安全等工作。

吕某超，社区经营部工程专员，负责涉事项目施工现场管理工作。

（2）安全管理状况

编制了《安全生产责任制》《装修管理作业规程》《外部施工管理作业规程》；与熙衡瑞公司签订了《安全生产管理协议》《高空作业安全责任书》，明确了各自的安全管理职责；提供了《培训记录》《工程施工现场巡查记录表》《施工日志》，安排工程专员在施工现场管理，对施工现场进行巡查。事发当天吕某

超对3、4栋进行了安全巡查。

（四）事故发生经过

2025年8月6日9时许，卢某华安排陈某和、杨某德等4名工人到4栋12楼电梯厅旁廊桥移装防护栏杆。陈某和、杨某德使用手持切割机切割防护栏杆与墙体连接处，将切割下来的防护栏杆向廊桥内移装约10厘米。因安装防护栏杆时使用的角铁和螺丝难以固定，卢某华一同安装角铁。10时30分，在安装涉事防护栏杆北侧角铁的过程中，打孔时角铁掉落在室外有积水的三角形平台上。

10时40分许，卢某华自行翻越防护栏杆欲到室外的三角形平台上去捡掉落的角铁，在跳落在室外的三角形平台上时身体失稳，从12楼坠落到一楼地面。

（五）事故现场情况

事故发生位置为宝安区沙井街道和一社区云和路37号华发新城华苑二期4栋12楼廊桥室外；涉事防护栏杆的高度约为1.12米，矮墙至三角形平台的高度约为1.16米，防护栏杆顶端距离一楼地面的高度约为36.2米（见图1）；涉事角铁掉落在4栋12楼廊桥室外有积水的三角形平台角落（见图2）；涉事防护栏杆的南侧及下端已用角铁和螺丝固定（见图3）；涉事防护栏杆的北侧未固定（见图4）。



图 1 华发新城华苑二期 4 栋 12 楼廊桥



图 2 角铁掉落在有积水的三角形平台角落

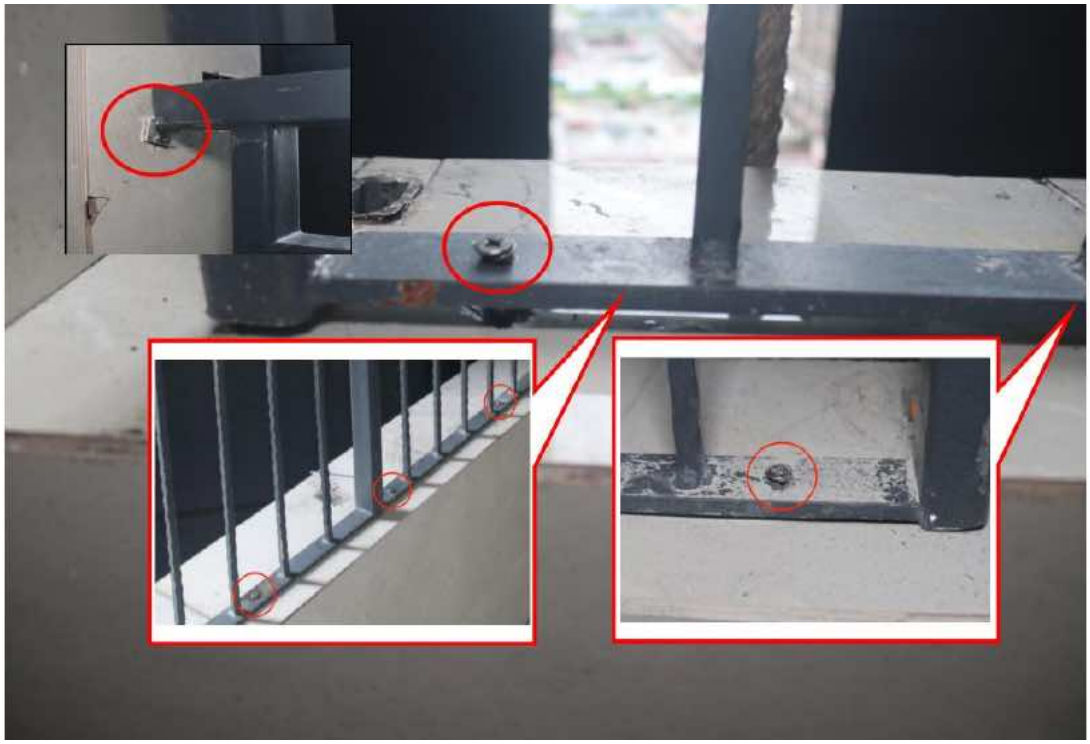


图 3 涉事防护栏杆的南侧及下端已用角铁和螺丝固定



图 4 涉事防护栏杆的北侧未固定

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者卢某华，男，55岁，湖北省武汉市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币103万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话，经救护人员到场抢救无效后确认卢某华已死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，沙井街道办、南沙派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

熙衡瑞公司与卢某华家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、司法鉴定，认

定事故直接原因是：涉事人员安全意识淡薄，在未佩戴安全带等防护用品情况下，冒险翻越防护栏杆到室外平台捡掉落的角铁，身体失稳从平台坠落至一楼地面死亡，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1.12楼电梯厅廊桥层室外三角形平台距离地面33.92米、面积较小、有积水、平台一侧临空，存在高处坠落风险。

2.涉事人员安全意识淡薄，在未佩戴安全带等劳动防护用品的情况下，翻越防护栏杆不慎坠落。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所〔2025〕病鉴字第149号）鉴定意见：卢某华符合高坠致全身多器官、组织损伤（尤其颅脑及胸腹部损伤）死亡。

（三）熙衡瑞公司安全管理存在的问题

熙衡瑞公司落实安全生产主体责任不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[1]；未采取有效措施，及时消除涉事人员未佩戴安全带等防护用品冒险翻越防护栏杆的事故隐患。

熙衡瑞公司主要负责人舒某俊履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除涉事人员未佩戴安全带等防护用品冒险翻越防护栏杆的生产安全事故隐患。

[1]《深圳前海华发新城项目01、02地块交付后封窗工程施工方案》第六章1、安全操作规程及保护措施 8）高处作业安全管理制度：2、高处作业必须根据情况，使用经过检查、检验合格的安全带。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事人员安全意识淡薄，在未佩戴安全带等防护用品情况下，冒险翻越防护栏杆到室外平台捡掉落的角铁，身体失稳从平台坠落至一楼地面死亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对有关责任人员的行政处罚建议

熙衡瑞公司主要负责人舒某俊履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除涉事人员未佩戴安全带等防护用品冒险翻越防护栏杆的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议

熙衡瑞公司落实安全生产主体责任不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未采取有效措施，及时消除涉事人员未佩戴安全带等防护用品冒险翻越防护栏杆的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事人员安全意识不足，在未佩戴安全带等防护用品情况下，冒险翻越防护栏杆；施工单位未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

七、事故整改和防范措施

（一）熙衡瑞公司应认真吸取本起事故的深刻教训，加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，不得冒险作业；加强现场安全管理，健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，防范类似事故再次发生。

（二）沙井街道办应以此为戒，落实好属地监管责任。进一步加强限额以下小型工程安全巡查，强化安全监管力度，督促企业落实安全生产主体责任，防范生产安全事故发生。