东莞大朗嘉盛音乐吧有限公司“11·3”一般触电事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025 年 4 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及人员概况 2
（二）事故发生单位基本情况 3
（三）事故发生单位安全管理情况 3
（四）事故发生经过 3
（五）事故现场情况 4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 10
二、事故应急处置及评估情况 10
（一）事故信息接报及响应情况 10
（二）事故现场应急处置情况 11
（三）医疗救治和善后处理情况 11
（四）事故应急处置评估 12
三、事故原因分析 12
（一）直接原因分析 12
（二）其他可能因素排除 12
（三）间接原因分析 12
四、有关责任单位和相关人员存在的主要问题及履职情况 13
（一）事故相关人员 13
（二）有关监管部门和单位的履职情况 13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15
（一）因在事故后死亡免予追究责任人员 15
（二）对事故有关责任人员和有关责任单位的行政处罚建议 15
（三）其他处理建议 15
六、事故主要教训 16
七、事故整改和防范措施 16
（一）强化安全生产主体责任 16
（二）组织开展专项整治行动 16
（三）强化安全教育宣传 17

2024年12月3日，大朗应急管理分局接东莞市应急管理局转来信访件，反映2024年11月3日21时许，东莞市大朗镇富民中路370号104室东莞市嘉盛音乐吧有限公司发生一起触电事故，造成1人重伤。12月11日，伤者在医院经救治无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年12月6日，东莞市人民政府依法成立了由大朗镇党委副书记张庭柱任组长，大朗镇应急管理分局、经济发展局、公安分局、宣教文旅办、供电分局、司法分局、人社分局和总工会等单位有关人员组成的东莞大朗嘉盛音乐吧有限公司“11·3”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请有关专家开展此次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、综合分析等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，总结了事故教训，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞大朗嘉盛音乐吧有限公司“11·3”一般触电事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违规作业，事故单位安全管理不到位、未及时发现并消除事故隐患从而引发的一般生产安全责任

事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

1.东莞市嘉盛音乐吧有限公司（以下简称嘉盛吧），统一社会信用代码：91441900MACLWD2R1R，成立日期：2023 年 6 月 12 日，注册资本：人民币 10 万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈怀全，住所：广东省东莞市大朗镇富民中路 370 号 104 室，属于规模以下企业，共有 72 名员工，主要经营范围：酒吧服务（不含演艺娱乐活动）、餐饮服务、食品销售、新鲜水果零售等。

2.刘前，男，汉族，系嘉盛吧主要负责人，负责全面管理工作。

3.陈怀全，男，汉族，系嘉盛吧法定代表人（挂名），负责嘉盛吧采购工作。

4.李刚（本起事故死者），男，汉族，系嘉盛吧工程部主管和仓库主管，负责嘉盛吧的声、光、水、电等维修工作和仓库管理工作。李刚于 2023 年 9 月入职嘉盛吧，持有《中华人民共和国特种作业操作证》[1]，作业类别：低压电工作业证[2]。

---

[1] 低压电工作业证：李刚，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，签发机关：东莞市应急管理局，初领日期：2022 年 6 月 30 日，应复审日期：2025 年 6 月 29 日，有效期开始日期：2022 年 6 月 30 日，有效期结束日期：2028 年 6 月 29 日。

[2] 《低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准》第 5.2.2.3 条：电工安全用具与安全标识 2）登高安全用具种类、用途及使用方法。李刚已取得低压电工作业证无需重复取得高处作业证。

（二）事故发生单位基本情况

2023 年 9 月 16 日，嘉盛吧以“超级朗 SUPER LANG 酒吧”的招牌对外经营，建筑面积 685 ㎡，酒吧大厅设置 39 个卡座，大厅正中间设 1 个小舞台。大厅东侧搭设夹层，夹层下方区域设 1 间办公室和 1 间仓库，夹层上设 1 间工程部仓库、1 间办公室、1 间更衣室和 1 间“声光电”控制室；酒吧大厅西侧设 1 间水吧，水吧正对面设 1 个包厢，嘉盛吧日常主要经营销售酒水服务及小吃、水果。

（三）事故发生单位安全管理情况

嘉盛吧未设总经理一职，由刘前负责全面管理工作，下设常务副总经理和副总经理，未任命安全生产管理人员，嘉盛吧设六个部门，分别为礼宾部、舞台部、营运部、营销部、客户部、工程部，其中工程部只有李刚 1 人。嘉盛吧未建立安全生产教育和培训制度、安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度；截至日前，嘉盛吧未能提供安全生产教育培训记录和事故隐患排查记录。

（四）事故发生经过

2024 年 10 月底，刘前联系李刚让其在酒吧大厅安装一台壁挂式扩香机（以下称香薰机）。2024 年 11 月 3 日 20 时 17 分许，李刚将 1 台香薰机及插座安装在应急照明灯旁，并将插座电源线接驳在应急照明灯上方的电气线路上。作业期间，李刚发现员工吴涛[3]

[3] 吴涛，男，汉族，系嘉盛音乐吧员工，工作岗位位于夹层灯光控制室，负责灯光控制。

上班，叮嘱其不得擅自打开电闸。20 时 41 分许，李刚叫吴涛打开控制电箱所有的电源开关，发现香薰机未能接通电源，于是将刚接好的线路复原。

20 时 58 分许，李刚将梯子挪到烟雾机旁的摇头光束灯下方，计划从摇头光束灯处接插座电源线，吴涛按照李刚的要求，切断标注为“立面灯光”和“天花灯光”的电源控制开关。20 时 59 分，李刚双脚跨立在铝合金人字梯（距地 3.4 米）上作业。21 时 00 分 53 秒，李刚大叫一声，从梯子坠落至地面。

（五）事故现场情况

相关人员的笔录证实嘉盛吧在事故发生后一直处于停业状态，事故现场未遭到破坏，事故现场的监控视频保存完整，音频清晰。监控视频显示，事故现场位于嘉盛吧大厅正门进出口位置，李刚作业区域为摇头光束灯的电气线路区域。

1.作业情况。监控视频显示，事故发生时李刚未佩戴绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品[4]，双脚跨立在铝合金人字梯第一

[4] 《用电安全导则》（GBT 13869-2017）第 9 条：电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施;进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。
《便携式金属梯安全要求》（GB 12142-2007）第 8.2.8.1 条：当梯子靠近电气线路使用时，使用者应采取可靠的安全措施。这些安全措施应能防止使用者与任何带电、未绝缘的电路或导体可能的接触，避免电击触电。
《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）第 6.1.1 条：在线路和配电设备上工作，应有停电、验电、装设接电线及个人保安线、悬挂标示牌和装设遮拦等保证安全的技术措施；第 9.1.4 条：任何人从事高处作业，进入有磕碰、高处落物等危险的生产场所，均应戴安全帽。
《坠落防护装备安全使用规范》(GB/T23468-2009)第 4.1.1 条：在距落高度基准面 2m 及 2m 以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

格和第二格的踏板上（从上往下数，垂直地面高度约 3.4 米）[5]进行高处接线作业[6]。

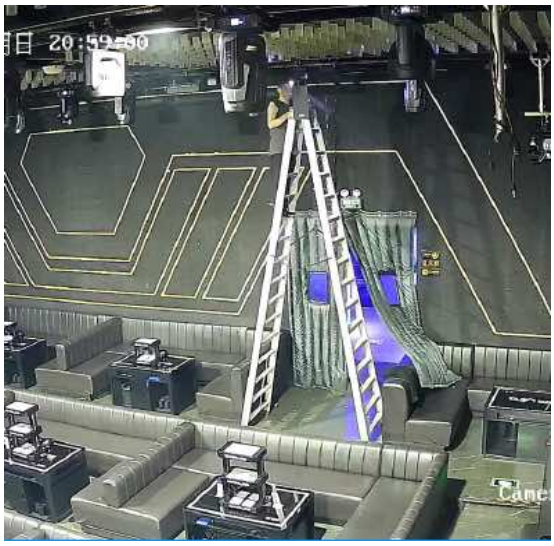


图1 事故发生时作业情况

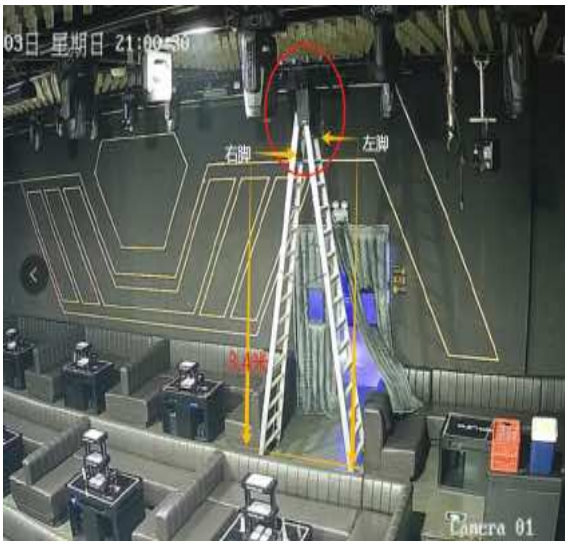


图2 事故发生时作业情况

2.作业区域线束及带电情况。事发作业区域发现多组线路杂乱，未套线管直接绑在金属骨架上，其中经检测为“火线”的一根绿色 2.5mm^2 多股绝缘导线线头外露，现场测得电压为 241V。线头与金属骨架间的电压为 237V，据此推测金属骨架的电位为 4V（近似于接地的零电位）。应急照明灯上方管道上缠绕 1 条插座电源线，其尾端线头外露（监控视频显示与李刚坠落瞬间一同掉落）。

[5] 《高处作业分级》（GB/T3608-2008）第 3.1 条：在距坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业属高处作业。

[6] 特种作业目录：“1.2 低压电工作业指对 1 千伏（KV）以下的低压电器设备进行安装、调试、运行操作、维护、检修、改造施工和试验的作业”。

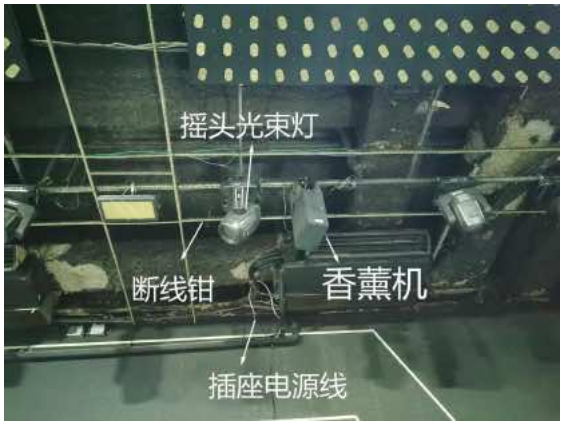


图3 作业区域（事故发生后现场人员将插座电源线缠绕在管道上）

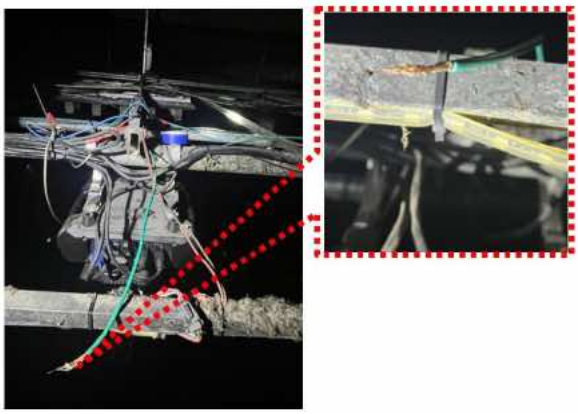


图4 作业区域（一根绿色导线外露线头）



图5 待接插座电源线垂吊在空中



图6 绿色导线外露线头与金属骨架的电压为237V

3.金属骨架接触痕迹。金属骨架有两处黑色印记，根据《入院记录》显示，李刚左侧手掌附着焦黑粉末，左手拇指、示指、中指、环指远节可见烧灼伤痕，据此推测李刚在作业时与该处接触。

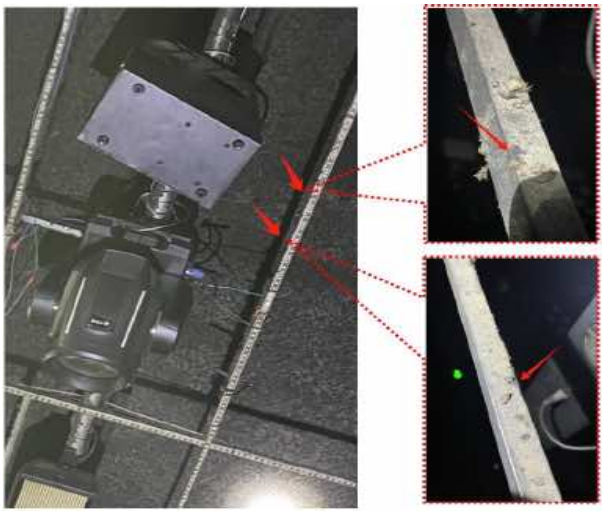


图7 金属骨架上的印记

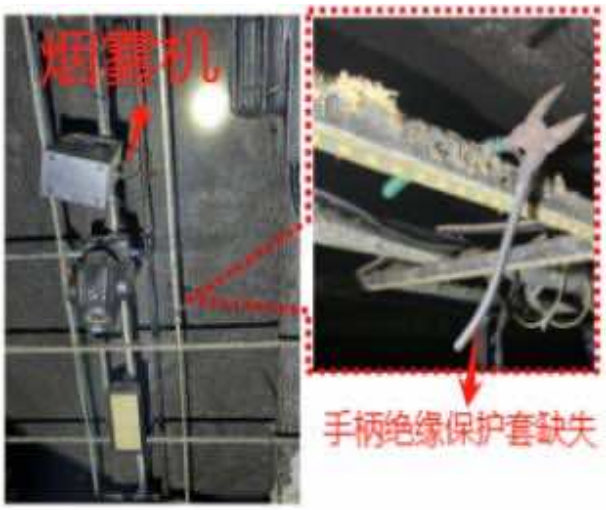


图8 断线钳（手柄绝缘保护套缺失）

4.现场遗留工具情况。金属骨架上发现 1 卷蓝色的绝缘胶布和 1 把电工工具断线钳（绝缘保护套缺失[7]）。

5.涉事导线的控制开关情况。经对现场的电源控制开关逐一排除验证，线头外露的绿色导线由夹层的“声光电”控制电箱中标注为“烟机”的控制开关控制，该控制开关（型号：正泰 NXB-63 2P C63）和上一级控制开关（正泰 NM1-250S/3300）均无漏电保护功能[8]。

---

[7] 《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）第 4.2.1 条：作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，使用前应确认合格、齐备的安全要求。

[8] 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T13955-2017）第 4.1 条：用于直接接触电击事故防护时，应选用一般型(无延时)的剩余电流保护装置，其额定剩余动作电流不超过 30 mA。第 4.3 条：低压供用电系统中为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围，剩余电流保护装置应采用分级保护。a)分级保护方式的选择应根据用电负荷和线路的具体情况、被保护设备和场所的需要设置，形成由总保护、中级保护、末端保护组成两级或三级保护。第 4.4.1 条：末端保护：下列设备和场所应安装末端保护 RCD：f）机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路。第 4.4.2 条：低压配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时，在电源端、负荷群首段或线路末端（农业生产设备的电源配电箱）应安装 RCD。



图9 夹层控制电箱的控制开关

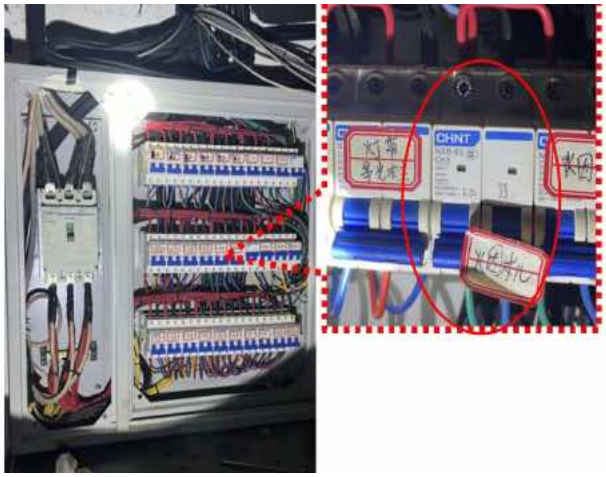


图10 夹层控制电箱的控制开关中涉事导线的控制开关（标注为烟机）

6.控制开关通电情况。根据监控视频，“声光电”控制电箱中各分路电源控制开关在事故发生当天各时间段中的情况如下:

（1）20 时 30 分许，李刚在第一次接插座电源线时，除音响设备外的各分路电源开关均处于关闭断电状态（图 11）。

（2）20 时 41 分 10 秒，李刚第一次接完线路后，让吴涛打开所有开关，此时各分路开关均为通电状态（图 12）。

（3）20 时 58 分 46 秒，李刚在第二次接线路时，让吴涛断开灯光的电源，控制电箱中第三排标注为“立面灯光”和 “天花灯光”的控制开关已断开，第一排标注为“1-6 号屏”和“气柱”与第二排标注为“灯带/导光柱”、“烟机”和“音响”的控制开关仍处于通电状态（图 13）。

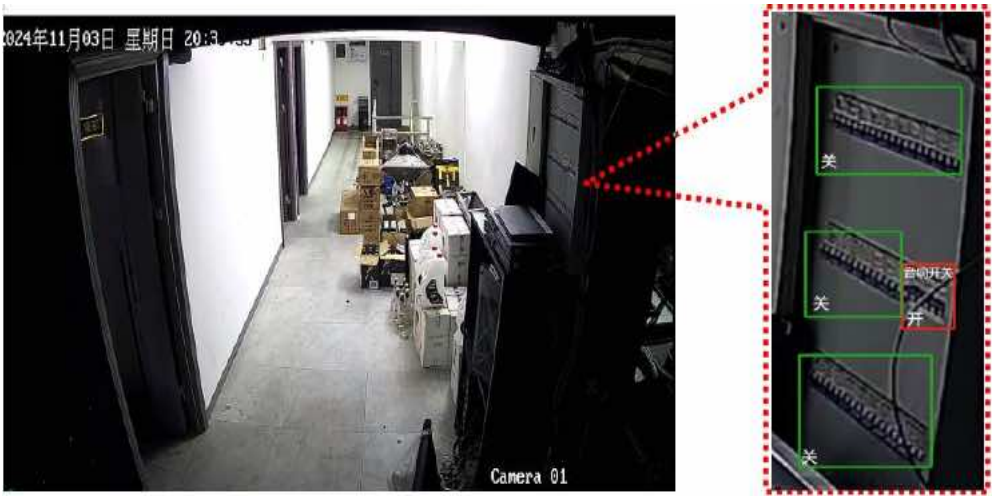


图11 第一次接插座电源线时（除音响设备外的各分路电源开关均处于关闭断电状态）

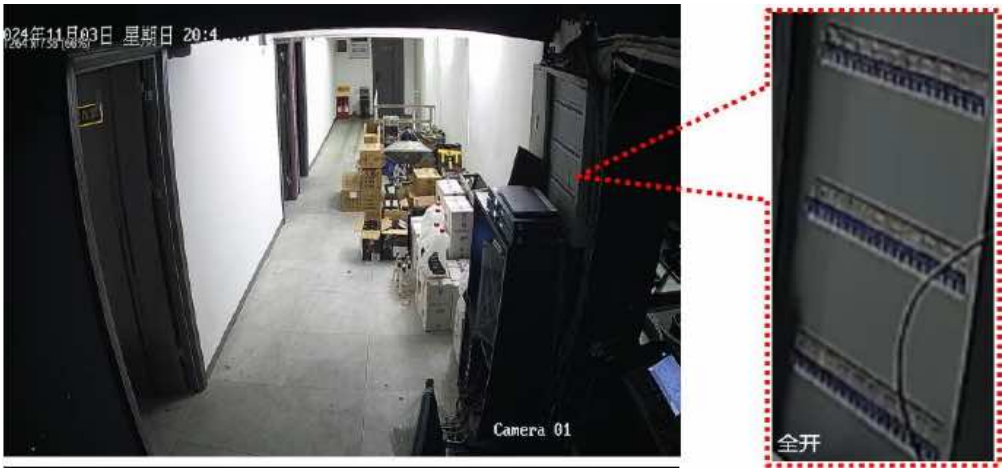


图12 第一次接完线路后（均为通电状态）

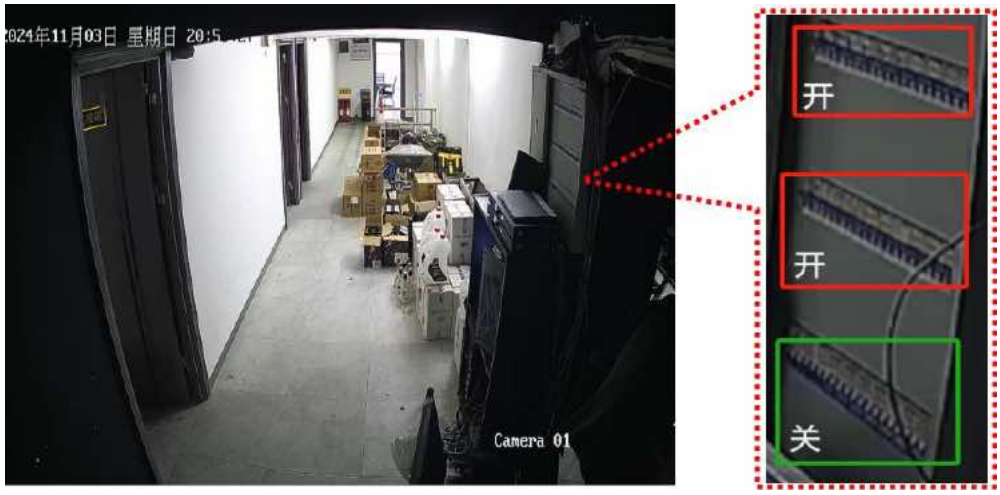


图13 第二次接线路时（第一、二排均处通电状态，第三排处断电状态）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

2024 年 12 月 11 日，李刚在医院经救治无效死亡[9]。截至日前，涉事双方未达成赔偿协议，直接经济损失暂时无法统计。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 11 月 3 日 21 时 3 分许，东莞怡心园医院接到东莞市医疗救护 120 指挥中心派车指令，称大朗镇富民中路超级朗酒吧有一跌伤事件，东莞怡心园医院立即派出 120 救护车。

11 月 8 日 0 时 30 分许，大朗公安分局接报称有一人在大朗镇富民中路 370 号 104 室内上班时触电摔倒，目前在大朗医院 ICU 救治，大朗公安分局立即派出民警前往大朗医院了解相关情况。

[9] 根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，李刚直接死亡原因为多器官功能衰竭、创伤性脑疝、双侧额部颞顶枕部硬膜下出血、电击伤、高处坠落伤。

12 月 3 日，大朗应急管理分局接到市应急管理局转来信访件，大朗镇立即组织相关部门向宝陂村和有关当事人核实情况，开展前期调查取证工作。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 11 月 3 日 21 时 1 分许，现场保安听到响声后立即从门口跑进大厅，位于夹层的吴涛看到李刚摔倒后立即下楼查看，两人合力将李刚抬到酒吧大门口。21 时 2 分许，服务员拨打 120 急救电话，现场人员将事故情况报告刘前和常务副总经理叶胜[10]，吴涛返回夹层切断控制电箱全部电源开关。21 时 6 分许，叶胜从水吧处跑到酒吧大门口查看李刚伤势。21 时 15 分许，叶胜随 120 救护车前往大朗医院，并将事故情况告知家属。

（三）医疗救治和善后处理情况

2024 年 11 月 3 日 21 时 13 分许，东莞怡心园医院 120 医护人员到达现场，发现李刚前额部出血，呼叫无反应。医护人员立即对其包扎止血，将其抬至 120 救护车送往大朗医院抢救。

核实信访事实后，大朗镇平安法治办立即会同大朗镇应急管理分局、公安分局、司法分局、人社分局、宝陂村委会成立事故善后处理工作小组，积极做好死者家属的情绪安抚，组织涉事双方开展调解工作。目前涉事各方达成初步意向，同意通过民事诉讼途径依法确定最终的赔偿金额。

[10] 叶胜，男，汉族，任常务副总经理。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，应急处置工作符合相关法律法规。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

李刚未佩戴绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品，未采取有效断电、验电措施，误将烟雾机电源线认作灯光电源线，对未设置剩余电流动作保护装置、未断开电源的烟雾机电源线进行作业，不慎触及电线带电部位，电流通过其身体与手部触碰的金属骨架形成回路，李刚触电后从约 3.4 米高的人字梯摔落受伤。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、人员问询和事故现场监控视频等资料分析，排除刑事案件、人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

嘉盛吧未配备安全生产管理人员[11]，未建立安全生产教育和培训制度，未对从业人员进行安全生产教育和培训[12]，未为李刚提供

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育李刚按照使用规则佩戴、使用[13]，未建立安全风险分级管控[14]和事故隐患排查治理制度[15]，未及时发现并制止李刚未采取有效断电、验电措施进行接线和未佩戴任何的劳动防护用品在高处接线作业的行为。

四、有关责任单位和相关人员存在的主要问题及履职情况

（一）事故相关人员

刘前，负责嘉盛吧全面管理工作，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度，未组织制定并实施本案单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并制止李刚未采取有效断电、验电措施进行接线和未佩戴任何的劳动防护用品在高处接线作业的行为。

（二）有关监管部门和单位的履职情况

1.宝陂村委会，2023 年至事故发生前，检查各类场所共 288 间次，派发宣传单 160 份。整改隐患问题 78 处，其中 8 处涉及电气隐患问题。其中对涉事企业检查 6 次，发现并督促要求整改 2 个隐

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

患问题[16]，仅发现涉事企业存在消防安全的隐患问题，未发现其他安全生产的隐患问题，检查不够细致、全面。

2.大朗镇经济发展局[17]，利用座谈交流、会议调研、指导检查、工作提醒等多种形式加强对餐饮企业安全生产工作的指导，采取不定期抽查方式对规模以上企业进行检查（涉事企业属于规模以下企业，由宝陂村委会负责检查[18]）。2023 年至事故发生前，大朗镇经济发展局共组织排查餐饮企业共 1990 家，发现隐患问题 593 处，已整改隐患 593 处。

3.大朗应急管理分局[19]，发挥各有关单位、各村（社区）以及专职安全员等基层力量，督促辖区企业开展自查自纠工作，严格落实主体责任，全面梳理本单位特种作业人员持证情况，同时结合日常执法检查、投诉等对特种作业人员未持证上岗等行为进行严厉查处。2024 年至事故发生前，大朗应急管理分局共出动执法人员 3038 人次，检查企业 1519 家，发现 14 人未持证上岗，立案 8 宗，处罚

---

[16]《特种行业和娱乐服务场所日常消防监督检查表》显示：2024 年 4 月 4 日，消防安全制度：有，其他问题描述：1.消防栓前设置阻碍物，2.消防疏散指示标志损坏没有及时维修。

[17]《关于印发<大朗镇安全生产工作职责>的通知》（朗安〔2022〕5 号）：大朗镇安全生产工作职责二、负有安全生产监督管理职责的部门（二）经济发展局 2.指导、督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。

[18]《东莞市人民政府关于印发东莞市推进安全生产监管检查（巡查）全覆盖工作方案的通知》（东府〔2018〕87 号）东莞市推进安全生产监管检查(巡查)全覆盖工作方案 三、主要任务 （一）落实园区、镇（街道）安全生产监管检查全覆盖园区、镇（街道）安全生产监督管理部门和负有安全生产监管职责的部门，主要对辖区内规模以上企业和重点监管企业（包括危险化学品、粉尘涉爆、液氨制冷、涉有限空间作业等企业以及存在红色、橙色风险点危险源和重大危险源的企业）落实安全生产检查全覆盖（每年至少检查 1 次，对危险性大、安全生产形势严峻的企业每年至少检查 2 次）。

《大朗镇经济发展局商贸领域安全生产检查工作制度》第三条：检查主要采取突击检查、随机抽查、联合检查、回头看复查等形式进行。同时，通过压实村(社区)属地责任，督导各村(社区)开展检查。

[19]《关于印发<大朗镇安全生产工作职责>的通知》（朗安〔2022〕5 号）：大朗镇安全生产工作职责 五、重点行业领域安全监管职责（五）关于用电安全 4.应急管理分局：负责监督检查电工安全技术培训和持证上岗工作。

金额 17.5 万元。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故后死亡免予追究责任人员

李刚，作为嘉盛吧持证电工，安全意识淡薄，未采取有效断电、验电措施，未佩戴绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品，违规冒险作业，鉴于其已在事故后死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.嘉盛吧，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十五条的规定，嘉盛吧对事故负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2.刘前，违反《中华人民共和国安全生产法》的第二十一条第二项、第三项、第五项的规定[20]，对事故负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

建议大朗镇分管安全生产的党委副书记对宝陂村委会的负责人进行谈话提醒，督促其汲取事故教训，加强辖区安全巡查工作，加强辖区企业用电安全的宣传教育工作。

---

[20]《中华人民共和国安全生产法》的第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

事故涉及法律责任，如构成民事侵权等责任，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故暴露出企业主体责任不落实，主要负责人履职不到位，未配备安全生产管理人员，生产安全事故隐患排查工作不到位，电工作业人员安全意识淡薄，未按规定佩戴、使用劳动防护用品，违规冒险作业。

七、事故整改和防范措施

为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保安全生产，现提出以下整改和防范措施：

（一）强化安全生产主体责任。东莞市嘉盛音乐吧有限公司要深刻汲取事故教训，加强安全生产主体责任落实，配备安全生产管理人员，建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，深入排查企业电气安全隐患，落实剩余电流动作保护装置安装和运行，落实对作业人员岗前三级安全教育培训和日常安全教育培训，严格落实特种作业前审批制度，认真监督、教育作业人员按照规定佩戴、使用劳动防护用品，并做好作业过程中现场安全监督工作，有效预防和避免此类事故发生。

（二）组织开展专项整治行动。大朗镇经济发展局和宝陂村要加强对餐饮行业企业的安全巡查检查力度，督促企业加强用电安全

管理，规范电气线路敷设，督促餐饮行业企业按规范设置漏电保护装置，涉及低压电工作业和高处作业等高危作业，要严格落实“双报备”手续和危险作业班前警示制度。

（三）强化安全教育宣传。大朗镇经济发展局和宝陂村要加大宣传力度，严格落实用电安全和高危作业的宣传工作，充分利用短视频、直播平台、电视、广播、标语、宣传册、公众号等资源，保持高强度、多频次宣传，推动安全用电、规范作业成为广大群众的自觉行为。大力开展典型案例警示教育活动，对典型事故和违法行为形成警示案例并在相关行业领域及媒体公开通报，进一步强化事故的警示教育作用。