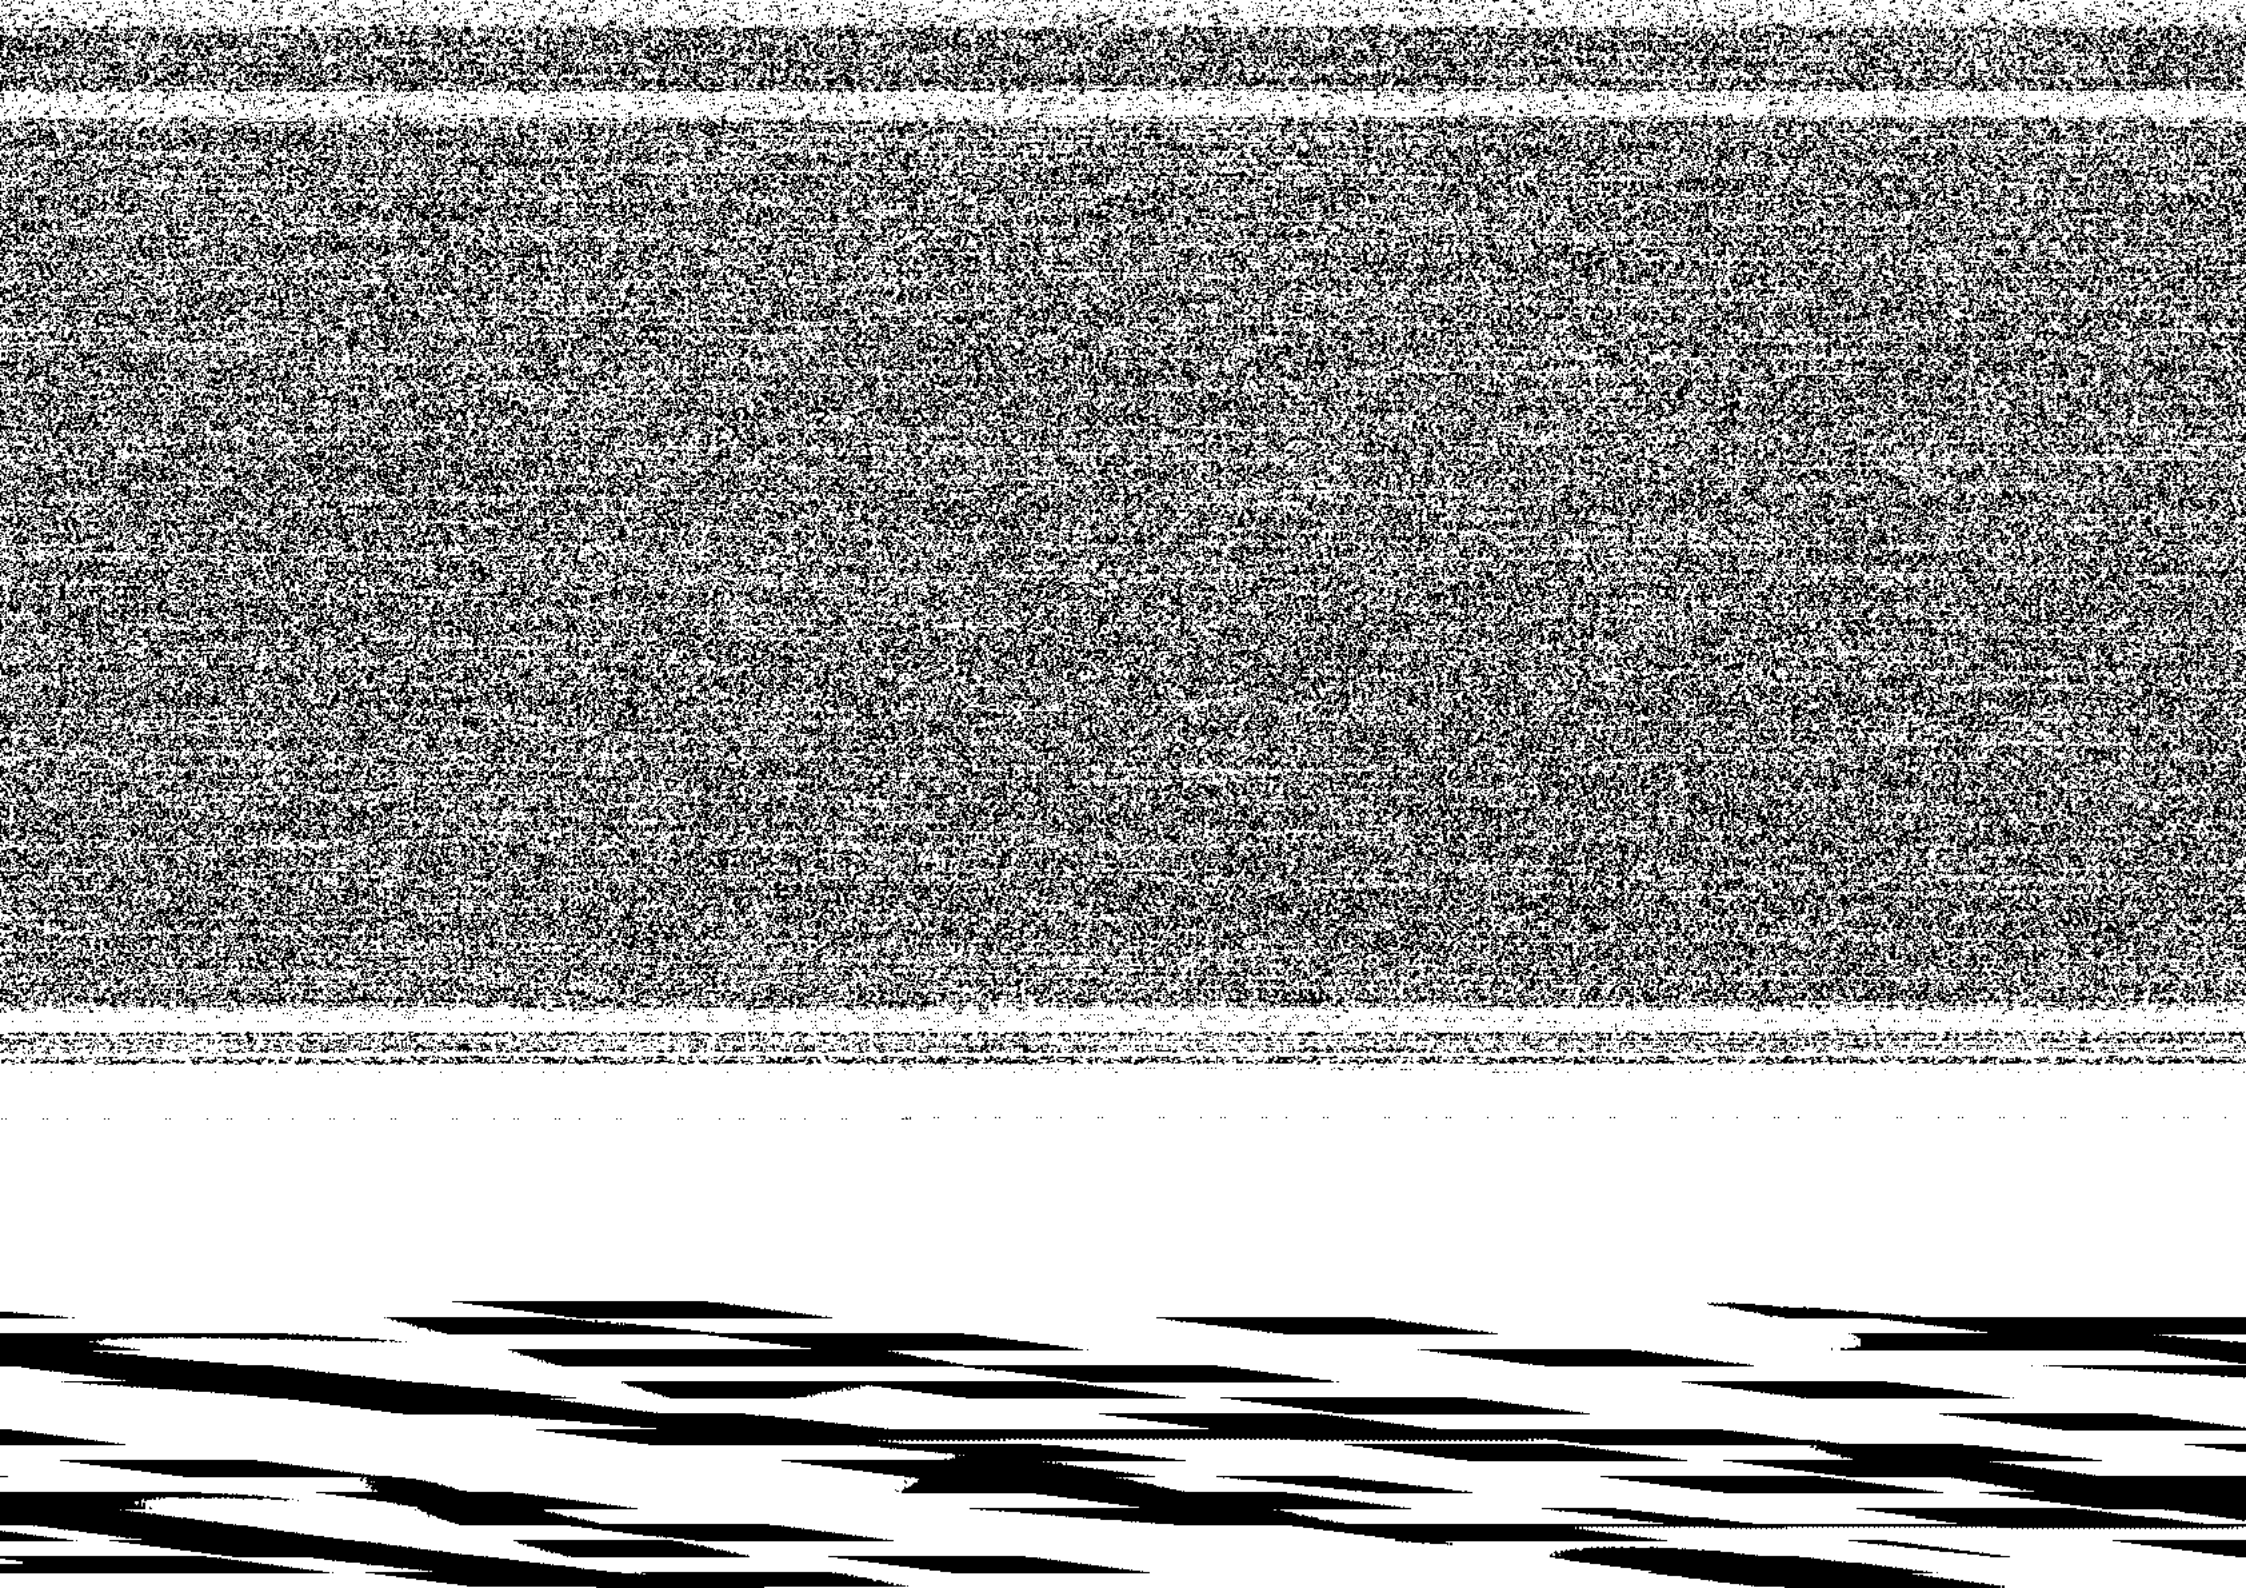


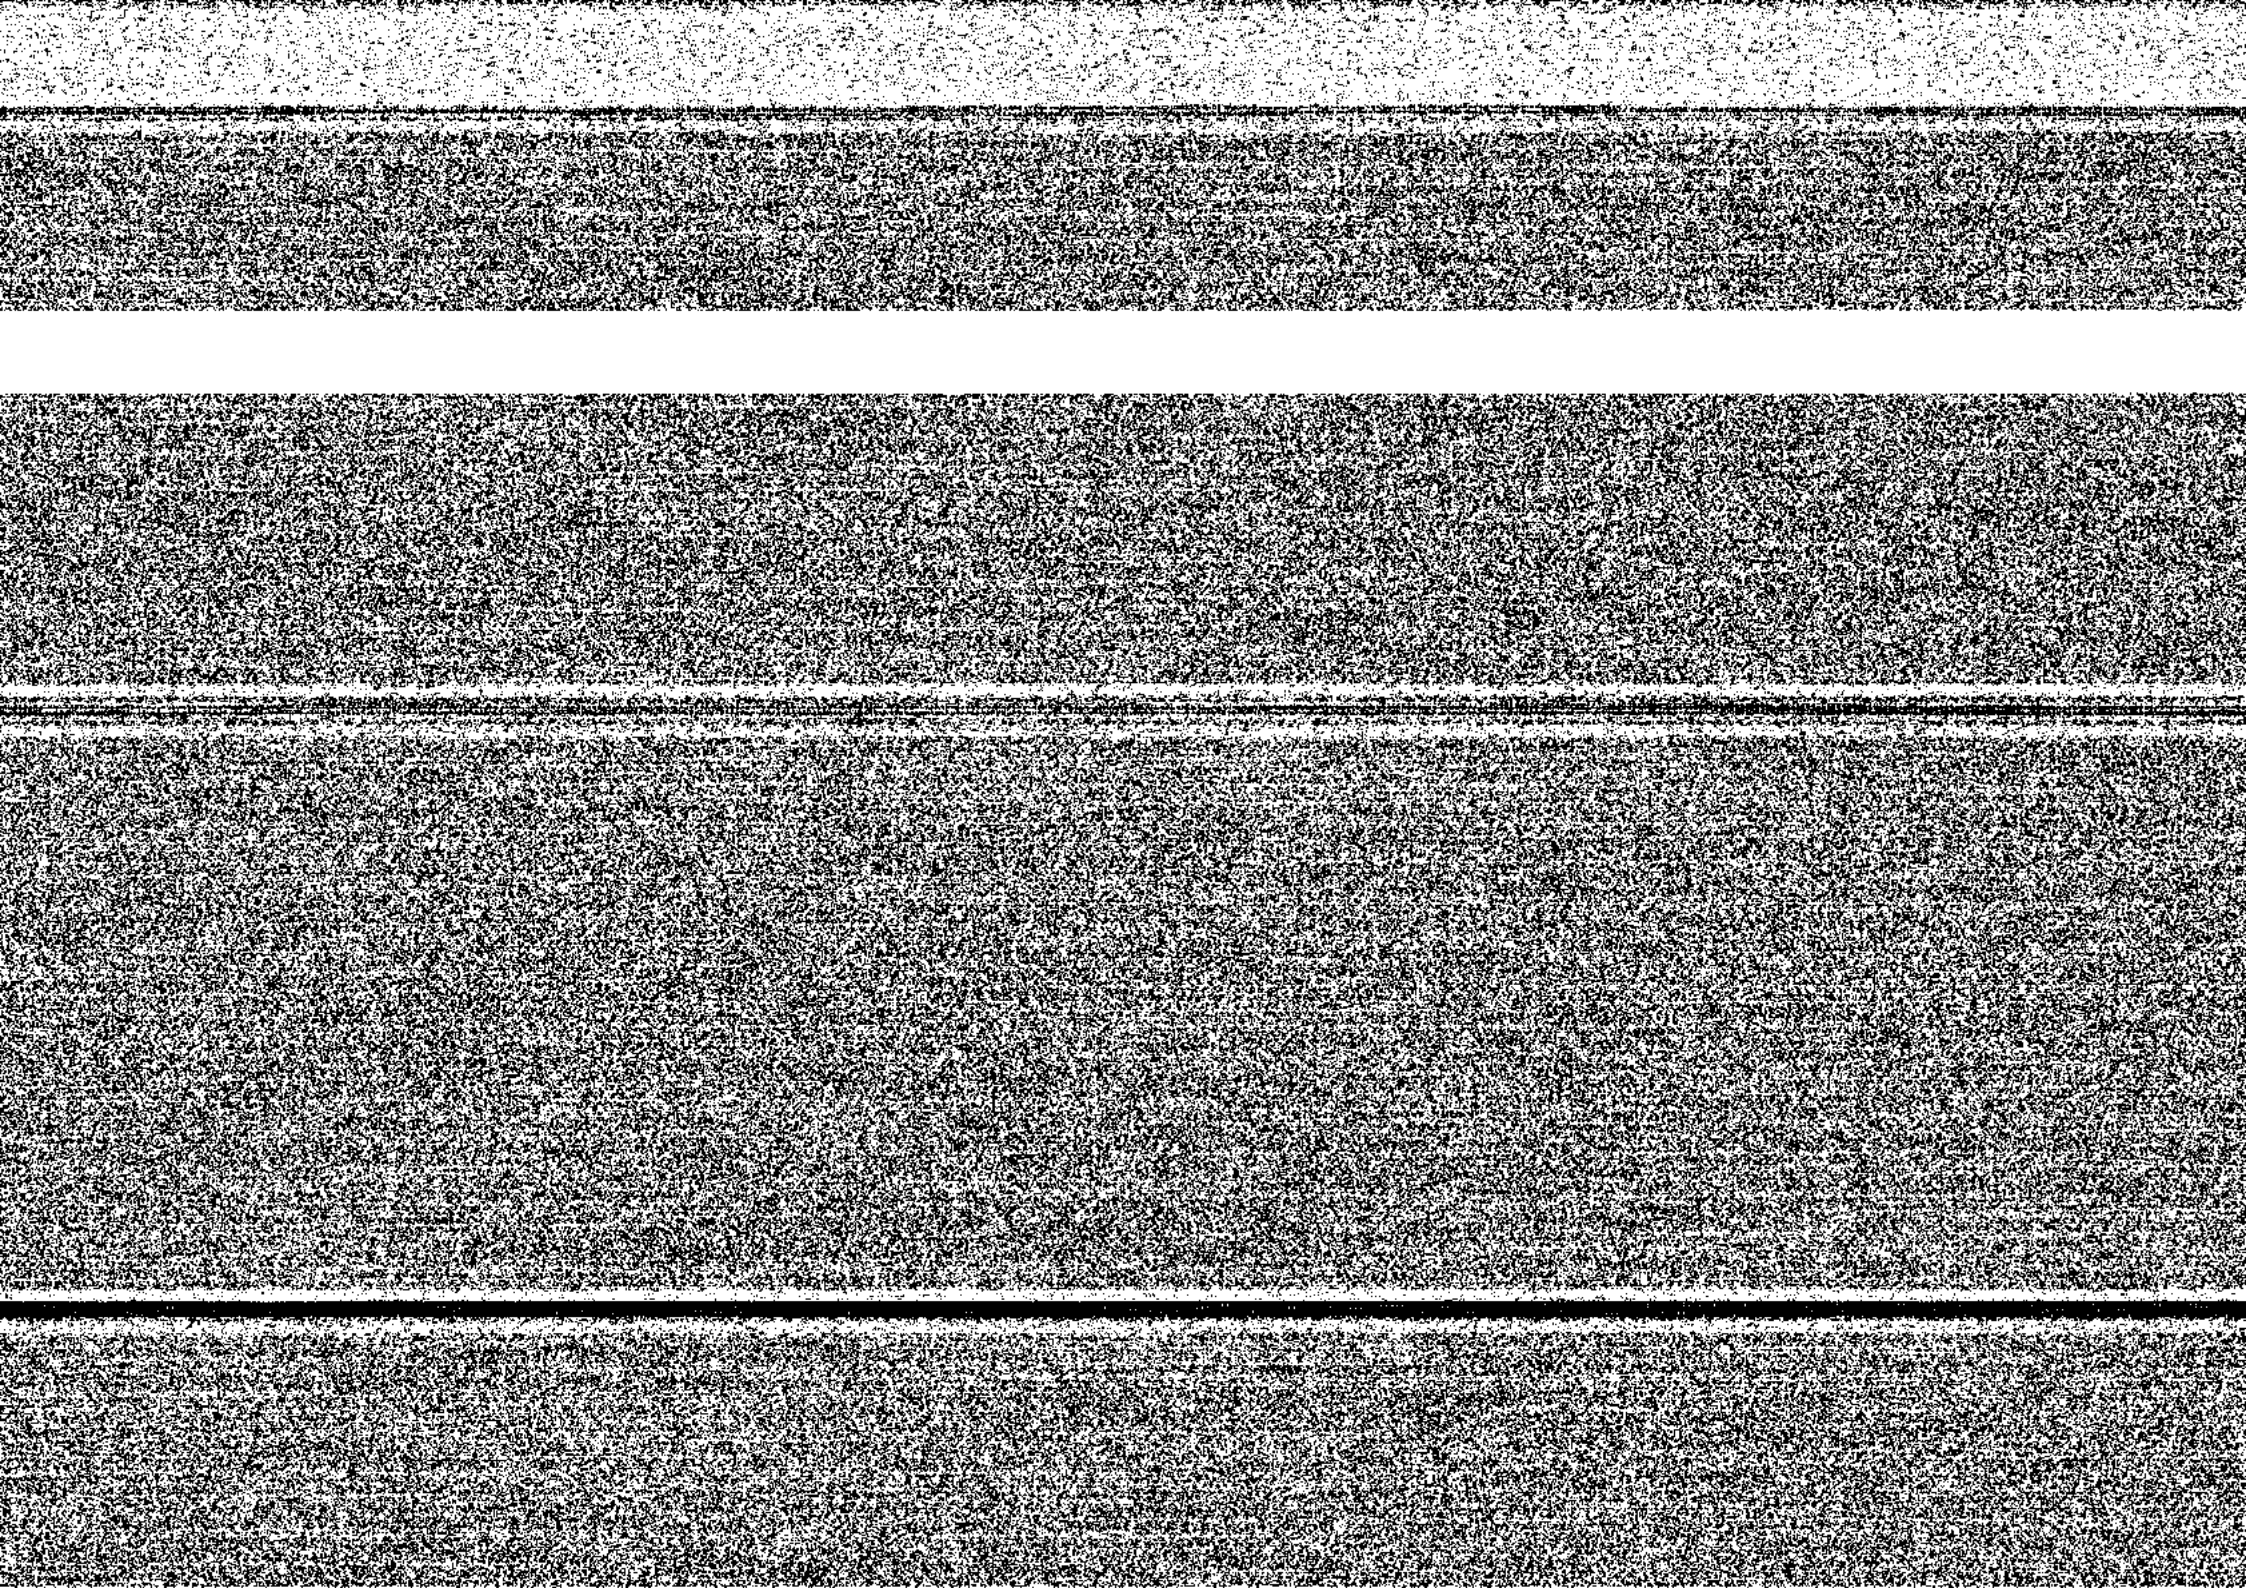




图 2 工字钢与角钢连接示意图



图 3 2 号工字钢状态示意图



图 4 2 号工字钢钢筋断裂示意图

3.2 号工字钢上有脚印痕迹层，电梯井道四层层门口的地面和铁板上有清晰脚印，该层层门口处未见任何防坠落措施，有磨砂轮 2 个、扳手 1 个、220V 活动插座 1 个。

4.电梯井道底坑有角磨机 1 台，长度为 950mm 的 14#工字钢一根（下称 3 号工字钢）（如图 5 所示），3 号工字钢一端的上翼缘板、下翼缘板和腹板有切割痕迹，腹板和下翼缘板连接处附近有撕裂痕迹（如图 6 所示）；另一端无切割、撕裂和焊接痕迹；经勘查分析，3 号工字钢切割面与 2 号工字钢切割面相吻合，属同一根工字钢切割断开形成。



图 5 电梯井道底坑示意图

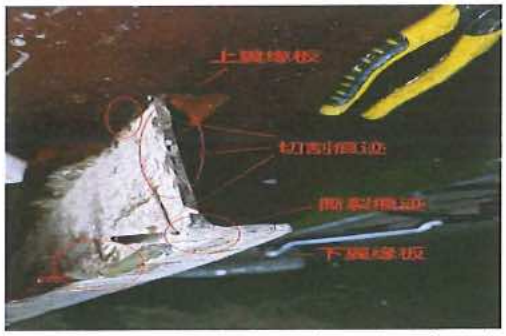


图 6 3 号工字钢切割面示意图

5.八层电梯机房安装有驱动主机、控制柜和限速器的主体部分，控制柜上的电梯整机铭牌显示为广东港菱电梯有限公司；电梯井道底坑可见已完成部分对重导轨安装工作，未见其他电梯部件。

6.事故现场未见任何防高处坠落安全措施，未见死者梁宗联身上系有安全带等防护用品。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成梁宗联 1 人死亡[13]，本事故直接经济损失约人民币 93 万元。

（七）其他情况

经函询东莞市市场监督管理局石龙分局确认，涉事自建房中电梯处于安装施工过程，不具备使用功能[14]，因此该起事故不属于特种设备安全事故。


二、事故应急处置及评估情况


（一）事故信息接报及响应情况


[13] 根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示：梁宗联死亡原因为高坠。


[14] 《特种设备事故报告和调查处理规定》第三条第四项：以下情形不属于本规定所称特种设备事故：特种设备具备使用功能前或者在拆卸、报废、转移等非作业状态下发生的事故。



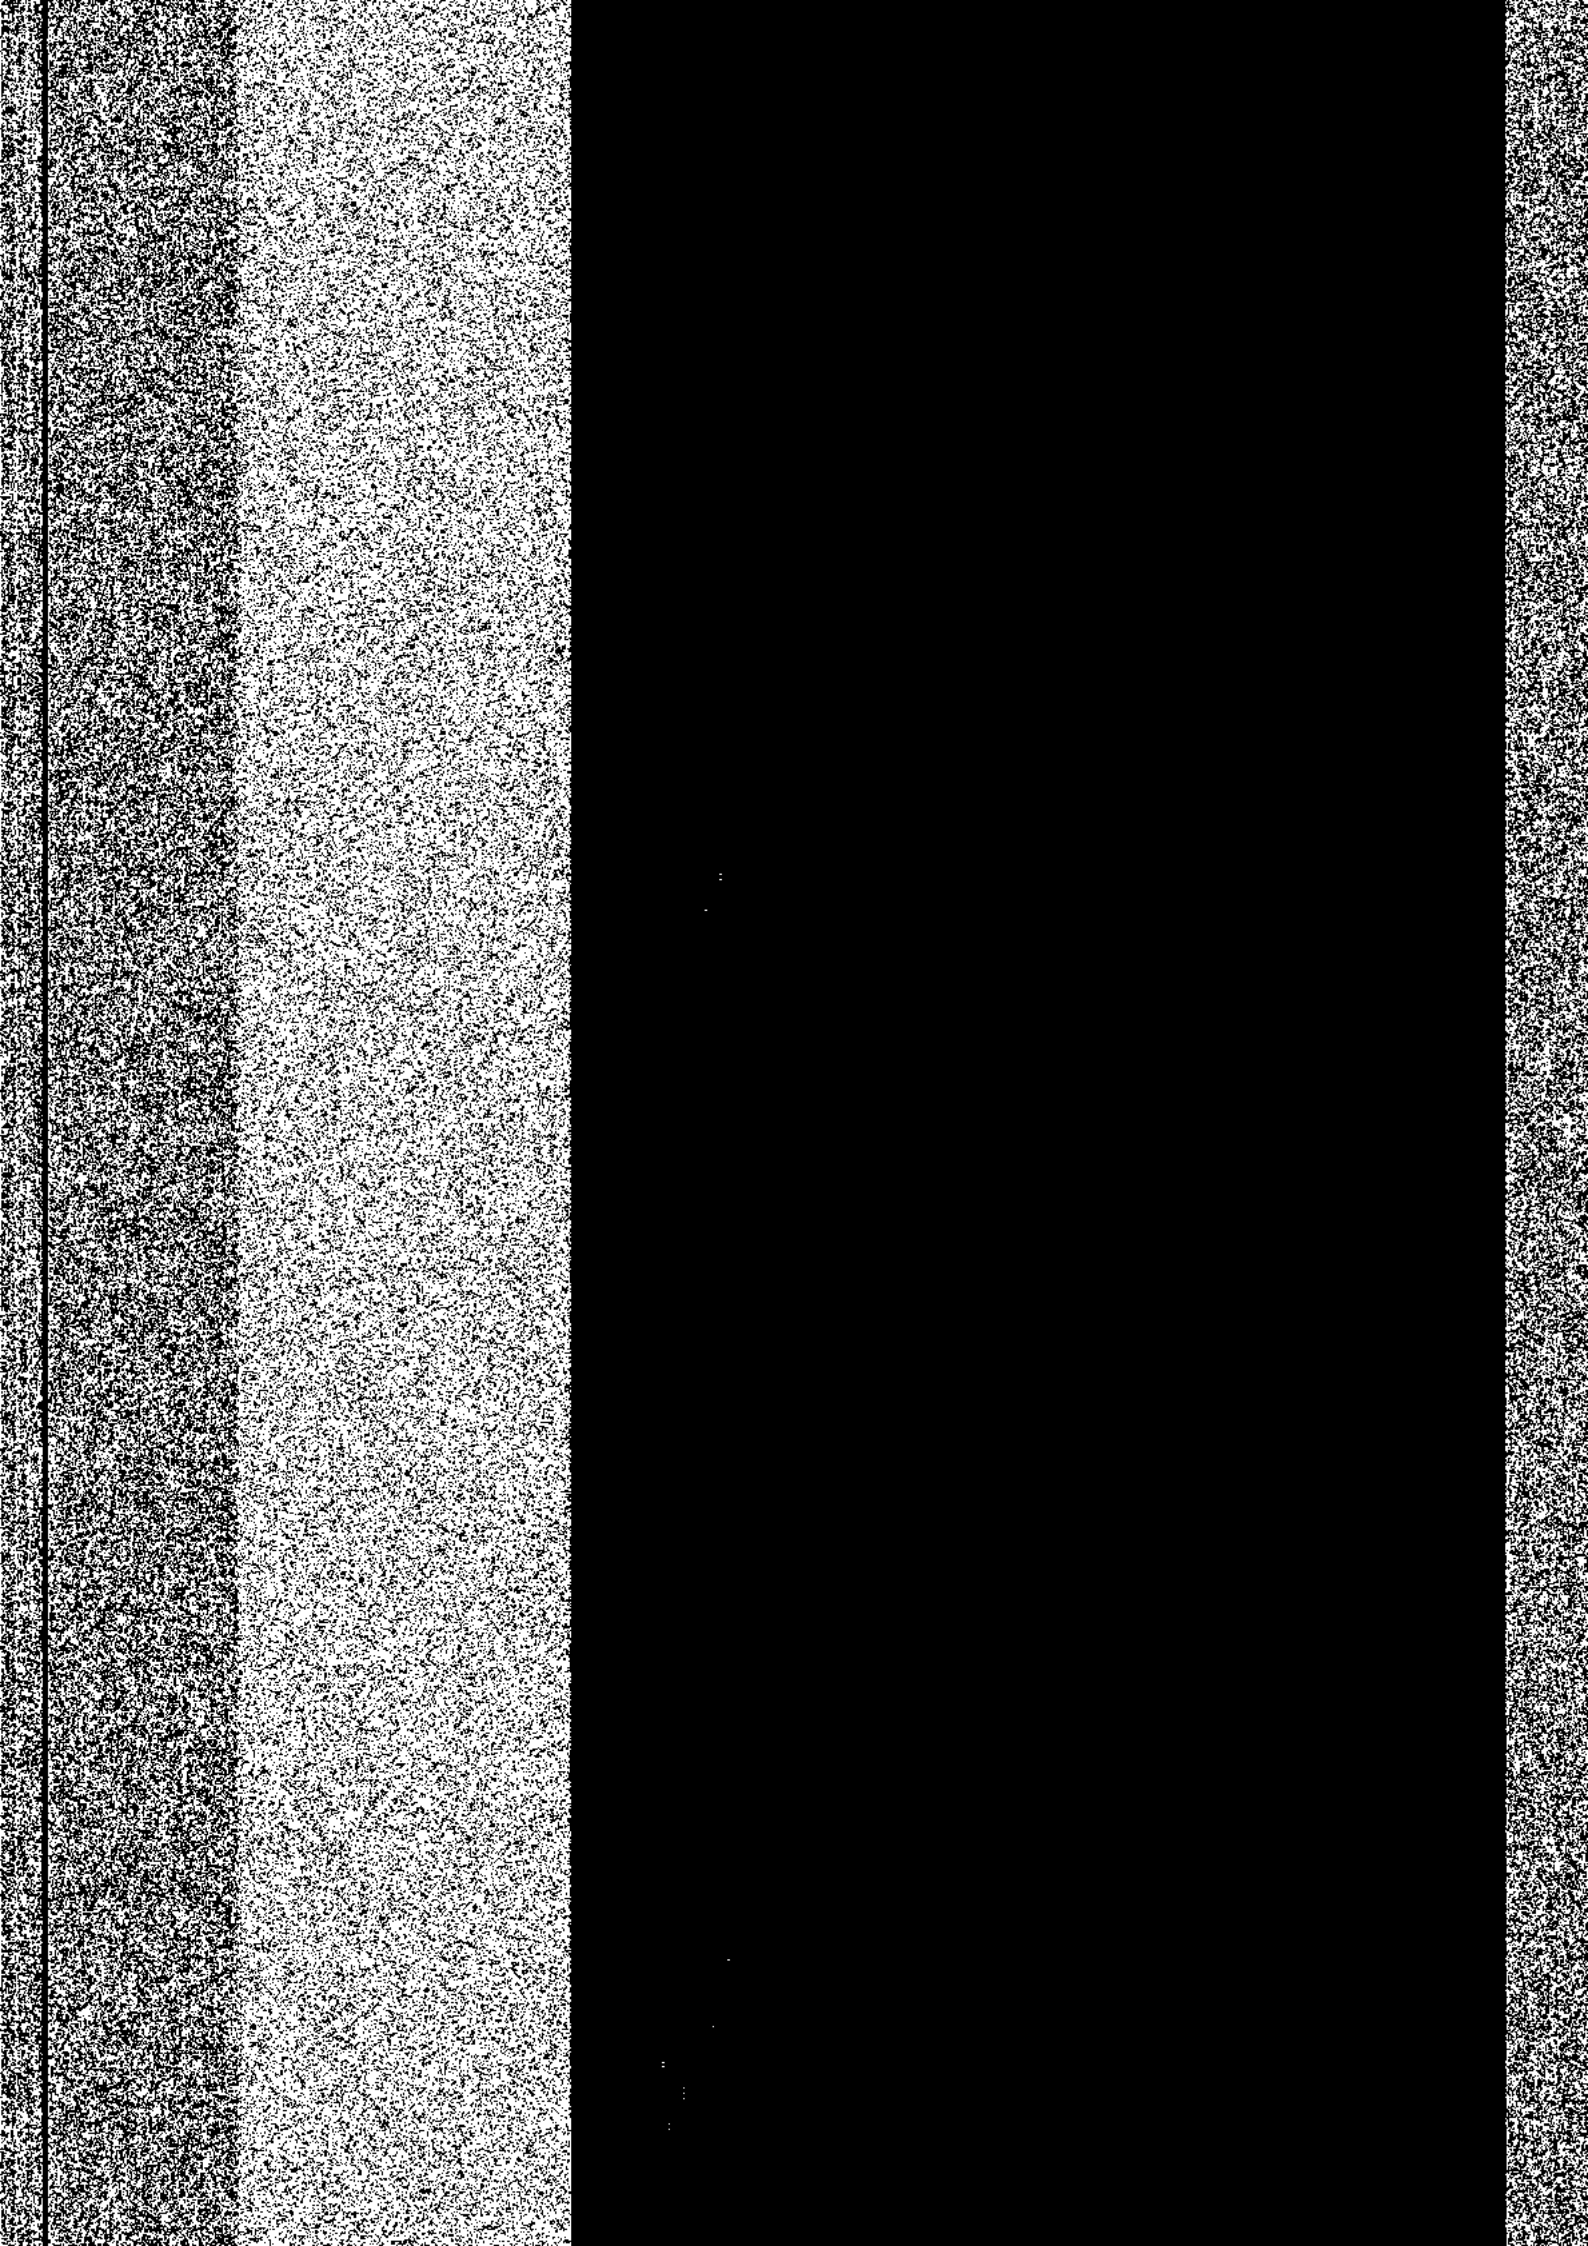

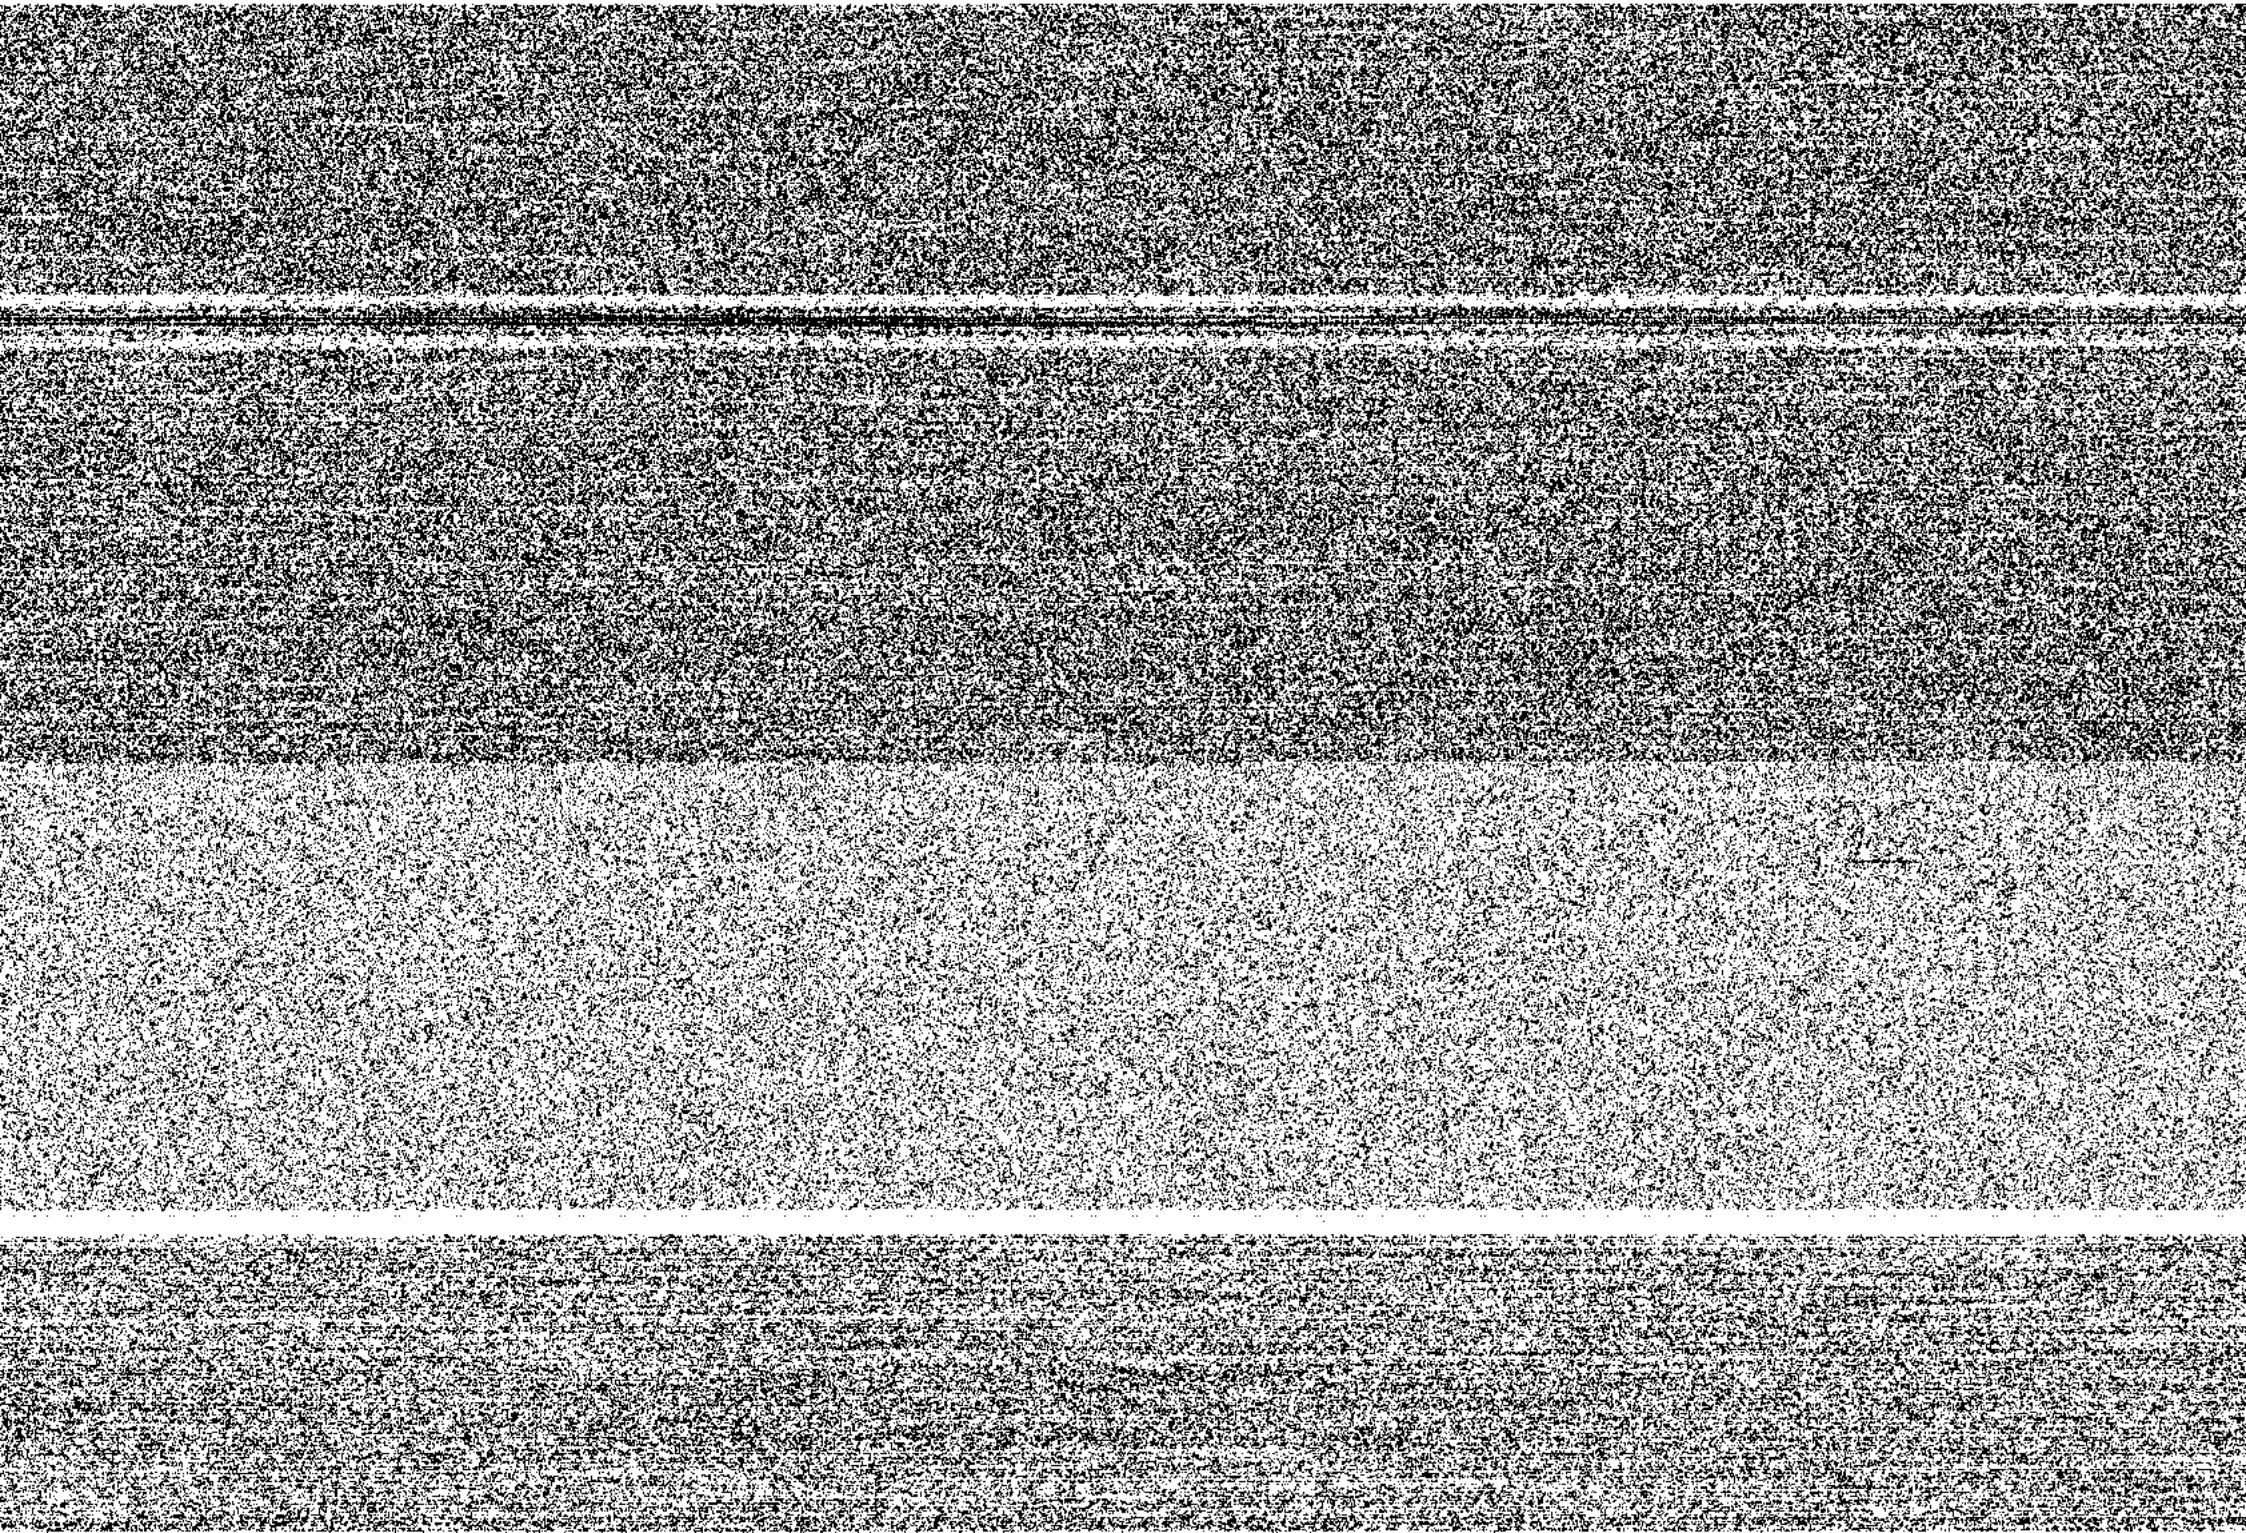

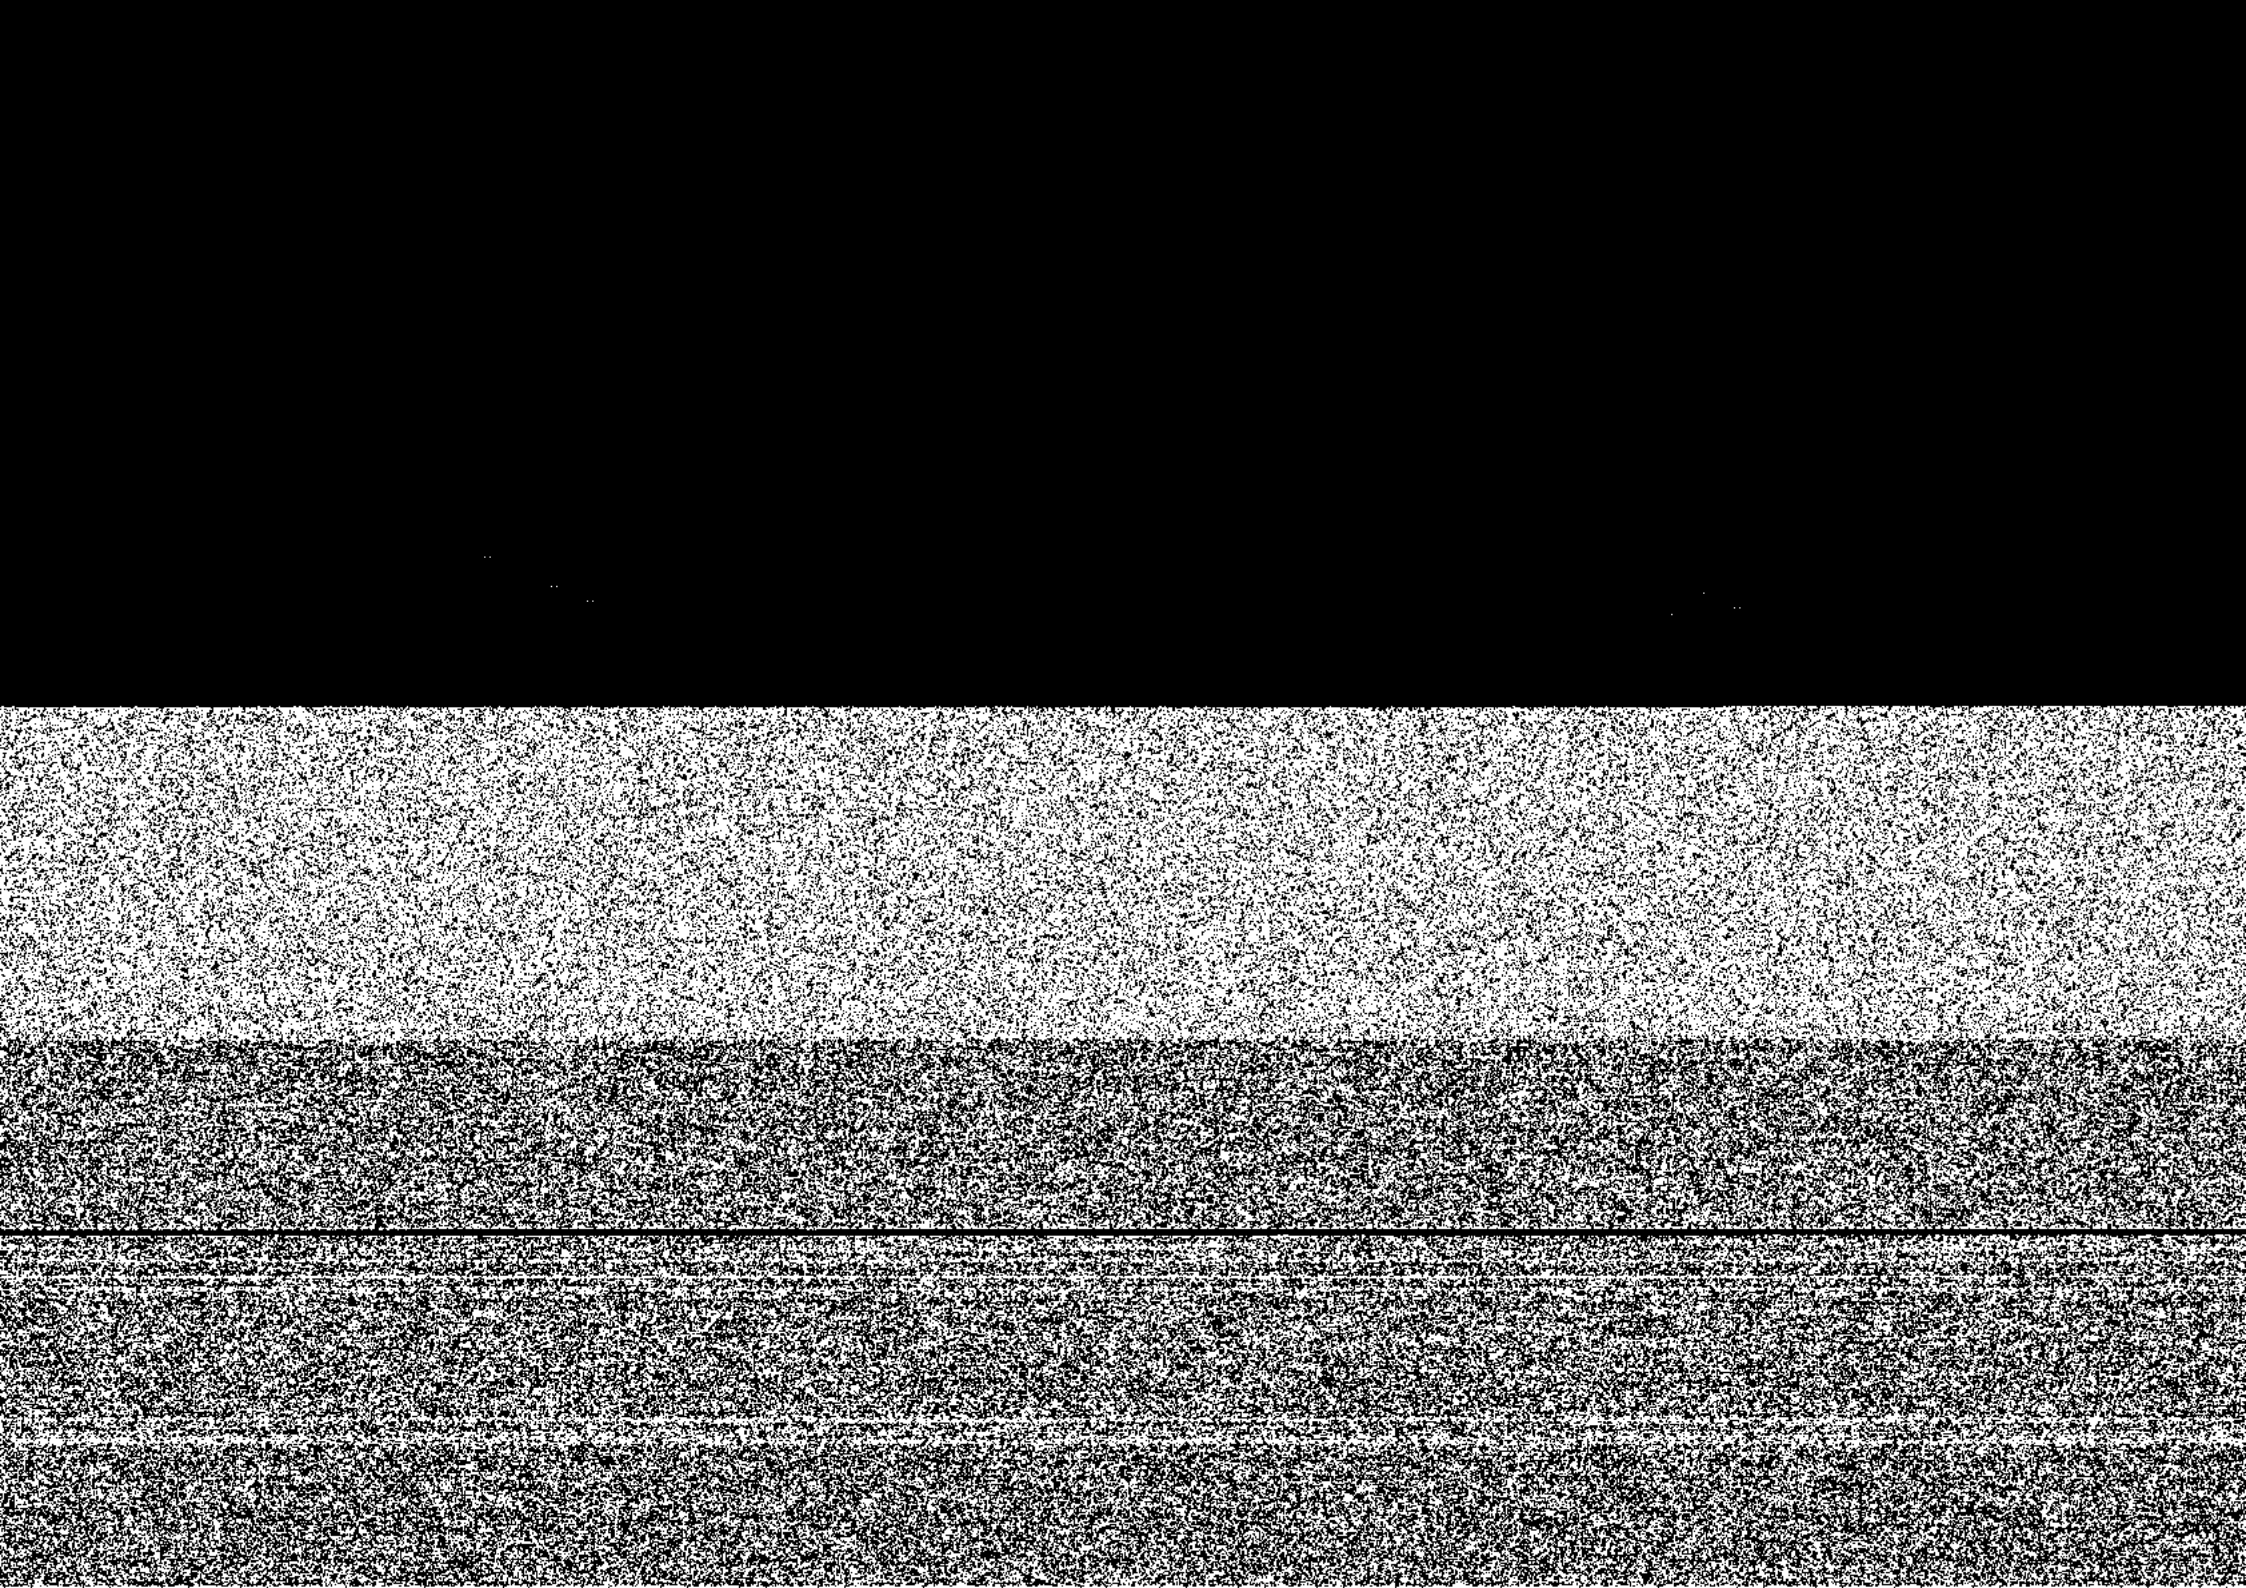

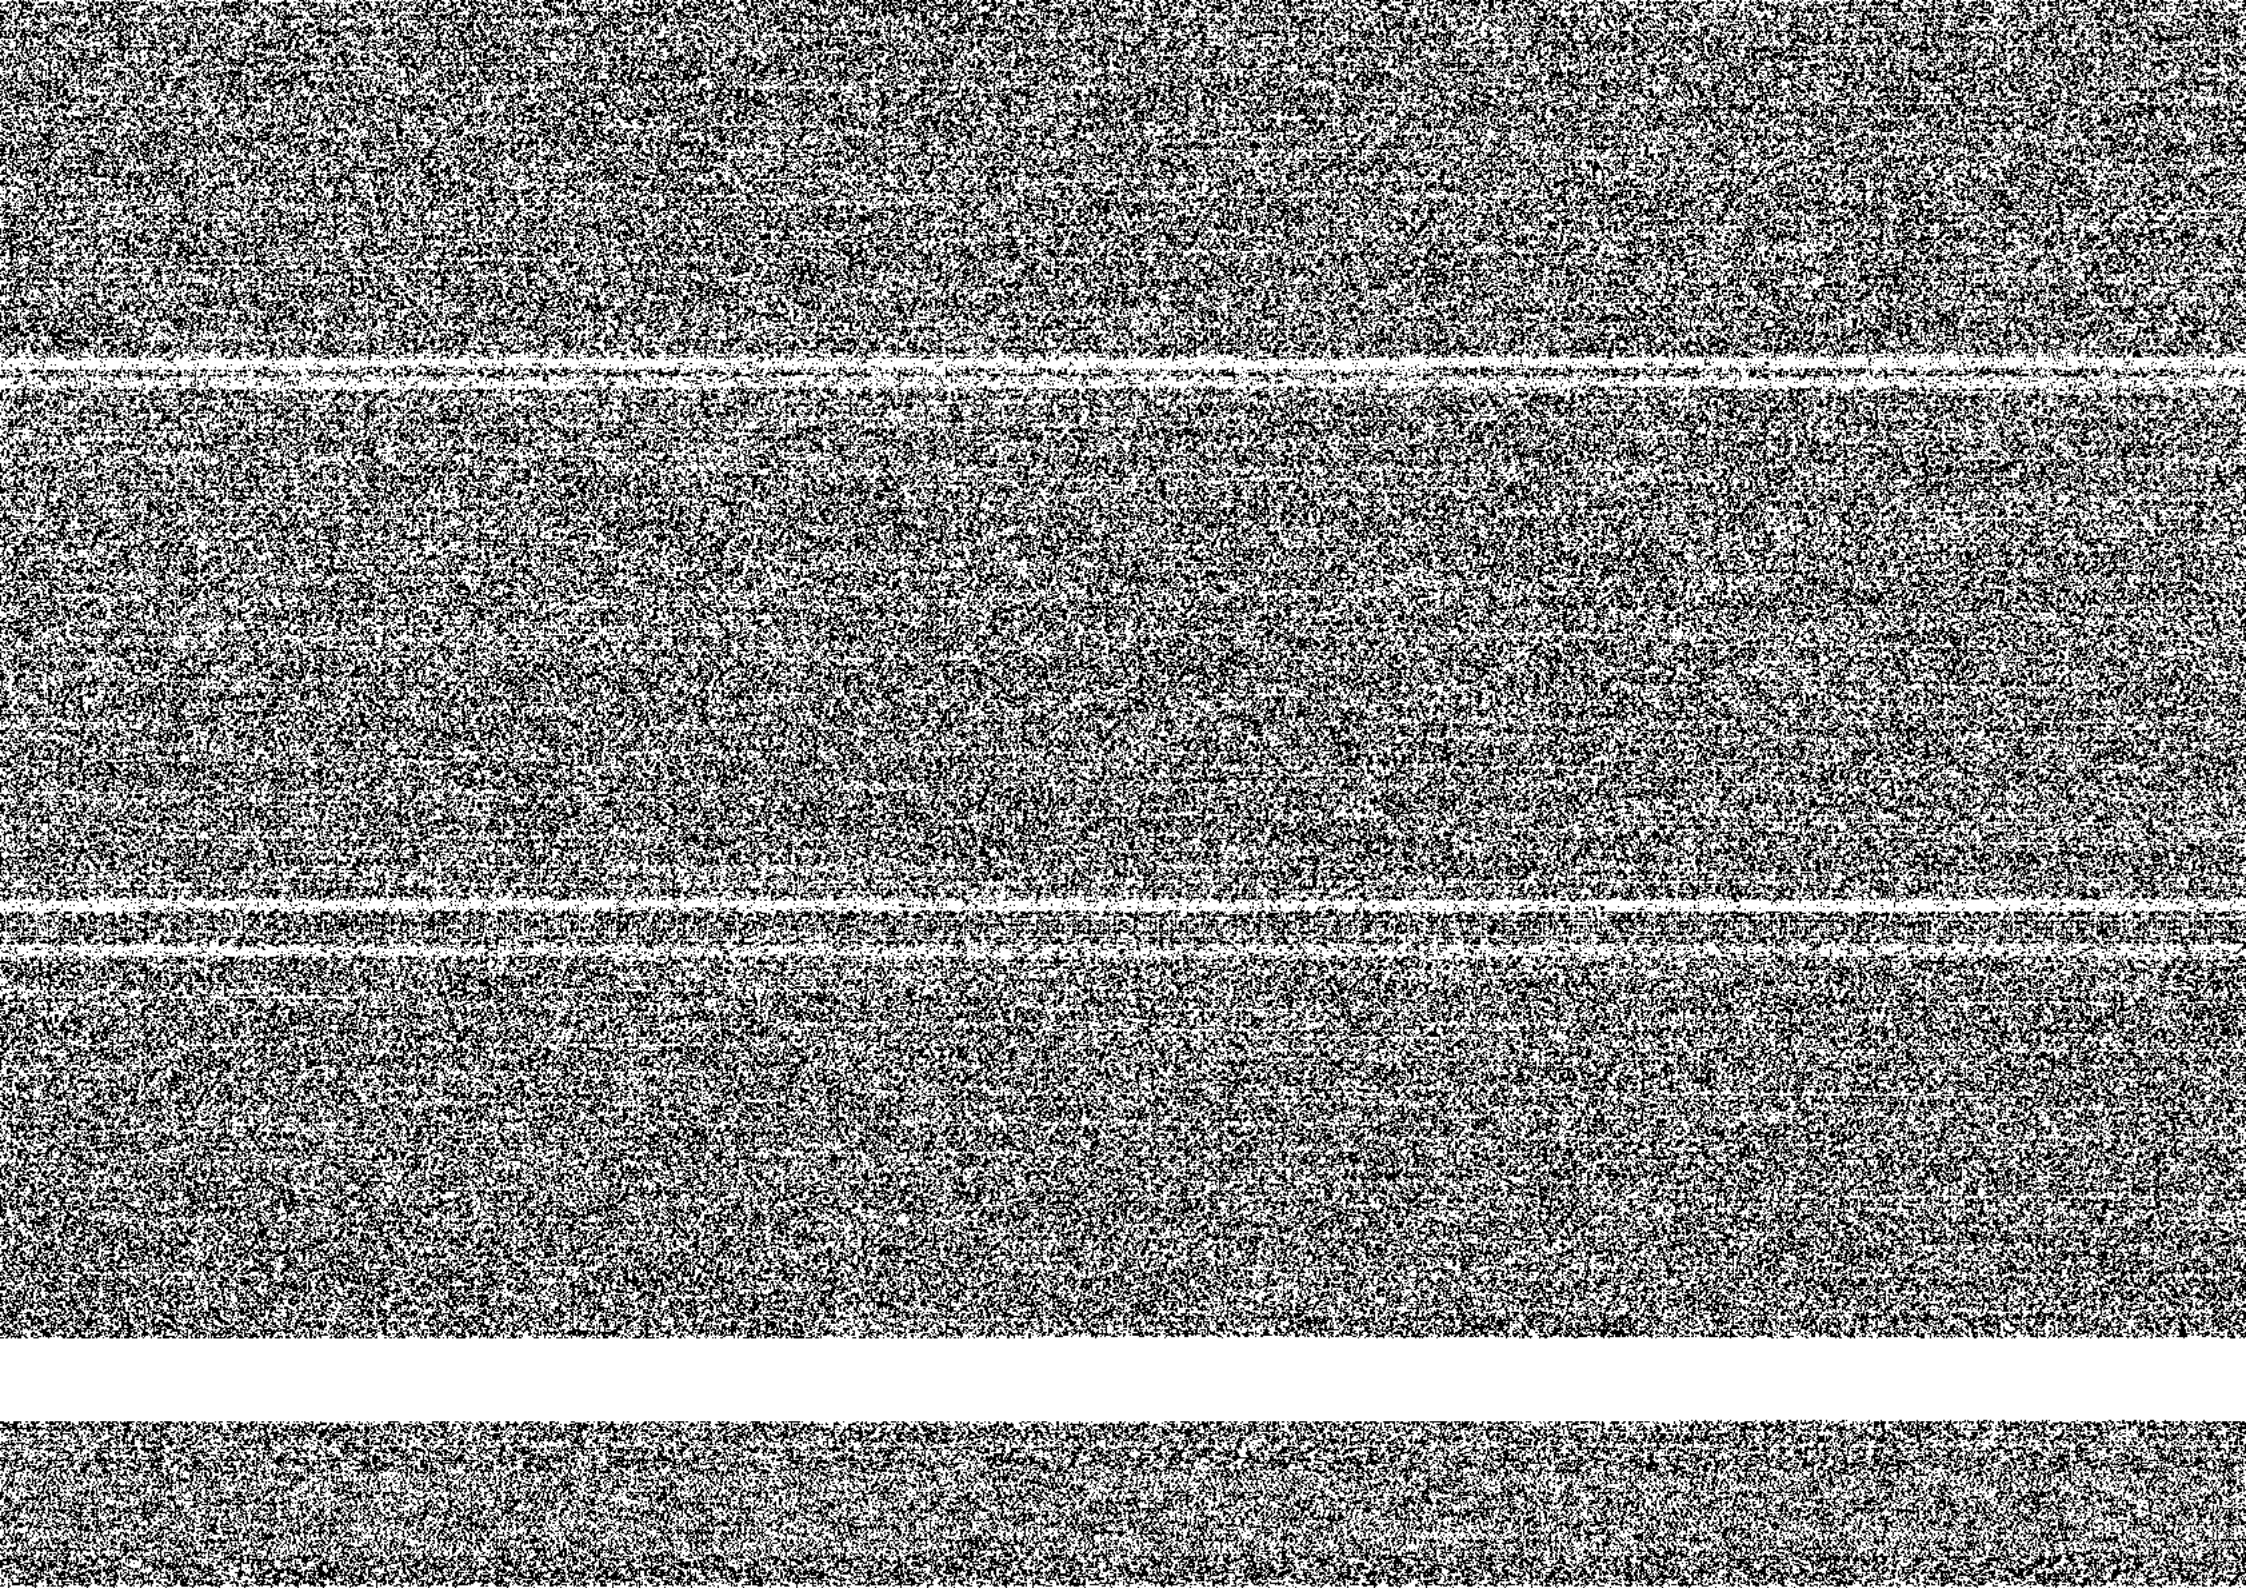

[redacted]



