安宁街道“6·26”一般高处坠落事故调查报告

安宁街道“6·26”一般高处坠落事故调查组

2025 年 9 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故相关单位（个人）情况.....2
（二）施工业务承揽情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（三）事故现场情况.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
（六）属地和有关部门监管情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息报告及应急处置情况.....9
（二）善后处理情况.....11
（三）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因.....11
（二）事故相关鉴定情况.....12
（三）其他可能因素排除.....12
四、事故相关单位存在的主要问题.....13
（一）生产经营单位（个人）.....13
（二）有关部门、属地.....14

五、对有关责任人员和责任单位处理建议.....15
（一）免于追究责任人员.....15
（二）建议追究刑事责任人员.....15
（三）对有关单位和人员的处理建议.....15
（四）对有关监管问题的处理建议.....17
（五）其他处理建议.....17
六、主要教训.....17
（一）抓好安全生产风险防控必须严防“内热外冷”.....17
（二）防范建筑施工领域安全风险必须做到“抓早抓小”.....18
（三）小散工程及零星作业安全监管必须形成“多方合力”..18
（四）防范和遏制生产安全事故必须落实“群防群治”.....19
七、事故防范及整改措施建议.....19
（一）切实解决安全风险专项整治“内热外冷”的问题.....19
（二）全面加强小散工程及零星作业安全监管.....20
（三）压实各方责任形成齐抓共管合力.....21
（四）强化安全生产宣传教育形成群防群治良好格局.....21

安宁街道“6·26”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月26日10时许，龙马潭区安宁街道经纬诺博幼儿园内发生一起外来施工作业人员高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失***万余元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，常务副市长刘峰作出批示，查清责任落实情况，请市住房城乡建设局、龙马潭区举一反三，迅速开展行业整治。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，龙马潭区人民政府成立了由区政府办公室、区应急管理局、区住房城乡建设局、区教育体育局、区总工会、区公安分局、江阳区应急管理局和安宁街道办事处等组成的安宁街道“6·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查，并邀请区检察院派员参加。区纪委监委同步开展事故调查追责问责审查调查工作。泸州市安全生产委员会办公室对该起事故进行挂牌督办，并成立事故调查指导组指导事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等

情况，认定了事故性质以及相关单位和人员责任，分析了事故主要教训，提出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，安宁街道“6·26”一般高处坠落事故是一起施工作业人员违章作业，相关单位（个人）安全管理缺失，属地街道和有关部门安全监管不到位，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位（个人）情况

1.王某某（身份证号：510***），住址：四川省泸州市江阳区，事故施工作业承揽人。经查，其系四川迪法宇建筑劳务有限公司[1]股东、副总经理，工资由四川迪法宇建筑劳务有限责任公司发放，社保由四川科冠建设工程有限公司[2]缴纳；四川经纬教育集团管理有限公司有关工程项目建设期间，王某某系玻璃幕墙、雨棚专项工程施工现场负责人和质保期间维修作业联系人。

2.四川经纬教育集团管理有限公司（以下简称经纬教育集团），事故施工作业定作人，统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：何某某，注册资本：***万元，地址：泸州市龙马潭区***，经营范围：企业管理、教育咨询服务、住房租赁、非居住房地产租赁、

1.统一社会信用代码：915***，类型：其他有限责任公司，法定代表人唐某某，注册资本：***万元，地址：四川省泸州市江阳区，经营范围：建筑劳务分包、施工专业作业，大股东为四川蜀瑞鑫商贸有限责任公司(法定代表人为唐某某)。

2.统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人唐某某，注册资本：***万元，地址：泸州市江阳区，经营范围：建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包等，大股东为唐某某。

体育场地设施经营。

3.泸州市龙马潭区经纬诺博幼儿园（以下简称诺博幼儿园），事故施工作业地点所在单位，由经纬教育集团投资设立。统一社会信用代码：525***，类型：民办非企业单位，法定代表人：郑某，注册资金：***万元，地址：四川省泸州市龙马潭区，业务范围：幼儿学前教育。

（二）施工业务承揽情况

2025 年 4 月，诺博幼儿园发现综合楼二层办公室与早教室之间玻璃雨棚的一块夹胶玻璃出现裂纹，在采取管控措施后，后勤主任王某某向经纬教育集团安环部工作人员胡某某汇报。4 月 17 日，胡某某微信联系王某某，将更换损坏的幼儿园雨棚玻璃和办公楼幕墙玻璃的业务交由王某某组织实施。王某某未向四川迪法宇建筑劳务有限责任公司、四川科冠建设工程有限公司的法定代表人、总经理汇报，以个人名义委托刘某某[3]查看现场和测量，并联系张某[4]购买所需玻璃。5 月 8 日，刘某某查看现场和测量，5 月 10 日，刘某某将所需玻璃尺寸发给张某。6 月 17 日，胡某某催促王某某施工，王某某告知刘某某尽快施工。6 月 18 日，王某某用未盖章的报价表以四川科冠建设工程有限公司名义通过微信向胡某某报价（幼儿园***元、办公楼***元），胡某某

3.刘某某（身份证号：510***），住址：四川省富顺县，事故施工作业现场负责人。经查，其系四川迪法宇建筑劳务有限责任公司施工员，工资由四川迪法宇建筑劳务有限责任公司发放，未购买社保。

4.张某（身份证号：510***），住址：四川省泸州市江阳区，系此次事故施工玻璃购买人。经查，其系四川迪法宇建筑劳务有限责任公司采购部部长，工资由四川迪法宇建筑劳务有限责任公司发放。

向公司总经理助理、安环部部长李某某汇报并获同意。6月19日，胡某某联系王某某，同意报价并催促其尽快施工。6月25日，刘某某联系余某[5]组织工人作业，余某与其他工人商量确定并回复刘某某26日到诺博幼儿园更换玻璃（报酬按每人每天***至***元计算）。6月26日早上，刘某某联系李某某[6]安排一台吊车到诺博幼儿园进行吊装作业（按25吨吊车的市场行情价***元/天结算费用）。

（三）事故发生经过

6月26日6时58分，余某1、余某2、余某某、熊某某来到诺博幼儿园大门处登记准备入园作业。同时，张某联系的小货车将采购玻璃运进诺博幼儿园。

7时12分，余某1、余某2、余某某、熊某某将其中一块玻璃卸载到幼儿园儿童篮球场外侧草坪上后，离开诺博幼儿园，并将剩余玻璃卸载到假日酒店附近。

7时57分，余某1、余某2、熊某某三人陆续回到诺博幼儿园。

8时30分，余某1和余某某将作业工具搬至1#楼配套用房二楼露台。

8时35分，余某1、余某2、熊某某通过1#楼配套用房二楼

5.余某1（身份证号：510***），住址：泸州市江阳区，事故施工作业人员。经查，系此次事故施工作业联系人，无工作单位，无社保缴费记录。

6.李某某，泸州家和吊装有限公司负责人，系此次事故施工安排驾驶人员邓某某吊装。

北侧爬梯上到玻璃雨棚顶部（均未佩戴和系挂安全绳），开始清除需更换玻璃的粘接硅胶。

8 时 55 分，余某 2 和余某 1 从玻璃雨棚下到露台上。

9 时许，余某 2 和余某某把刘某某送来的拼接式移动脚手架（以下简称脚手架）和木直梯拿到玻璃雨棚下方平台上。

9 时 12 分，余某 2 和余某某将脚手架拼接好后，在其上靠 2#配套用房墙壁搭设木直梯，余某 2 佩戴安全带、安全帽从木直梯爬上 2#配套用房楼顶，将安全绳系挂在雨棚玻璃钢架上，从玻璃下方清除硅胶。

9 时 28 分，余某 2 取下安全绳爬上玻璃雨棚，9 时 30 分许脱下安全带。

9 时 39 分、40 分，余某某和余某 1 未佩戴安全帽、安全带先后上到玻璃雨棚顶部拆除损坏玻璃。

9 时 43 分，邓某某驾驶吊车到达龙涧书苑小区 11 栋靠近诺博幼儿园一侧。

9 时 54 分，熊某某从玻璃雨棚下到儿童篮球场进行警戒。

9 时 57 分，余某 1、余某 2、余某某三人将拆下的玻璃捆绑后挂上吊车吊钩，刘某某指挥吊车起吊。

9 时 58 分，余某 1、余某 2、余某某准备从玻璃雨棚下到地面配合吊装作业，余某 2 在玻璃雨棚上行走时失足从已拆除玻璃的洞口坠落至二楼楼面。

（三）事故现场情况

事故现场位于诺博幼儿园 1#、2#配套用房连接外廊处。（事故现场如图 1、图 2 所示）



图1 事故现场示意图



图2 事故现场示意图

1#、2#配套用房的二楼由外廊连接，外廊上方搭设长22.50米、宽8.43米钢结构玻璃雨棚。在距玻璃雨棚东边侧4.60米，南侧边缘2.30米处有一长方形洞口，洞口尺寸为1.78米×1.48米。（事故现场立面如图3所示）

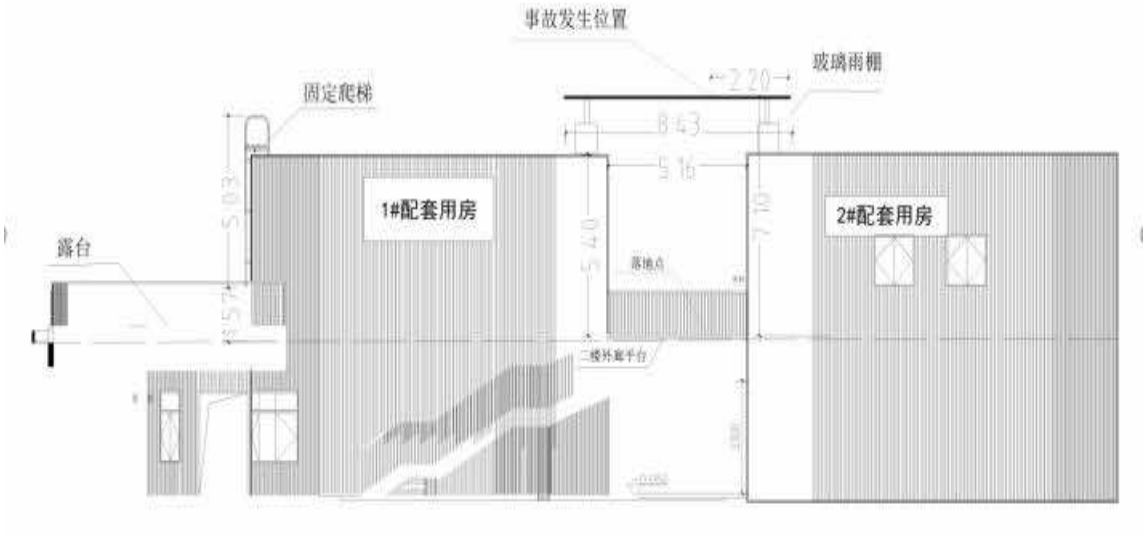


图 3 事故现场立面示意图（西→东）

1#、2#配套用房二楼外廊连接平台东西长 14.89 米、南北宽 5.16 米，与玻璃雨棚垂直距离 7.10 米。1#配套用房二楼外露台处的墙面安装不锈钢爬梯。（事故现场平面如图 4、图 5 所示）

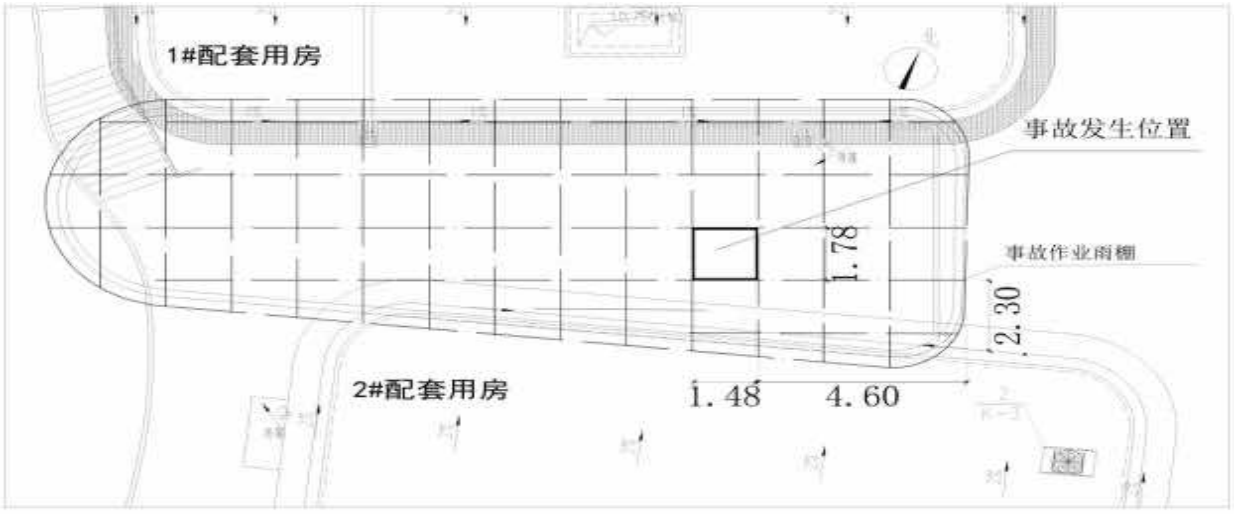


图 4 事故平面示意图（玻璃雨棚）

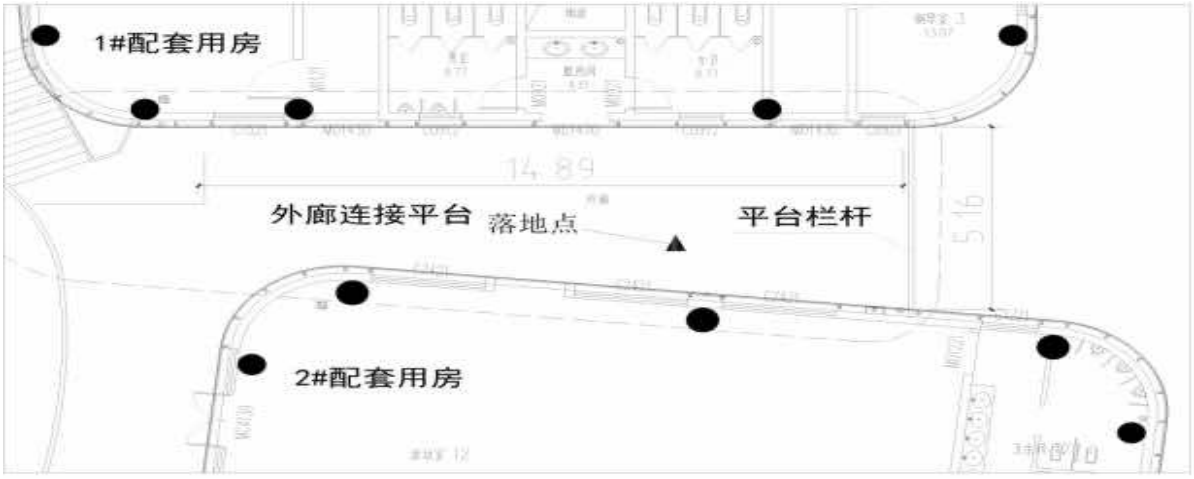


图 5 事故平面示意图（配套用房外廊连接平台）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

死者余某 2，男，53 岁，身份证号：510***，家庭住址：四川省泸州市江阳区，现场作业人员。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，财产损失***元，人身伤亡赔付***元，医疗、现场抢救、处理事故等费用***元，直接经济损失共计***元。

（六）属地和有关部门监管情况

1.安宁街道办事处。2024年8月26日，街道办事处召开限额以下小型施工活动和零星施工作业专题工作部署会。2024年11月22日，对集中整治进行强调。2025年6月27日，安全工作会上传达刘筱柳书记、刘峰常务副市长批示，通报“6·26”高坠事故。2024年以来开展限额以下小型施工活动和零星施工检查46次，发现问题23个，整改18个，限期整改3个，报区住房城乡建设局督

促整改2个。线下登记限额以下小型施工活动和零星施工作业项目73个，通过“小散工程及零星作业申报”系统申报37个，常态化开展安全检查。

2.区住房城乡建设局。自2024年10月22日至事故发生前，组织召开3次全区限额以下小型施工活动和零星施工作业安全培训会，6月3日，召开全区建筑施工领域安全生产工作会。2025年6月25日，召集相关股室人员传达刘筱柳书记批示，6月26日，全区紧急工作会后传达刘峰常务副市长批示，通报“6·26”高坠事故。2025年分3个网格对全区建筑工地开展各类检查100余次，下发责令整改通知书82份，停工通知书15份，抽查记录8份，整改安全隐患300余处（其中重大事故隐患14处），约谈在建项目9次，不良信用记录扣分项目2个，移交涉嫌安全生产违法问题3个。

3.区教育体育局。2025年6月27日，在全区教育系统安全工作会上传达刘筱柳书记、刘峰常务副市长批示，通报“6·26”高坠事故。2025年以来召开13次安全会议，下发限额以下小型施工活动安全管理提示，在“区教育体育局项目工作群”转发限额以下小型施工活动和零星施工作业集中整治方案并提出要求，督导学校、培训机构及体育场馆32次，挂牌督办安全问题1起。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及应急处置情况

1.事故信息报告情况

事故发生后，诺博幼儿园校车司机喻某某发现有人坠落，立即拨打120急救电话，并向王某某报告；10时，王某某向园长李某和胡某某电话报告；10时04分，胡某某分别向总经理助理李某某、总经理罗某、董事长何某某电话报告，10时20分，李某向罗某电话报告；10时14分，何某某向泸州职业技术学院分管副院长和党委书记电话报告。

10时15分，刘某某拨打了110报警电话。

11时08分，安宁派出所向安宁街道办事处通报事故情况；11时09分，安宁街道办事处电话向区总值班室报告事故情况；11时21分，安宁街道办事处书面向区总值班室报告事故情况。

11时17分，区教育体育局接到市教育体育局电话核查事故。11时24分，区教育体育局接到诺博幼儿园事故报告；11时30分，区教育体育局电话向市教育体育局和区总值班室报告事故情况。

11时55分，区政府书面向市政府报告事故情况。

12时，区应急管理局书面向市应急管理局报告事故情况。

2.应急响应及现场处置情况

事故发生后，李某安排人员维护现场秩序，何某某、王某某、李某某、胡某某在现场处置。

120指挥中心接报后，指派西南医科大学附属中医医院出诊，

10 时 14 分，医务人员到达事故现场，立即对伤者进行抢救。

110 指挥中心接警后，指派安宁派出所民警赶赴现场；10 时 28 分，民警到达现场维护秩序和参与现场处置；安宁街道办事处接报后，立即安排人员前往事故现场进行处理。

10 时 36 分，经抢救后医务人员确认余某 2 死亡，遗体送往泸州市殡仪馆。

10 时 40 分，区应急管理局相关人员赶到现场进行处置。

（二）善后处理情况

王某某在安宁派出所调委会调解下，与死者家属达成赔偿协议并进行了赔付，死者遗体已于 2025 年 7 月 2 日安葬，善后处理终结。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关部门第一时间赶到事故现场进行处置。事故信息报送及时准确，应急响应及时、处置有序得当，未发生次生事故，目前无不良社会影响，各项工作有序开展。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，事故信息报送符合规定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

余某 2 未佩戴、使用安全带和正确佩戴安全帽，在高 7.1m 的玻璃雨棚上作业，行走时失足从拆除玻璃形成、未采取防护措

施的洞口处坠落至二楼地面受伤。

（二）事故相关鉴定情况

四川菲斯特司法鉴定所鉴定：余某2系胸部损伤，血胸形成，呼吸循环衰竭死亡。

（三）其他可能因素排除

当日天气多云，气温20-31℃，北风1-3级；经查询中国地震台网，当日无地震。排除地震、大风等因素。

（四）间接原因分析

1.施工作业现场管理缺失。4名作业人员在玻璃雨棚顶部作业时均未佩戴、使用安全带[7]，2名作业人员未佩戴安全帽，作业形成的洞口未采取安全防护措施[8]，高处作业现场未安排专人进行安全管理。

2.施工作业相关方安全管理存在重大缺陷。承揽人未依法履行施工安全主体责任，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》组织实施高处施工作业。定作人未制定外包外委施工作业管理制度，未正确履行选任、告知、提示义务，对承揽人违规组织施工的问题失管失察。诺博幼儿园未对外来施工作业进行安全监督。

3.有关部门、属地安全监管不到位。贯彻市委主要领导批示

7.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

8.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.2.1 洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定：1.当竖向洞口短边边长小于500mm时，应采取封堵措施；当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板。

精神和市、区相关要求不及时，未深刻汲取6月24日建筑施工领域生产安全事故教训，贯彻落实措施不具体。组织开展限额以下小型施工活动和零星施工作业集中整治流于形式、进度缓慢，存在盲区和漏洞。对本行业、辖区范围的安全生产形势分析研判不精准，日常监督管理不深入，基层组织协助安全监管作用发挥不明显。

四、事故相关单位存在的主要问题

（一）生产经营单位（个人）

1.王某某，未辨识高处作业存在的安全风险，未制定高处作业安全技术措施[9]，未按规定申报事故施工作业，未督促现场负责人履行安全管理职责。

2.经纬教育集团，未按规定申报事故施工作业，未审查事故施工作业人员的作业资格，对承揽人组织不具备相应资格的人员进行高处作业的问题失管失察；未告知承揽人事故施工作业的安全风险，未督促承揽人落实高处作业安全防范措施；未建立外包外委施工作业管理制度，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[10]。

3. 诺博幼儿园，未建立外来施工作业管理制度，未按规定

9.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.1 建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台，交叉作业及安全网搭设的，应有施工组织建设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施。

10.《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

申报事故施工作业，未对外来施工作业进行安全监督；未严格执行门卫管理制度[11]，门卫擅自放行未经管理人员同意的外来人员入园施工作业。

（二）有关部门、属地

1.区住房城乡建设局，贯彻上级指示要求未引起高度重视，只在系统内部传达，未及时结合实际工作制定举一反三措施；牵头组织开展限额以下小型施工活动和零星施工作业集中整治不力，业务培训未对镇街、行业部门全覆盖，工作专班未有效推动集中整治工作；“小散工程及零星作业申报”系统推广应用滞后，事故发生前全区仅申报 2 起；对相关行业（领域）的集中整治工作进行业务指导和工作督促不力。

2.区教育体育局，贯彻上级指示要求不彻底，未形成会议记录。未及时组织开展限额以下小型施工活动和零星施工作业集中整治工作，区专项整治方案仅在 “区教育体育局项目工作群”转发，宣传发动力度不够，未开展摸排登记、业务培训、检查督促等工作；未将集中整治工作纳入对学校安全检查范围，未对镇街教育管理机构进行集中整治工作的业务指导；对诺博幼儿园内外来施工作业失察失管。

3.安宁街道办事处，贯彻上级指示要求有差距，未深刻总结

11.《泸州市龙马潭区经纬诺博幼儿园安全管理制度》三.门岗管制制度（二）门卫登记制度 1、外来人员进入幼儿园，必须在幼儿园门卫室进行登记，经允许后方可进入。(三)车辆准入放行制度 2、上级视察工作或确因工作需要进入幼儿园的车辆，需经幼儿园领导同意后，在保卫人员的引导下停放到指定地点。幼儿园内禁止鸣笛。限速行驶，确保师生安全。

事故教训。对限额以下小型施工活动和零星施工作业集中整治工作重视不够，宣传发动和业务培训存在盲区，未对辖区教育单位进行宣传培训，摸排登记工作未全覆盖，事故发生前无一起教育系统小散工程及零星作业申报，未组织推广使用“小散工程及零星作业申报”系统；社区巡查有死角，未及时发现事故施工作业。

五、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）免于追究责任人员

余某2，事故施工作业人员，违规高处作业，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议追究刑事责任人员

刘某某，事故施工作业现场负责人，违规安排无相应作业资格的人员从事高处作业[12]（4名作业人员中3人未取得高处作业资格）；未对作业人员进行安全技术交底[13]，未督促作业人员按规范佩戴使用安全带和安全帽[14]。对事故发生负有直接管理责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

（三）对有关单位和人员的处理建议

1.经纬教育集团，定作人未制定外包外委施工作业管理制度，未正确履行选任、告知、提示义务，对承揽人违规组织施工

12.《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

13.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。

14.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

的问题失管失察，建议由泸州职业技术学院按照有关规定进行处理。

2.诺博幼儿园，未对外来施工作业进行安全监督，建议由区教育体育局依法处理。

3.王某某，事故施工作业承揽人，未辨识高处作业存在的安全风险，未制定高处作业安全技术措施，未按规定申报事故施工作业，未督促现场负责人履行安全管理职责。对事故发生负有管理责任，建议由区住房城乡建设局依法处理。

4.胡某某，中共党员，经纬集团安全环保部工作员，未依法履行安全生产管理人员职责，建议由泸州职业技术学院纪委按照有关规定进行处理。

5.李某某，中共党员，经纬集团总经理助理、安全环保部部长，未依法履行安全生产分管负责人职责，建议由泸州职业技术学院纪委按照有关规定进行处理。

6.罗某，中共党员，经纬集团总经理，未依法履行主要负责人安全生产职责，建议由泸州职业技术学院纪委按照有关规定进行处理。

7.李某，女，中共党员，诺博幼儿园园长，未建立外来施工作业管理制度，未督促落实门卫管理制度，建议由经纬集团按照有关规定进行处理。

8.王某某，女，中共党员，诺博幼儿园后勤主任，未按规定

申报事故施工作业，未对外来施工作业进行安全监督，建议由经纬集团按照有关规定进行处理。

9.叶某某，诺博幼儿园门卫，擅自放行未经管理人员同意的外来人员入园施工作业，建议由泸州市凯诚保安服务有限公司按照有关规定处理。

（四）对有关监管问题的处理建议

对在事故调查中发现的区级有关部门和安宁街道在履行行业、属地安全监管方面的问题线索，移交区纪委监委机关按程序调查处置。

（五）其他处理建议

责成区住房城乡建设局、区教育体育局和安宁街道办事处，向区政府作出深刻书面检查。

六、主要教训

（一）抓好安全生产风险防控必须严防“内热外冷”

习近平总书记强调，“要推进安全生产风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管。”2024 年 10 月，全区组织开展限额以下小型施工活动和零星施工作业集中整治，2025 年 4 月 3 日和 6 月 23 日，全区先后两次召开小型施工活动和零星作业安全管理培训会。但区教育体育局对专项整治工作重要性认识不足，没有专题安排部署，仅在微信群简单转发有关文件。涉事的经纬教育集团、诺博幼儿园对专项整治工作不知晓，未能及时按

要求落实相关工作。暴露出在有关部门在抓专项整治过程中，部分工作停留在行业机关“内部循环”，没有做到让所管理的企业（生产经营单位）“人人皆知”，导致工作“内热外冷”，专项整治没有发挥应有的作用。

（二）防范建筑施工领域安全风险必须做到“抓早抓小”

习近平总书记强调，“要健全风险防范化解机制，坚持从源头上防范化解重大安全风险，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。”但从近期全区建筑施工领域发生的事故看，现场安全管理措施和个人防护措施未落实等问题仍然较为突出，小散零星作业往往成为监管盲区。特别是在全区开展限额以下小型施工活动和零星施工作业集中整治过程中，重点关注的仍然是一些家装等小工程，对专项整治针对的小散零星作业排查整治不到位，相关的宣传教育跟进不及时。截至事故发生，“小散工程及零星作业申报”系统上申报的仅有2件家装工程，存在典型的“抓小放小”的问题。

（三）小散工程及零星作业安全监管必须形成“多方合力”

我区小散工程及零星作业点多面广，涉及的单位和个人情况复杂，必须要各级各部门上下联动、协同配合、齐抓共管，形成安全监管合力。但从现实情况看，各街镇、区级有关部门对小散零星作业的安全监管缺少清晰明确的管理思路和监管措施；区级有关部门与所管理的生产经营单位间没有建立针对该项工作的

有效衔接机制。本起事故中，王某某、经纬教育集团、诺博幼儿园不知晓系统申报等工作，区住房城乡建设局、区教育体育局和安宁街道办事处宣传推广还有差距，暴露出在安全管理协作机制上不够完善。

（四）防范和遏制生产安全事故必须落实“群防群治”

全面提升一线作业人员安全意识，是防范和遏制生产安全事故的重要关键。本起事故中，4名施工作业人员仅1人有高处作业资格证，4名作业人员在雨棚玻璃顶棚作业时均未佩戴、使用安全带，2名作业人员未佩戴安全帽，1名作业人员安全帽佩戴不规范，反映出对这些一线作业人员平时的安全知识宣传与教育培训还有很大不足，导致自身安全意识不强，对高处作业可能产生的危险认识不到位。诺博幼儿园未建立外来施工作业管理制度，未按规定申报事故施工作业，未对外来施工作业进行安全监督，门卫擅自放行未经管理人员同意的外来人员入园施工作业，对上课期间身边施工作业可能造成幼儿安全问题的安全风险没有引起重视，反映出安全意识淡薄，平时接受的安全教育培训不到位。

七、事故防范及整改措施建议

（一）切实解决安全风险专项整治“内热外冷”的问题

按照区级行业主管部门牵头抓总、相关部门和属地街镇督促指导、有关企业（生产经营单位）具体落实的原则，“全链条”

打通关节，全方位抓好专项整治工作落实。区级有关部门要对今年以来开展的行业专项整治进行一次“回头看”，系统梳理工作中存在的问题和薄弱环节，认真制定加强和改进的措施办法。要针对专项整治内容，组织有关企业（生产经营单位）进行集中宣传教育和业务培训，让专项整治内容在行业领域内做到“人人皆知”，打破工作“内循环”，把安全生产工作沉到末端一线。要加强对专项整治工作的督促指导力度，专项整治期间定期派员深入企业现场查看工作开展情况，及时督促企业把整治工作抓细抓实抓到位，切实提升整治工作实效。

（二）全面加强小散工程及零星作业安全监管

区住房城乡建设局要组织对全区限额以下小型施工活动和零星施工作业开展一次全面的安全生产排查整治，对前期专项整治情况进行“回头看”，全面排清底数，从严整治违规违章作业、安全防护措施落实不力、现场安全监管不严等突出问题；要按照安全生产“五警示”活动要求，组织相关生产经营单位主要负责人和安全管理人员到事故现场开展现场警示，以身边事、身边人教育警醒人，做到“一地出事故、全域受教育”。属地街镇要协同区住房城乡建设局等有关部门，组织对辖区内建筑施工项目和小散零星工程进行全面摸排，督促有关生产经营单位严格落实安全管理制度，全面加强施工作业现场安全监管，严格按要求落实好个人安全防护措施，全力防范化解安全风险，防止小隐患引发大事

故。

（三）压实各方责任形成齐抓共管合力

泸州职业技术学院要认真履行对所管理企业（单位）的安全管理责任，督促校办企业（单位）接受属地街道及相关行业部门的安全监管。经纬教育集团要全面剖析经营管理和安全管理方面存在的深层次根源性问题，研究制定加强和改进的措施办法，进一步加大安全生产投入、健全安全管理体系、强化安全宣传教育，切实消除潜在的风险隐患，从根本上扭转安全生产的不利局面。诺博幼儿园要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，全面排查整治园内安全管理方面存在的隐患问题，进一步完善安全管理制度，尤其是要加强外来施工作业人员安全管理和园内施工作业现场安全监管，坚决杜绝类似事故再次发生。区教育体育局要认真履行行业监管责任，举一反三，全面排查整治管理的各类学校、教育（体育）培训机构安全隐患问题，进一步强化安全生产宣传教育，全面防范化解安全风险。区商务局要按照“三管三必须”的要求，依据有关法律法规规章，厘清安全监管职责，全面摸排、梳理监管范围内的生产经营单位，全面履行安全监管职责。

（四）强化安全生产宣传教育形成群防群治良好格局

区安办要将建筑施工领域安全生产事故纳入全区安全生产警示教育内容，通过每季度安委会全体成员会时机组织参会人员

集中进行警示教育。区住房城乡建设局、区教育体育局要针对该起事故，集中本行业领域主要企业负责人、安全管理人员开展专题警示教育，深刻剖析事故原因，用身边事教育身边人。同时，要通过微信工作群、公众号等平台，针对性地推送安全生产警示教育案例、阶段性安全风险防范要点等内容，切实使安全宣传教育深入人心，大力营造人人讲安全、个个会应急的浓厚安全氛围。此外，要督促企业建立安全生产内部报告奖励制度，发动一线员工查找身边隐患问题，依靠群众力量防范化解安全风险，形成群防群治的良好格局。