海城市弘禧机械制造有限公司“5·28”一般高处坠落生产安全事故调查报告

海城市生产安全事故调查组

2026 年 7 月 13 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故单位情况 2
（二）涉事库房情况.....3
（三）涉事人员情况.....3
二、事故经过及应急处置情况.....3
（一）事故发生经过.....3
（二）应急处置情况..... 4
三、事故原因分析.....5
（一）直接原因分析..... 5
（二）间接原因分析..... ..5
四、事故责任单位和人员存在的主要问题及处理建议.....6
（一）事故单位存在问题及处理建议.....6
（二）事故人员存在问题及处理建议.....7
（三）监管部门存在问题及处理建议.....8
五、事故的整改和防范措施.....9

2026年5月28日上午8时40分许，海城市弘禧机械制造有限公司在维修海城市屹弘冶金炉料制造有限公司原料库房房顶时，发生一起高处坠落事故，导致一人死亡，直接经济损失约125万元。

2026年5月29日上午9时许，海城市弘禧机械制造有限公司法定代表人高某向海城市牌楼镇政府说明该起事故，2026年5月29日上午9时20分许，牌楼镇政府向海城市应急管理局书面上报该起事故。接报后，市应急管理局立即派人赶赴事故现场进行核查，经初步核查认定，该起事故确为迟报类生产安全事故。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，2026年5月29日，海城市政府批准成立了“海城市弘禧机械制造有限公司‘5·28’一般高处坠落生产安全事故调查组”，调查组由市委常委、副市长李瑞楠任组长，市应急管理局局长范胜举任副组长，市应急管理局牵头，市总工会、市公安局、市住建局等部门共同组建，并邀请市纪委监委、市检察院派员参加，依法依规组织调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘验和分析，通过调查取证，查阅资料，询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任人员和责任单位的处理意见，给出了事故整改和防范措施建议。

调查认定：**海城市弘禧机械制造有限公司“5·28”迟报类一般高处坠落生产安全事故是一起因维修工人违反安全操作规程，在高处作业过程中未按规定佩戴安全带；安全生产责任人安全监管和责任落实不到位导致的一般高处坠落生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

海城市弘禧机械制造有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：人民币壹拾万元整，成立日期：2025年04月13日，法定代表人：高某，公司地址：辽宁省鞍山市海城市牌楼镇房身街道，社会统一代码：91210381*********1，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；非金属矿及制品销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属制品修理；通用设备维修等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），系该次事故施工承包单位。

海城市屹弘冶金炉料制造有限公司，类型：有限责任公司，注册资本：人民币壹仟万元整，成立日期：2013年08月28日，法定代表人：张某，公司地址：海城市牌楼镇工业园区，社会统一代码：91210381*********K，经营范围：加工、制造、销售；各种轻烧镁系列产品、镁质耐火系列产品、滑石系列产品、耐火散状料、钙质耐火系列产品、煤炭系列产品；经营货物及技术进出口业务。该公司原料库房总建筑面积约3890平方米，本次事故涉及原料库房面积约400

平方米，系该次事故工程发包单位。。

2026 年 5 月 16 日，海城市弘禧机械制造有限公司与海城市屹弘冶金炉料制造有限公司签订库房维修协议书，约定由海城市弘禧机械制造有限公司为海城市屹弘冶金炉料制造有限公司原料库房维修更换破损彩瓦，总工程费用 2 万元整。

（二）涉事库房情况

涉事库房原为海城市屹弘冶金炉料制造有限公司轻烧窑房，后因落后产能淘汰改用为原料库房，位于该厂区西南侧，主要用于存放矿石原材料，库房面积约 400 平方米，库房房顶距离地面高约 10 米，房顶材质为塑光板。

（三）涉事人员情况


高某某，身份证号：210381********2312，户籍地：海城市牌楼镇梨树沟村，系海城市弘禧机械制造有限公司临时雇佣维修工人，主要负责库房顶面塑光板更换维修工作。


二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 5 月 28 日上午 7 时许，维修工人高某某、李某、汤某某在海城市弘禧机械制造有限公司集合，7 时 30 分许到达海城市屹弘冶金炉料制造有限公司原料库房开始施工，其中维修工人高某某带领李某乘坐厂内吊车车筐前往库房房顶维修更换塑光板，汤某某在库房内维修切割机氧气袋。高某某和李某上到房顶后，为方便施工并未系挂安全带，仅踩至房顶檩条处行走，二人在更换至第四块塑光板时，高某某

手中螺丝发生掉落，便欲跨至对侧檩条处捡拾掉落螺丝，但因跨步距离不足，未能成功跨越，踩至塑光板面区域，因塑光板面无法承载人体重量，导致高某某从房顶坠落。

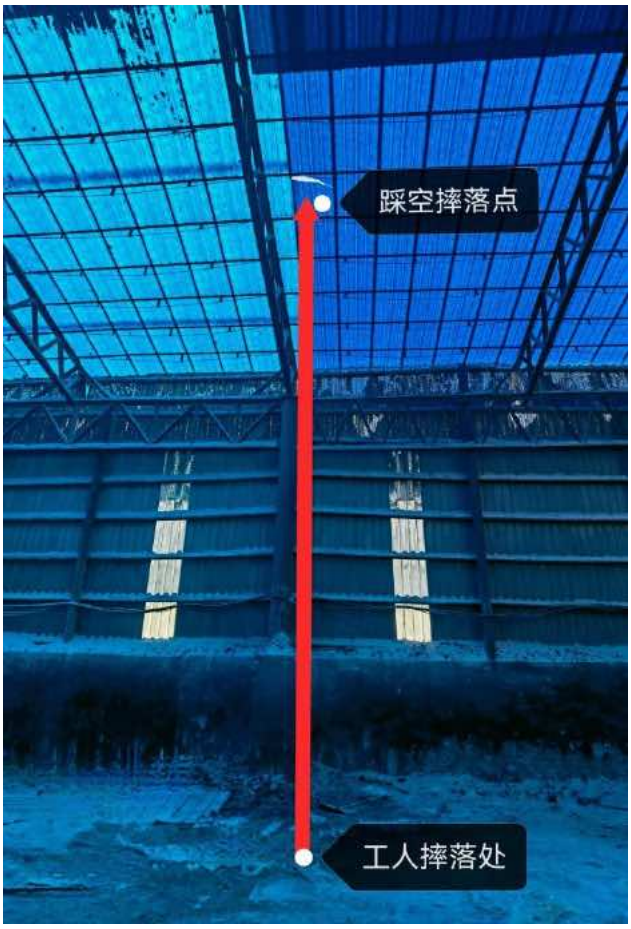

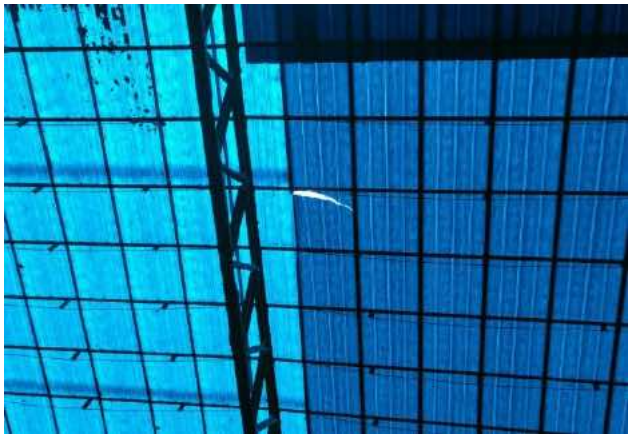



（二）应急处置情况

高某某发生坠落后，维修工李某顺檩条缓步走至吊车车筐处，乘吊筐下至地面查看情况，发现高某某头部朝南，面部朝下俯卧于地面，体表见大量血迹，便立即呼喊随行工友汤某某，二人合力将其扶正后发现，高某某呼喊不能应答，但尚有呼吸，便立即拨打 120 急救电话，同时将此情况告知海城市弘禧机械制造有限公司老板高某。大约 20 分钟左右，海城市正骨医院 120 赶至事发地点，高某某经现场抢救无效

后死亡。

2026年6月12日，海城市公安局治安大队委托海城市公安司法鉴定中心出具鉴定意见书，鉴定意见：死者高某某符合高坠致重度颅脑损伤合并多脏器破裂引起创伤性休克死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

维修工人高某某，安全意识不足，在进行高处作业过程中，违反安全生产操作规程，未按规定系挂安全带，导致事故发生时无防护保障，最终坠落死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1、海城市弘禧机械制造有限公司，原料库房房顶维修改造工程施工承包单位，未能有效落实企业安全生产主体责任，安全管理工作落实不到位，未对从业人员的作业过程进行有效监管，未督促从业人员严格按本公司安全生产操作规程系挂安全带，导致高某某发生坠落时无防护保障，是事故发生的间接原因。

2、海城市屹弘冶金炉料制造有限公司，原料库房房顶维修改造工程发包单位，未对承包方的安全生产工作进行统一协调、管理，现场监管缺失，是事故发生的间接原因。

3、海城市牌楼镇政府，未有效履行安全生产属地监管

责任，隐患排查不细，风险管控不严，导致海城市弘禧机械制造有限公司存在的安全生产风险未被有效监管，是事故发生的间接原因。

四、事故责任单位和人员存在的主要问题及处理建议

（一）事故单位存在问题及处理建议

1、海城市弘禧机械制造有限公司，未能有效落实企业安全生产主体责任，安全管理工作落实不到位，未对从业人员的作业过程进行有效监管，未督促从业人员严格执行本单位安全生产操作规程，导致生产安全事故发生，是该事故的主要责任单位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[1]规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[2]规定进行处罚。

2、海城市屹弘冶金炉料制造有限公司，未对施工方的安全生产工作进行统一协调、管理，现场监管缺失，是该事故的次要责任单位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[3]规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[4]规定进行处罚。

---

［1］《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范以及事故应急措施。

［2］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除按要求依法承担相应的赔偿责任外，由应急管理部门依照下列规定进行处罚，（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

［3］《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

［4］［13］《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单

（二）事故人员存在问题及处理建议

1、高某某，海城市弘禧机械制造有限公司维修工人，安全意识不足，在进行房顶维修作业过程中，未按规定系挂安全带，导致坠落发生时无防护保障，违反海城市弘禧机械制造有限公司《劳动纪律制度》第一·2·（1）条[5]规定、《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]规定，鉴于其在事故中死亡，故不予追究责任。

2、高某，海城市弘禧机械制造有限公司法定代表人、实际控制人，未履行主要负责人的安全管理职责，未督促本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患，间接导致生产安全事故发生；且在事故发生后，未第一时间将事故上报安全生产监督管理部门或负有安全生产监督管理职责的有关部门，系迟报行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[7]、第八十三条[8]规定，建议应急管理部门依

位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

［5］《劳动纪律制度》第一·2·（1）条，（1）岗前准备：进入施工现场前，须按规定穿戴好安全帽、反光背心、防滑鞋等劳动防护用品，特殊工种还需佩戴对应专业防护用具，未按要求穿戴的，严禁进入作业区域。

［6］《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全职责，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。

［7］《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组建并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

［8］《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。本单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]规定、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项[10]规定进行处罚。

3、孙某，海城市弘禧机械制造有限公司安全员，负责本公司安全生产工作，未能深入落实岗位安全生产责任，未能及时发现并制止维修工人高某某及李某的违规操作行为，导致生产安全事故发生，对本次事故负有次要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项[11]规定，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[12]进行处罚。

4、张某，海城市屹弘冶金炉料制造有限公司厂长，作为场地方分管安全负责人，未履行安全监管职责，未对施工方的安全生产工作进行统一协调、管理，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[13]规定进行处罚。

（三）监管部门存在问题及处理建议

海城市牌楼镇政府，未有效履行安全生产属地监管责任，

---

［9］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，由应急管理部门依照下列规定进行罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

［10］《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%-80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

［11］《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

［12］《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他责任人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期整改，处一万元以上三万元以下罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

隐患排查不细，风险管控不严，导致海城市弘禧机械制造有限公司存在的安全生产风险未被有效监管，对本次事故负有属地监管领导责任，责成海城市牌楼镇党委和政府：1.在2026年度全市第三季度安全生产大会上作出检讨。2.向海城市人民政府作出书面检讨。

五、事故的整改和防范措施

（一）**统筹发展安全，狠抓责任落实**。海城市弘禧机械制造有限公司要深刻吸取此次事故教训，立刻进行整改整顿，完善企业安全生产规章制度，定期召开安全生产会议，并要求企业员工积极贯彻落实会议内容，确保每个生产车间、生产岗位，责任落实到人。

（二）**强化安全理念，增强安全意识**。海城市弘禧机械制造有限公司要加强对全体职工的安全教育，定期开展生产安全教育培训，增强职工的安全意识和自我防护能力，遵守厂规、厂纪，严格按照安全技术操作规程作业，以避免此类事故再次发生。

（三）**吸取事故教训，强化监督检查**。建议牌楼镇政府向域内相关企业通报该起事故，吸取事故教训，引以为戒，防范类似事故再次发生；建议应急管理部门加强对市内各企业和生产经营单位的监督检查，切实消除事故隐患。

海城市生产安全事故调查组

2026年7月13日