《莱山黄海路中锋建业（北京）建设有限公司“8·16”一般中毒和窒息事故调查报告》已于2025年12月17日经莱山区人民政府批复，且督促相关部门、单位进行了整改落实，依据有关规定，现予以公布。

莱山黄海路中锋建业（北京）建设有限公司“8·16”一般中毒和窒息事故调查报告

莱山区政府事故调查组

2025年12月17日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）项目概况.....2
（二）相关参建单位概况.....2
（三）合同签订情况.....5
（四）事故污水井情况.....7
（五）施工作业组织及实施情况.....8
（六）事故发生经过.....8
（七）事故造成的伤亡人数和直接经济损失.....9
（八）其他情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报情况.....9
（二）应急处置情况.....10
（三）善后处置情况.....10
（四）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二） 事故相关检验检测和鉴定情况.....11
（三）其他可能因素排除.....11
（四）间接原因分析.....11
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员.....13
（二）因已死亡，免予追究责任人员.....14
（三）建议移送司法机关处理的人员.....14
（四）对有关公职人员的处理建议.....14
（五）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议.....14
（六）其他处理建议.....16
五、事故防范和整改措施.....16
（一）落实企业主体责任，增强安全生产自主管理能力.....16
（二）切实加强风险管控，扎实开展隐患排查治理工作.....17
（三）加强和改进生产安全事故信息报告工作.....17

2025年8月16日16时许，中锋建业（北京）建设有限公司在黄海游乐城北侧泵站施工现场进行安装气囊作业时，发生一起中毒和窒息事故，致2人死亡，1人受伤，直接经济损失约308余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》的规定要求，2025年8月18日，莱山区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区综合行政执法局、区住房和城乡建设局、烟台市公安局莱山分局、区总工会、黄海路街道办事处等相关部门、单位组成的莱山黄海路中锋建业（北京）建设有限公司“8·16”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称事故调查组），邀请北京市平谷区人民政府、烟台市芝罘区人民政府派员参加，特邀区纪委监委、区人民检察院派员介入，并聘请了相关专家参与，全面展开事故调查工作。8月20日，市政府安委会办公室对本起事故查处挂牌督办。

调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、检验检测、查阅资料和综合分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。莱山区纪委监委组织对相关单位及

人员进行了问责调查，提出了问责建议。

经调查认定，**莱山黄海路中锋建业（北京）建设有限公司“8·16”一般中毒和窒息事故是一起因企业有限空间风险辨识、管理不到位；现场作业人员未确认下井作业条件、未佩戴安全防护装备，进入硫化氢气体浓度严重超标的污水井作业，其他人员盲目施救造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）项目概况

莱山区排水管网检测修复工程，建设单位为烟台市莱山区综合行政执法局，建设地址位于烟台市莱山区，工程内容为对城区排水管网实施全覆盖排查检测及修复，管网长约1000余公里，已于2024年7月24日取得莱山区行政审批服务局核发的建筑工程施工许可证（370613202407240101），项目计划建设期15个月，经排查需修复管道约70公里，截至事发已完成管道施工约35公里，完成项目投资额约52%。

（二）相关参建单位概况

1.建设单位：烟台市莱山区综合行政执法局（以下简称区综合执法局）

负责人王**，机构类型为机关，位于烟台市莱山区银海路26号飞龙科技创业园3号楼，统一社会信用代码11370613MB2846085Y。

2.总包单位：烟台市城市排水服务中心（以下简称排水中

心）

成立于1995年8月28日，法定代表人王**，企业类型为全民所有制，出资额4000万元，住所位于山东省烟台市芝罘区幸福路3号，统一社会信用代码91370600265601928A，登记机关为烟台市行政审批服务局。经营范围包括排水监测、城市污水处理工程的建设施工、城市排水工程及相应的道路配套工程和排污管道加压泵站和污水处理工程、建筑工程施工等。

2023年12月20日取得山东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》（D237077478），资质类别及等级：市政公用工程施工总承包贰级，有效期至2028年12月20日。

2024年5月20日取得山东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（（鲁）JZ安许证字（2012）060002），许可范围：建筑施工，有效期至2027年7月13日。

3.分包单位：中锋建业（北京）建设有限公司（以下简称中锋建业）

成立于2021年3月18日，法定代表人龙**，企业类型为有限责任公司（法人独资），注册资本8192万元，统一社会信用代码91110117MA02112BX0，住所位于北京市平谷区东高村镇东高村兴业路55号-21087（集群注册），登记机关为北京市平谷区市场监督管理局。经营范围包括：建设工程施工；建筑劳务分包等。

2021年9月29日取得北京市住房和城乡建设委员会核发的

《建筑业企业资质证书》（D311623458），资质类别及等级：市政公用工程施工总承包叁级等，有效期至2026年7月8日。

2021年9月17日取得北京市住房和城乡建设委员会核发的《安全生产许可证》（（京）JZ安许证字（2021）040287），许可范围：建筑施工。

2022年9月28日，中锋建业（北京）建设有限公司设立华东第一分公司，负责人张蒙蒙，企业类型为有限责任公司分公司（非自然人投资控股的法人独资），统一社会信用代码91370613MAC1DRCX0R，经营场所位于山东省烟台市莱山区三垒路36号。

4.劳务分包：烟台方北置业有限公司（以下简称方北置业）

成立于2012年3月7日，法定代表人吕**，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码91370600591383145R，住所位于山东省烟台市芝罘区大海阳路付53号，登记机关为烟台市芝罘区行政审批局。经营范围包括建筑工程施工等。

5.监理单位：烟台市工程建设第一监理有限公司（以下简称第一监理）

成立于1992年2月20日，法定代表人宋*，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码91370613165024772N，注册资本1000万元，住所位于山东省烟

台市莱山区迎春大街177号润华大厦1号楼11层，登记机关为烟台市莱山区行政审批局。经营范围：受建设单位委托对工程建设实施阶段实行监理、预算编制、工程建设质量和技术管理咨询、承接建设项目建议书与可行性研究及投资估算的编制、审核及项目经济评价等。

2023年12月22日取得中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《工程监理资质证书》（证书编号：E137003925-8/1），有效期至2028年12月22日，资质类别及等级：工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（三）合同签订情况

1.施工总承包合同

2024年5月13日，区综合执法局与排水中心（牵头人）、山东正元数字城市建设有限公司、烟台市规划设计研究院有限公司、烟台星健信息科技服务有限公司联合体签订了《建设项目工程总承包合同》，工程名称为莱山区排水管网检测修复工程总承包（EPC）（政府采购工程）（面向中小企业），工程内容及规模主要包括雨污水错接混接排查、污染源溯源调查，问题管网施工图建设、管网修复（含非开挖管线修复）、老化管网改造、相关道路开挖及复原设计施工以及排水管网健康档案平台建设等。双方在合同中约定了安全施工管理内容，并明

确了双方的安全管理职责。

2024年4月28日，联合体签订了《联合体协议书》，确定排水中心为莱山区排水管网检测修复工程总承包联合体牵头人，并确定了联合体各成员单位内部的职责分工。

2.监理合同

2024年5月8日，区综合执法局与第一监理签订《莱山区排水管网检测修复工程全过程咨询（含监理）（政府采购工程）（面向中小企业）服务合同》，服务范围与内容为受托人代表招标人对建设项目全过程进行投资、进度、质量、风险、安全的管控等，在合同第三部分专用合同条款中，其他义务规定受托人应根据施工现场实际情况，及时对安全隐患提出防范、整改措施，必要时征得委托方同意可下达停工令。

3.工程分包合同

2024年5月15日，排水中心与中锋建业签订《莱山区排水管网检测修复工程－飞龙苑等工程分包合同》，工程承包范围包括飞龙苑、中天盛世观澜、万光观海花园南区、黄海明珠路等图纸所包含的内容，主要包括挖运土（石）方、管道铺设、沟槽回填、检查井砌筑、雨水口、旧路拆除及恢复等，采用包安全、包质量、包工期、包验收等全承包方式。双方签订了《工程施工分包安全协议》，明确了施工要求及双方的安全管理职责。

3.劳务分包

2025年5月20日，中锋建业华东第一分公司与方北置业签订《劳务承包合同》，工程名称为莱山区排水管网检查修复工程。双方在合同中约定了环境保护、安全生产和文明施工内容，并签订《建筑工程施工安全协议》，明确了双方的安全管理职责。

事发地点为莱山区排水管网检测修复工程黄海游乐城点位施工现场，该工程由排水中心第二项目部承接，其中事发相关作业由分包单位中锋建业华东第一分公司具体承建。

（四）事故污水井情况

事故井为W-3井，属于黄海游乐城点位雨污分流改造项目的新建井之一，位于黄海游乐城北侧泵房附近。该井于2025年5月20日开始施工，5月26日建设完成。因周边居民频繁投诉黄海明珠别墅区南墙外侧雨水方沟存在雨污水合流排入海中并产生异味，区综合执法局组织排水中心及中锋建业等相关单位进行协商，商定通过W-3井将污水抽排至滨海路管网。W-3井于5月28日正式接入污水，并放置了抽水泵。

W-3井井口直径为700mm，井深3730mm，井底直径1200mm。井底放置一台抽水泵，存在积水、淤泥等杂物，井壁设有用于人员上下的脚踏，井口放置一根圆木固定与抽水泵连接的缆绳、安装有铰接铸铁井盖，井盖处半开状态，上方覆盖多块木板，符合有限空间定义。事发前，W-3井内有一圆形气囊，南侧布置连接抽水泵的水管至W-5井，自2025年5月28

日起，W-3 井内的抽水泵持续进行污水抽排作业，因 W-3 井未经竣工验收投入使用，第一监理对污水抽排作业无监管职责。

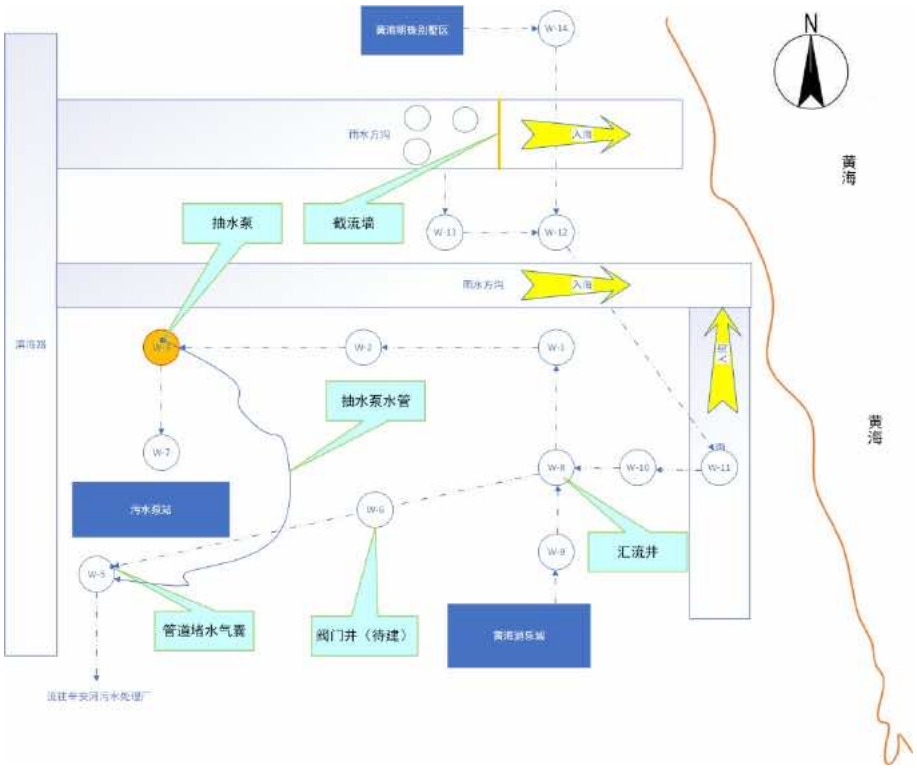


图 1 污水管网示意图

（五）施工作业组织及实施情况

8 月 16 日下午需拆除泵站混凝土模板，并修建管路连接 W-7 井与污水泵站沉淀池，因施工作业需确保 W-3 井的污水不流入 W-7 井内，吕**发安排方北置业劳务人员周**、周**用管道堵水气囊（简称气囊）堵住 W-3 井出水口。

（六）事故发生经过

2025 年 8 月 16 日 15 时许，为方便安装气囊，抽水泵暂时停止工作，W-3 井内水位上升；根据吕**的安排，周**、周**

负责安装W-3井出水管道气囊，15时50分许，周**在未穿戴任何防护装备的情况下，下至井内调整气囊，随即晕倒在井下；当时站在井口的周**见状立即高声呼救，未穿戴任何防护装备下井救周**，随后晕倒；听到呼喊的吕**、方北置业劳务人员吕**到达W-3井边，吕**未采取任何防护措施进入井内救人随即晕倒，事故发生。

（七）事故造成的伤亡人数和直接经济损失

该事故造成2人死亡（周**、周**）1人受伤（吕**），直接经济损失约308余万元。

（八）其他情况

事发当日烟台市莱山区有雷雨或阵雨，烟台市气象局于15时发布暴雨黄色预警信息。当地未发生地震、火山喷发、山体崩塌、地裂缝、坍塌等地质灾害。经现场勘查，未发现周言仁、周长仁有疾病发作、他杀等痕迹。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

事故发生后，16时5分，吕**电话告知中锋建业项目负责人乔**事故情况；16时34分，乔**电话告知排水中心项目经理陈**；16时35分，乔**电话告知中锋建业华北第一分公司项目总经理王*；16时36分，陈**电话告知排水中心工程队安全管理科副科长吕**；16时39分，吕**电话告知排水中心工程队队长徐**；16时42分，徐**电话告知排水中心负责人王**；16

时50分，王**电话告知区综合执法局市政公用服务中心主任姜**，姜**立即告知区综合执法局党组成员刘**与局党委书记、局长王**，区综合执法局立即派员赶到事故现场了解具体情况；18时45分，区综合执法局将事故情况依次电话上报至烟台市城市管理局、区委、区政府及区应急局，接报后，区应急局立即派员赶赴现场核实具体情况；20时14分，区应急局将事故情况电话上报区府办、区委办；20时19分，区应急局电话上报烟台市应急局；20时46分，区应急局在应急值班值守系统报告事故初步情况；20时54分，完成应急值班值守系统续报。

（二）应急处置情况

16点03分，吕**拨打119、董**拨打120；16时11分，梁家消防站工作人员、毓璜顶医院工作人员到达现场，消防队员和现场人员合力陆续将被困井内的吕**、周**、周**救出W-3井，并送往医院抢救。周**、周**、吕**3人被送至毓璜顶医院莱山分院救治，8月16日17时，周**经抢救无效死亡；18日凌晨0时周**经抢救无效死亡；8月17日9时，吕**经医治后康复出院。

事故发生后，莱山区人民政府立即组织区应急局、区综合执法局、区公安分局、消防救援、区卫健局等部门（单位）调派救援力量先后赶赴现场，成立抢险救援、调查取证、舆情管控、善后处理、后勤保障5个工作小组组织应急救援。

（三）善后处置情况

2025年8月17日，方北置业与周**家属、周**家属分别签署了《死亡赔偿协议书》，赔偿款项到位，死者已火化，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

综合评估认为，事故发生后，区政府和有关部门高度重视，区应急局、区综合执法局、区卫健局、消防救援大队、区公安分局等部门迅速响应、现场救援行动有序有效，救援过程中未发生次生、衍生事故，善后处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

周**未确认作业情况、未采取任何安全防护措施进入硫化氢气体浓度严重超标的污水井作业，导致中毒窒息，周**、吕**盲目施救，导致事故进一步扩大。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

8月17日，事故调查组委托山东同济测试科技股份有限公司对W-3井进行了气体检测分析，W-3井内含有硫化氢气体浓度为17.1mg/m^3，周**、周**2人符合急性硫化氢中毒死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等影响事故发生的可能性。

（四）间接原因分析

1.方北置业安全管理缺失

（1）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（2）对作业人员安全管理、岗前教育和应急救援能力培训不到位。

（3）未制止和纠正现场人员违反操作规程的行为造成事故进一步扩大。

2.中锋建业主体责任落实不到位

（1）有限空间作业风险辨识、管理不到位。未对存在的有限空间作业风险进行排查和辨识，未及时消除事故隐患，未按规定落实市政公用管网有限空间作业管理制度。

（2）安全教育培训不到位。周**、周**、吕**等对岗位安全风险不熟悉，安全防护意识差；应急救援能力培训不到位，缺乏相应自救互救知识，事故发生后，盲目施救，导致事故伤亡扩大。

（3）未对作业人员配备符合现场施工环境所必须的劳动防护用品。2024年以来单位劳保用品发放标准及个人领用记录无周**、周**、吕**等发放记录。

（4）未配备专职安全生产管理人员。2024年底专职安全生产管理人员宁**离职后，未及时配备专职安全生产管理人员，由不具备安全管理人员资质的乔**兼任。

3.排水中心未认真履行总承包安全生产管理职责

（1）未配备项目专职安全生产管理人员，项目安全生产管

理人员由项目部施工员姜**兼任。

（2）安全检查和隐患排查治理不彻底、不深入，安全管理水平欠缺，日常安全生产检查流于形式。

（3）有限空间作业风险辨识、管理不到位。未对存在的有限空间作业风险进行排查和辨识，未及时消除事故隐患，未按规定落实市政公用管网有限空间作业管理制度。

（4）对中锋建业的安全生产工作统一协调、管理不到位，对中锋建业兼职安全员乔**不具备安全管理人员资质放任不管。

4.第一监理监督管理不到位

监理过程中，未发现排水中心外包施工日常管理存在盲区漏洞；对排水中心、中锋建业项目部未配备项目专职安全生产管理人员放任不管。

5.区综合执法局履行安全生产监督管理职责不力

安全风险辨识不到位，未将工程建设过程中的有限空间场所安全列入重点监管范畴；开展安全生产监督检查工作不细致、不深入。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员

1.周**，男，群众，方北置业临时灵活用工人员，未确认下井作业条件，未佩戴安全防护装备，进入硫化氢气体浓度严重超标的污水井作业，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故

中死亡，免予追究责任。

2.周**，男，群众，方北置业人员临时灵活用工人员，未穿戴任何防护设备盲目施救，导致事故进一步扩大，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免予追究责任。

（二）因已死亡，免予追究责任人员

龙**，男，群众，中锋建业法人，未依法履行本单位安全生产工作职责，对事故发生负有领导责任，鉴于该人员已死亡，免予追究责任。

（三）建议移送司法机关处理的人员

1.吕**，男，群众，方北置业主要负责人，负责组织、安排劳务作业，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；对作业人员安全管理、岗前教育和应急救援能力培训不到位；未制止和纠正现场人员违反操作规程的行为造成事故进一步扩大，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关依法追究刑事责任。

2.乔**，男，群众，中锋建业华东第一分公司项目现场负责人、兼职安全员，负责工程施工、安全、质量等，未有效组织开展危险源辨识和评估，未督促落实施工现场重大危险源的安全管理措施；对作业人员安全管理、岗前教育和应急救援能力培训不到位，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关依法追究刑事责任。

（四）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方政府、有关部门公职人员履职方面的问题及相关材料，已移交区纪委监委。

（五）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.对事故有关责任单位的行政处罚建议

（1）中锋建业主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量》编号140裁量阶次C的规定，对其处70万元以上100万元以下的罚款。

（2）排水中心主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量》编号140裁量阶次C的规定，对其处70万元以上100万元以下的罚款。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）王*，男，群众，中锋建业华东第一分公司项目总经理，全面负责华东第一分公司的工程施工监管，未依法履行项目主要负责人安全生产职责，未为项目配备专职安全管理人员，未有效组织开展危险源辨识和评估，督促落实施工现场重大危险源的安全管理措施，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项，对事故发生负有责任，建议莱

山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量》编号138裁量阶次A的规定对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

（2）张**，女，群众，中锋建业华东第一分公司负责人，安全管理职责履职不到位，未规范督促、检查所承担的建设工程的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项，对事故发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量》编号138裁量阶次A的规定对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

（六）其他处理建议

1.经调查，排水中心工程队副队长王**（企业编制）、安全管理科副科长吕**（企业编制）2人存在履行岗位安全生产职责不到位等问题，建议由排水中心按照管理权限，依照公司规章制度对上述人员予以处理，将处理结果报莱山区安委会办公室。

2.经调查，第一监理项目总监吴*、监理员徐**2人在日常工作中存在其他违规行为，建议由区建设行政主管部门依法依规处理，第一监理向行业主管部门做书面检查，处理结果报莱山区安委会办公室。

3.建议区综合执法局向莱山区委、区政府做出深刻检查，

结果抄送区纪委监委、莱山区安委会办公室。

五、事故防范和整改措施

（一）落实企业主体责任，增强安全生产自主管理能力

中锋建业、排水中心要切实加强安全生产主体责任落实，完善并严格执行以安全生产责任制为重点的各项规章制度，把安全生产责任落实到岗位、落实到每个人；要扎实开展从业人员安全生产教育和培训，强化从业人员安全意识，严格规范操作程序；要深刻吸取事故教训，加强有限空间作业安全生产管理，做到安全制度到位、安全培训到位、防护装备到位、应急救援到位。

（二）切实加强风险管控，扎实开展隐患排查治理工作

区综合执法局须深刻汲取事故教训，提高政治站位，坚守“人民至上、生命至上”理念，将安全生产作为核心工作抓实、抓细。一是强化政治引领，压实监管责任。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，严格落实上级决策部署，树立安全发展理念。二是深化专项整治，提升监管效能。坚持问题、目标、结果导向相统一，开展安全生产专项整治，聚焦企业资质、作业审批、设备配备、人员培训等关键环节精准监管，对违法违规企业实施联合惩戒，倒逼企业落实主体责任。三是聚焦基础防控，提升保障能力。拉网式排查全区市政基础设施施工安全，重点加强有限空间作业管理，严格执行“先通风、再检测、后作业”规范，健全台账、审批及应急制

度，配齐防护与救援力量，确保作业安全可控。

（三）加强和改进生产安全事故信息报告工作

各级各部门要切实加强对生产安全事故信息报告工作的领导，进一步加强和改进生产安全事故信息报告工作机制，把责任落实到岗位、落实到人。生产经营单位在生产安全事故信息报告中，要坚决做到“四个必须”“两个决不允许”，决不允许以报警、拨打急救电话代替向事发地县级以上负有安全生产监管职责的有关部门报告生产安全事故信息。