沙市关沮荆州鸿寿康养有限公司“3·7”一般高处坠落事故调

发布时间：2024-10-29 16:51

2024年3月7日11时35分许，沙市区关沮镇恒丰产业园A01栋发生一起致1人死亡的一般高处坠落事故，直接经济损失90万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省日，区政府成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、区住建局、区公安分局、区总工会、关沮镇人民政府有关负责同志组成的沙市关沮荆州鸿寿康养有限调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员，经综合分析经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，沙市关沮荆州鸿寿康养有限公司“3·7”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故单位及相关单位概况

1.建设单位：荆州鸿寿康养有限公司（以下简称鸿寿公司）。成立于2024年02月29日，注册地位于湖北省荆州市沙市区关沮镇西湖大道恒丰沙市科技产统一社会信用代码为91421002MADB8B039C。经营范围包括一般项目：养老服务，护理机构服务（不含医疗服务），职工疗休养策划服务，中医养生保健服食品（预包装）销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可证件为准）。

2.施工单位：湖北宏源建筑工程有限公司（以下简称宏源公司）。成立于2021年10月13日，注册地位于湖北省荆州市荆州开发区燎原路18号湘荆国际7栋会信用代码为91421000MA4F3FTXXL。经营范围包括许可项目：建设工程施工,施工专业作业,建筑劳务分包,电气安装服务,住宅室内装饰装修（依法须经批营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工,土石方工程施工,普通机械设备安装服务,室内木门窗安装服务,金属门窗工程施电缆经营,电气设备销售,机械设备销售,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,建筑工程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经

3.分包单位：荆州市栋钰装饰有限公司（以下简称栋钰公司）。成立于2019年09月04日，注册地位于荆州开发区沙市农场北京东路电力、渔牧宿舍91421000MA49AMXD3N。经营范围包括室内外装饰装修工程、建筑工程、土石方工程、市政工程、道路工程、钢结构工程、园林景观工程施工；铝合装；水暖安装；广告牌制作；建筑材料的销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

据调查，鸿寿公司法定代表人刘倩与宏源公司法定代表人唐代华为夫妻关系；唐万锡与宏源公司法定代表人唐代华为父子关系，鸿寿公司和宏源公司实作关系；鸿寿公司与宏源公司之间存在典型的家族性关联。

（二）项目概况

鸿寿公司和宏源公司实际控制人唐万锡为尽快盘活旗下资产，于2024年2月29日注册成立鸿寿公司，于3月1日安排实际控制的宏源公司承接“荆州鸿寿
未签订合同及安全生产协议，且未完善相关施工图纸和施工方案的情况下，3月6日组织施工。期间，宏源公司于3月5日将A01幢01-04户钢构安装项目口头

（三）事故发生经过

2024年3月7日11时30分许，因鸿寿康养公寓A01幢103室内钢构安装工程中的钢梁吊装需要，龚超、潘文、周元甫三人开始搭脚手架，安装流程为：将
后，即可依次安装第二层、第三层。第一层脚手架搭好后，需要登高到脚手板上进行第二层、第三层的安装。事发前，脚手架第一层搭好后，潘文在地面递
之前戴了安全帽，龚超、周元甫二人登高后未系安全带。搭第三层时，周元甫站在第二层脚手板平台上（距离地面高度为3.1米），安装完成了一边的钢架，
手架上，使其固定。约11时35分许，龚超将潘文在地面举起的钢架接过后递给周元甫，周元甫接过后不慎从第二层脚手架跌落，与待安装的钢架一同摔落至

（四）事故发生地点和涉事脚手架情况

事发发生地点在鸿寿康养公寓A01幢103室内，如图1所示。事发时死者周元甫与龚超等搭建脚手架。涉事脚手架为四腿支撑的可移动式门式组合脚手架
时的状态，如图2所示。该脚手架长宽分别为185cm和95cm，搭建完成后为3层，事发时已搭建两层，第二层台面高度为310cm，上面仅放置了一块脚手板
顶部周边未采取防护防坠落措施。事发时周元甫准备将第三层钢架底部套管固定在第二层钢架的管子上，图3为钢架照片及尺寸，该钢架长宽分别为140cm和



图1事发地点及涉事脚手架



图2事发时脚手架状态及尺寸



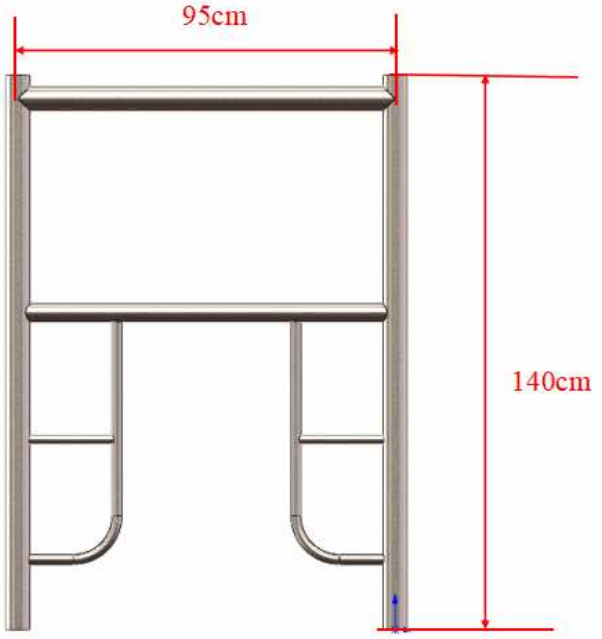


图3涉事钢架照片及尺寸

（五）人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成一人死亡，直接经济损失90万元。死者周元甫，男，汉族，56岁，湖北省荆州市荆州区李埠镇人，身份证号4224211********6111，住址为李聘请的民工，2024年3月6日上午开始进场施工，本人未取得建筑施工特种作业操作证，栋钰公司未对其开展高处作业培训。

（六）事故发生时天气状况

当天天气情况：2024年3月7日（周四），多云，最高气温15℃，最低气温5℃。北风，风力1-3级。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后鸿寿公司将事故情况上报关沮镇人民政府，区应急局、关沮镇政府、关沮派出所相关人员迅速开展现场处置。区应急局按要求向市应急局报

（二）事故应急处置及善后情况

事故发生后，现场人员龚超和潘文立即查看周元甫情况，发现没有反应，随即拨打120急救电话；期间，龚超对周元甫进行了心肺复苏应急处置。120急超到医院之后拨打110报警电话。当天16时许周元甫经抢救无效死亡。3月8日，事故单位与死者家属就赔偿达成一致。

（三）事故应急处置评估

事故相关单位能在事发后第一时间进行应急处置，拨打了120。属地政府和相关部门接报后迅速反应，开展现场处置工作，属地及时开展善后工作，未造

三、事故原因

（一）直接原因

事故直接原因是：现场施工未按照规范使用可移动式门式钢管脚手架，且死者周元甫在3.1米高处的临边作业面安装脚手架时未佩戴个人安全防护用品（

（二）间接原因

1.鸿寿公司投资建设的“荆州鸿寿康养公寓整体装修工程项目”在各方面条件都未准备好的情况下（无合同、无安全生产协议、无精细施工图纸、无施工方

2.施工人员周元甫，在不具备建筑施工特种作业操作证且未接受过栋钰公司开展的登高作业培训的情况下，从事高处作业。

3.栋钰公司聘用不具备特种作业资质的劳务人员从事高处作业，且未开展安全培训，导致施工人员安全知识欠缺，安全意识薄弱。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.鸿寿公司投资建设的“荆州鸿寿康养公寓整体装修工程项目”在不具备施工条件的情况下，仓促进场擅自组织施工，致使整个项目处于失控状态。

2.宏源公司未制定安全作业方案；未对作业人员进行安全教育培训和安全生产作业交底；未对栋钰公司作业人员资质进行审查；未及时排查事故隐患，组

3.栋钰公司聘用不具备特种作业资质的劳务人员从事高处作业；未督促作业人员配戴防高坠安全防护用品；作业现场安全管理不到位。

（二）地方党委政府

关沮镇人民政府属地安全监管责任落实不到位，未落实辖区内小散工程与零星作业的安全生产日常管控，未有针对性的开展风险研判和制定相应工作方

（三）有关监管部门

沙市区住建局未认真落实行业安全监管责任，对乡镇街道小散工程和零星作业安全监督管理指导不足。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

周元甫，男，在不具备建筑施工特种作业操作证的情况下，从事高处作业。对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡免予追究责任。

（二）建议追究事故单位责任人员

1.唐万锡，男，鸿寿公司和宏源公司实际控制人。在“荆州鸿寿康养公寓整体装修工程”在各方面条件都未准备好的情况下，仓促进场擅自组织施工，未产安全事故发生。责成沙市区应急局依据《安全生产法》第九十五条给予行政处罚。

2.刘倩，女，鸿寿公司法定代表人。未履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责。责成沙市区应急管理局依据《安全生产法》第九十四条规定给负责人。

3.唐代华，男，宏源公司法定代表人。对工程分包单位和人员的资质把关不严；未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐

4.熊凯，男，宏源公司现场安全员。未对工程分包单位的施工进行有效监督，未及时排查出生产安全事故隐患。建议由宏源公司按公司相关规定进行处

5.龚超，男，栋钰公司法定代表人。未对聘用人员进行技能培训和安全技术交底，现场安全管理不到位，未发现员工违章作业，未履行生产经营单位主全生产法》第九十五条给予行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

关沮镇银湖社区工作人员李慧对辖区小散工程与零星作业安全生产日常巡查不足，履职不力，对事故发生负有责任。建议将相关线索情况移交区纪委监

（四）对事故发生单位的处理建议

鸿寿公司作为建设单位，投资建设的“荆州鸿寿康养公寓整体装修工程”在各方面条件都未准备好的情况下，项目现场不具备施工条件，仓促进场擅自《安全生产法》第一百一十四条规定对鸿寿公司给予行政处罚。

（五）相关政府及部门追责建议

1.关沮镇人民政府属地安全监管责任落实不到位，未落实辖区内小散工程与零星作业的安全生产日常管控，未有针对性的开展风险研判和制定相应工作查，并制定切实有效且针对性强的整改措施报区安委办备案。

2.沙市区住建局未认真落实行业安全监管责任，对乡镇街道小散工程和零星作业安全监督管理指导不足。责成沙市区住建局向沙市区人民政府作书面检

六、事故防范及整改措施建议

为深刻汲取沙市关沮荆州鸿寿康养有限公司“3·7”一般高处坠落事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，压实职能部门和地方政府的安全生产责任，

（一）严格落实企业安全生产主体责任

1.鸿寿公司要深刻吸取“3.7”事故教训，认真分析事故原因，举一反三，切实建立健全本单位安全生产责任制，将安全生产工作放在第一位。

2.宏源公司要切实建立健全本单位安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，并按照《危险性较大的分部分项工程安全管管理人员应加强安全生产相关知识学习，不断提高安全生产管理能力和管理水平；加强对特种作业人员资质的核实，杜绝无证操作，制定并落实特种作业审实相关安全保护措施；要进一步强化安全隐患排查，防止事故发生；对高处作业等安全风险较高的作业实行全过程监护，及时发现作业中的不安全行为，坚

3.栋钰公司要应完善安全生产教育和培训计划，加大安全生产教育培训力度，确保教育培训落到实处，使员工具备必要的安全生产知识，自觉遵守公司

（二）关沮镇人民政府要坚持安全发展，要树立安全生产红线意识，落实属地监管责任。要及时分析研判辖区安全生产形势，对上级部门下放的权限要对小散工程和零星作业以及小微企业的安全管理，制定切实有效且针对性强的管理措施，建立长效管理机制，有效督促安全生产主体责任落实，防范化解安

（三）沙市区住建局要协调指导本行业小散工程与零星作业安全生产监督管理，指导、配合乡镇街道加强小散工程与零星作业安全生产监管，及时查处律法规，采取切实有效措施，严厉打击非法违法建筑施工活动。

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地址：荆州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002