淮北徐楼矿业有限公司“7·29”一般运输事故调查报告

2024年7月29日9时21分许，淮北徐楼矿业有限公司发生一起运输事故，造成1人遇难，直接经济损失175万元（不包括事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，濉溪县人民政府成立由县应急局牵头，县公安局、县总工会等单位参加的事故调查组，邀请县纪委监委派员参加，同时邀请国家矿山安全监察局安徽局派员参与，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，经过现场勘查、调查取证、查看视频、分析论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施。事故调查组对本起事故调查完毕，并依据《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》完成本报告的编制工作。

一、基本情况

（一）事故单位概况

1.淮北徐楼矿业有限公司（以下简称徐楼矿业）。成立于2005年10月21日，位于濉溪县百善镇徐楼村，法定代表人宋*，统一社会信用代码：9134062178107*****。矿井

一期工程于2008年12月竣工投产。矿井历经多次股权变更，现隶属山东金谷集团控股有限公司（以下简称金谷集团）。采矿许可证号：C3400002012042130l*****，有效期至2025年12月31日。安全生产许可证号:（皖）FM安许证字〔2022〕G048号，有效期至2025年4月25日。矿井设计生产能力95万t/a，现有石楼、双庄两个矿区，井下形成-180m、-230m、-310m三个生产中段。公司实行经理负责制，设有经理耿庆*敏、生产副经理张*伟、总工程师张*新、行政副经理孙*成、机电副经理刘*成和安全总监孙*军；下设综合办公室、调度室、生产技术科、机电设备科、防治水科、通防科、信息自动化科、质计科、采矿车间和选矿厂。共配备安全管理人员17人，均持有安全生产知识和管理能力考核合格证。事故当班带班领导张连新，事故发生时正在-180m--230m区域进行安全生产大检查。

2.中国华冶科工集团有限公司（以下简称华冶科工）。成立于1986年10月11日，位于北京市北京经济技术开发区康定街1号*幢*座，法定代表人滕*军，统一社会信用代码：91110000105520*****，营业期限为长期。矿山工程施工总承包特级资质，资质证书编号D111002***，有效期至2028年12月11日。安全生产许可证编号：（京）FM安许可证〔2023〕13号，有效期至2026年4月11日。中国华冶科工集团有限公司安徽杜达分公司（以下简称华冶安徽杜达分公司）为华冶科工在安徽的分支机构，负责安徽地区矿山建设项目的管理，其负责人为李*峰。

2023年3月10日，华冶科工任命赵*印为徐楼项目部经理，全面负责项目部安全生产经营管理工作，任命牛*大为安全副经理、崔*生为生产副经理、张*歧为机电副经理、刘*云为总工程师，5人均持有安全生产知识和管理能力考核合格证。徐楼项目部下设施工安全部、技术质量部、物资设备部、经营管理部、综合办公室、掘进车间、采矿车间、探注车间、运转车间。现有从业人员430余人，其中在册职工160余人、劳务派遣工270余人。

（二）相关合同协议签订情况

1.《工程总承包合同》和《安全生产管理协议》签订情况。2021年7月22日，华冶科工和徐楼矿业签订了《淮北徐楼矿业有限公司采矿、选矿工程总承包合同》（合同编号：HBXL-施工-202100718），工程主要内容：井下防治水、井巷掘砌及设备安装、采准工程、采矿、充填、选矿及提升、运输、井下排水，并全面负责承包工程区域内设备、设施维护、使用和管理，安全文明生产管理等。双方同时签订了《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，明确了双方安全生产方面的权利、义务、责任。

2.《劳务派遣协议》签订情况。2022年11月，华冶安徽杜达分公司与邯郸市俊轻工程建设有限公司（以下简称俊轻公司）签订《劳务派遣协议》，华冶安徽杜达分公司定期向俊轻公司下达用工计划，提出用工地点、派遣期限、派遣岗位、派遣人数等用工需求，俊轻公司根据用工计划招聘人员，派遣至华冶安徽杜达分公司各项目部。俊轻公司与劳务

派遣人员签订劳动合同，负责办理社会保险和工伤申报理赔等事宜。华冶安徽杜达分公司负责劳务派遣人员的日常管理、安排工作岗位、技能培训和教育管理督查等工作。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2024年7月29日7时，华冶科工徐楼项目部运转车间召开班前会，当班出勤45人，运转车间主任王*军安排铺设轨道、更换照明灯、更换水泵和-310m水平下放水泥轨枕等工作任务，并交待了安全注意事项。轨道工杨*臣和铲车司机阮*军已于2024年7月28日下午，在地面料场利用铲车将水泥轨枕装在3辆平板车上，每车装载高度1600mm。7月29日9时许，混合井人员下井完成后，开始下放水泥轨枕。杨*臣和电机车班组负责在-310m水平运送水泥轨枕。-310m水平电机车班组5人出勤，分别是班长刘*阳和电机车司机李*钢、张*波、郝*林、张*洋。9时15分，罐笼下至-310m水平，由于电机车在充电，电机车班长刘*阳组织人员用人力将第一辆装有水泥轨枕的平板车从罐笼上层内拉出，平板车在摇台与主轨道接口处卡住，现场人员利用撬棍将平板车拉到主轨道。随后现场人员继续将位于罐笼下层装有水泥轨枕的第二辆平板车从罐笼内拉出，9时21分13秒，平板车拉出罐笼后到摇台与主轨道接口处突然侧倾歪倒，造成位于平板车左侧推车的张*洋胸腹部被挤压受伤。

（二）应急救援情况

事故发生后，现场人员刘*阳、杨*臣、郝*林、李*钢、张*波等人立即进行救援，项目部生产经理崔*生闻讯后立即赶到现场，组织人员用撬棍、台车钻杆等工具将板车从巷道壁翘起，9 时 29 分将张*洋救出抬入罐笼升井后送濉溪县中医院救治，18 时 04 分，张*洋经抢救无效遇难。



图 1 张*洋被救出时监控视频截图

（三）事故报告情况

事故发生后，牛*大随后赶往濉溪县中医院参与抢救。18 时 04 分，医生宣布张*洋经抢救无效遇难，牛*大立即分别向赵*印、孙*军汇报。18 时 05 分，孙*军向耿*敏汇报。18 时 14 分，徐楼矿业向百善镇政府汇报。18 时 17 分，徐楼矿业向县应急局汇报。县应急局接报后，立即核实有关信息，18 时 50 分，分别向县委县政府和市应急局汇报事故情况。

接到事故报告后，县应急局、县公安局、百善镇相关人员第一时间赶赴事故现场，了解事故情况、指导落实防范措

施和事故善后处置工作。

（四）善后处理及应急处置评估情况

1.善后处理情况。经过积极协商，2024年8月2日，华冶科工与张*洋家属达成赔偿协议。

2.事故应急处置评估情况。7月31日，国家矿山局安徽局执法二处、市、县应急局在徐楼矿业联合召开“7·29”事故警示教育现场会，通报事故情况，就事故善后、维护稳定等工作进行部署。本次事故应急处置指挥得当、分工明确、及时有效，应急救援及善后处置妥当，未引起不良社会影响。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人遇难。遇难者：张*洋，男，41岁，身份证号码：41062119830504****，家住河南省浚县白*乡山*后*村，系俊轻公司劳务派遣至华冶科工徐楼项目部，任运转车间电机车司机，与劳务派遣单位签订劳动合同，接受过三级安全教育。

2.直接经济损失情况。按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标（GB6721-1986）计算，事故造成直接经济损失175万元（不包括事故罚款）。

三、事故现场勘察及技术分析

(一)事故现场勘查情况

1.井底车场。混合井-310m下口出车侧井底车场巷道坡度为平坡，巷道净宽5000mm,净高4500mm,事故地点距离罐笼1600mm,巷道敷设双轨道(30kg/m钢轨),分南、北两侧布置,间距为600mm,南侧轨道距离巷帮1200mm。

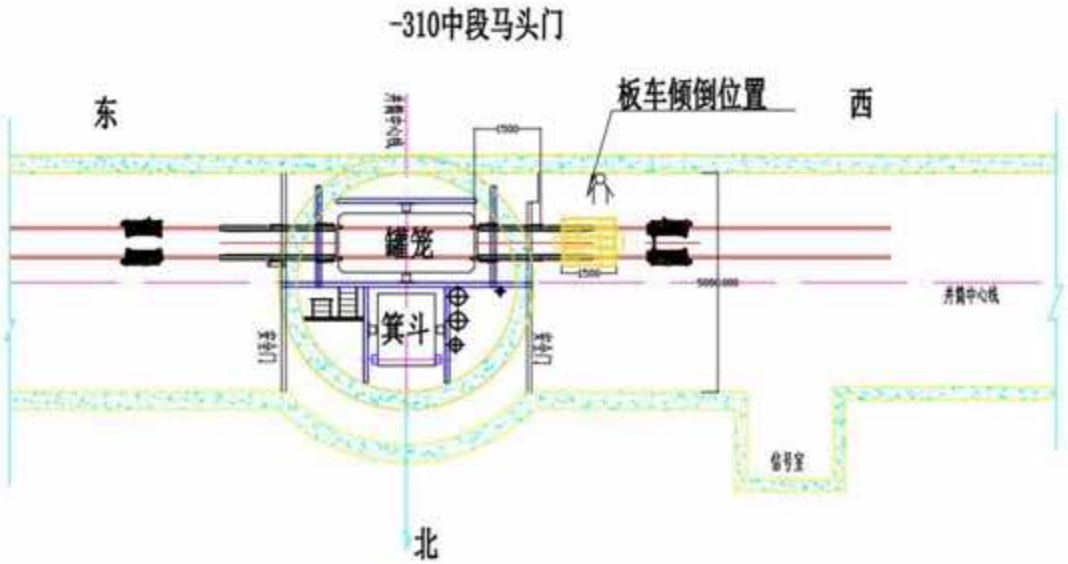


图 2 事故地点示意图

2. 事故地点。位于南侧摇台与主轨道接茬处，接茬处摇台与主轨道水平横向偏差 13mm。



图 3-4 南侧摇台与主轨道接茬水平横向偏差 13mm

3. 事故平板车。为 YFC0.75-6 翻斗式矿车改装，生产厂家为山东安顺工矿设备制造有限公司，规格型号：

MCC2-6，矿用产品安全标志证书编号为KCC200026，改装后外形尺寸为1310×1100×490（长×宽×高）mm，事故侧前轮销缺失。



图5　事故平板车

4.新II型混凝土枕。每根长1200mm×上宽120mm×下宽200mm×高150mm，重60kg；每捆20根，高800mm，重1200kg。



图 6 水泥轨枕

(二)事故技术分析

1.事故时间认定。通过查看徐楼矿业 2024 年 7 月 29 日混合井-310m 马头门出车侧监控视频发现：9 时 21 分 13 秒平板车侧倾将张*洋挤在南侧巷道壁上，经调查取证认定监控视频时间与实际时间无误差。结合以上因素，认定事故发生时间为 2024 年 7 月 29 日 9 时 21 分。

2.违规装车情况。通过现场勘查及调查取证，2024 年 7 月 28 日下午，运输车间杨*臣、阮*军二人在地面料场利用铲车将水泥轨枕装在 3 辆平板车上,每车装载 2 捆水泥轨枕，装载高度 1600mm，超过《-310m 水平主运输巷道轨道调整施工方案》（以下简称《施工方案》）“轨枕高度不得高于 800mm”的规定，导致平板车重心上移不稳。

3.致害因素分析。经查看监控视频、现查勘查结合濉溪县中医院《疾病诊断书》。水泥轨枕装载高度超高，受混合井-310m 马头门出车侧摇台与主轨道接茬偏差 13mm 影响，平板车出罐笼后遇阻重心失衡侧倾歪倒，挤压张*洋胸腹部。

(三)事故类型

经事故调查组分析认定，该起事故为运输事故。

四、事故原因分析

（一）直接原因

平板车出罐笼后侧倾歪倒，造成位于平板车左侧推车的张海洋胸腹部被挤压，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 安全生产主体责任不落实。一是华冶科工徐楼项目部现场安全管理不到位。事故当天未安排专职安全员对下放水泥轨枕的重点环节进行跟班作业[1]，对运输过程中存在的“三违”行为查处不力，未能发现并制止水泥轨枕装载高度超高、运输班组违规使用人力将板车从罐笼内拉出、人员站位不当等违规行为，致使现场人员多人多点多次连续违章作业。二是徐楼矿业对外包施工和劳务派遣人员一体化管理不到位，日常作业规范监督考核不到位，对华冶科工徐楼项目部未严格贯彻执行《施工方案》、井下违规使用劳务派遣工等问题失查，导致外包单位人员习惯性违章作业行为得不到及时、有效发现和纠正。

2. 隐患排查治理不到位。未能发现并消除-310m 马头门南侧摇台与主轨道接茬偏差 13mm、事故平板车车轮销缺失等事故隐患。对“三超”车辆入井查验把关不严，2024 年 7 月 28 日中班至 29 日早班事故平板车在料场停放期间，矿未及时发现平板车超载超高的事故隐患。

3. 技术管理不到位。对《施工方案》中“轨枕高度不得高于 800mm、利用电机车将板车从罐笼内拉出、出罐笼时人员严禁站在摇台两侧”[2]规定的安全技术措施督促落实不力；安全技术交底存在失误，板车出罐笼的方式多出“人力”[3]选项。

---

1 徐楼矿业《-310m 水平主运输巷道轨道调整施工方案》第五节安全技术措施第四条：设专职安全员一人，跟班作业，安全员有权制止违章作业，施工人员有权拒绝违章指挥，发现问题及时解决。

2 徐楼矿业《-310m 水平主运输巷道轨道调整施工方案》第 2.9 条轨枕等物件的下放和运输：……轨枕高度不得高于 800mm，……板车出罐笼时利用电机车将板车从罐笼内拉出。出罐笼时，人员严禁站在摇台两侧，防止翻车和物件散落板车砸伤撞伤人员。……

3 徐楼矿业《-310m 水平主运输巷道轨道调整施工方案》安全技术交底表第 2.9 条：……板车出罐笼时利用**人力**或电机车将板车从罐笼内拉出。

4. 安全风险管控不到位。《安全技术交底表施工安全风险源辨识》中已辨识出“轨道存在缺陷导致车辆掉道伤人；有轨车辆进出罐笼过程中摇台与罐笼高差衔接不合理，导致罐笼内掉道或出罐笼过程中倾倒或掉道伤人”等安全风险，未认真落实“人员站位准确，禁止站在矿车前端或两侧，巡检人员每天对轨道进行检修保证行驶安全”的管理措施。

5. 安全生产责任制、操作规程不完善。华冶科工徐楼项目部全员安全生产责任制中未明确运输车间的责任范围和考核标准，缺少拥罐工安全生产责任制和操作规程；徐楼矿业缺少拥罐工安全生产责任制，操作规程中缺少物料超高的应对措施；徐楼矿业《安全生产奖惩考核细则》内容不完善，运输篇仅针对电机车运输列出 3 项考核措施。

6. 安全教育培训不到位。未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员不了解运输环节安全风险，对超高装载、侧边推车行为心存侥幸，未互相监督提醒，安全意识淡薄，自保互保意识差。

7. 安全管理不到位。华冶科工集团对徐楼项目部监督检查指导不到位，导致项目部安全生产责任制、操作规程不完善，安全管理存在漏洞，“三违”行为查处不力。金谷集团对徐楼矿业安全生产检查不认真，2024 年截至事故发生前对徐楼矿业进行了 7 次安全生产检查，对井下违规使用劳务派遣工、安全生产责任制、操作规程不完善、摇台与主轨道接茬偏差不符合规定等隐患未发现；对徐楼矿业检查存在的隐

患跟踪督促整改未做到闭环管理；对徐楼矿业提升运输物料存在的风险分析管控不力。

（三）事故性质：经调查认定，淮北徐楼矿业有限责任公司“7·29”运输事故是一起一般生产安全责任事故。

五、存在的主要问题

（一）徐楼矿业

企业安全生产主体责任落实有差距，安全生产管理制度执行不严不实，现场安全管理不深不细，落实双重预防机制把关不严，对“三违”行为纠治不力，对外包单位和劳务派遣人员的一体化管理不到位。

（二）华冶科工（徐楼项目部）

企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育培训不严格，操作规程编制内容不完善，作业规程贯彻执行、日常安全检查不到位，轨道维护及检修存在漏洞，对从业人员日常工作行为考核不到位，导致作业人员风险意识不高，从业人员习惯性违章作业。劳动用工不规范，井下使用劳务派遣人员273人，职工归属感不强、流动性大，职工队伍不稳定，不利于安全生产工作。

六、事故责任认定及处理建议

(一)建议给予行政处罚的人员（14人）

1.耿*敏，男，中共党员，徐楼矿业经理，负责公司安全生产全面工作。履行安全生产第一责任人职责有差距，督促实施本单位安全生产规章制度和操作规程执行不到位，督促检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除存在生产安

全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、五项[4]的规定，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[5]、第九十五条第一项[6]的规定，建议给予撤职、由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

2. 刘*成，男，群众，徐楼矿业副经理，分管机电设备管理工作。对“三超”车辆入井查验把关不严，对运输设备和轨道线路监督检查不到位，督促运输人员执行运输规章制度不到位，对事故的发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全管理资格1个月，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

3. 张*伟，男，群众，徐楼矿业副经理，分管生产协调工作，对外包单位未严格贯彻执行《施工方案》、作业人员“三违”行为查处不力，对事故的发生负有重要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、 检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……。

5 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款：生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处 分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致 发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

7 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……

8《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成

十六条[8]的规定，建议暂停其安全管理资格1个月，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

4. 张*新，男，中共党员，徐楼矿业总工程师，分管技术管理工作，事故当班带班矿领导。督促、检查本单位规章制度建立健全及执行情况不到位，井下带班责任落实有差距，未及时发现平板车超载、-310m马头门南侧摇台与主轨道接茬偏差13mm的事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全管理资格1个月，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

5. 孙*军，男，中共党员，徐楼矿业安全总监，协助经理分管安全管理工作。组织开展隐患排查治理工作不到位，督促相关人员执行运输管理等规章制度不严格，对从业人员安全教育培训不全面等问题监督检查不到位，对事故的发生负有重要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全管理资格1个月，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

6. 黄*伟，男，群众，徐楼矿业机电科科长，负责机电技术管理工作。监督执行运输规章制度不到位，未能及时发现并消除摇台与主轨道接茬偏差13mm、事故平板车车轮销缺失等事故隐患，对事故的发生负有主要管理责任。其行为

犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全管理资格1个月，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

7.赵*印，男，中共党员，华冶科工徐楼项目部经理，负责项目部安全生产全面工作。落实本单位全员安全生产责任制不到位，安全生产规章制度、操作规程不完善，对从业人员日常工作行为监督考核、落实双重预防机制落实不到位、未按照施工方案对井下运输作业安排专门安全人员现场跟班作业等问题失察，对事故的发生负有主要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二、五项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款、第九十五条第一项的规定，建议给予撤职、由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

8.张*岐，男，中共党员，华冶科工徐楼项目部机电副经理，负责项目部机电运输安全管理工作。对“三超”车辆入井查验把关不严，对运输设备和轨道线路监督检查不到位，督促运输人员执行运输规章制度不到位，对事故的发生负有主要管理责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议暂停其安全管理资格1个月，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

9.崔*生，男，中共党员，华冶科工徐楼项目部生产副经理，负责项目部安全生产工作。对施工现场安全监督检查

不到位，没有及时发现并制止未按照施工方案要求进行施工的安全隐患，对事故的发生负有重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议暂停其安全管理资格1个月，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

10.刘*云，男，中共党员，华冶科工徐楼项目部总工程师，负责项目部技术管理工作。对《施工方案》规定的安全技术措施督促落实不力，对安全技术交底记录与《施工方案》不一致失察，对事故的发生负有重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议暂停其安全管理资格1个月，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

12.牛*大，男，中共党员，华冶科工徐楼项目部安全副经理，负责项目部安全生产管理工作。对运输作业现场安全监督检查不到位，事故当天未安排专职安全员对作业重点环节进行现场跟班作业，未有效督促从业人员遵守本单位的安全管理规定，组织开展安全教育培训不到位，未及时发现并制止工人多点违章作业行为，对该起事故负有重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、五、六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议暂停其安全管理资格1个月，由滩溪县应急局对其进行行政处罚。

13. 王*军，男，群众，华冶科工徐楼项目部运转车间主任，负责运转车间全面工作。对作业人员违规超高装载水泥轨枕的行为失查，未及时排查并消除摇台与主轨道接茬偏差超过标准的安全隐患，对事故的发生负有主要管理责任。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议暂停其安全管理资格1个月，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

14. 刘*阳，男，群众，华冶徐楼项目部运转车间电机车班组班长，现场安全管理不到位，未及时发现并制止张海洋推车站位不当的行为，对事故的发生负有直接管理责任。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项[9]规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位（2家）

1. 淮北徐楼矿业有限公司。对纳入统一管理的外包单位安全管理不细致，对外包单位落实双重预防机制把关不严，对外包单位从业人员日常作业规范监督考核落实不力。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[10]、第四十四条第一款[11]的规定，依据《中华人民共和国安全

9 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；……

10《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理 措施，及时发现并消除事故隐患。……

11《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 ……

生产法》第一百一十四条第一项[12]规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

2.中国华冶科工集团有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育培训不严格，操作规程编制内容不完善，施工方案不落实，日常安全检查不到位，对从业人员岗位风险告知和日常工作行为考核不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）落实企业主体责任。徐楼矿业要严格落实安全生产主体责任，对托管单位实施统一管理，建立安全生产绩效考核机制，监督托管单位严格落实安全管理责任，完善安全生产责任制、操作规程，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，对有危险因素的作业场所和工作岗位，提高安全检查巡查频次，及时发现并消除在安全管理、设备设施、作业环境和员工操作等方面的事故隐患。

（二）强化运输安全管理。一是对全矿运输系统开展隐患排查，强化运输设备、轨道线路的日常检查、维护，对不符合要求、标准的运输设备、线路立即停止使用，采取措施消除事故隐患。二是强化运输物料入井查验，不符合要求、标准的物料严禁入井。三是加强对规程措施落实情况的现场

12 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

监督，确保规程措施贯彻到每一位作业人员。四是提升运输系统装备水平，淘汰非标准改装矿车，各水平井底车场实现机械推车。

（三）落实双重预防机制。一要强化安全风险辨识管控。风险辨识要覆盖全矿井各环节，对安全风险要制定切实可行的管控措施，避免风险管控不到位造成事故隐患。二是强化隐患排查治理。强化隐患排查治理系统观念，坚持井上与井下、“文字”与落实相结合，既查制度措施合不合规，又查制度措施执不执行。三是加强作业现场安全检查、巡查，狠反“三违”，杜绝违章指挥、违章作业。

（四）开展事故警示教育。徐楼矿业要深入剖析本次运输事故暴露出的问题，开展一次全员事故警示教育，确保每一名作业人员真正了解事故发生原因，以实例教育提高作业人员对运输风险的辨识能力。开展岗位安全生产责任制、规章制度和操作规程再教育、再培训，确保从业人员熟知本岗位风险点，提高全员安全素质，规范全员安全行为，全面提升从业人员安全意识和操作技能。

（五）加强劳动用工管理。徐楼矿业及华冶项目部要严格落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，加强和规范劳动用工管理，取消井下劳务派遣用工，增强职工归属感、荣誉感和工作积极性，保持职工队伍稳定性，在人力资源方面保障安全生产。

（六）落实上级公司监管责任。金谷集团应当将所属企业纳入安全管理范围，实行监督检查，不得以增加公司层级

等方式下放安全管理责任。华冶科工集团应当定期对所属项目部开展全面监督检查，分析存在的问题，研究制定安全措施并监督实施到位。

“7·29”一般运输事故调查组

2024年9月3日