诸暨店口浙江索斯赫特科技有限公司“5·24”一般起重伤害事故调查报告

目录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位和人员概况 2
（二）事故发生单位管理情况 2
（三）事故发生经过 3
（四）事故现场情况 4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故信息接报及响应情况 5
（二）事故现场应急处置情况 5
（三）医疗救治和善后情况 6
（四）事故应急处置评估 6
三、事故原因分析 6
（一）直接原因分析 6
（二）间接原因分析 7
（三）其他可能因素排除 7
四、有关责任单位和人员存在的问题和处理建议 7
五、事故主要教训 8
六、事故整改和防范措施 8

诸暨店口浙江索斯赫特科技有限公司“5·24”一般起重伤害事故调查报告

根据群众举报，2025年5月24日16时12分许，位于诸暨市店口镇解放湖高新园区内的浙江索斯赫特科技有限公司发生一起起重伤害事故，造成1名人员重伤，直接经济损失约为人民币52万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，2026年4月1日，诸暨市人民政府成立了由市应急管理局牵头，召集市公安局、市总工会、市人力社保局等部门，并邀请市人民检察院、聘请有关专家组成事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故暴露的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，诸暨店口浙江索斯赫特科技有限公司“5·24”一般起重伤害事故是一起因吊物卡扎不牢、起重机操作工违反作业规范规程导致吊物从吊具卡扣滑出掉落砸中操作工的一般生

产安全责任事故。事故类别为起重伤害。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位和人员概况

浙江索斯赫特科技有限公司（以下简称索斯公司），成立于2019年2月27日，统一社会信用代码**********，住所为诸暨市店口镇解放湖高新园区（地理位置见图1），法定代表人周*锋，主要经营范围为金属表面热处理等，事故发生时有员工10人。

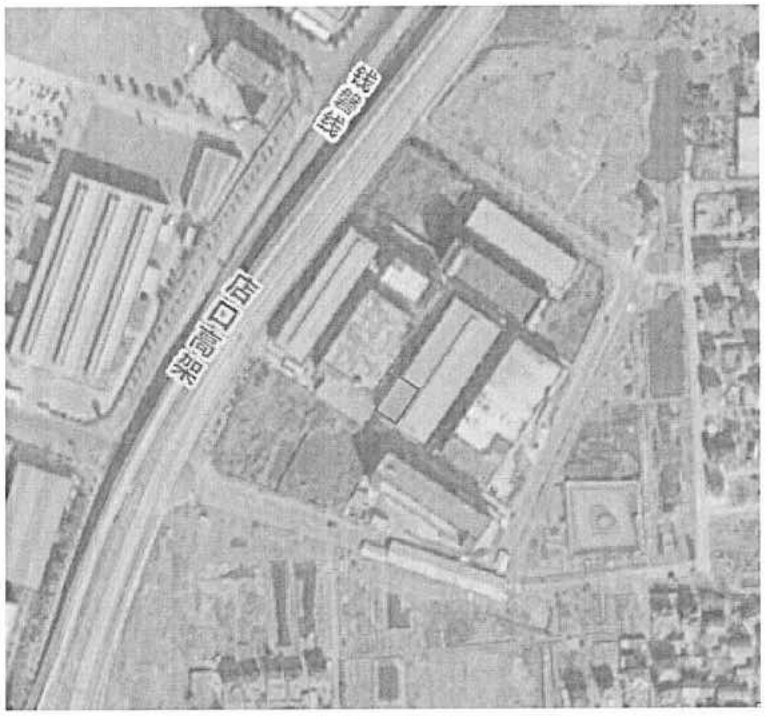


图1：地理位置图

（二）事故发生单位管理情况

该公司为一家金属材料热处理公司，简要工艺流程为：来料检查→表面清洗→吹干或烘干→挂钩吊运→渗氮处理。该公司于2024年1月建立安全风险管控体系，目前该公司法定代表人周*

锋为该公司安全生产主要负责人，车间主任方*为安全生产管理人员。2025 年 2 月 22 日，伤者左*涛通过网络招聘信息入职，入职后，企业对其开展过安全生产“三级教育”，并由安管员方*指导其操作车间内电动单梁桥式起重机，但未明确其为专职起重机操作工。事发时，伤者左*涛正在渗氮车间操控起重机吊运工件。

（三）事故发生经过

本次事故调查距事发时间已十个多月，现场布置已发生变化，调查组根据视频、笔录、现场勘验等方式方法还原事发经过为：2025 年 5 月 24 日 16 时 11 分，左*涛在车间内操作一台电动单梁桥式起重机（规格型号 LD2-12.25。额定起重量≤2 吨，主梁（桥架）跨度 12.25 米，起升高度 9 米，地面遥控操纵），使用专用内孔吊具吊运一件圆柱型滚筒齿模（齿模为金属中空圆柱体，外径 0.6 米，高 1.1 米，重量 150 公斤。该吊具与起重机配套使用，核心原理是将吊具伸入特定规格工件的内孔中，通过拉杆带动与之相连的卡扣向外扩张或向内收缩，与工件内壁档肩产生作用力，实现对吊物的免予捆扎以及挂钩或脱钩功能。专用内孔吊具形状如图 2），左*涛在起吊开始后，没有试吊，即没有在吊物离地 0.1 米左右时暂停并检查吊具是否正常，吊运工件过程中人体过于靠近移动的吊物，起重机吊钩下的专用内孔吊具与工件卡扎不牢，工件滑脱落地时砸到左*涛右脚掌。

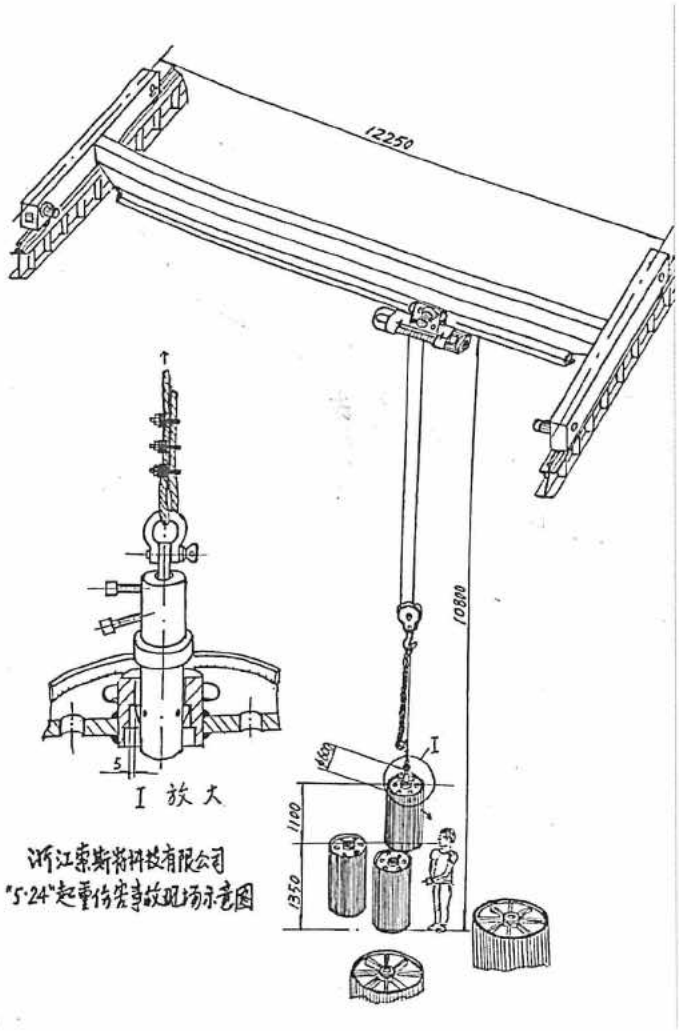


图 2：现场示意图

（四）事故现场情况

事故发生地点：诸暨市店口镇解放湖高新园区，浙江索斯赫特科技有限公司的金属材料热处理渗氮车间（经纬度坐标为北纬 29° 53′ 39"，东经 120° 17′ 52"）。事故车间南西-北东走向，长约 100 米，宽约 10 米。照明充足，通风良好。车间主要设备除了起重机，还有三台渗氮炉。车间通道两边堆放有外来加工的工件和杂物等。事故调查组现场勘查时，车间墙上有《行车安全管理要点》《常见事故原因》《行车安全驾驶守则》《起重机械

十不吊》等安全生产规章制度和操作规程以及安全警示标志。事故第一现场已发生变化，根据调查，认定事发时左*涛位于吊运区域，其与吊物的相对位置见图 2。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

对照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），本次事故造成 1 名人员重伤（伤者：左*涛，男，1990 年 8 月 20 日出生，公民身份号码：**********，住址：湖南省永州市零陵区***镇***村**组**号）；对照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)，本次事故直接经济损失为人民币 52 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 5 月 24 日 16 时 15 分左右，方*拨打 120 求救并于送医途中打电话给公安部门说明情况，请求疏导交通。但该公司未按《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）规定向属地以及行业主管部门等报告，故政府层面未启动响应。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生时，在旁边作业的员工周*玉看到后立即上前救援并大声呼救，在隔壁办公室内的方*等人听到后上前查看，之后方*打电话给外出的周*锋，并根据周*锋指示拨打 120，但与 120 电话沟通后，认为 120 到场时间过长且不出外地，便由方*开车，载左*涛（员工李*夫、周*玉随车陪护）就近赴萧山戴村骨伤医

院救治。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，方*开车将左*涛送到萧山戴村骨伤医院诊治，该院表示要截肢，方*与左*涛商量后，又转送到浙二医进行保守治疗，在浙二医住院12日后，又转至天目山医院，并在天目山医院治疗期间进行了右脚脚掌截肢。据统计，治疗期间共花费医疗费、护理费、陪护费等共计52万元，均由公司方支付。

（四）事故应急处置评估

由于事故发生后当事人未将该情况向属地以及行业主管部门和应急管理部门报告，故当时未启动事故应急处置。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故的直接原因是：

1.物的不安全状态：吊物卡扎不牢。专用内孔吊具的卡扣没有卡在设定的孔档肩上，造成撑脚没有可靠支承工件的重力，工件在吊运过程中与吊具卡扣产生位移，从吊具卡扣滑出掉落。

2.人的不安全行为：左*涛违反起重机操作工作业规范规程。起吊时没有试吊和初期检查,不符合《起重吊装作业行业安全生产操作规程细则(试行)》“正式起吊前须进行试吊，将吊物缓慢提升10-20cm，停留检查制动器、钢丝绳、吊具等确认无异常后方可继续起吊”的规定；吊运工件过程中人体过于靠近移动的吊物，不符合《装吊工安全操作规程》中“起吊物件时，作业人员

不得在已受力索具附近停留，起重臂回转区域内和重物下方严禁站人”的规定。

（二）间接原因分析

索斯公司主体责任落实不到位。对员工开展的三级教育不到位，员工安全意识淡薄；本单位安全生产规章制度和操作规程不完善，缺乏监督执行机制；现场管理混乱，没有及时发现并消除违规作业行为。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位和人员存在的问题和处理建议

（一）左*涛，违反起重作业安全操作规程，对事故的发生负有直接责任，建议由诸暨市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（中华人民共和国应急管理部第18号令）第七十三条第一项[①]之规定，予以行政处罚。

（二）浙江索斯赫特科技有限公司，主体责任落实不到位，对员工的安全教育培训不到位，没有及时发现并消除违规作业，对事故发生负有领导责任，建议按照《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第十四条第一项[②]

---

① 《安全生产违法行为行政处罚办法》（中华人民共和国应急管理部第18号令）第七十三条第一项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；……”。

② 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第十四条第一项“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；……”。

之规定，予以行政处罚。

（三）周*锋，索斯公司安全生产主要负责人，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位、未及时消除生产安全事故隐患，属于未依法履行安全生产管理职责，建议按照《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第十九条第一项[3]之规定，予以行政处罚。

（四）方*，索斯公司安全生产管理人员，组织本单位安全生产教育和培训不到位、未能及时排查生产安全事故隐患，属于未依法履行安全生产管理职责，建议按照《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第二十条第一项[4]之规定，予以行政处罚。

（五）诸暨市明联安全技术咨询有限公司，作为店口镇政府签约的安全生产第三方服务机构，对服务企业的安全生产工作指导服务不够细致，建议向店口镇人民政府做出深刻检讨。

五、事故主要教训

该事故的发生暴露出生产经营单位主体责任落实不到位、风险防控和隐患排查治理不到位，属地履行安全生产监督职责不力等问题。

六、事故整改和防范措施

---

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第十九条第一项“事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；……”。

[4]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）第二十条第一项“事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……”。

1.索斯公司要按照“四不放过”的原则，深刻吸取事故教训，认真分析事故原因，针对事故中暴露出的问题，采取整改措施，防范事故再次发生。

2.店口镇政府要认真履行安全生产属地责任，进一步强化网格化管理，加强对属地生产经营单位的安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，确保安全监管无盲区；要优化网格设置，压紧压实机关干部在网格化管理中的责任，要强化督查考核，确保网格员履职到位；要加强对第三方服务机构的工作管理，确保第三方服务机构履职到位，同时强化服务机构与街道网格员的工作衔接，确保各项工作闭环管理。

3.全市各镇乡街道、市级机关各部门要深刻吸取本次事故教训，举一反三，切实加强安全生产工作，坚决遏制类似生产安全事故的发生。

附：《诸暨店口浙江索斯赫特科技有限公司“5·24”一般起重伤害事故调查组成员签名表》

诸暨店口浙江索斯赫特科技有限公司

“5·24”一般起重伤害事故调查组

2026年6月1日