“4·6”里水健进触电事故调查报告

2020年4月6日上午11时15分许，位于南海区里水镇赤山村委会赤山工业区的佛山市南海区赤山健进钢管有限公司发生一起触电事故，工人虞某水站在一台电动单梁起重机下方的不锈钢钢管成品堆上进行挂钩作业时，因手部不慎触碰到380V起重机滑触线被电击伤，经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“4·6”里水健进触电事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监管局、南海供电局、里水镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“4·6”里水健进触电事故。

（二）事故发生时间:2020年4月6日上午11时15分许。

（三）事故发生地点:南海区里水镇赤山村委会赤山工业区的佛山市南海区赤山健进钢管有限公司家具管车间。

（四）事故单位（个人）:佛山市南海区赤山健进钢管有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：25万元

调查组认定，“4·6”里水健进触电事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

佛山市南海区赤山健进钢管有限公司（以下简称健进钢管公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605733100703 2；住所：佛山市南海区里水镇赤山村工业区10号；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：邓某然；注册资本：50万元人民币；成立日期：2001年10月22日；营业期限：长期；经营范围：生产、销售：高频焊管；销售：钢材，有色金属。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者虞某水，男，瑶族，1979年3月19日出生；住址：广西昭平县仙回乡******号，是健进钢管公司的员工。虞某水死于电流效应，电击伤，呼吸、心跳骤停，与本起事故有直接的因果关系。

（三）事故现场勘验情况

事故发生后，应急管理部门组织专家到现场进行勘验，情况如下：

1.事故地点位于健进钢管公司家具管车间内，该车间厂房为东西走向，建筑结构为框架结构。厂房北侧布置有一条制管


生产线，南侧为不锈钢钢管成品堆放区域，经查，健进钢管公司由于新冠病毒疫情导致不锈钢钢管不能及时发货，临时将不锈钢钢管堆放在该事发区域。经现场勘察，事故发生时堆放的已捆扎成捆的圆形钢管和方形钢管长度约 6m，钢管堆放高度不一，钢管均紧贴南侧厂房立柱堆放。

2.现场起重机是一台 LD5-10.65 型电动单梁起重机，额定起重量为 5t，该设备在检验合格使用期限内，经核查，该起重机操作人员不需要持有起重机械特种设备作业人员证书。厂房南北侧立柱上方为起重机行车轨道，南侧行车轨道下方安装了三根滑触线（滑触线与地面垂直距离约 4.5m），该起重机通过三根滑触线取电，电压为三相四线交流 380V。经查，事发时虞某水所站钢管堆与地面垂直距离约 2.5m。

事故现场图如下（事故厂房视图-西往东）



事故平面图如下:

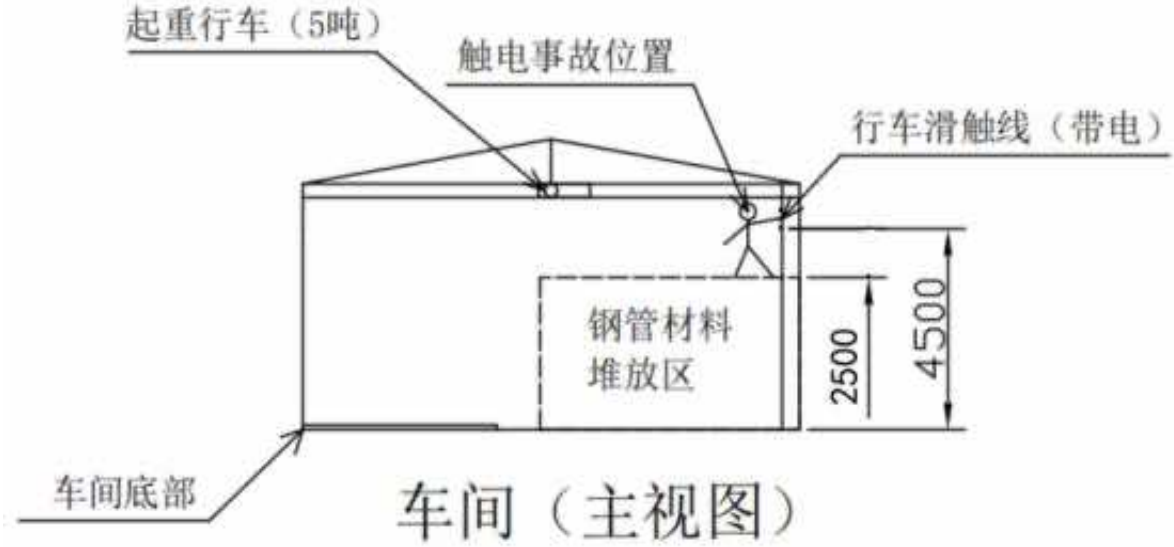

车间（主视图）

三、事故发生经过、原因及履职情况

（一）事故发生经过

2020 年 4 月 6 日上午，工人梁某平与虞某水在家具管车间进行不锈钢钢管吊装作业，梁某平用遥控器在地面操作起重机，虞某水站在不锈钢钢管堆上配合挂钩。当天 11 时 15 分许，虞某水挂好吊钩后，沿着钢管堆朝着南侧厂房立柱方向移动，当虞某水转身时不慎触碰到 380V 起重机滑触线，被电击伤侧身躺在钢管堆上，梁某平立即对虞某水进行抢救。随后虞某水被送往南方医科大学南海医院抢救，经抢救无效死亡。

经确诊，虞某水死于电流效应，电击伤，呼吸、心跳骤停，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

健进钢管公司违反规定，在带电区域将不锈钢钢管堆放过高，没有留下足够的安全作业空间，且虞某水安全意识淡漠，未留意南侧立柱上带电的三根滑触线，导致被电击伤，经抢救

无效死亡。

（三）事故间接原因

1.健进钢管公司对从业人员安全教育培训不到位，致使从业人员没有具备必要的安全生产知识，作业时对周边情况疏于观察。

2.作业现场用电安全警示标志设置不明显，未起到警示作业人员的作用。

3.企业安全隐患排查不到位，对钢管堆放高度过高未保持足够安全操作空间的风险未及时开展辨识和管控。

4.对吊装作业没有安排专人进行指挥，未能及时制止虞某水的危险行为。

（四）企业主要负责人履职情况

健进钢管公司主要负责人邓某然未能督促、检查本企业的安全生产情况，对存在的安全隐患整改不及时。

（五）节后复工复产工作落实情况

1.里水镇落实复工复产情况。根据上级对节后复工复产的相关要求，2020年1月13日，里水镇安委办印发了《里水镇2020年节后复产安全培训教育工作方案》(里安办〔2020〕7号)，指导全镇开展节后复产安全培训教育工作。2020年2月1日，里水镇安委办转发《佛山市安全生产委员会办公室关于调整佛山市2020年节后复产复工安全培训教育行动工作方案的紧急通知》(里安办〔2020〕26号)，指导辖区38个村（居）和资产公司管辖的企业，结合当前疫情防控严峻形势，开展节后复工培训，全镇开展“健康暖企业 科学防疫 复工复产”知识培训讲

座 38 场次，已督促 3500 家生产经营单位参与“线上+线下”培训，培训辐射从业人员 75503 人。

综上，里水镇已落实节后复工复产前的相关工作。

2. 赤山村委落实复工复产情况。根据里水镇安委办有关要求和结合自身实际情况，赤山村委制定了《赤山村 2020 年节后复产安全培训教育行动工作方案》，并在赤山企业微信群转发有关文件和《2020 年节后复产专题》给辖区企业。因新冠肺炎疫情形势严峻，赤山村委立即向辖区企业转发了《佛山市安全生产委员会办公室关于调整佛山市 2020 年节后复产复工安全培训教育行动工作方案的紧急通知》和《省、市关于企业复工要求的通知》，同时赤山村委为辖区企业整理好《复工复产资料大全》，里面包含了复工复产档案台账、应急预案、承诺书、社会单位消防自查记录表等资料，并在赤山村公众号也同步发布了《赤山企业请注意，复工要做到这些》，督促企业节后复工复产必须做好“三个一”或“六个一”，严格执行“先培训、后复工”的要求。

健进钢管公司制定了《2020 年度节后复产方案》落实复工复产安全培训，按要求进行复工复产安全检查。2020 年 2 月 15 日健进钢管公司根据复工疫情防控“6+6”签定好《承诺书》，可予健进钢管公司 2 月 22 日复工复产。2020 年 2 月 28 日，健进钢管公司参加赤山村委组织的《健康暖企，助力企业科学防疫、复工复产》讲座。

综上，赤山村委已落实节后复工复产前的相关工作。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，里水镇公安、安监等部门到场处理，组织力量全力救治伤者，责令健进钢管公司停止施工作业，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生；五要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。里水镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，里水镇组织健进钢管公司、死者虞某水家属进行赔偿事宜协商，双方签订《调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

1.健进钢管公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

2.健进钢管公司主要负责人邓某然，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位生产安全意识薄弱，在从事危险作业时未能安排专门人员进行现场安全管理，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，规范本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，严格按照相关要求，落实相关规章制度，特别是在从事危险作业时加强现场安全管理，减少人为因素导致生产安全事故发生。同时加强开展风险辨识和管控，特别是在新冠疫情期间，许多企业存在积压存货，生产经营单位应采取合理可行的措施，排查、辨识、分析、确认、控制、消除或降低安全风险。

（二）区、镇各级部门要重视节后复工复产工作，加大对基层部门工作的指导，村（社区）在推进复工复产时要高度重视安全生产工作，特别是要警惕企业复工复产前的准备工作，是否对全员开展安全生产教育培训工作，是否对全部生产设备、重大危险源均开展隐患排查，是否开展风险辨识和管控，严格落实复工复产安全措施，扎实做好安全生产工作。同时要全面落实企业主体责任，决不能因推动复工复产而降低安全生产要求，要严格落实部门行业监管责任，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。

（三）政府各相关部门要严格落实执法措施，进一步强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的

方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“4·6”里水健进触电事故调查组

2020年5月9日