广州市番禺区南村镇罗边村旧改更新项目“8·12”一般物体打击受伤事故调查报告

2021年8月12日9时30分左右，在广州市番禺区南村镇罗边村旧改更新项目9#地块地下层楼梯位置，发生一名钢筋工人作业时不慎失足滑倒被钢筋扎伤的事故，事故造成该名工人受伤，直接经济损失149.0467万元。事故发生后，受伤的工人覃树格进行救治后一直在位于白云区的广东省工伤康复中心进行康复治疗。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局郭建业局长任组长，区公安分局、区住建局、区城管局、市规划和自然资源局番禺分局、区总工会、南村镇政府的有关人员组成的“8·12”一般物体打击受伤事故调查处理组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了建筑施工和安全专业的专家协助调查工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、专家技术分析，对事故有关人员的问询取证和有关资料的调查分析，查明了事故发生经过、原因、人员受伤情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，分析了事故暴露的突出问题

和教训，提出了防范和改进工作的措施建议。

经调查认定，广州市番禺区南村镇罗边村旧改更新项目“8·12”一般物体打击受伤事故是一起生产安全责任事故。事故发生时，相关人员已通过拨打120电话将伤员送往医院救治，本起事故不属于瞒报事故。

一、基本情况

（一）项目情况

星河地产集团华南区域罗边项目位于番禺区南村镇罗边村，南大干线东段，万博商务区与创新城之间，北距广州大学城约两公里，北邻南大干线，南接南村镇，与余荫山房一路之隔，西邻板桥村距地铁7号线板桥站仅500米，东临华工国际校区。工程名称为星河罗边项目 9#地块销售中心，是南村镇罗边村融资区项目其中之一，总建筑面积约4448m，地上面积约3316m，地下面积（地下一层）约1132m^2。该项目地下层基坑已完成正进行钢筋绑扎和部分分项工作模板安装工作。事故发生地点在该项目的9#地块楼梯斜板处（E-D轴/4-6轴），该地块主体结构5层已封顶，工程项目处于停工状态。本项目招标方式属于邀请招标(网上招标)，于2020年12月进场，2021年5月基础施工。

（二）相关单位基本情况

1.项目更新单位:广州市番禺区南村镇罗边村股份合作社经济社（以下简称“罗边村”），统一社会信用代码:N2440113191442724G，类型:集体经济，住所:广州市番禺区南村镇罗边村南约大街3号，法定代表人:罗勇文，成立日期:1990年5月23日，业务范围:集体资产经营与管理、集体资源

开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等。

2.项目建设单位：广州创益房地产开发有限公司（以下简称“创益公司”），统一社会信用代码：91440101MA5AK48W8H，类型：有限责任公司（法人独资），住所：广州市番禺区南村镇草堂村白山前工业区路1号之一301，法定代表人：张宏，成立日期：2017年10月10日，营业期限：2017年10月10日至长期，经营范围：房地产业。梁爽任项目经理，周少东任土建专业经理。

3.设计单位：广州番禺城市建筑设计院有限公司。

4.监理单位：广州联嘉建设监理有限公司，统一社会信用代码：91440101231228694U，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市天河区天河东路226号404房，法定代表人：平成长，成立日期：1995年6月23日，营业期限：1995年6月23日至长期，经营范围：研究和试验发展。已取得房屋建筑工程监理甲级资质证书，编号：E144006597-4/4，有效期至2024年7月3日。罗东生任项目总监理工程师，方昱盛任土建专监，王跃成任安全专监，马丹为总监代表。

5.勘察单位：中佳勘察设计有限公司，统一社会信用代码：91130000750266086A，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：河北省石家庄市裕华区体育南大街363号世纪华茂B座19层，法定代表人：刘宏丽，成立日期：2003年5月29日，营业期限：2003年5月29日至2053年5月28日，经营范围：岩土工程勘察、设计、检测监测等。《工程勘察资质证书》，证书编号：B11301349-8/2，有效期：2025年12月30日，业务范围：工程勘察综合资质甲级，可承担各类建

设工程项目的岩土工程，水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。

6.施工总承包单位：浙江昇阳基业建设有限公司（以下简称“昇阳公司”），统一社会信用代码：91330602MA2JP9TH2C，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：浙江省金华市东阳市六石街道六石社区绿溪路87号102室，法人代表：俞利群，成立日期：2020年6月17日，营业期限：2020年6月17日至长期，经营范围：许可项目：消防设施工程施工；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；住所：浙江省金华市东阳市六石街道六石社区绿溪路87号102室（自主申报）。 取得《建筑业企业资质证书》，证书编号：D133145320，有效期：2021年12月31日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级。取得《安全生产许可证》，编号：（浙）JZ安许正字【2020】049408，许可范围：建筑施工，发证时间：2020年11月16日，有效期至：2020-11-16至2023-11-15。吴谦任项目经理，韦天雷任项目执行经理，杨正华任安全主任。

7.劳务分包单位：四川荣智建筑工程有限公司（以下简称“荣智公司”），统一社会信用代码：91510522MA66ERGEXT，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：合江县榕右乡建设路48号1——1号，法定代表人：谢安荣，成立日期：2018年12月20日，营业期限：2018年12月20日至长期，经营范

围：建筑工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程等。取得《建筑业企业资质证书》，证书编号：351895925，有效期：2024年1月28日，资质类别及等级：施工劳务施工劳务不分等级（2019-01-28）。取得《安全生产许可证》，编号：（川）JZ安许正字【2019】007232，许可范围：建筑施工，有效期至：2019年8月7日至2022年8月7日。周滨任钢筋班组长。

（三）相关合同签订情况

1.项目实施监管协议

2021年1月11日，罗边村与创益公司签订了《番禺区罗边村旧村更新改造项目实施监管协议》（编号：PY2020004），确定了项目监管内容。

2.建筑劳务作业分包合同

2021年4月7日，昇阳公司与荣智公司签订了《建筑劳务作业分包合同书》，合同编号：2022-星河-001；工程名称：星河广州番禺罗边村4#、9#地块项目钢筋工程。

3.相关人员劳动合同


2021年6月21日，昇阳公司与伤者覃树格签订了《劳动合同书》。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年8月12日上午，钢筋班组长周滨负责安排覃树格、李开封、王启州、周绍伦等5人到售楼部地下室绑扎钢筋，其中覃树格、李开封负责地下室外墙钢筋的绑扎工作。9时30分左右，覃树格在地下室外墙钢筋绑扎完成后，当他经过9#地块用木模板安装的楼梯口（E-D轴/4-6轴）过程中，因脚底打滑

且脚踩鞋后跟（见图一），人顺势向前倾斜，不慎滑到楼梯的底部。在滑倒过程中，地下层地面预埋钢筋插入覃树格的右手腋，造成人员扎伤伤害。现场工人李开封打电话给周滨，说有工人摔伤，比较严重，周滨接到电话第一时间给安全主任杨正华打电话，同时赶到现场，看到覃树格趴在电梯井生化墙钢筋上。

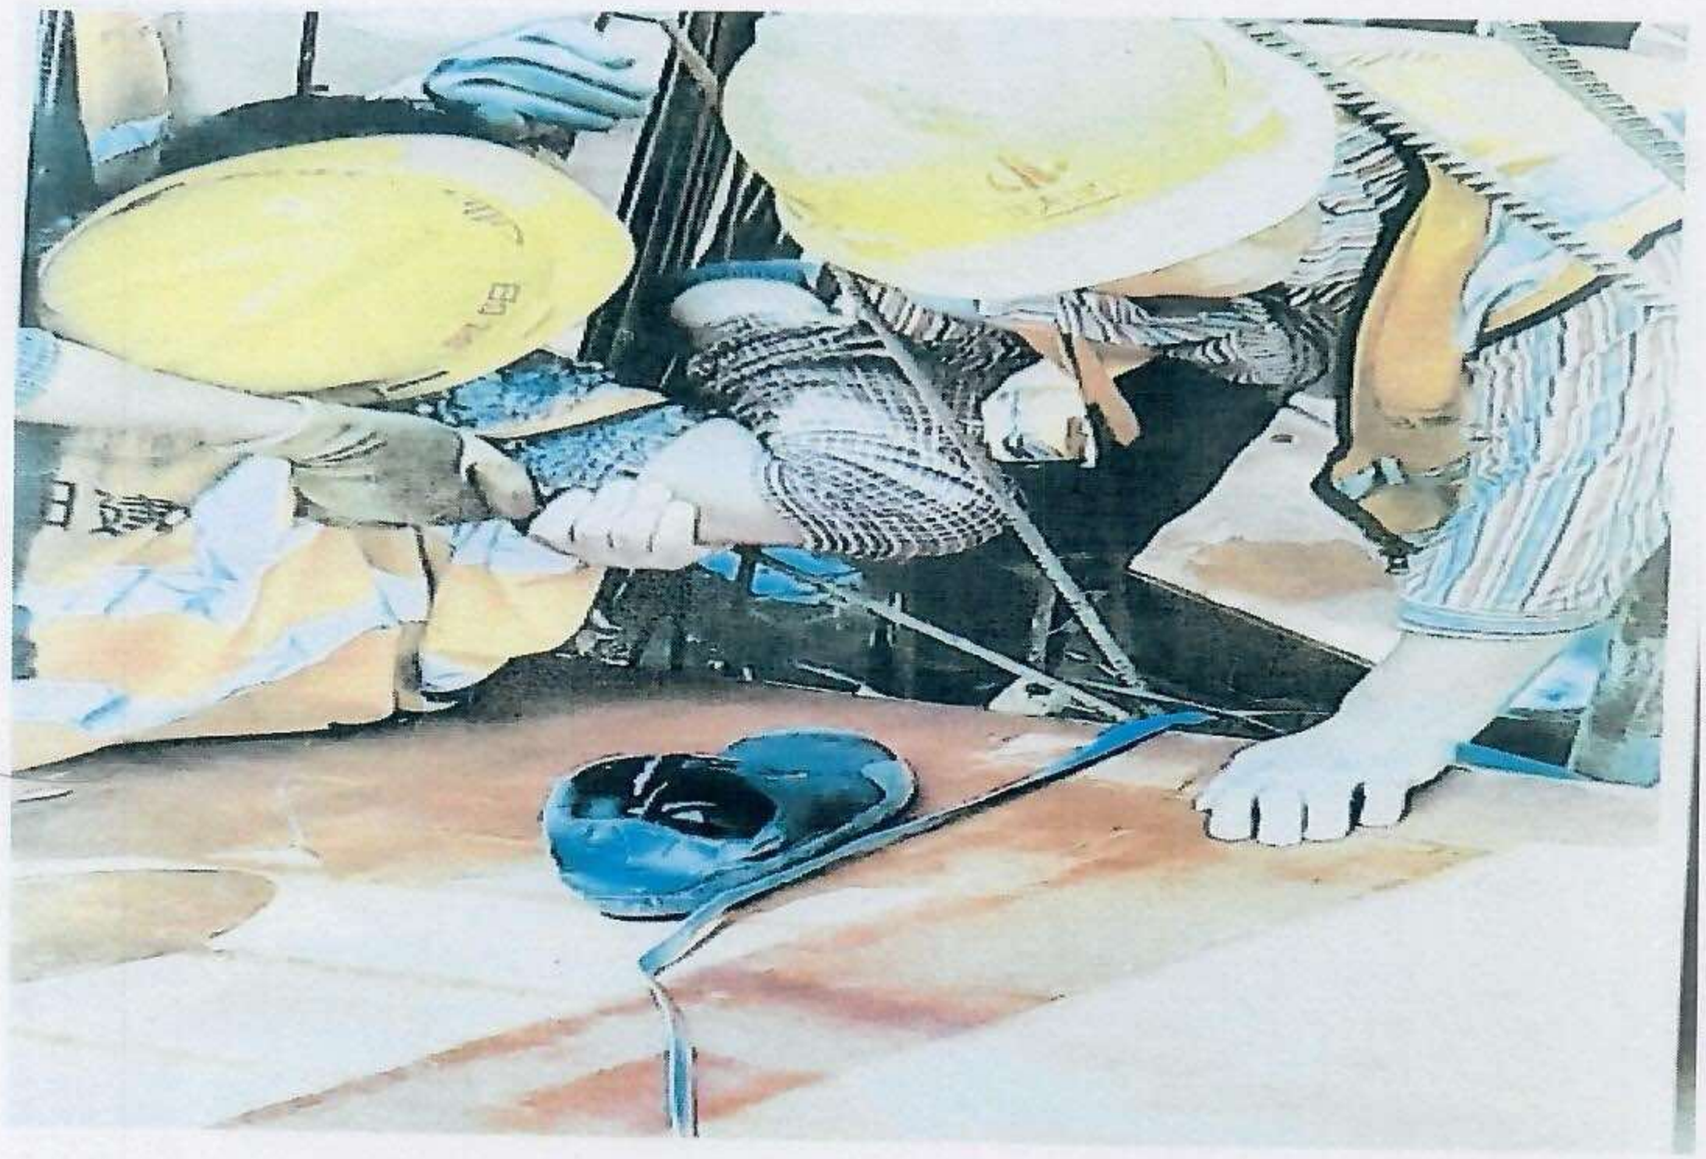

图一

（二）应急救援情况

事故发生后，现场人员立即拨打120，并开展人员抢救工作，工人把覃树格扶稳，用手提切断机把钢筋切断，用吊车斗把覃树格吊到路边，等待救护车。

9时30分13秒，番禺区急救医疗指挥中心接报，立即调度救护车出车救援。

9时57分，救护车到达现场，经现场急救处理，周滨和杨

正华把覃树格送到番禺区中医院作进一步救治。

10时22分，区委区政府总值班室接报，通知相关职能部门和南村镇作出响应。

南村镇安监中队接镇指挥中心报后，南村安监中队立即到场核查处理，要求施工单位立即停止施工，做好现场围蔽工作，并向区委区政府总值班室、镇领导通报。

（三）事故损失及善后处理情况

1.人员受伤情况

覃树格，男，广西川山镇人。2021年8月12日送番禺区中医院进行救治，同年9月30日转番禺区中心医院康复科，同年11月8日出院转至广东省工伤康复中心继续康复治疗。2022年7月7日，司法鉴定为伤残等级为贰级。

2.直接经济损失


根据《工伤保险条例》（国务院令第375号）、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2020〕17号）等有关规定统计，事故直接经济损失149.0467万元。

3.善后情况

事故发生后，南村镇政府迅速组织开展善后工作，要求施工单位全力救治伤者，积极善后。施工单位支付了伤者住院全部医疗费用，与伤者法定代理人签订了《工伤处理协议书》，支付了部分赔偿款。后因伤者要求申请工伤认定，事故调查组督促项目部负责人推进工伤认定工作。目前，工伤认定工作正在进行中，后续有关民事赔偿事宜将通过相关法律程序解决。


三、现场勘查及核查情况

（一）现场位于项目的 9#地块，该地块基坑工程已完工，当时正在进行地下室底板上墙体及立柱的钢筋绑扎工作。施工现场地面布满钢筋及施工用轮扣式钢管脚手架（见图二）。9#地块采用木模板安装，现场多处使用木模板。

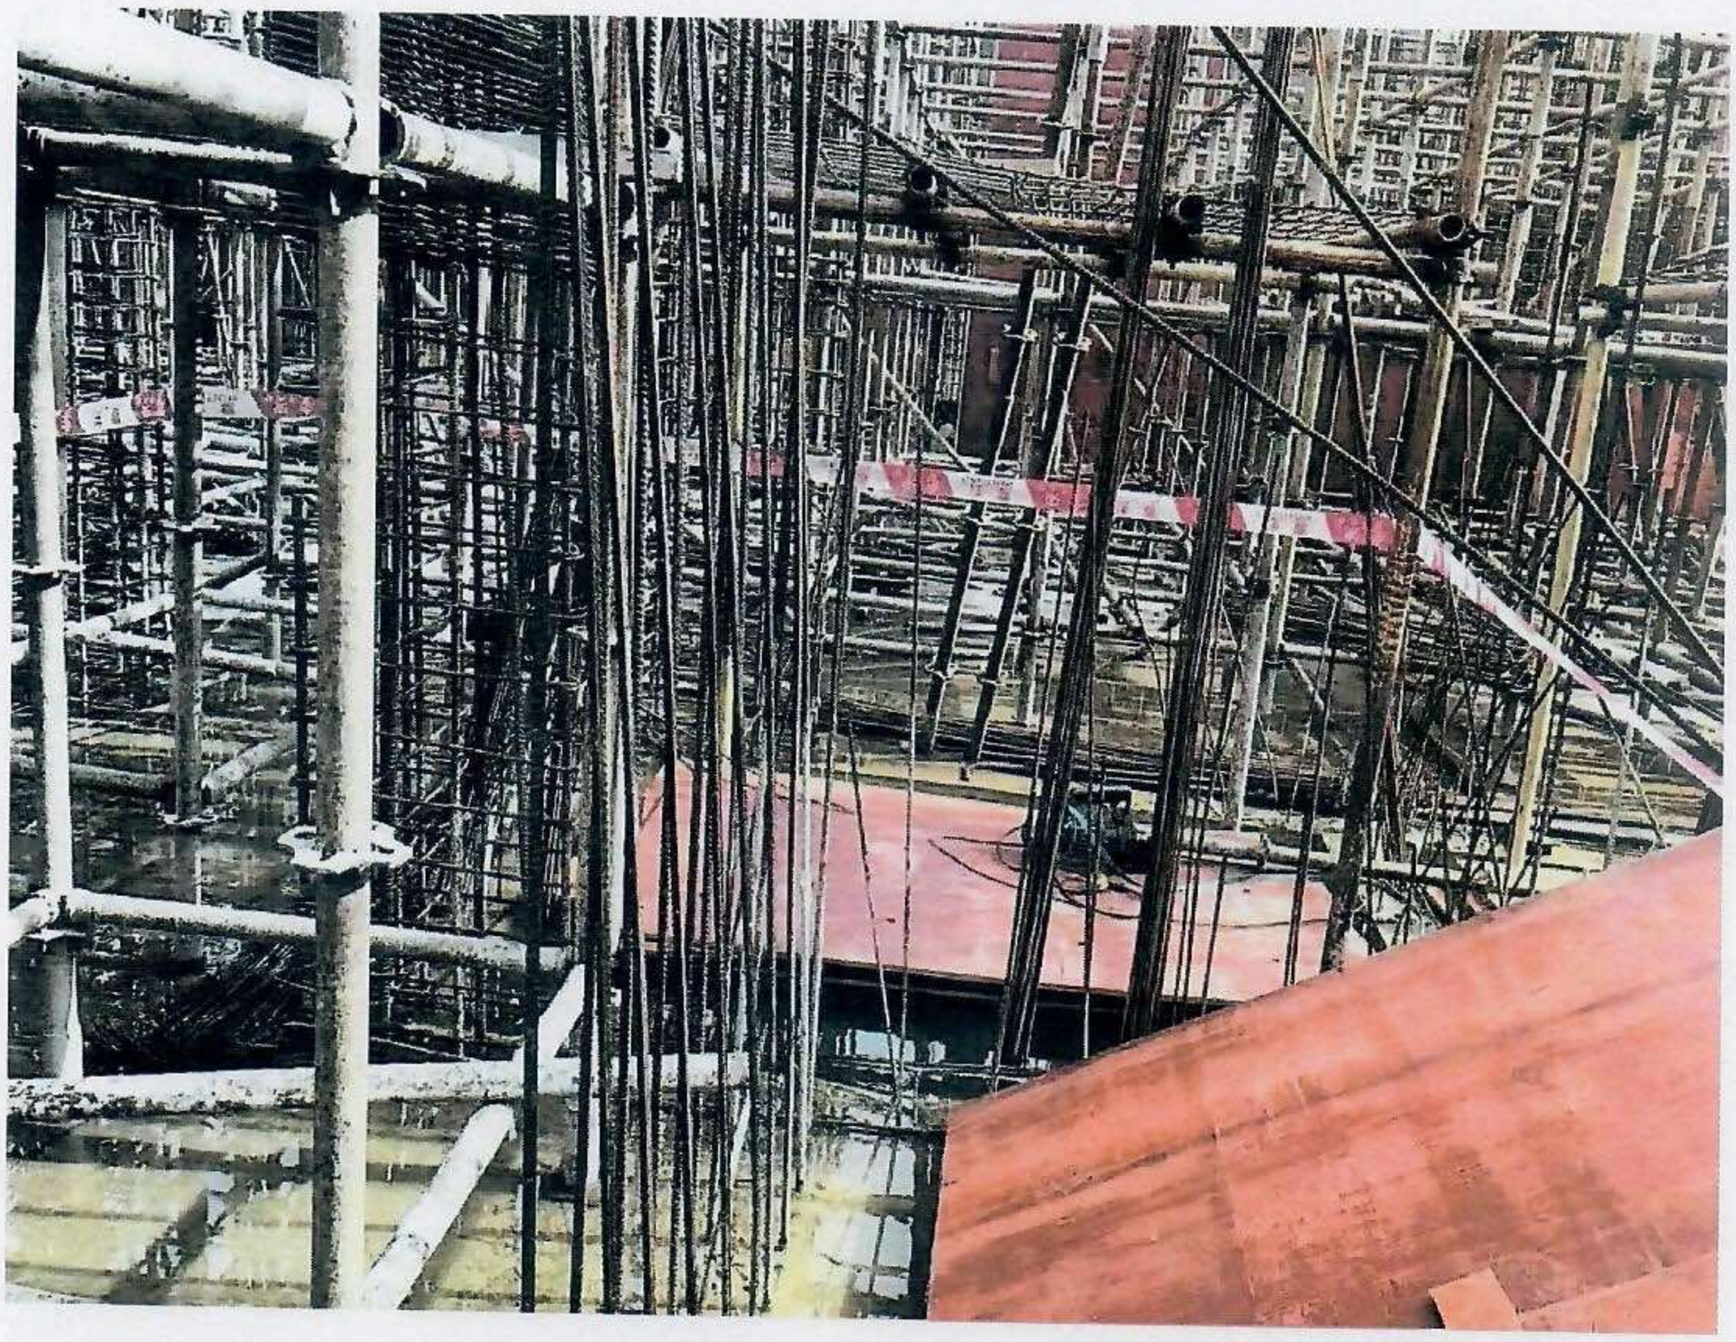

图二

（二）（E-D 轴/4-6 轴）处为楼梯部位，模板安装还未全部完成，还未经验收，不能进入下一道工序，属于施工作业区域，不能作为非相关作业人员施工通道（见图三）。

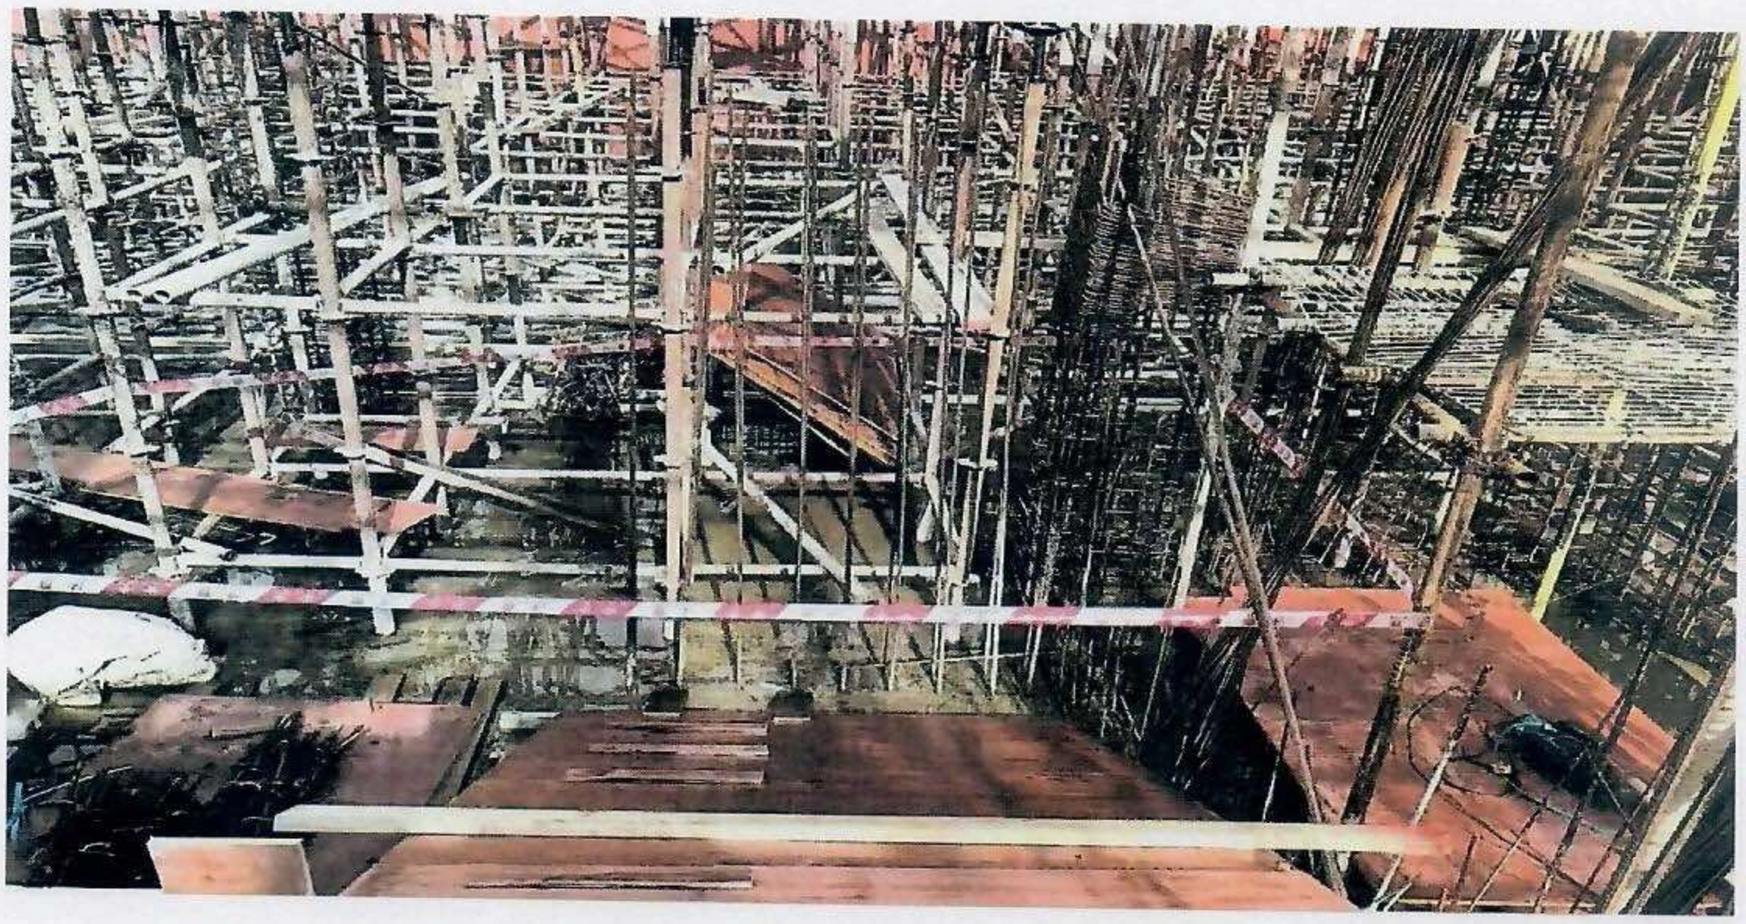

图三

（三）当时使用全新的木模板作为楼梯的斜段模板，表面较为光滑。现场采用红色木质夹层模板，该处的模板水平长度约 3.0m，宽约 2.7m，为倾斜安装，与地面的倾角约 28 度，顶端距地面高约 1.5m。作为楼梯的模板为木夹板制作，夹板规格为 915mm × 1830mm，每块夹板厚度约 18mm（见图四）。木模板符合《建筑施工模板安全技术规范》（JG3162-2008）要求。



图四

（四）模板沿宽度方向一半部位设有防滑木条，另一半为光面，未设置防滑木条，未设置临时楼梯扶手（见图五），能够确认伤者覃树格不慎失足滑落位置。钢筋从覃树格的右手腋插入，钢筋直径为 8mm，插入长度约 300 mm。当时伤者头上有安全帽，手上有手套，身上有反光衣，但伤者未正确穿工作鞋，鞋子后脚跟处踩平，未穿好工作（防滑）鞋，违反了《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（GJ184-2009）第 2.0.4 规定[①]。



图五

（五）现场楼梯口顶部（约距地面 1.5m）及周边未见施工作业用工作走道，相应区域未见悬挂安全警示标志标识。

①《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（GJ184-2009）2.0.4：进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工装鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在 2m 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

四、施工单位履职情况

昇阳公司已建立安全生产管理体系，成立安全管理机构，配备专职安全管理人员，已制定安全管理制度及相关安全操作规程；已对施工人员进行了三级安全教育，有三级安全教育登记表，并进行了作业操作安全技术交底，但缺少相关培训考核内容记录；已开展危险告知并发放了合格的劳动用品；保证本单位安全生产投入的有限实施；已开展项目风险评估辨识，开展日常安全巡查和隐患排查治理工作；已制定实施事故应急救援预案，并开展相关突发事件应急演练。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

钢筋工覃树格在高约1.5m倾斜安装的地下层楼梯模板行走过程中不慎滑倒，滑倒过程被旁边已绑扎的钢筋扎伤（钢筋从右手腋插入）这是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.在倾斜安装的楼梯模板顶部及周边未设置施工人员行走通道及扶手。

2.施工人员自身安全意识淡薄，存在侥幸心理，未按规定穿着个人劳动保护用品并且贪图方便直接从楼梯模板上通过。

3.总包单位项目部施工现场安全生产管理不严，对分包单位安全生产监督不力。

4.分包单位现场安全检查不到位，不细致，未在现场监督施工，作业现场安全措施不足。

（三）事故性质

本起事故是一起人员失足滑倒被钢筋扎伤事故是工人安全意识淡薄，存在侥幸心理，自我防范意识不足，现场安全监管

不到位而导致1人扎伤的事故。

鉴于事故发生后，相关人员已拨打120将受伤人员送医院救治，根据有关文件[①]的注释，本起事故已视同向安全生产监督管理部门报告。

六、对事故有关责任单位及责任人员处理建议

（一）浙江昇阳基业建设有限公司，隐患排查治理不到位，未发现未设置通道扶手或防护栏的隐患，未如实登记隐患的情况；施工工人违反相关管理规定，在不具备安全条件的楼梯支模斜板上行走，督促检查不到位；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反操作规程或者安全管理规定作业，安全保护设施不符合规范要求。根据有关文件规定[②]，建议由区住建局依照有关规定进行处理。

（二）广州联嘉建设监理有限公司，对施工现场巡视不到位，未及时发现和纠正现场施工人员的不安全行为，未及时发现楼梯支模板存在的安全隐患，建议由区住建局依照有关规定进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

本次事故反映出相关工程项目、监管存在漏洞，为认真吸取事故教训、加强建筑施工安全生产工作的有力措施，各单位牢固树立安全发展理念，牢牢守住安全生产底线，坚持人民至上，生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，切实履行好安

---

①《国家安全监管总局办公厅关于瞒报事故调查处理工作有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2017〕213号）关于瞒报事故的定义：“如果所在地区110、120电话平台与安全生产监督管理部门建立联动机制的，通过110电话向公安机关报告或通过120电话将伤员送往医院救治，可以视同向安全生产监督管理部门报告。”

②《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）“造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”。

全监管责任，下大力气解决安全生产薄弱环节和突出问题，全面提出建筑施工领域，全面提高建筑施领域安全保障能力，防范事故发生：

（一）建设单位要认真学习国家法律法规的相关要求，清楚并履行施工作业过程中的法定职责。建设单位与承包单位加强安全协调管理，签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，实施统一协调、管理，定期进行安全检查，开展事故隐患排查治理，迅速采取措施，及时跟踪整改，确保消除隐患。

（二）施工单位要履行安全生产管理的主体责任，严格遵守相关法律法规的规定，严格落实安全生产规范要求施工，落实责任制清单和企业一把手负责制，大力开展事故警示教育和应急教育培训、组织应急演练，提高对突发事件综合处置能力。同时，加强安全培训，建立每日开工前班前安全教育制度，提高安全生产意识和能力。

（三）监理单位要按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理并对建设工程安全生产承担监理责任，在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的应当要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。

（四）区住建局要组织召开事故安全警示教育会，督促各建筑施工单位认真吸取教训，举一反三，剖析检视问题原因，对症下药，补齐短板，狠抓整改落实。督促建设单位选用资质好、业务强的第三方监理单位进行工程监理，督促监理单位严格落实监理责任、执行监理规范、健全监理制度，保障施工过

程中安全技术培训等相关措施落实到位。现场管理人员加强施工现场巡视、检查，及时发现纠正现场施工人员的不安全行为、设备设施的缺陷等安全隐患。

（五）各镇（街）要强化属地监管意识，妥善承接机构改革后关于镇街综合行政执法的公告范围内下放的行政检查权、处罚权，明确建筑施工的管理职责，进一步完善相关制度，杜绝监管空白，加强对下级安全生产网格化管理单元的监督管理，强化责任考核机制，提高监管和执法业务能力，加强辖区内各类工程项目的监督管理，落实巡查、发现、报告制度，拟定专项检查计划，对辖区内正在进行建筑工程项目开展一次全面检查，排查施工临时用电、动火切割、焊接、高处作业等风险隐患，对检查发现相关企业履职不到位的问题要依法严肃处理，充分曝光，铁腕治理，决不手软，坚决压紧压实企业安全生产主体责任。

附件：广州市番禺区南村镇罗边村旧改更新项目“8·12”一般物体打击受伤事故调查处理组成员同意结案签名表

广州市番禺区南村镇罗边村旧改更新项目“8·12”一般物体打击受伤事故调查处理组

2023年1月12日