肇庆高要肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心“7·11”一般物体打击事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制时间：2024年9月29日

目 录

一、事故发生单位概况 5

（一）佛山市凯德实创建材科技有限公司 5

（二）肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心 5

（三）肇庆市高要区艺典木制品有限公司 5

（四）事故发生经过 6

（五）事故现场情况 8

1.事故地点情况 8

2.事故设备情况 9

3.事故单位作业情况 13

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 15

二、事故应急处置及评估情况 15

（一）事故信息接报及响应情况 15

（二）事故现场应急处置情况 15

（三）医疗救治及善后处理情况 16

（四）事故应急处置评估 16

三、事故原因分析 16

（一）事故直接原因 16

（二）有关责任单位存在的主要问题 17

1.佛山市凯德实创建材科技有限公司肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心 17

2.肇庆市高要区艺典木制品有限公司 18

（三）有关人员存在的主要问题 18

（四）事故暴露的其他问题 19

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 19

（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共2家） 19

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共2人） 20

（三）其他处理建议 20

五、事故主要教训 21

（一）企业主体责任严重不落实，违法违规建设生产无底线 21

（二）隐患排查治理不到位 21

（三）仓储中心安全管理混乱 22

六、事故整改和防范措施建议 22
七、附件 23

肇庆高要肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心“7·11”一般物体打击事故调查报告

2024年7月11日，佛山凯德实创建材科技有限公司肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心发生一起一般物体打击事故，事故造成1人受伤，直接经济损失40万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定及区委、区政府的相关要求，2024年8月5日，我区成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、白诸镇人民政府有关人员组成的肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心“7·11”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心“7·11”一般物体打击事故是一起因作业人员违章操作造成的一般生产安全责任事故，且存在瞒报行为。

现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）佛山市凯德实创建材科技有限公司

佛山市凯德实创建材科技有限公司，统一社会信用代码:91440604MA557EB4XE。法定代表人:于某宝。登记状态:存续(在营（开业）企业）。成立日期:2020年8月28日。注册资本:1000万元人民币。企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址:佛山市禅城区南庄镇季华西路78号A区2座407号。经营范围:研发、销售、设计:建筑材料、陶瓷制品、卫生洁具、水暖器材、家具;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心

肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心是佛山市凯德实创建材科技有限公司在白诸镇设立的一个仓储点，无办理工商登记仓，库主管、负责人由佛山市凯德实创建材科技有限公司仓储部经理于某利来担任。

2022年7月31日，佛山市凯德实创建材科技有限公司与肇庆市高要区艺典木制品有限公司签订《租赁合同》《安全生产管理协议书》，承租肇庆市高要区艺典木制品有限公司位于肇庆市高要区白诸镇森磊产业园内1/2号仓，面积1650㎡。

（三）肇庆市高要区艺典木制品有限公司

肇庆市高要区艺典木制品有限公司，统一社会信用代码：91441283MA542CCW1K。法定代表人：徐某生。登记状态：存续（在营（开业）企业）。成立日期：2019 年 11 月 19 日。注册资本：500 万元人民币。企业类型：有限责任公司（自然人独资）。注册地址：肇庆市高要区白诸镇白诸工业园新怡内衣有限公司南侧 200 米（肇庆市高要区艺典木制品有限公司厂房）。经营范围：一般项目：软木制品制造；软木制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；地板制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用石加工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（四）事故发生经过

根据现场监控显示：

2024 年 7 月 11 日下午 14 时 04 分许，仓库 2 内货车倒车入卸货台。

14 时 10 分许，朱某（伤者）、伍某桂、何某烁先后到卸货台开始工作。伍某桂负责将岩板从货车货柜里面拉出来，朱某负责给岩板穿上吊绳，何某烁负责操作吊机、通过吊机把岩板吊件移动至指定位置后，将吊机悬停，再由朱某、何某烁一起拖扯岩板吊件、将岩板吊件调整好角度后把岩板吊件放下到指定位置。在吊装和卸下岩板吊件的过程中，朱某、伍某桂、何某烁均没有戴安全帽。

14 时 27 分许，开始装吊第 4 托岩板吊件。在用吊机将第 4 托岩板吊件从卸货台前移至指定位置的过程中，岩板吊件摇摆晃动、有明显倾斜，两条吊绳捆绑点位置明显不对称，两条吊绳的交汇处（吊钩位置）没有与重心在同一条铅垂线上，其中第 1 条吊绳（对应现场监控南边吊绳，以下提到的第 1 条吊绳均对应现场监控南边吊绳）捆绑位置的木架出现轻微内凹。此时，朱某在地面一边行走一边观察第 4 托岩板吊件的运行情况。

14 时 28 分 30 秒，第 4 托岩板吊件移至指定位置，朱某也跟着到达第 4 托岩板吊件的侧下方。

14 时 28 分 35 秒，第 1 条吊绳捆绑位置的木架出现断裂，第 4 托岩板吊件向下震动并向南方向倾斜。发现突发情况后，朱某呼叫何某烁过来帮忙。

14 时 29 分 01 秒，朱某走到第 4 托岩板吊件正下方，用手扶住木架底部的南边位置。

14 时 29 分 20 秒，何某烁从卸货台到达朱某身边，站在朱某左边，也和朱某一起用手扶住木架底部的南边。此时，朱某、何某烁均站在第 4 托岩板吊件正下方，该二人均没有戴安全帽。

14 时 29 分 50 秒，何某烁用手推动第 4 托岩板吊件木架南边底部，调整木架的摆放角度。

14 时 30 分 10 秒，第 4 托岩板吊件向南边倾侧并翻倒，岩板吊件跌落到地面，只剩下木架悬挂在吊钩上。朱某躲避不及，岩板吊件砸中站在岩板吊件下方的朱某，朱某整条右腿被岩板吊

件压住。

（五）事故现场情况

1.事故地点情况

事故发生地点位于佛山市凯德实创建材科技有限公司在肇庆市高要区白诸镇森磊产业园内设立的一个仓储点肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心（肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心位置见图 1）。2022 年 7 月 31 日，肇庆市高要区艺典木制品有限公司与佛山市凯德实创建材科技有限公司签订《租赁合同》《安全生产管理协议书》，佛山市凯德实创建材科技有限公司租用肇庆市高要区艺典木制品有限公司位于肇庆市高要区白诸镇森磊产业园内 1/2 号仓，面积 1650 ㎡，租赁期限从 2022 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日止。事发吊机位于仓库南边（摆放位置见图 2）。

北



图 1 肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心位置图

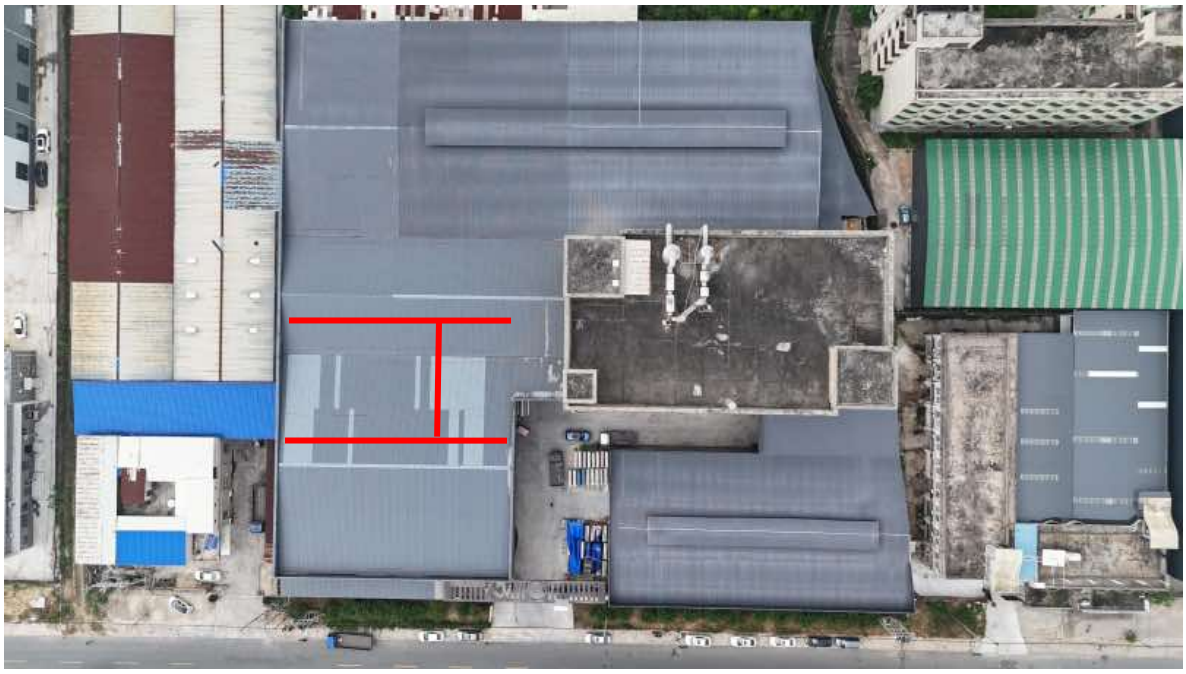


图 2 吊机摆放位置图

2.事故设备情况

经该仓储中心负责人现场指认及事故调查组实地勘验，事发吊机是一台电动单梁桥式轻重机（生产厂家：河南省三轩起重机械有限公司，规格型号：LD2.8-17.55A3，产品编号：22040440，设备代码：417041451202240440，额定起重量 2.8t）（事发吊机外观见图 3、图 4）。使用的钢丝绳电动葫芦（生产厂家：河南德尼起重器械有限公司，产品编号：DN220097，型号：CD1，起重量 2t）吊钩没有安装防脱钩装置（吊钩外观见图 5）。坠落下来的第 4 托岩板吊件是 36 块岩板（每块岩板尺寸为 1.2m*2.8m，每块岩板重约 100 斤）捆绑在一起，整托岩板吊件约重 2t（第 4 托岩板吊件与图 6 产品为同一批货物），底托为木架（事发木架外观见图 7）。



图 3 事发吊机外观图



图 4 事发吊机外观图



图 5 吊钩外观图



图 6 第 4 托岩板吊件与该产品为同一批货物



图 7 事发木架外观图

3.事故单位作业情况

2024 年 7 月 11 日下午 14 时许，仓库 2 内货车倒车入卸货台，朱某（伤者）、伍某桂、何某烁先后到卸货台开始吊装作业。作业内容：伍某桂负责将岩板吊件从货车货柜里面拉出来，朱某负责给岩板吊件穿上吊绳，何某烁负责操作吊机、通过吊机把岩板吊件移动至指定位置后，将吊机悬停，再由朱某、何某烁一起拖扯岩板吊件、将岩板吊件调整好角度后把岩板吊件放下到指定位置。

事发当天，在吊装和卸下岩板吊件的过程中，朱某、伍某桂、何某烁均没有戴安全帽。

事发时，第 4 托岩板吊件悬停在离地面约 2.2m 的位置，朱某、何某烁均站在第 4 托岩板吊件正下方，徒手去调整第 4 托岩板吊件的木架摆放角度（事发时朱某、何某烁所处位置和动作见图 8，第 4 托岩板吊件运行轨迹和吊绳捆绑位置见图 9）。



图 8 事发时朱某、何某烁所处位置和动作

（站在左边的是何某烁，站在右边的是朱某）

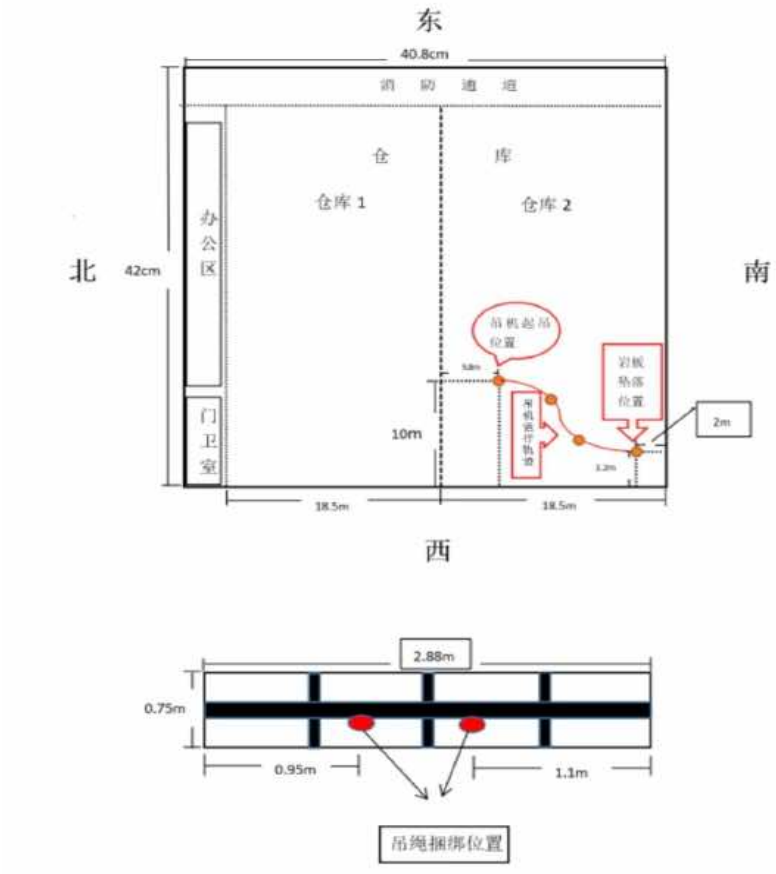


图 9 事发第 4 托岩板吊件运行轨迹和吊绳捆绑位置

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受伤，伤者先后到肇庆市第一人民医院、南方医科大学南方医院、南方医科大学南方医院白云分院(沙河院区)接受治疗，目前还在南方医科大学南方医院白云分院(沙河院区)接受治疗。根据肇庆市第一人民医院《疾病诊断证明书》反映，朱某入院的原因是：因砸伤致全身多处疼痛伴活动性出血。根据南方医科大学南方医院《疾病诊断证明书》反映，朱某右大腿中上段以远缺如，建议转入该院康复科继续治疗。事故造成直接经济损失约40万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年7月11日14时30分，奥卓斯岩板仓储加工发生物体打击伤人事故。

14时32分，奥卓斯岩板仓储加工中心负责人于某利拨打120电话寻求救援。肇庆市高要区120急救指挥中心接到来电后，于14时34分调派白诸卫生院救护车到现场。15时左右，救护车到达现场将朱某转至肇庆市第一人民医院进行治疗。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，奥卓斯岩板仓储加工中心负责卸货的工人(伍某桂、何某烁)以及在场的所有工作人员立即赶到货物吊装倾卸位置合力搬开砸在朱某身上的岩板。15时左右，高要区白诸卫生院救护车到达现场将朱某送到肇庆市第一人民医院进行治疗。

初步诊断朱某右侧踝关节开放性损伤伴骨折、骨盆骨折、失血性休克、右侧腓骨骨折、多处皮肤浅层擦伤等。

（三）医疗救治及善后处理情况

2024 年 7 月 11 日 14 时 32 分，肇庆市高要区 120 急救指挥中心接到奥卓斯岩板仓储加工中心负责人于某利来电后，于 14 时 34 分调派白诸卫生院救护车到现场。15 时许，救护车到达现场将朱某送到肇庆市第一人民医院进行治疗。

2024 年 7 月 19 日，应肇庆市第一人民医院医嘱建议，朱某转到广州市南方医科大学南方医院继续进行治疗。

目前，事故的善后工作正稳妥推进，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，现场奥卓斯岩板仓储加工中心工作人员发现朱某被砸伤后，马上采取措施积极进行营救，奥卓斯岩板仓储加工中心负责人于某利第一时间拨打 120 电话寻求救援。卫生部门救援响应迅速、及时、有效，救援过程无次生衍生事故发生。

此外，奥卓斯岩板仓储加工中心没有向上一级负有安全监管部门报告事故的详细内容，构成瞒报生产安全事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、查看监控视频和综合分析认定，本起事故的直接原因为：朱某（伤者）、何

某烁违反操作规程，安全意识淡薄，在没有戴安全帽、吊件捆绑不规范、吊钩没有安装防脱钩装置的情况下开展作业，在发现吊件吊绳捆绑位置的木架出现断裂、吊件向下震动并向南方向倾斜的情况下还继续站在吊件的底部，站在没有避让空间的狭窄位置，未离开吊件坠落、倾倒的危险范围，以致吊件坠落、倾倒下来后，砸伤位于狭窄作业空间内的朱某，造成朱某受伤。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.佛山市凯德实创建材科技有限公司肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心

未建立健全落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[1]；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志[2]；未对从业人员进行安全生产教育和培训[3]；未及时发现并消除事故隐患[4]；未开展应急救援演练[5]，对事故负有责任。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十三条：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

2.肇庆市高要区艺典木制品有限公司

未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查并及时督促整改[6]。

（三）有关人员存在的主要问题

于某宝，佛山市凯德实创建材科技有限公司的法定代表人，在本次事故中，未对肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心的安全生产工作全面负责[7]，事故发生后未向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告[8][9]，对事故负有责任。

于某利，佛山市凯德实创建材科技有限公司肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心负责人，未组织拟订本单位安全生产规章制度、操作规程；未组织对从业人员进行安全生产教育和培训；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未组织本单位应急救援演练[10]，对事故负有责任。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》 第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[8]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[10]《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；…（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；…。

（四）事故暴露的其他问题

白诸镇政府对辖区安全生产状况工作底数不清。未全面掌握辖区生产经营单位的基本情况，未全面掌握辖区生产事故信息基本情况。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共 2 家）

1.佛山市凯德实创建材科技有限公司肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心。未落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、第三十五条、第四十一条第二款及《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）第十四条第（一）项[12]的规定进行行政处罚。

2.肇庆市高要区艺典木制品有限公司。未落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[13]的规定进行行政处罚。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）第十四条第（一）项：（一）造成 3 人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300 万元以下直接经济损失的，处 30 万元以上 50 万元以下的罚款；

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：……生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。……。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共3人）

1.于某宝：佛山市凯德实创建材科技有限公司的法定代表人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第八十三条及《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[14]第二款的规定进行行政处罚。

2.于某利：佛山市凯德实创建材科技有限公司肇庆奥卓斯岩板仓储加工中心负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]的规定进行行政处罚。

3.徐某生：肇庆市高要区艺典木制品有限公司法定代表人、主要负责人，对该公司未落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，负主要责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[16]的规定进行行政处罚。

（三）其他处理建议

建议责成白诸镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，吸取

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：……生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。……。

事故教训，加强企业巡查监管，压实企业主体责任，及时督促企业落实隐患整改工作，杜绝事故发生。

五、事故主要教训

（一）企业主体责任严重不落实，违法违规建设生产无底线

佛山市凯德实创建材科技有限公司安全生产主体责任全部落空，企业主要负责人法律意识淡薄，不履行第一责任人责任，不履行安全生产法定职责。公司未依法依规健全本单位的安全生产规章制度，对起重机等危险因素较高的机械未制定相应的操作规程；作业人员不培训就上岗，安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下、安全意识薄弱；未结合本单位实际健全生产安全事故应急救援预案，该公司提交的应急预案来源为岑溪市安全生产监督管理局于2012年7月24日网上发布救援预案，对预案生搬硬套只字不改，完全不符合公司实际；仓库安全管理制度为安全管理网发布于2013年04月19日的《库房安全生产管理制度》[17]，该公司仓储中心未储存危险化学品，但对危险化学品储存只字不删。

（二）隐患排查治理不到位

佛山市凯德实创建材科技有限公司对安全隐患视而不见；未制定并落实风险分级管控制度，公司级综合性安全检查表，专项安全检查表未按仓储中心实际制定并检查存在造假现象，对于起重机存在较大危险因素的机械设备没有设置明显的安全警示标

[17] 公司仓库安全管理制度-安全管理网(safehoo.com)https://www.safehoo.com/Manage/System/Common/201304/310153_2.shtml

志的情况，未能及时发现并消除隐患。

（三）仓储中心安全管理混乱

仓储中心现场管理极其混乱，冒险作业，不开展应急演练；只提供五张购买劳务三联根票据，未能提供保证本单位必要的安全生产投入的相关资料。仓储中心内所有起重机挂钩拆除了安全锁装置，现场监管如同摆设。

六、事故整改和防范措施建议

（一）白诸镇要完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，真正担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要切实增强风险意识和底线思维，以“时时放心不下”的责任感，抓细抓实安全生产各项工作，积极有效防范化解重大安全风险，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。

（二）严格落实监管责任，要加强专项督查与日常巡查，加大对生产经营项目、场所发包或者出租的安全监管力度，督促企业强化安全生产意识、严格落实安全生产主体责任、加大隐患排查整改力度，坚决防止搞形式走过场，确保重点行业领域安全、生产稳定有序。加强对辖区企业的安全生产宣传教育和指导，通过普及安全知识、日常隐患排查方法、事故防范措施等安全知识，进一步提高企业安全意识，推动落实安全生产主体责任，确保生产活动安全有序进行。加强辖区的安全警示、教育、培训，指导企业开展排查整改。加大现场核查执法力度，严防“纸面整改”。

（三）切实提升发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平强

化责任意识和作风建设，开展安全监管执法作风整顿，深入查找执法检查中存在的突出问题，坚决整治执法检查“宽松软虚”等问题，该停工整顿的坚决处理到位。同时，既要严格执法也要指导服务，真诚帮助企业查隐患、解难题。完善工作机制，聘请专业技术人才、行业专家等力量，提高执法专业能力。

七、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告