番禺南村海灏生物创新港 1-2#厂房及地下室项目“1·10”一般物体打击事故调查报告

2024 年 1 月 10 日晚 21:11 分左右，在番禺区海灏生物创新港规划一路边 1-2#厂房及地下室项目 2#厂房 A1、B1 首层结构混凝土浇筑施工时，混凝土泵车因人行道地面塌陷失衡，导致泵车臂压到 2 人，送院抢救无效死亡，另有 1 人受伤，直接经济损失 261.44258 万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的有关规定及《广州市安全生产委员会关于对番禺区“1·10”一般事故调查处理工作挂牌督办的函》(穗安函[2024]1 号）的要求，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局局长任组长，区公安分局、区住建局、区卫健局、区总工会、南村镇政府的有关人员组成“1·10”一般物体打击事故调查处理组（以下简称“调查组”），依法开展事故调查处理工作，调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查看视频、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的

突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，本起事故是安全生产责任不落实、安全管理制度不健全、安全措施不到位、作业人员违规作业、现场管理人员违章指挥、安全监管不到位、违反医疗急救原则而导致2人死亡、1人受伤的一般物体打击事故。负有上报责任的施工单位未在规定时间内向负有安全生产监管职责的政府部门报告事故，该起事故属于瞒报。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

1.项目名称：海灏生物创新港 1-2#厂房及地下室。

2.项目地点：广州市番禺区南村镇樟边村，地理位置为广州市番禺区南村镇樟边村ＮＣＧ12－01地块十六。

3.项目内容：主要建设以生物技术、数据应用、信息技术等产业为核心的复合型创新产业园区，该项目占地面积为18850m^2,总建筑面积为102412m^2，地上建筑面积为76798m^2，地下室建筑面积为25614 m^2。其中：1#厂房为20层建筑，建筑高度为99.95m;2#厂房为6-11层建筑,建筑高度为36.75m-60.15m。1#和2#厂房均为丙类高层厂房，耐火等级均为一级，结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。该地块权利人为广州灏安生物科技发展有限公司，该项目已取得《建设用地规划许可证》、《广东省企业投资项目备案证》、《不动产权证书》、《建筑工程施工许可证》。

4.事发作业区段：事发现场位于2#厂房 A1、B1楼，地上共6层，地下共两层，建筑高度为36.75m，正在进行结构混凝

土浇筑工作。

5.工程施工进度计划：事发项目总进度计划为2023年3月10日开工，2025年9月30日竣工。此次事发地（2#厂房）地上部分的混凝土浇筑进度计划为2023年11月17日开工，2024年2月4日完工。2023年7月22日，监理单位审批通过了由中国建筑一局（集团）有限公司海灏创新港1-2#厂房及地下室海灏生物创新港项目部（以下简称项目部）编写的《海灏生物创新港1-2#厂房及地下室混凝土工程专项施工方案》（以下简称专项施工方案），编号：YJEJ/GCWJ/HHSW/048。至事故发生时，项目的基础工程已完成，地下室工程完成了四分之三的工作量，主体工程刚开始施工。

（二）项目相关单位基本情况

1.建设单位

广州灏安生物科技发展有限公司[1]（以下简称灏安公司）为海灏生物创新港1-2#厂房及地下室项目建设单位。2022年3月任命方智为项目经理，负责项目的工程管理、施工进度和质量。2022年11月任命舒畅为现场土建工程师，负责项目现场土建工作。

2.监理单位

广州穗峰建设工程监理有限公司[2]（以下简称穗峰监理公司）为该项目监理单位。2019年9月17日该公司取得住房和城

[1]广州灏安生物科技发展有限公司成立于2020年10月26日，注册地位于广州市番禺区南村镇兴业大道东1042号406室，编号为S2612020055617G（1-1），统一社会信用代码为91440101MA9UXBNL9G,类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人为杨晓萍，注册资本为壹仟万元（人民币），营业期限为2020年10月26日至长期，经营范围：工程和技术研究和试验发展。

[2]广州穗峰建设工程监理有限公司成立于1997年9月11日，注册地位于广州市越秀区先烈中路83号304、306、308房(仅限办公用途)，法定代表人为蔡建原，编号为S0412020011763，统一社会信用代码为91440104633258845H，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为壹仟叁佰万元，营业期限为1997年9月11日至长期，经营范围为专业技术服务。

乡建设部核发的《工程监理资质证书》，证书编号：B144012359，资质类别及等级：房屋建筑程监理甲级、公路工程监理甲级、港口与航道工程监理甲级、市政公路工程监理甲级，有效期至2024年9月17日。公司法定代表人为蔡建原，负责公司全面管理工作。

2022年3月，穗峰监理公司成立海灏生物创新港1-2#厂房及地下室项目监理部（以下简称监理部），任命田勇为总监理工程师，陈焜年、谭本浩、王四博为土建监理工程师，胡鑫为机电监理工程师，鄢军华为安全监理员，王疆伟为信息合同资料管理员。

3.施工总承包单位

中国建筑一局（集团）有限公司[3]（以下简称中建一局），为该项目施工总承包单位。该公司持有北京市住房和城乡建设委员会核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D211065596，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、钢石油化工施工总承包贰级。同时，该公司持有北京市住房和城乡建设委员会核发的《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期至2025年10月7日。

2020年3月25日，中建一局任命刘鹏为华南区域负责人，负责华南区域集团内全面生产经营工作，并对管理项目实施安

[3]中国建筑一局（集团）有限公司成立于1953年3月1日，注册地址北京市丰台区西四环南路52号，法定代表人为吴爱国，统一社会信用代码为91110000101107173B，类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为1000000万元，营业期限为1997年7月30日至2024年7月29日，经营范围包括：施工总承包；专业承包；工程项目管理；工程技术咨询；工程技术培训；工程技术服务；城市园林绿化设计；技术开发；销售建筑材料、机械设备；建筑设备租赁；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；信息咨询；热力供应；货物进出口；代理进出口；技术进出口；工程勘察；工程设计。

全检查。2023年12月1日,中建一局成立中国建筑一局(集团)有限公司海灏生物创新港1-2#厂房及地下室项目部，刘洋洋任项目经理，全面负责项目经营管理工作；万洪元任总工程师，负责组织优化施工方案设计，指导编制审批施工方案、技术文件、施工措施等；李吉春任安全总监，负责组织并监督安全环保部定期检查安全生产等状况,对薄弱环节隐患提出处理意见，督促落实整改等；于洪亮任生产经理，负责现场组织施工，督促项目各部门依据计划进行施工生产，编制资源需求计划，推进施工进度等。孙旭东为项目现场责任工程师。

4.劳务分包单位

北京城建盛力源建筑劳务有限公司[4]（以下简称盛力源公司）为该项目劳务分包单位。该公司持有北京市住房和城乡建设委员会核发的《建筑业企业资质证书》,证书编号:D311377783,资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2027年11月8日。

2023年3月该公司任命刘志辉为生产经理，负责项目的生产进度，同年7月任命时德闯为事发项目的项目经理，负责项目现场施工人员调配和考勤，并在项目管理架构内安排了陈光荣任安全员，冯春勋任混凝土班工长，刘会杰任钢筋班工长，肖仕国任木工班工长，童忠全任材料员。

5.混凝土泵车出租单位

广州达耀机械设备租赁有限公司[5]（以下简称达耀公司）

---

[4]北京城建盛力源建筑劳务有限公司成立于2006年7月7日,注册地位于北京市海淀区王庄路27号29号楼2层222、223，法定代表人为朱方清，统一社会信用代码为911101087916290150，企业类型为其他有限责任公司，注册资本为400万元，营业期限为2006年7月7日至2026年7月6日，经营范围为劳务分包。

[5]广州达耀机械设备租赁有限公司成立于2016年12月1日，注册地址位于广州市番禺区石壁街屏山一村新合苑东街1号101，法定代表人为罗廷花，统一社会信用代码为91440101MA59GJ2E0K，企业类型为有限责任公司（自然

为混凝土泵车出租单位。2016 年 12 月该公司任命唐亮为总经理，负责公司日常工作。

6. 混凝土泵车实际作业单位

佛山永盛工程机械租赁有限公司[6]（以下简称永盛公司）为混凝土泵车实际作业单位[7]。公司法定代表人为崔允强，负责公司全面管理工作。2023 年 5 月该公司任命张鹏飞为生产经理，负责泵车调度、生产。

（三）项目立项、施工合同签订情况

1. 2022 年 1 月 20 日，灏安公司与穗峰监理公司签订《海灏生物创新港项目监理合同协议》（合同编号：HWHT-2G-2022-001）。

2. 2023 年 3 月 1 日，灏安公司与中建一局签订了《海灏生物创新港 1-2#厂房及地下室工程施工总承包合同》（合同编号：HA-GC-2023-002）。

3. 2023 年 6 月 27 日，中建一局与达耀公司签订了《混凝土泵车租赁合同》（合同编号:YJEJ/GHHT/海灏生物创新港/003）。

4. 2023 年 10 月 9 日，中建一局与盛力源公司签订了《一次结构劳务分包合同》（合同编号：YJEJ/GCFB/海灏生物创新港/011）。

（四）事故泵车及操作员、驾驶员情况

1. 涉事泵车情况

人独资），注册资本为 2000 万元，营业期限为 2016 年 12 月 1 日至长期，经营范围为租赁业。

[6]佛山永盛工程机械租赁有限公司成立于 2019 年 3 月 1 日，注册地址位于佛山市南海区大沥镇岭南路 85 号广佛智城 13B 楼 6 层 13B0603 号单元（住所申报），法定代表人为崔允强，注册资本人民币壹佰万元，统一社会信用代码为 91440605MA52XGHH9F，企业类型为有限责任公司（自然人独资），营业期限为长期，经营范围为机械设备经营租赁；公路工程建筑；市政道路工程建筑；城市轨道交通工程建筑；其他道路、遂道和桥梁工程建筑；铁路工程建筑；社会经济咨询。

[7]达耀公司与永盛公司为相互支持的同行关系，若相互之间一方出现泵车不足的情况，会向对方调用泵车及随车司机和操作人员。涉及费用双方半年对一次账，视相互调用情况冲抵后结余部分通过公对公形式支付给对方。

该车辆为重型非载货专项作业车，车牌号为苏 CMM683，生产单位和所有人均为徐州徐工施维英机械有限公司，型号为徐工牌 XZS5441THBB，有产品合格证，编号为 YS41X10000001493，有上海元初国际物流有限公司 2019 年 11 月 26 日出具的《进口机动车辆随车检验单》，检验结论为验收通过。该车基本参数如下：几何尺寸为 15.3m×2.55m×4m，自重为 44000kg，排量为 10677ml，功率为 320kw，扬程为 88m。2023 年 9 月，该车由徐州徐工施维英机械有限公司租赁给佛山会盛机械设备租赁有限公司，后于 2023 年 10 月由佛山会盛机械设备租赁有限公司转租给永盛公司，徐州徐工施维英机械有限公司、佛山会盛机械设备租赁有限公司不参与该车辆的日常运营管理。

2.操作员和驾驶员情况

（1）泵车操作手：罗竹平，男，持有建设工程机械岗位操作证，操作项目：混凝土泵车操作；操作级别：高级；操作证号：JX02023120024。

（2）泵车司机：肖湘，男，持有《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型：B2。

（五）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.中建一局：建立健全了安全生产责任制，明确了各层级安全管理机构，组织制定了各项安全生产规章制度，制定并实施各种操作规程；成立了相应管理机构，制订安全年度生产教育和培训，定期对员工进行安全教育培训，定期组织日常检查、专项检查、领导带班检查、定期组织安全专题会议，编制了施工组织设计及安全隐患检查机制。

2. 永盛公司：未建立安全生产责任制，安全生产管理制度不健全、日常安全培训通过口头教育，未形成台帐资料，安全隐患排查由工人通过微信群上传现场图片分析作业环境安全隐患，口头提醒存在的安全隐患。

3. 穗峰监理公司：建立了安全监理岗位责任制度、安全监理工作制度、安全监理岗位职责、安全监理教育培训制度、监理方案、安全监理事故应急预案、建筑施工安全风险监理管控方案、监理规划。监理人员每天开展现场巡查，每周组织一次三方联合安全巡查，每月组织一次总包单位开展联合检查，并进行评分，根据现场的安全问题和隐患下发整改通知书。

4. 盛力源公司：配合项目部开展安全生产管理工作，日常工作每天早上由现场负责人在上班前进行安全生产早会和工作安排，以安全巡查拍照，通过微信群告知处理发现隐患问题，无纸质版的整改情况记录。

5. 达耀公司：泵车现场作业期间的安全隐患主要通过微信群上传现场图片来确认，未对永盛公司泵车现场作业进行统一协调、管理。

（六）事故发生经过

2024 年 1 月 9 日，项目部生产经理于洪亮按照施工计划及《专项施工方案》中的地上阶段混凝土泵车的布置安排，通知达耀公司在项目北侧的规划横一路上布置泵车，并计划于次日浇筑混凝土。

1 月 10 日上午 10 时许，于洪亮向监理工程师陈焜年提出申请 1-2 # 厂房 AB 栋二层梁板钢筋隐蔽工程验收[8]，因板面筋

[8]《海灏生物创新港 1-2#厂房及地下室混凝土工程专项施工方案》第 3.3.1 技术准备：7、确认浇筑区域隐蔽工

未绑扎完成，未装设幕墙预埋件、缺少部分马镫等原因，现场未给予验收通过（第一次），陈焜年提出整改要求。

上午 11 时左右，达耀公司因当天泵车不足，通知永盛公司安排一台泵车于当天 15 时到达事发项目工地进行混凝土浇筑工作。接到通知后，永盛公司生产经理张鹏飞通过微信群通知肖湘和罗竹平按照要求到事发项目工地进行混凝土浇筑工作。

15 时左右，肖湘和罗竹平驾驶泵车从永盛公司出发，16 时左右到达事发项目工地。到达施工现场后，肖湘通过电话对接了盛力源公司材料管理员童忠全，童忠全指引泵车进入项目工地四区先进行小方量的混凝土浇筑工作。

16 时 54 分，中建一局项目质量员张尚杰用微信电话向监理员谭本浩申请 2#厂房 AB 栋二层梁板钢筋隐蔽工程验收。因模板支架未验收，未装设幕墙预埋件，达不到验收条件，谭本浩现场未给予验收通过（第二次）。

18 时 36 分，张尚杰用微信电话向陈焜年申请验收，陈焜年以未装设幕墙预埋件，达不到验收条件为由，未到现场进行验收。

18 时 55 分，事故泵车完成两车混凝土的浇筑工作，由童忠全指引到达规划横一路，进行 2#厂房 AB 栋二层梁板混凝土浇筑作业准备工作。

19 时 29 分，泵车完成架设，在事发位置开始进行浇筑作业。

19 时 30 分，于洪亮在监理部办公室向监理总工程师田勇申请对 2#厂房 AB 栋二层梁板钢筋进行验收，田勇以天色较晚、光照亮度不足，难以清晰查核验收为由，未到现场进行验收。

程验收完成。

在浇筑区域隐蔽工程未完成验收的情况下，于洪亮仍然安排并实施混凝土浇筑作业，监理部没有采取相应的制止措施。

21 时 11 分，泵车正在浇筑 B 栋二层电梯前室位置的混凝土楼板时，左前方支腿所支承的人行道路面突然塌陷，泵车瞬间向南侧倾倒，泵车的臂架（六臂）失去支承快速坠落，砸倒正在臂架下方辅助作业的郭俊毛和张纯坤，孙旭东在躲避过程中脚部受伤。

（七）事故现场勘查和资料查阅情况

1. 现场勘查情况

（1）事发现场位于该项目工地北侧的规划一横路，道路总宽为 15m，车行道宽 7.5m，两边绿化带、人行及非机动车道各宽 3.75m，属于施工现场用地红线外道路，见图 1。

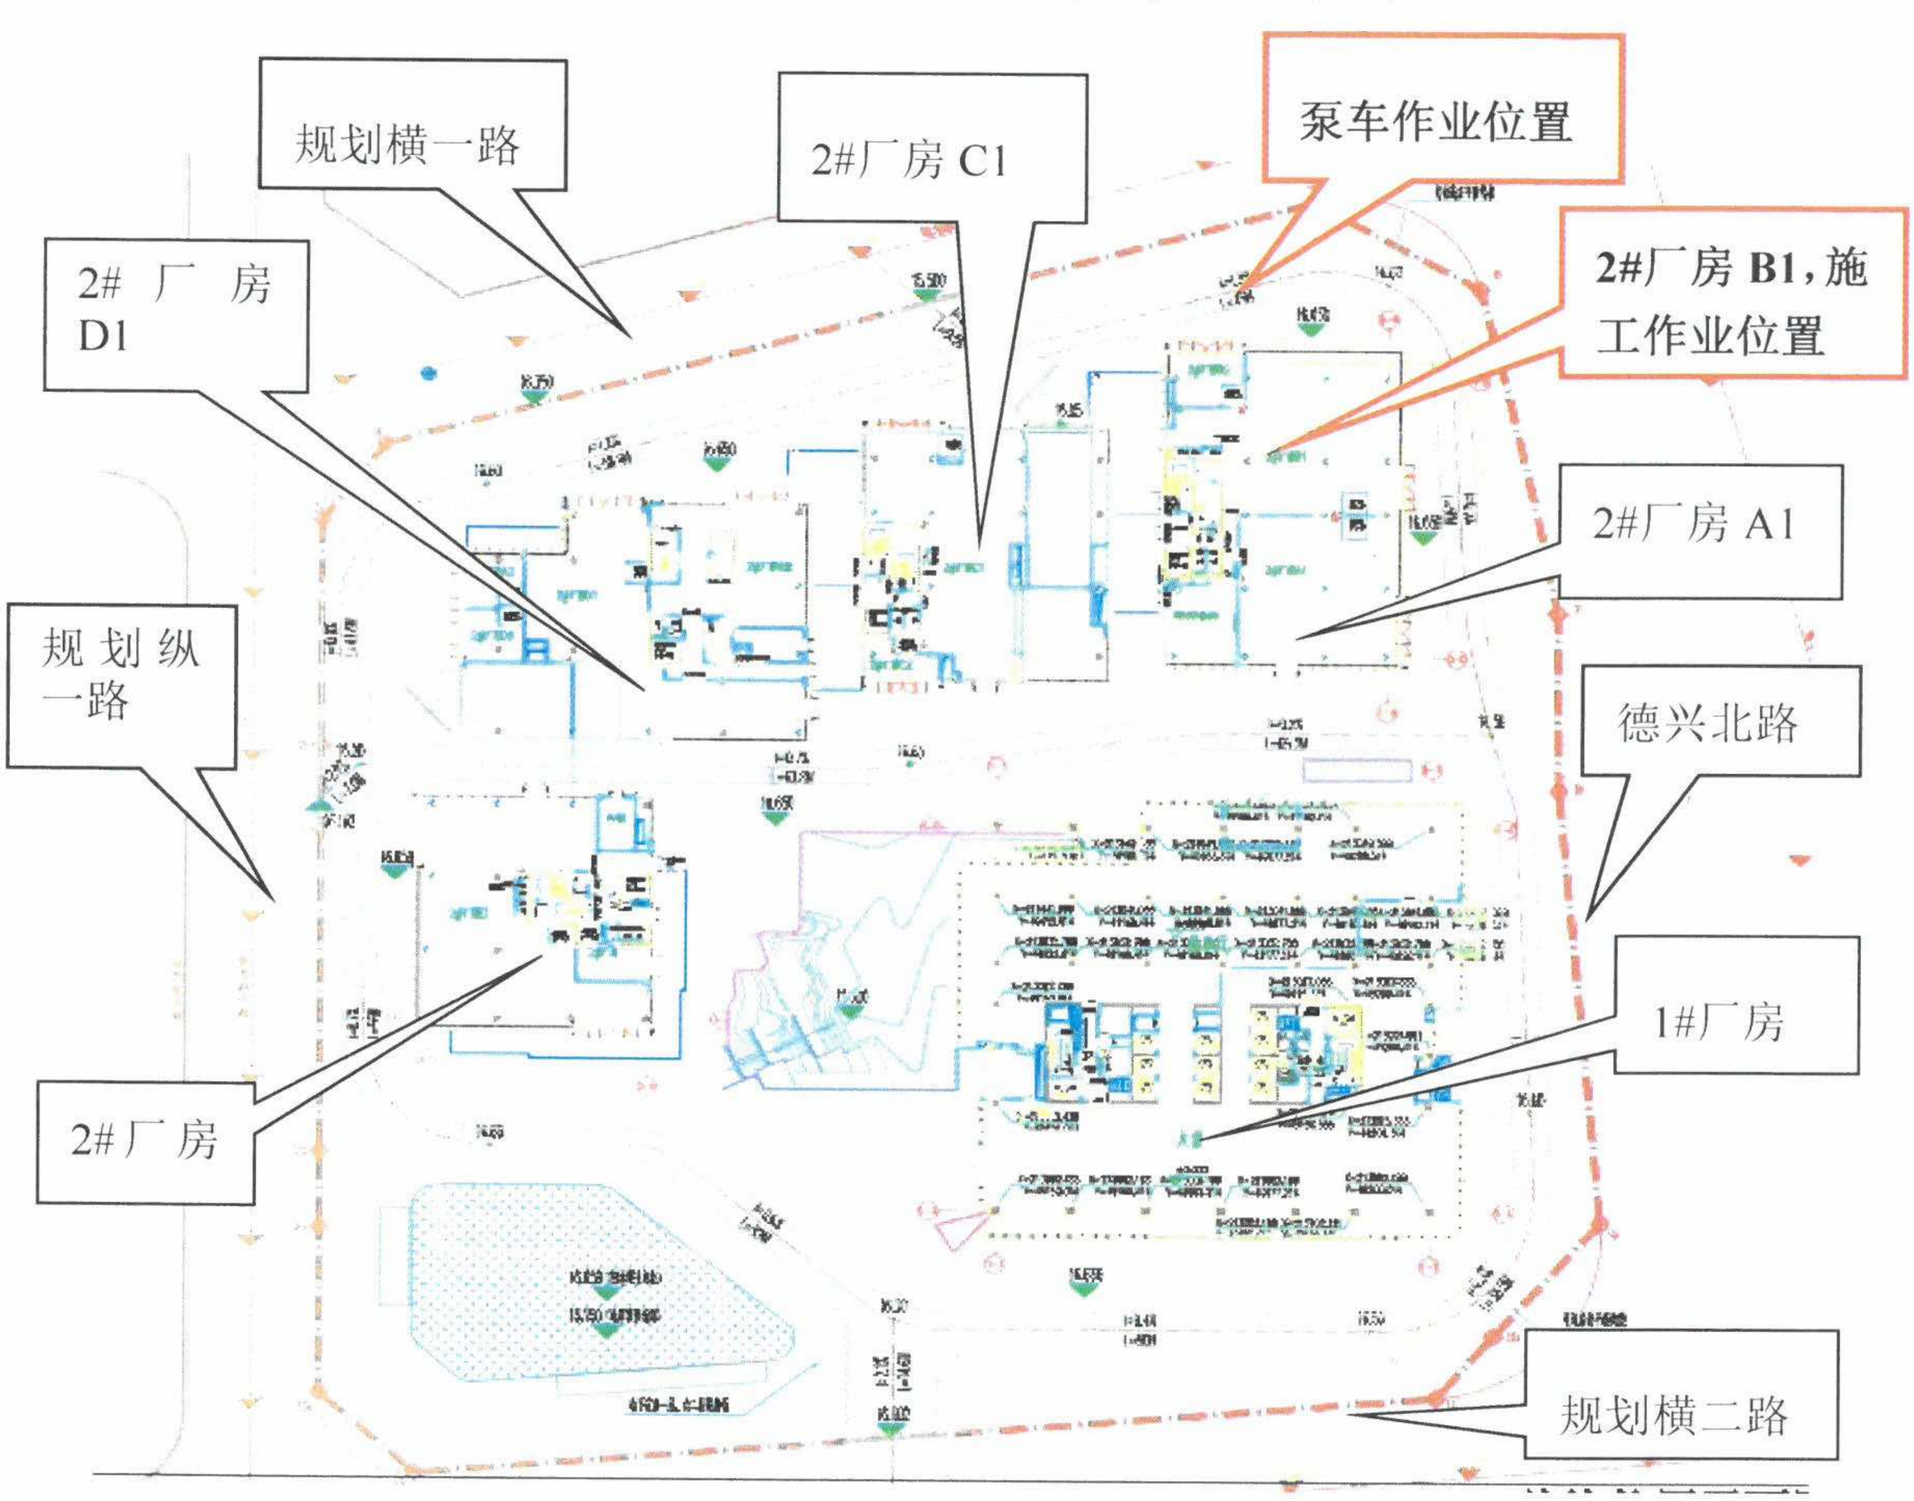


图 1 事发现场平面图

（2）事发混凝土泵车停靠在规划一横路南侧，人行道地面发生塌陷，陷坑尺寸为长 1670mm，宽 1650mm，深 1400mm。人行道摆放有捆扎的木方，见图 2。

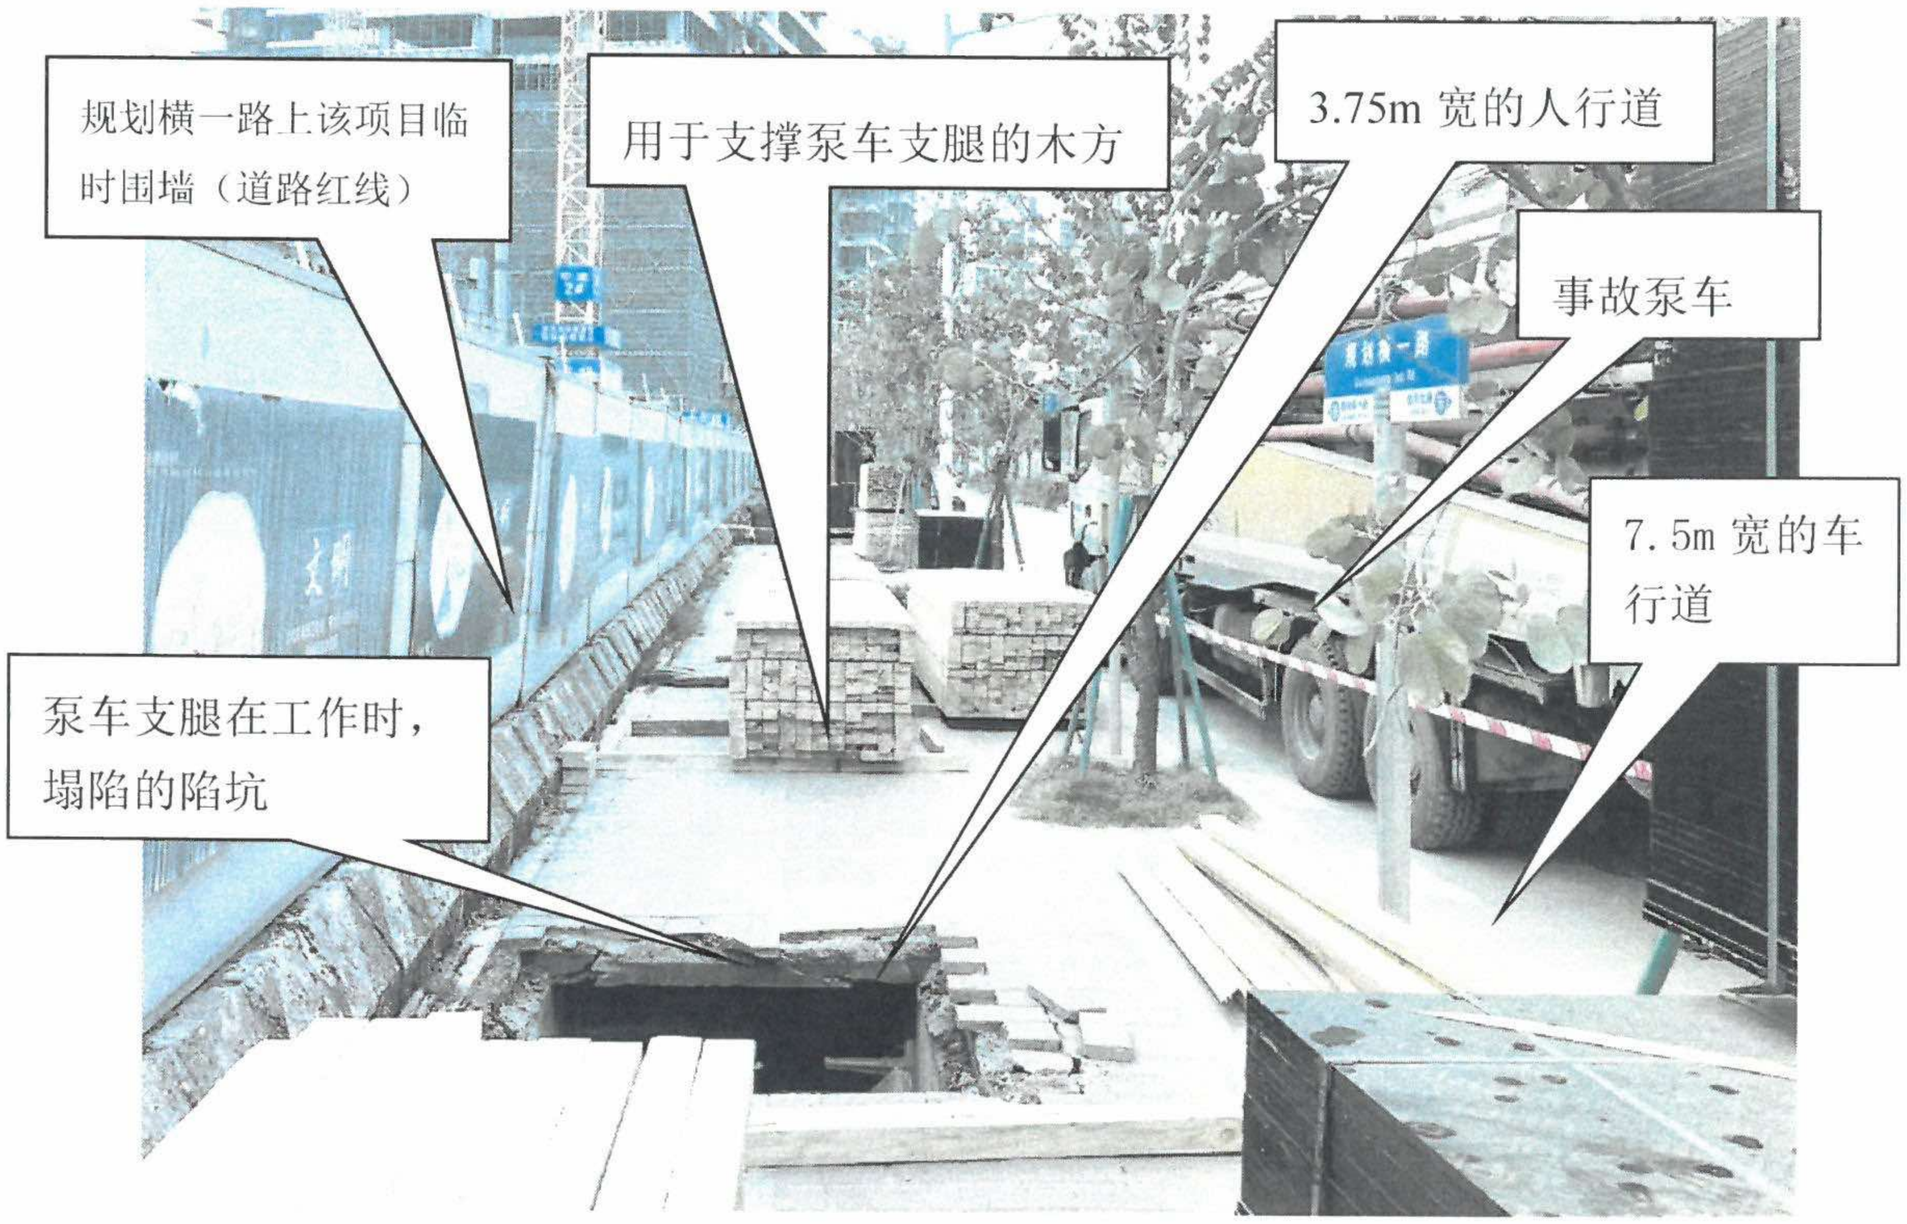


图 2 路边现场图片

（3）通过现场测量，木方规格为 90mm × 50mm × 2960mm，每捆数量为 187 根。据现场了解和查看视频，事发时工人使用上述木方作为泵车支腿的支承物，见图 3。



图 3 现场视频截图

（4）经现场勘查，塌陷位置为规划一横路靠近项目北侧道路红线旁的 10KV16 线电缆沟，内有被泵车支承损坏的 5 块电缆沟盖板。经测量，电缆沟钢筋混凝土盖板厚 100mm，长 1650mm，宽 300mm，盖板盖在电缆沟上两端搭接沟边各 120mm。盖板破碎后配筋的直径为 12mm 和 10mm。电缆沟内部净宽约 1400mm，盖板底面以下深度约 1500mm，盖板上方为 60mm 砂石垫层，垫层上面为 50mm 铺装地砖，见图 4、图 5、图 6。



图 4 塌陷现场图片



图 5 电缆沟盖板厚 100mm，砂石垫层及地砖厚 110mm



图 6 电缆沟的形貌

（5）根据现场勘查，电缆沟沿线的混凝土盖板上均设置有“高压电缆专用盖”字样，以及“高压电缆”铭牌，铭牌上标示有“95598”国家电网的统一咨询电话，具有明显的提醒作用，见图 7、图 8。

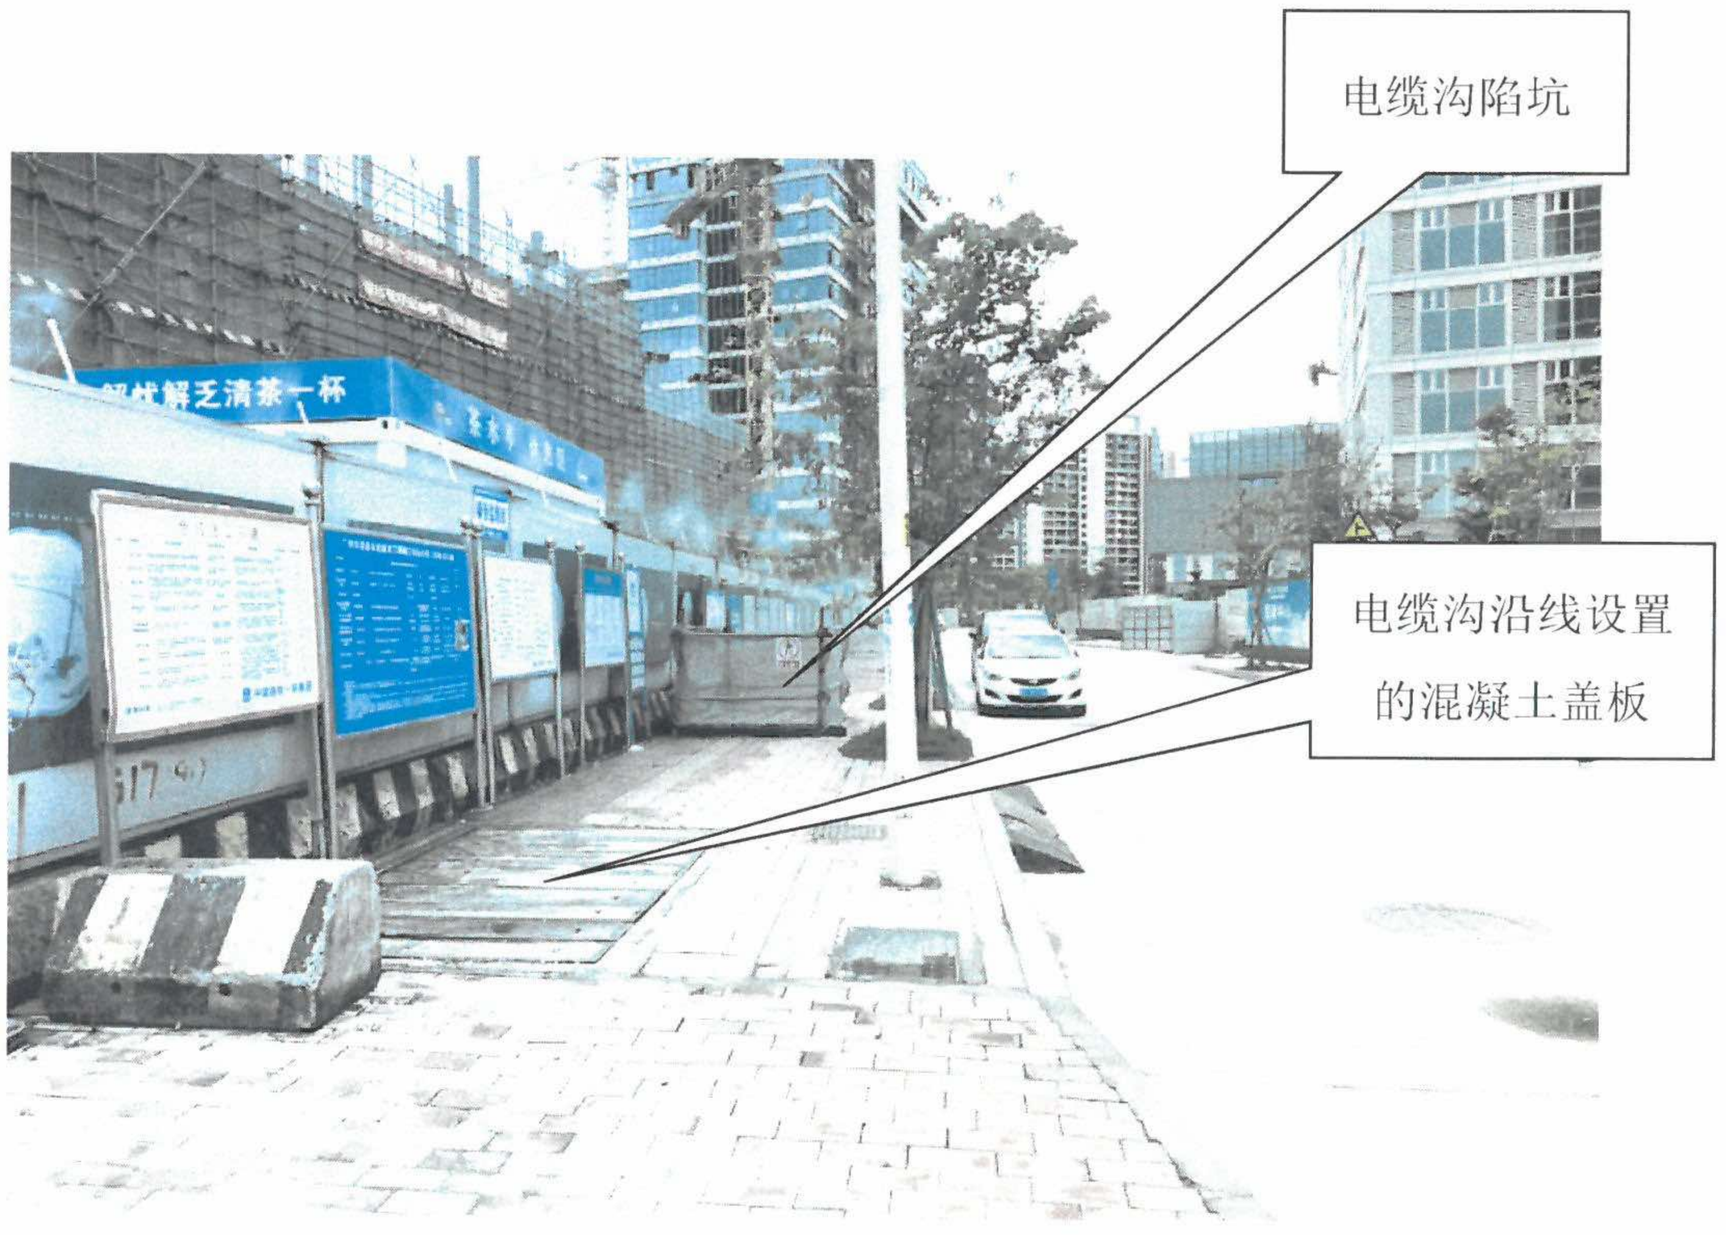


图 7 电缆沟盖板示意图



图 8 电缆沟混凝土盖板标识设置情况

2. 资料查阅情况

（1）查阅《海灏生物创新港项目管线探测成果报告》和场外道路竣工图可知，规划一横路靠近海灏生物创新港项目北侧道路红线旁有一条 10KV16 线电缆沟（在人行道下方），电缆沟北侧分别布置有给水管、污水管、雨水管、煤气管、通信管，与现场勘查情况基本吻合，见图 9。

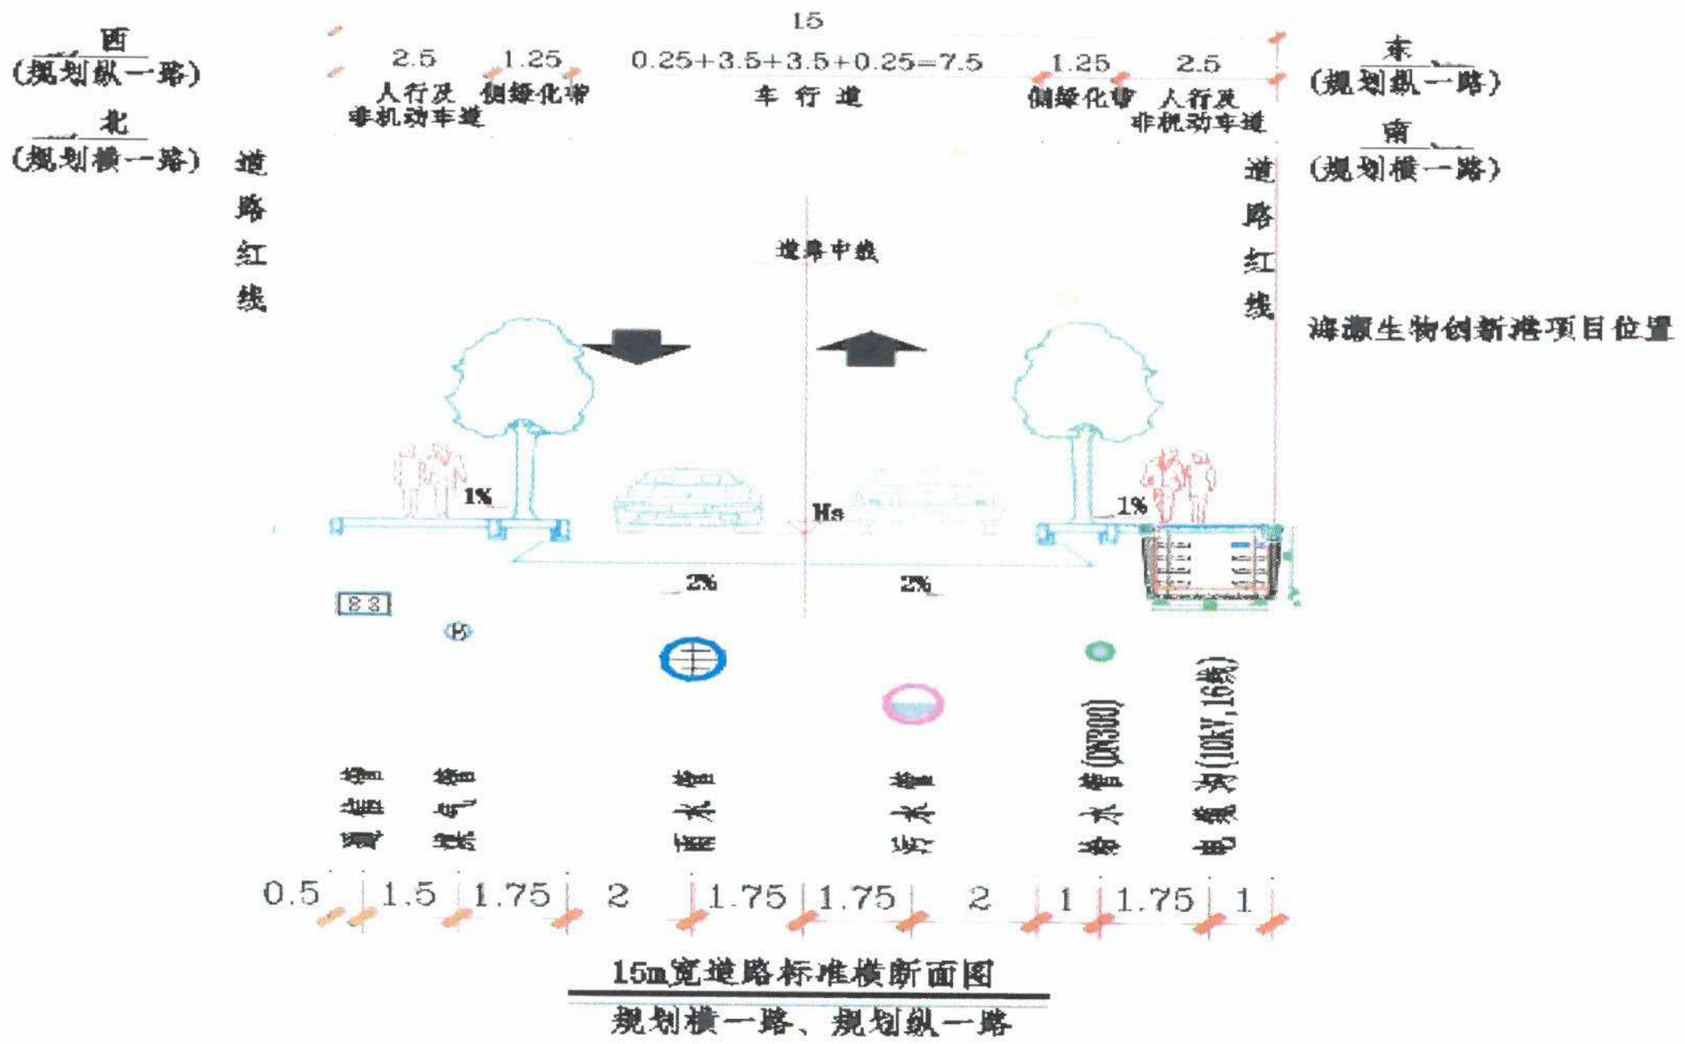


图 9 规划横一路横断面图

（2）查阅该项目场外道路竣工图可知，事故发生处的人行道是按照人行及非机动通行车道进行设计，地沟净宽 1.41m，净高 1.52m，电缆沟壁厚 240mm。地沟盖板为预制 C25 钢筋混凝土盖板，盖板长 1650mm，宽 300mm，厚 100mm，内配上、下双层双向钢筋，钢筋直径为 12mm 及 10mm，盖板盖在电缆沟上两端搭接沟边各 120mm。盖板的承载为：分布荷载 20KPa。经复核，该分布荷载的取值已按国标《地沟及盖板》（02J331）中钢筋混凝土地沟盖板均布荷载的最大值 20KN/m^2 计取，满足规范设计要求，属于不过车工况的盖板，见图 10、图 11。

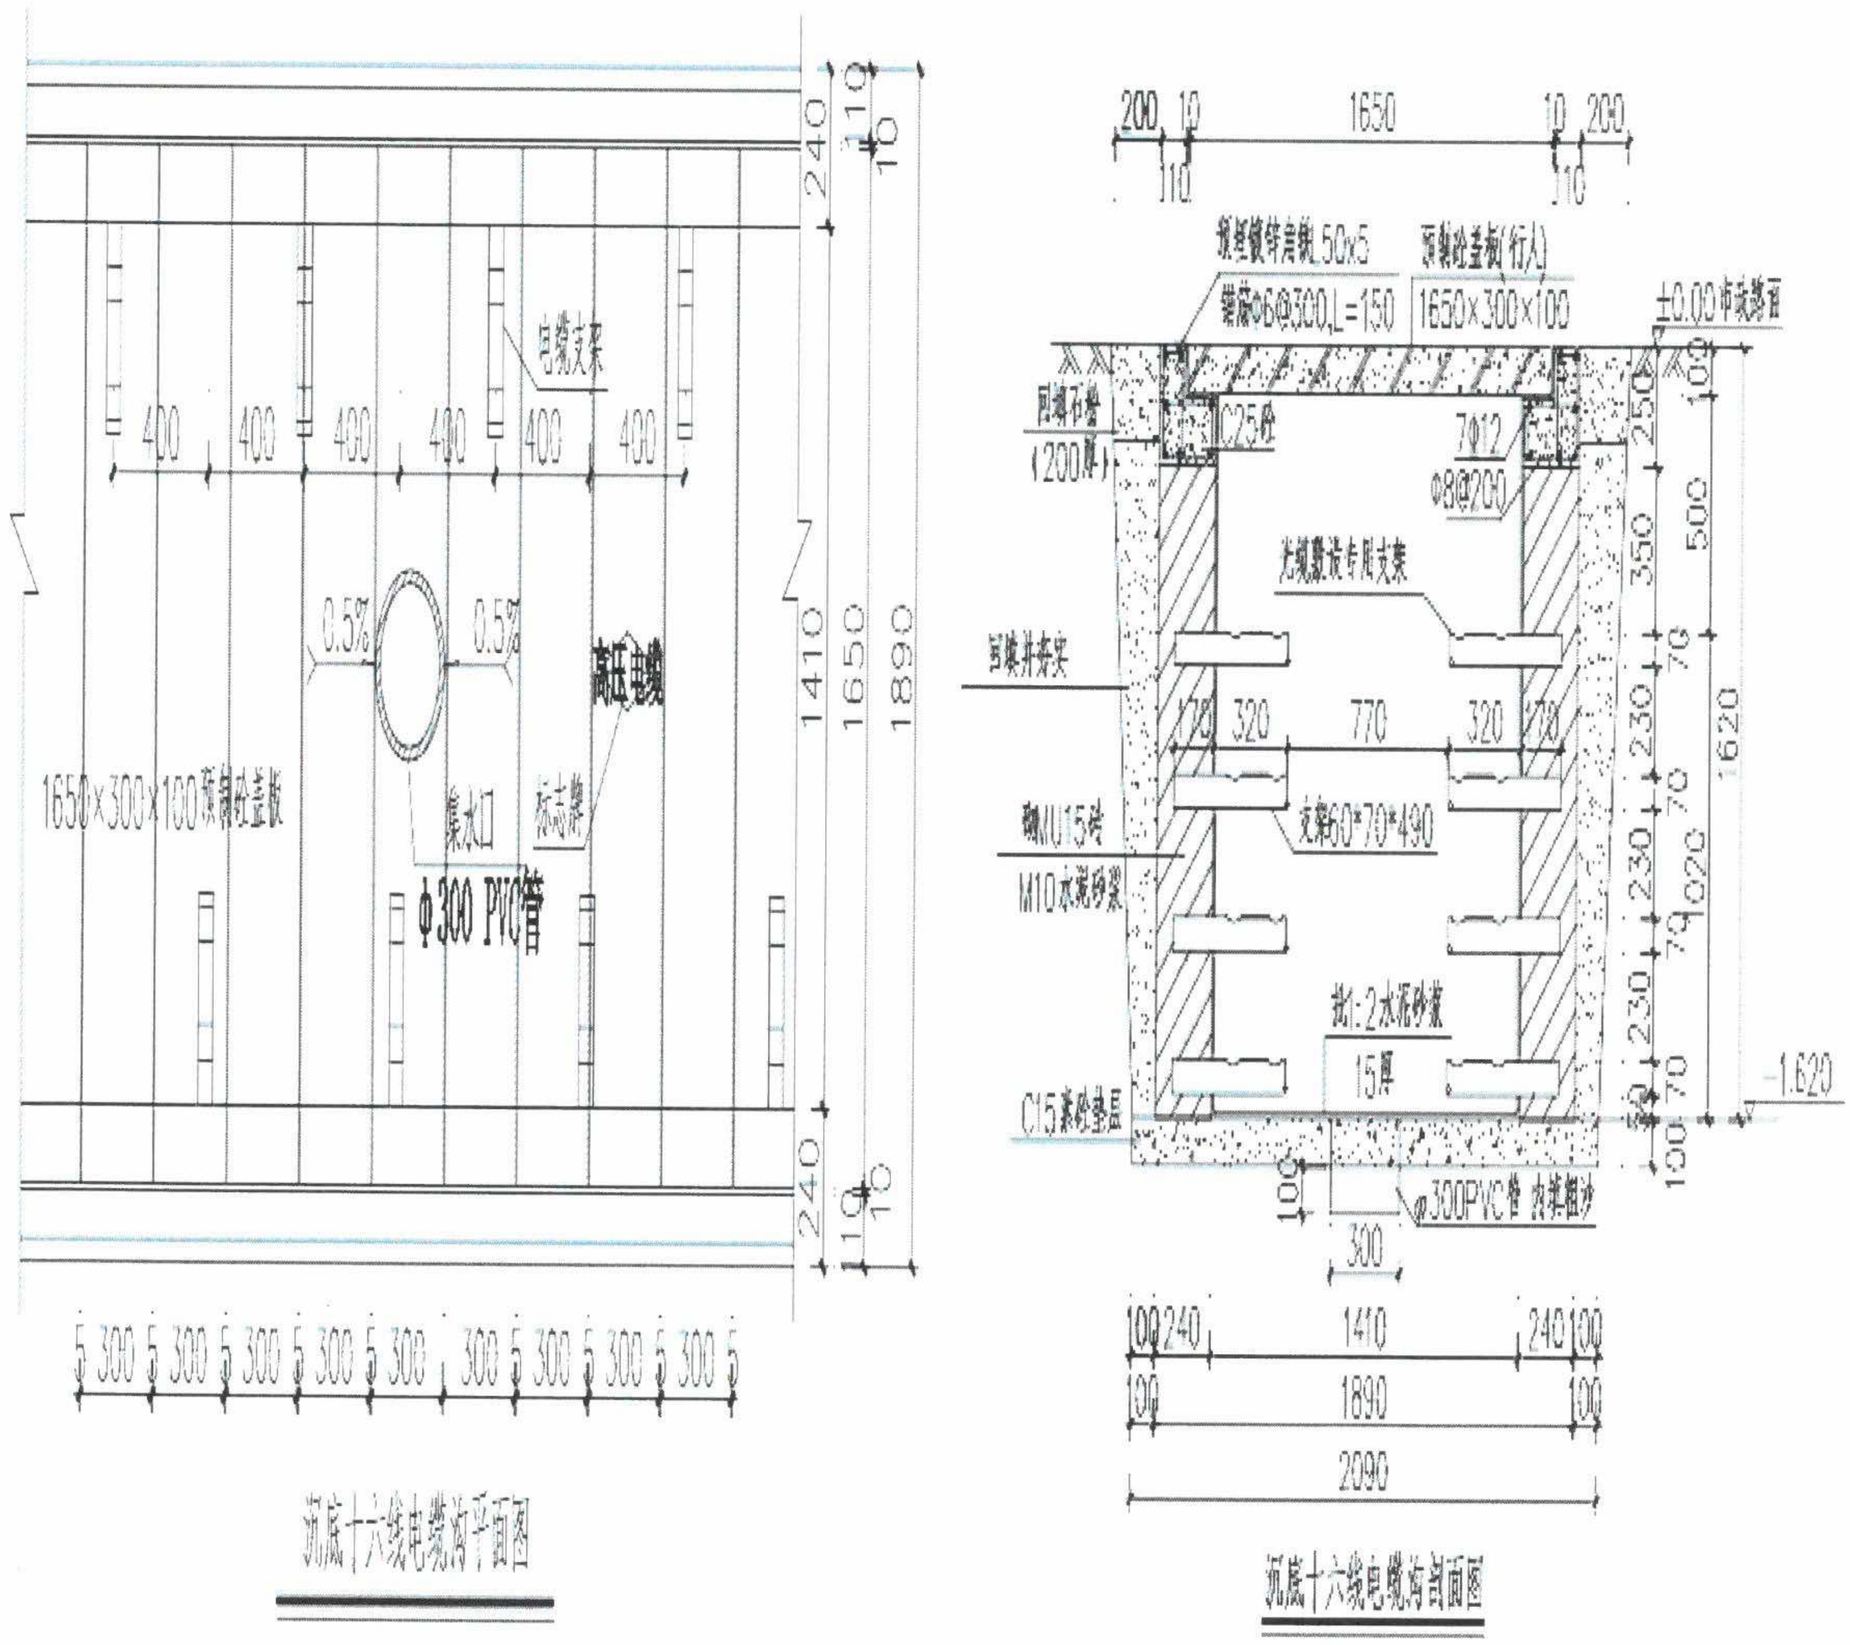


图 10 电缆沟平面图、剖面图

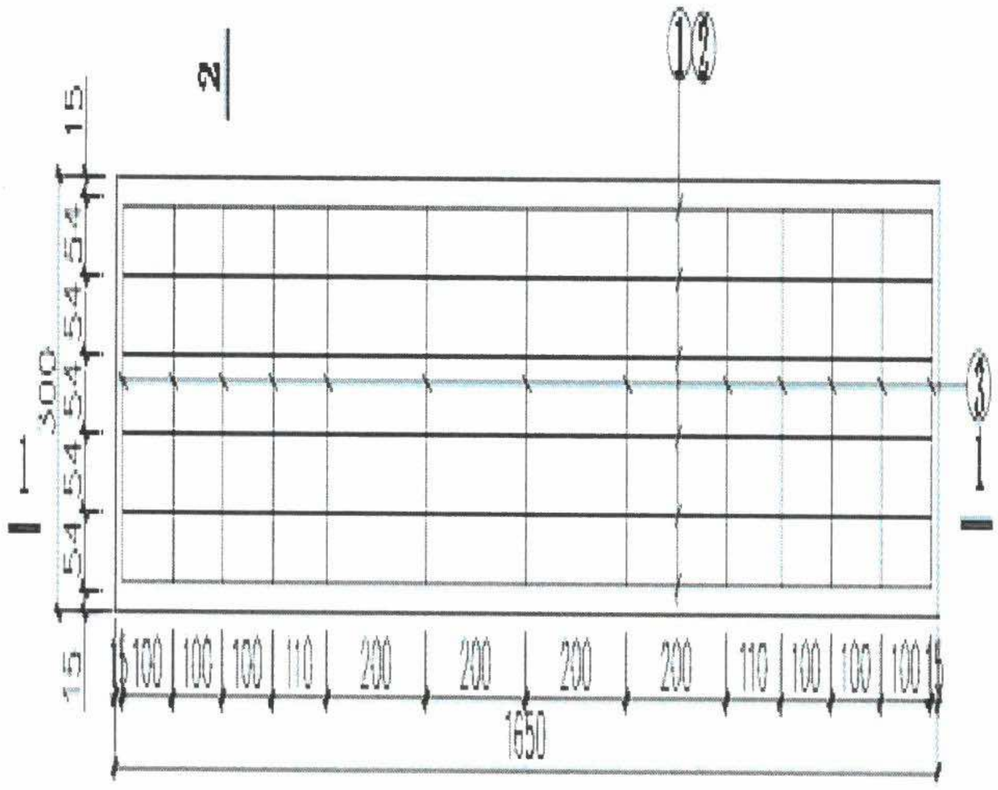


图 11 电缆沟盖板详图

（3）查阅《专项施工方案》及《海灏生物创新港 1-2#厂房及地下室施工组织设计》，事发地为地上阶段混凝土浇筑泵车四处布置点之一（见图 12），在《海灏生物创新港项目管线探测成果报告》中也说明了在规划横一路人行道上有电缆沟（见图 13）。由于规划横一路道路宽为 7.5m，混凝土泵车支腿延伸后总宽度约为 12m，在混凝土泵车作业时，泵车四支支腿全部张开覆盖面积大于路面面积，其中一侧的支腿需要借用人行道实施支撑，但《专项施工方案》缺少针对泵车支腿放在人行道上所需采取的防范措施及对策。

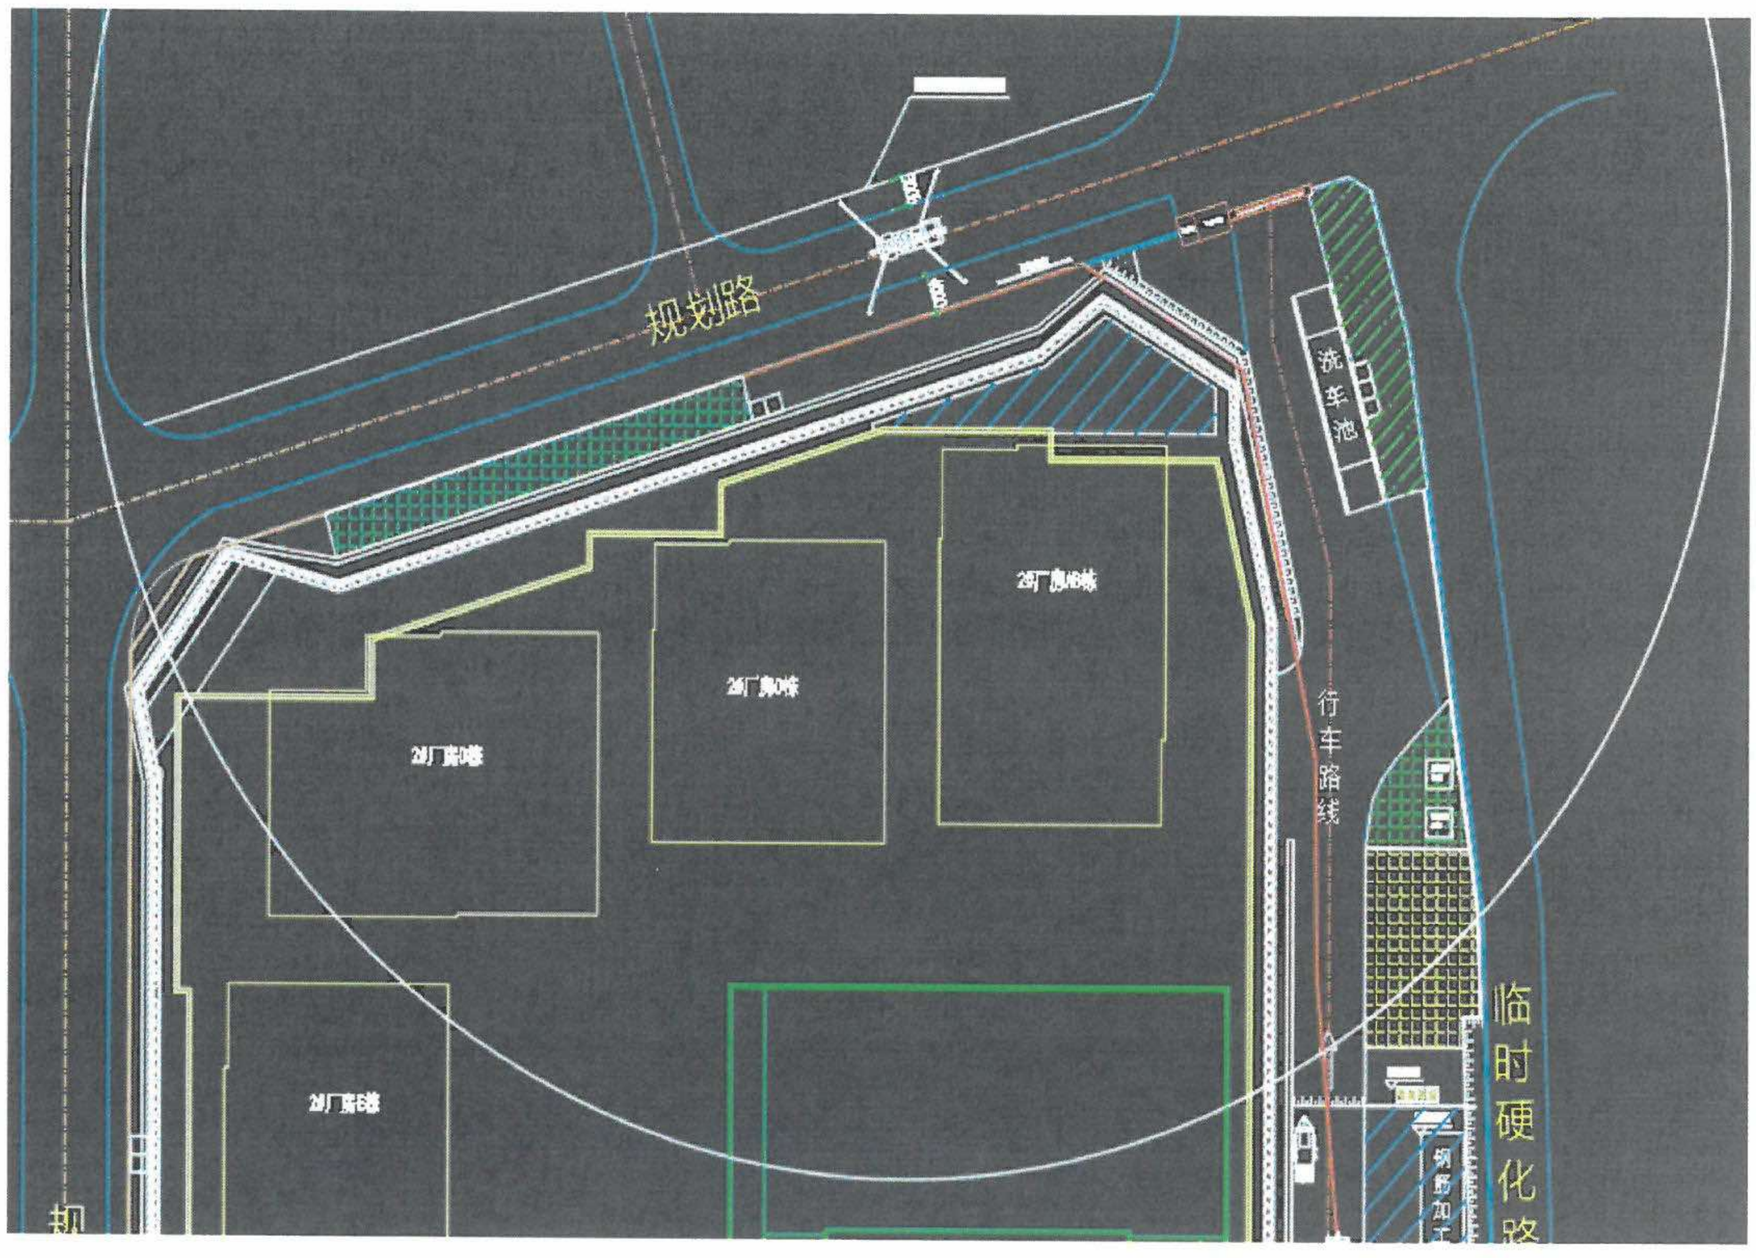


图 12 混凝土泵车的定位点示意图

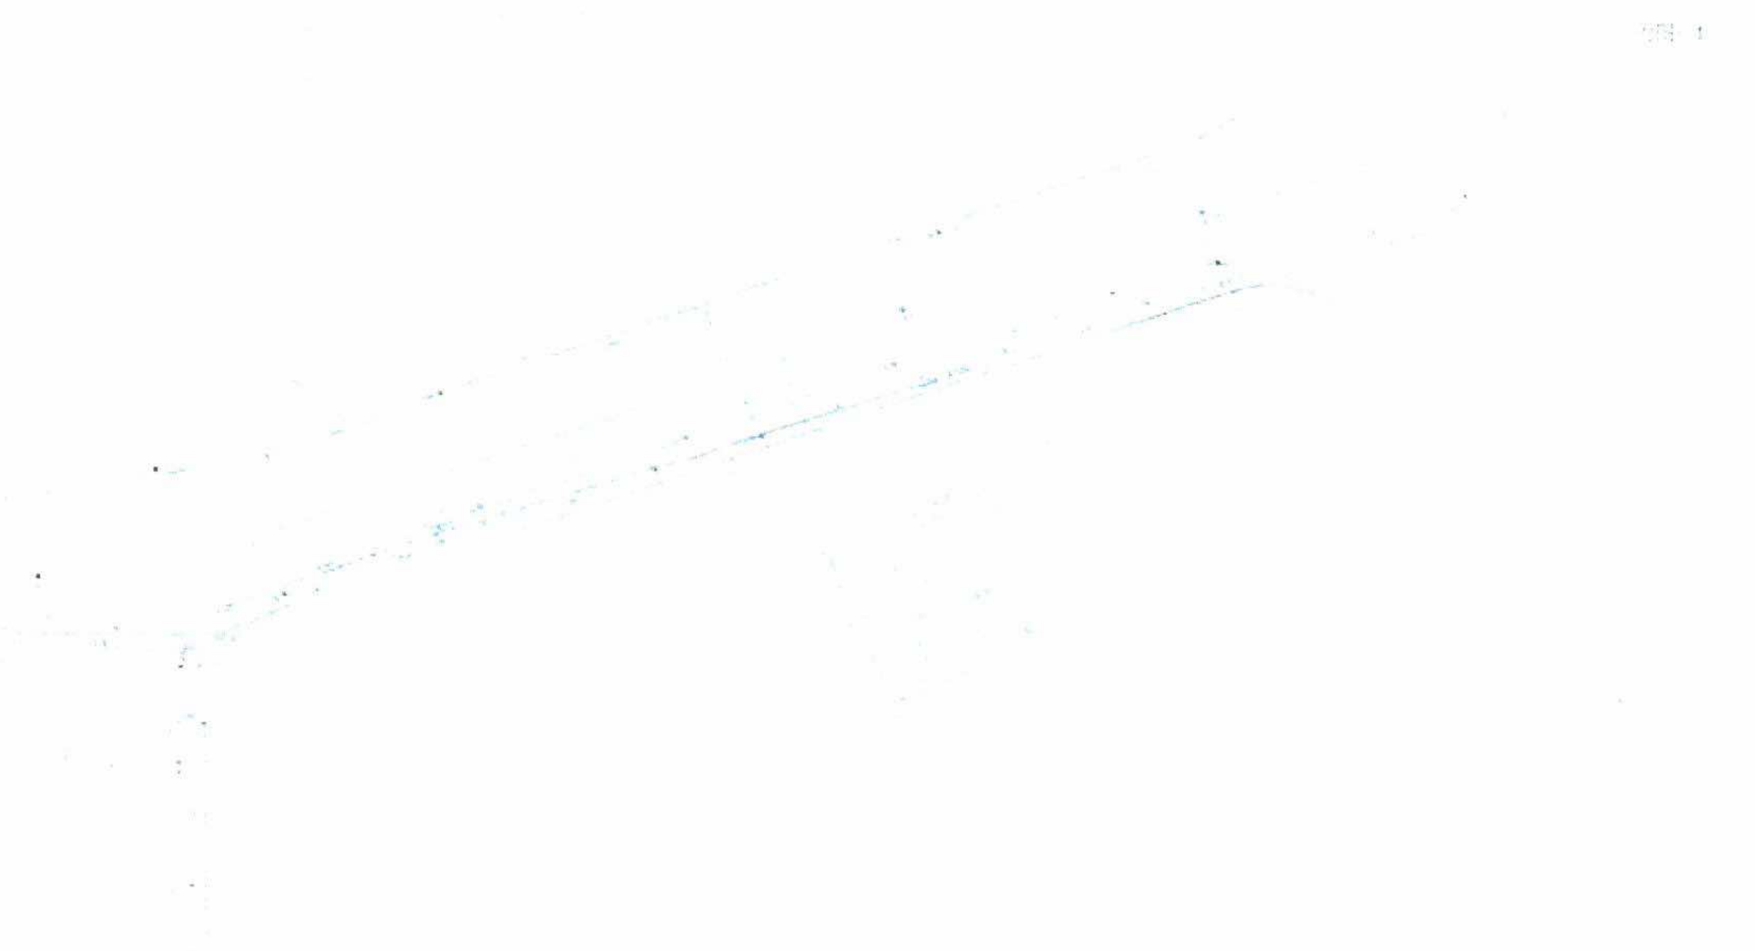


图 13 规划横一路地下管线示意图

（4）查阅《HB62V 混凝土泵车操作保养手册》可知，该混凝土泵车前支腿及后支腿最大支反力均为 330KN。事发前，为

了增加泵车左侧支腿的支承面积，施工人员将规格为 90mm × 50mm × 2960mm 的木方四层横竖交叉摆放。按照现场木方摆放的可能最大面积 2.96 × 2.96=8.77m^2 且紧密摆放计算，在该木方上所需要承受的允许压力为：330/8.77=37.6KN/m^2，而人行道上电力缆沟盖板实际所能承受的最大压力设计值为 20KN/m^2，不满足泵车的支承要求。

（5）通过查阅笔录，中建一局的管理人员并未将事发人行道的地下管沟情况向罗竹平进行交底，罗竹平也未核实人行道的基础情况，将泵车的左边两条支腿支承在人行道上，违反了《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB / T 39757-2021）第 10 点关于到达现场和设备安置的相关要求[9]。

（6）通过查阅笔录，事发当晚，穗峰监理公司未派人进行现场监理，也没有旁站记录，针对中建一局所进行的夜间混凝土浇筑施工作业并未下达《停工令》，未向建设单位等相关人员汇报。

（7）据现场照片及笔录反映，泵车在转动大臂过程中，左前方支腿位置人行道地面突然发生了塌陷，电缆沟坍塌；左后方支腿部位存在轻微变形，未发生坍塌，导致泵车向南侧倾斜，泵车大臂前端砸落在 2#厂房 AB 栋二层梁板混凝土作业面上，见图 14。

---

[9]《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB / T 39757-2021）第 10 点到达现场和设备安置：

10.1 设备到达施工现场之前，承租方 / 承包商应根据现场地面的承载力、混凝土浇筑的距离、混凝土搅拌车的进出通道以及操作者的工作位置等情况，经与供方讨论后确定设备的安置位置；

10.2 承租方 / 承包商应保证安置设备的场地水平且坚硬。根据设备上标明的最大载荷，安置位置的地面应能承受此载荷；

10.6 操作者应从施工现场管理部门获得关于排水沟和检修孔等地下空间的信息，以便在确定支腿位置时予以避开。

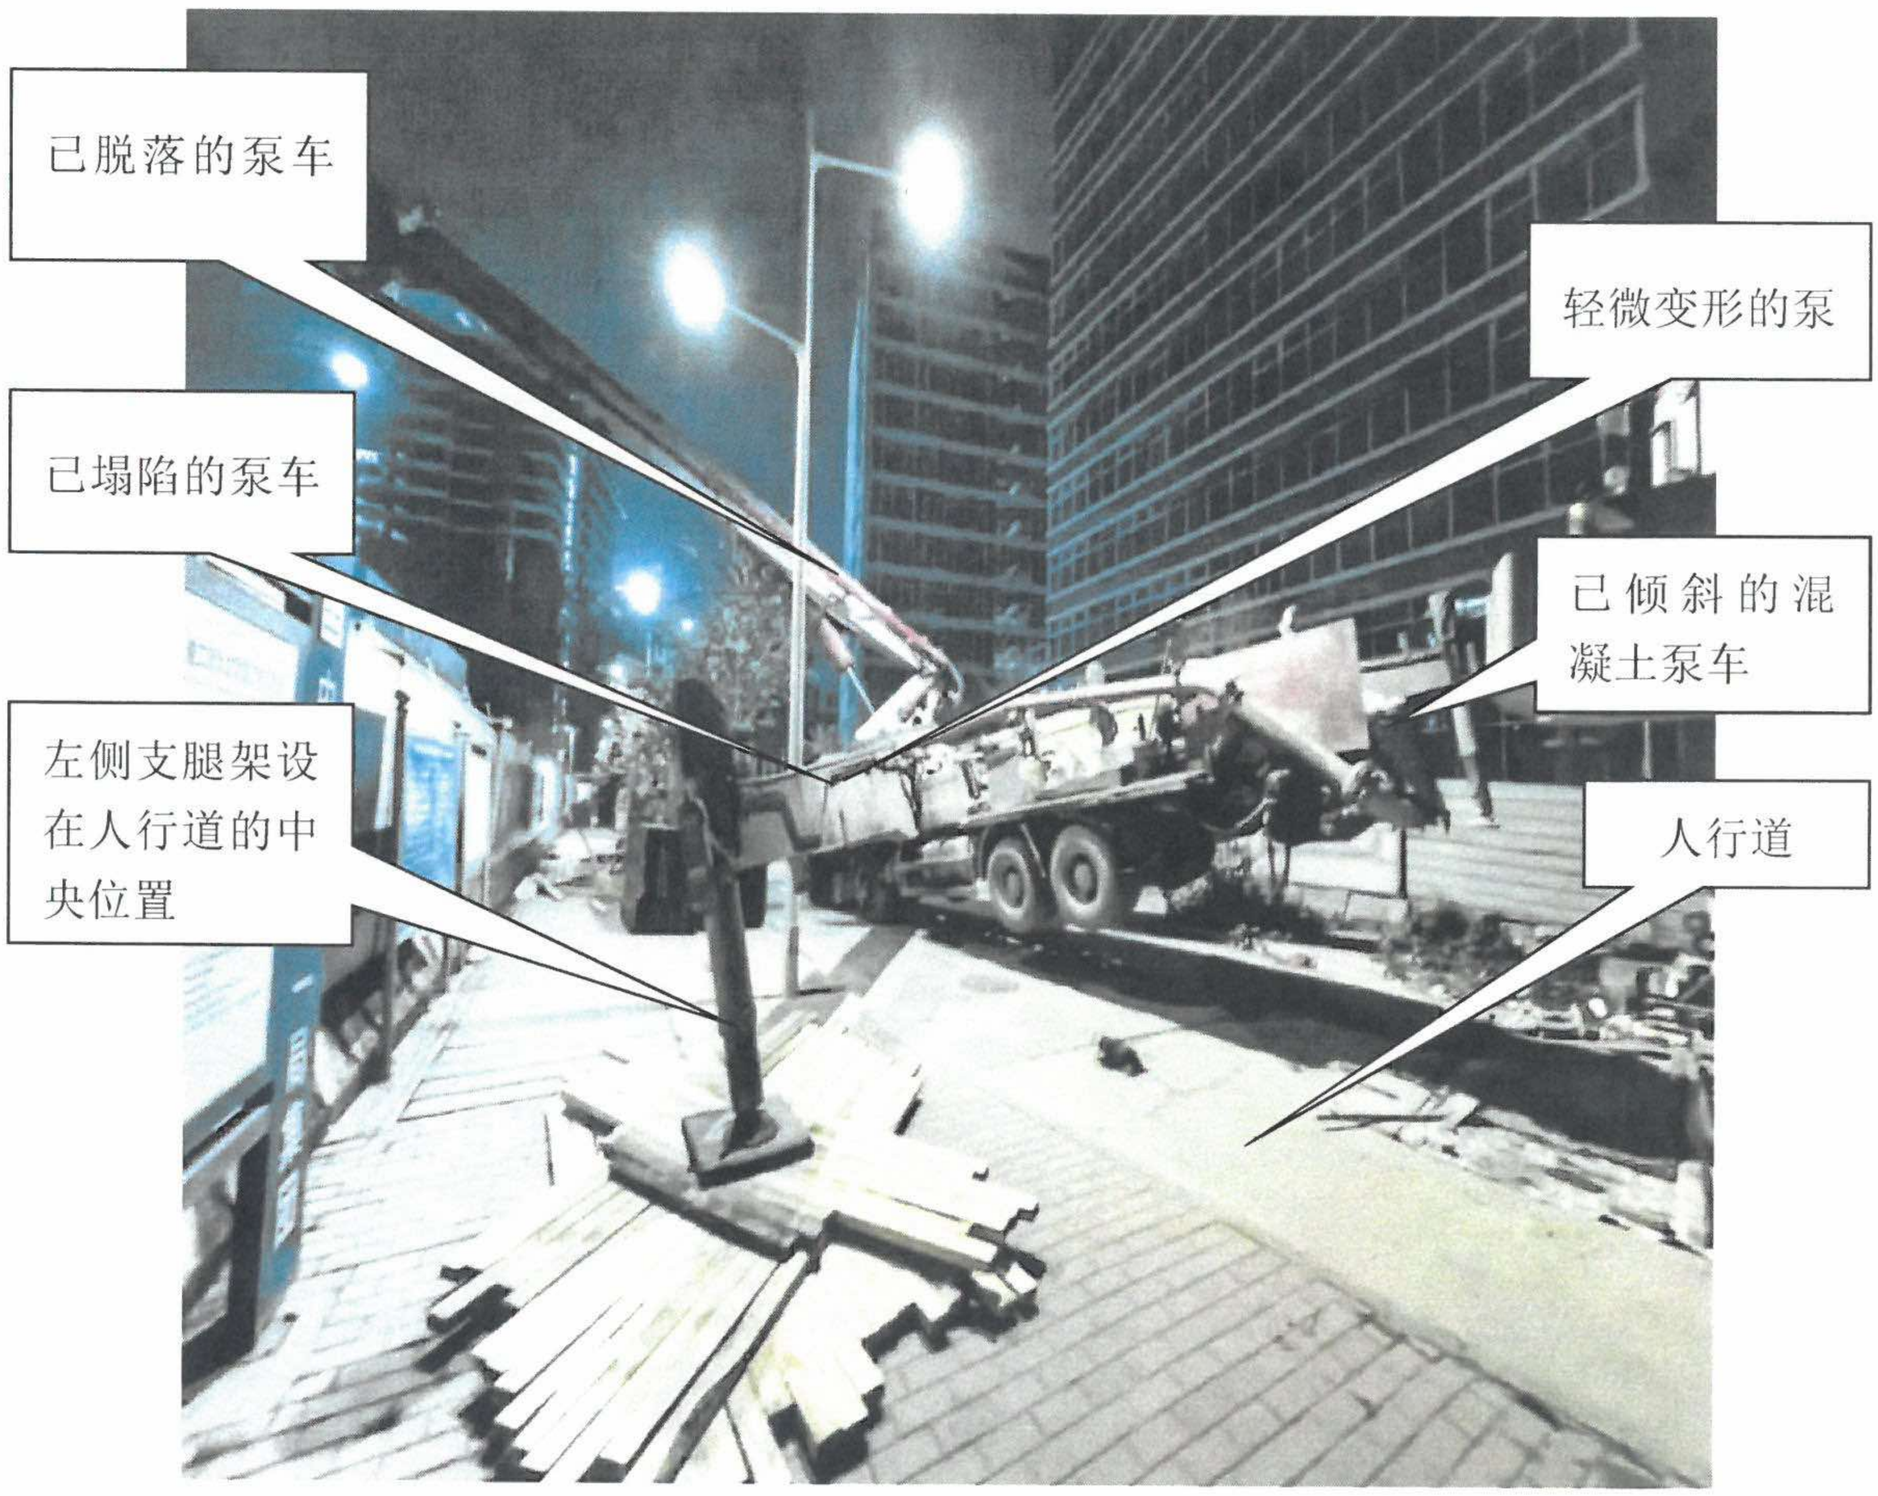


图 14 泵车侧翻后情况示意图

（8）通过查阅笔录，事发时郭俊毛和张纯坤站立于布料软管旁，违反了《专项施工方案》第 7.2 条泵车安全操作要求第 1、12、13、14 点[10]、《HB62V 混凝土泵车操作保养手册》2.8.2、2.8.4[11]以及《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB / T39757-2021）11.24[12]的要求，项目部相关管理人员未对郭俊毛和张纯坤的违规行为予以及时制止。

[10]《海灏生物创新港 1-2#厂房及地下室混凝土工程专项施工方案》7.2 泵车安全操作要求：

1.泵车就位地点应平坦坚实，周围无障碍物，上空无高压输电线。泵车不得停放在斜坡上；泵车支设在场地外时，泵车的支腿应布置在市政道路上，非必要情况下不布置在人行路上，如果因特殊原因不得不布置在人行路上，需要提前采取处理措施，停放时应在四周设置警戒，并禁止无关人员进入；

12.泵车在架设时应保证架设地点场地满足架设需求，泵车支腿部位及周边土质坚实无下塌危险；

13.泵车操作员应时刻注意泵车平衡状况，发现泵车异常应立即停止操作；

14.泵车在泵送过程中保证大臂下方无施工人员，防止人员砸伤。

[11]《HB62V 混凝土泵车操作保养手册》2.8.2 臂架操作：臂架工作时，臂架回转的区域是危险区，因此，臂架下方严禁站人，工作区域内的人应站在危险区域以外。如有人进入危险区，泵车操作员应立即停止工作，并按下急停开关。

2.8.4 布料操作：（3）末端软管晃动的区域是危险区域，该区域范围为末端软管长度的两倍。

[12]《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB / T 39757-2021）11.24：布料臂下严禁站人。

（9）通过查阅笔录，郭俊毛、张纯坤、孙旭东三人在混凝土浇筑作业时，安全防护用品佩戴齐全。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成2人死亡，1人受伤，情况如下：

（1）郭俊毛，死亡，男，53岁，汉族，四川省宣汉县人，为盛力源公司的员工。

（2）张纯坤，死亡，男，57岁，汉族，四川省宣汉县人，为盛力源公司的员工。

（3）孙旭东，受伤，男，26岁，汉族，河北省望都县人，为中建一局员工。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为261.44258万元。

（九）其它情况

1.气象情况

根据区气象局提供的记录，2024年1月10日，番禺区以晴间多云，气温介于14.7至23.4℃之间，相对湿度介于53%至72%之间，吹东北风，平均风速为2.3米/秒（2级），瞬间极大风速为6.0米/秒（4级）。离事发地最近的气象观测站为南村镇梅山村气象观测站，2024年1月10日21时，该站点没有录得降雨，气温为19.3℃，小时内极大风速为5.2米/秒（3

级）。依据《HB62V 混凝土泵车操作保养手册》，混凝土泵车操作时，风速不应超过 13.8 米/秒（6 级），经综合分析，排除气象因素对本起事故的影响。

2. 区住建局履职情况

组织召开番禺区安全事故专题会议，印发大排查大整治工作方案，履行日常巡查职责，跟进隐患问题整改闭环，对施工企业、监理企业、项目经理、总监、安全员进行省动态扣分及上报广州市不规范行为，但未有效督促事发项目施工单位全面落实安全生产主体责任，未有效防范违章作业，事故隐患排查工作不到位。

3. 南村镇政府履职情况

对辖区内的施工项目开展了专项大检查大整治行动及领导带队督导检查，部署制定印发专项行动工作方案，向各建筑、装修工程发出建筑施工领域安全防范工作提醒函，组织召开安全生产防范工作会议，但未有效督促事发项目施工单位全面落实安全生产主体责任，未有效防范违章作业，事故隐患排查工作不到位。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，事故相关单位未向政府有关部门报告事故情况[13]。事故泵车所属单位、劳务分包单位在场员工虽拨打 120 急救电话，但未如实报告人员真实伤亡情况[14]，区急救医疗指挥

---

[13]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第九条：“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”

[14]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第十二条：“报告事故应当包括下列内容：（一）

中心不能正确判断现场情况，以致政府有关部门未能实施应急联动处置。

2024年1月11日17时50分，市公安局110接报警人称，1月10日晚番禺区南村镇樟边村中国建筑一局工地混凝土泵车倒下砸到工人，造成2人死亡，1人受伤。接报后，番禺区公安分局值班领导立即组织警力到场处置。

18时53分，番禺区委区政府总值班室接区公安分局报告上述情况，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。区应急、住建、南村镇政府等单位立即赶往现场核查。经初步判定，1月10日晚上21时11分左右，在该项目发生了一宗混凝土浇筑过程中，泵车因地面塌陷失衡，导致泵车大臂压到2人，送院抢救无效死亡，另有1人受伤。时任番禺区常务副区长麦洁萍、副区长陈建任赶赴现场指挥处置工作。区应急管理局立即将事故情况报区委区政府值班室和市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，1月10日21时12分，永盛公司泵车操作手罗竹平拨打了120急救电话，但未向区急救医疗指挥中心清楚告知需救治人数和现场地址。因现场环境极其嘈杂，调度员不能听清其诉求，罗竹平随即挂断电话。随后罗竹平通过工作微信群将事故现场情况报告永盛公司法定代表人（总经理）崔允强、生产经理张鹏飞，张鹏飞赶赴现场并将事故真实情况向公司崔允强报告，崔允强明确知道事故具体情况后并未向政府有关部门报告。直至公安机关收到群众举报前，政府有关部门未

事故发生单位概况；（二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（三）事故的简要经过；（四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；（五）已经采取的措施；（六）其他应当报告的情况。”

收到永盛公司的事故信息报告。

21 时 13 分，区急救医疗指挥中心回拨罗竹平电话，罗竹平接听但未回应后挂断。期间，区急救医疗指挥中心共 32 次回拨罗竹平电话，罗竹平接听了部分回拨电话，但未提供需救治人数和事发地址等信息。同时，项目部现场工程师孙旭东电话报告生产经理于洪亮工地发生事故，于洪亮电话报告项目经理刘洋洋。

21 时 28 分，刘洋洋到达现场，向方智报告事故情况，但报称只有 1 人受伤。其后刘洋洋未向公司主要负责人报告，也未向政府有关部门报告。直至公安机关收到群众举报前，政府有关部门未收到中建一局的事故信息报告。

21 时 30 分左右，盛力源公司项目负责人时德闯从内部对讲机得知事故发生，随后赶赴事故现场。到场后明确知道事故具体情况但并未向公司主要负责人报告事故情况，也未向政府有关部门报告。

21 时 31 分，盛力源公司现场混凝土领班郭俊珠拨打了 120 急救电话，报入在番禺区南村镇樟边村“海景”（报警者误将“灏”读为“景”）工地有 2 人需要抢救。区急救医疗指挥中心调度员询问郭俊珠路名、现场情况、病情等信息，均未得到回复，郭俊珠随即挂断电话。区急救医疗指挥中心共 20 次回拨郭俊珠电话，分别提示正在通话中、无人接听、对方挂机等。至第 21 次回拨，郭俊珠接听电话后只说明有 2 人受伤需救治和现场地址，未提供真实需救治人数的信息。直至公安机关收到群众举报前，政府有关部门未收到盛力源公司的事故信息报告。

21 时 35 分，区急救医疗指挥中心调度区第六人民医院救护车前往救治，并询问南村派出所是否接到南村镇樟边村“海景”工地相关警情，南村派出所反馈未收到相关警情。

21 时 36 分，刘洋洋在项目工地人行通道门前与达耀公司唐亮等人商量涉事泵车保险理赔事宜。为避免申请保险理赔时，保险机构要求政府有关部门出具事故相关证明从而导致事故真实人员伤亡情况外泄，刘洋洋现场阻止他人将人员伤亡情况报保险[15]。

21 时 37 分，区第六人民医院救护车出车。出车途中，救护车医务人员尝试通过电话联系郭俊珠，但郭俊珠未接听。至 21 时 43 分电话接通，但医务人员无法与郭俊珠进行有效的沟通。

21 时 45 分，区第六人民医院救护车到达现场。

21 时 49 分，救护车医务人员再次联系郭俊珠，郭俊珠表示现场已经有人处理。区急救医疗指挥中心向救护车医务人员提供罗竹平手机号码。救护车医务人员与罗竹平取得联系，罗竹平表示已有人接手处理。救护车医务人员反复询问现场人员伤亡情况，均表示仅一人受伤，遂将情况报告区急救医疗指挥中心后，将伤者孙旭东转运至医院继续救治。

21 时 50 分左右，区第六人民医院救护车离开现场，刘洋洋分别安排项目部现场工程师周立新驾驶项目部车辆（号牌为粤 B92EC3 的丰田 RAV4），于洪亮坐副驾驶陪同，刘志辉坐在副驾驶后面，将郭俊毛送往位于白云区的广州和谐医院[16]抢救；

---

[15]现场视频监控拍摄了刘洋洋与唐亮等人商议的经过，并录音（该视频经公安机关修复，视频显示时间与实际北京时间可能存在差异）。

[16]广州和谐医院，位于广州市白云区黄石西路马务大街 9 号，距离事故现场路程最少约 40 公里。

时德闯驾驶项目部车辆（号牌为粤 B333S8 的别克 GL8），朱楠楠坐副驾驶陪同，张纯坤的妻子坐在后排座位，将张纯坤送往位于白云区的广州广安医院[17]抢救。

上述两台项目部安排的车辆离开事故现场后，刘洋洋安排人员对浇筑面现场进行处理，修复受损钢筋、清理现场作业工具、关闭照明大灯。

22 时 55 分，刘洋洋向田勇报告事故，仅报称项目工地泵车侧倾，已拨打了 120 急救电话，伤者已送院，未报告具体伤亡人数。

1 月 11 日上午，永盛公司安排汽车吊将涉事泵车扶正，该车经扶正自行收回大臂和支腿后离场。

1 月 11 日上午 11 时左右，项目部工作人员褚子轩[18]致电于洪亮报告工作时，询问是否需删除现场监控视频，于洪亮予以默许。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

1 月 10 日 21 时 45 分，区第六人民医院救护车到达现场。发现混凝土泵车出现歪斜，已有工人将一名伤员（孙旭东）背出。现场医护人员对该名伤员进行初步检查，发现生命体征平稳，头胸腹未发现明显异常，但肢体多处有擦挫伤痕，右内踝肿胀压痛明显。反复询问现场工作人员是否还有其他的伤员，但现场工作人员均否认另有伤员，救护车医务人员将孙旭东送回医院，后转至省中医院大学城医院救治。

---

[17]广州广安医院，位于广州市白云区石门街石沙公路 519 号，距离事故现场路程最少约 40 公里。

[18]褚子轩系北京市朝劳综人力资源有限责任公司派遣至该项目部工作，事发后其被项目部退回原单位，且于 2024 年 3 月 31 日解除了与北京市朝劳综人力资源有限责任公司的劳动合同。

22 时 49 分，郭俊毛被送达广州和谐医院并开始抢救。据抢救记录显示，到院时郭俊毛生命体征为脉搏 0 次/分、呼吸 0 次/分、血压未测出。23 时 20 分，郭俊毛经医生抢救无效宣布其临床死亡，随后广州和谐医院出具了《居民死亡医学证明（推断）书》[19]。

23 时 05 分，张纯坤被送达广州广安医院开始抢救。据抢救记录显示，到院时张纯坤生命体征为脉搏 0 次/分、呼吸 0 次/分、血压未测出。1 月 11 日 00 时 29 分，张纯坤经医生抢救无效宣布其临床死亡，随后广州广安医院出具了《居民死亡医学证明（推断）书》。

后续，两名死者分别被送至广州市从化区殡仪馆、广州市殡仪馆，并经番禺区公安司法鉴定中心检验，鉴定意见与《居民死亡医学证明（推断）书》所述相符，未见相关医疗、殡葬机构在本次事故处置过程中存在违规行为。

2. 善后处置情况

（1）事故发生后，中建一局已与双方家属分别签订赔偿协议，已按协议完成全部赔付并火化，截至 1 月 15 日，两名死者家属已经陆续返回家乡。

（2）1 月 15 日，孙旭东经实施踝关节骨折切开复位内固定术后，于 1 月 19 日出院待康复。

（四）事故应急处置评估

1. 事故发生后，现场施工相关单位和人员均未如实上报事故。处置过程中，刘洋洋安排人员将两名伤者分别送至距离事

[19]根据《广州市卫生健康委广州市公安局广州市民政局关于优化广州市<居民死亡医学证明（推断）书>签发流程和管理工作的通知》（穗卫函〔2020〕80 号）规定出具居民死亡医学证明。

故现场最少路程约 40 公里的医院进行跨区抢救，违反医疗急救原则。现场施工相关单位应急处置不当。

2. 1 月 11 日 18 时 53 分，区应急管理局接报后，立即会同区住建局、南村镇政府前往所涉项目工地核查，该起事故存在瞒报情况，番禺区政府有关部门接报应急响应迅速，处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

项目部未向泵车操作人员交底场外人行道地下管沟勘探情况，泵车操作人员在未核实人行道地下管沟结构和荷载数据的情况下，将混凝土泵车的左前支腿支承到人行道上。在泵车进行混凝土浇筑作业的过程中，人行道地下管沟盖板因不堪泵车支腿支承重量损坏，导致泵车侧翻，正在进行混凝土泵送的泵车臂架因车辆侧翻砸落到 2#厂房 B 栋首层电梯前室的作业面，将正在辅助布料的两名工人郭俊毛和张纯坤砸倒，孙旭东躲避时被钢筋绊倒受伤，郭俊毛和张纯坤经送院后证实死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1. 中建一局在模板支架及二层梁板钢筋未验收的情况下，违章安排实施混凝土浇筑作业；未对混凝土浇筑泵车支腿展开时可能放置在人行道上的必要性和风险进行充分辨识，未采取必要的事故防范措施及对策；现场施工管理人员未履行安全管理责任，未及时制止施工人员违规站在终端布料软管旁进行作

业的违章行为，安全管理工作严重缺失；未履行总包安全生产主体责任，未落实相关单位的统一协调、管理责任。

2. 永盛公司未落实安全管理制度，对泵车作业安全管理不到位；未切实落实操作人员安全教育培训和技术交底，未向泵车操作人员交底场外人行道地下管沟勘探情况，操作人员未按照泵车安全操作规程进行支承操作；作业现场安全管理缺失，相关责任人管理缺位；未落实风险分级管控和隐患排查治理机制，未充分辨识泵车支承不到位所产生的事故风险，未对现场存在的安全隐患进行排查治理。

3. 穗峰监理公司未落实施工现场安全监管责任，在发现模板支架及二层梁板钢筋未通过验收，且泵车已到达作业现场的情况下，施工单位已出现违规作业的苗头，未及时了解泵车到场原因，未及时阻止混凝土浇筑作业，现场作业安全管理严重失守。

4. 达耀公司未落实混凝土泵车实际作业单位安全管理工作的统一协调、管理责任。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）中建一局，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版，下同）第四十一条第二款[20]的规定，项目部施工员未向泵车操作人员交底场外人行道地下管沟勘探情况，以致泵车操作人员在未核实人行道地下管沟结构和荷载数据的情况下，将混凝土泵车的左前支腿支承到人行道上；违反《中华人

[20]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

民共和国安全生产法》第四十四条第一款[21]的规定，未告知从业人员臂架下方严禁站人，未阻止从业人员进入危险区域作业；违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，下同）第四条第一款[22]的规定，对发生在总承包施工区域内的事故，未向政府有关部门报告[23]，瞒报事故；违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条第一款[24]的规定，破坏事故现场、毁灭相关证据。

（二）永盛公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[25]、第二款的规定，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未对现场存在的安全隐患进行排查治理；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，对发生在泵车作业施工区域内的事故，未向政府有关部门报告，瞒报事故；违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条第一款的规定，破坏事故现场。

（三）盛力源公司，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，对发生在劳务人员施工区域内的事故，未向政府有关部门报告，瞒报事故。

（四）穗峰监理公司，违反了《危险性较大的分部分项工

[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。"

[22]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款："事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。"

[23]《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安监总局令第13号，第42号第一次修正，第77号第二次修正）第五条第（四）项："隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向安全监管监察部门和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。"

[24]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十六条第一款："事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。"

[25]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款："生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。"

程安全管理规定》（住房城乡和建设部令第37号，下同）第十九条[26]的规定，发现施工单位未按照专项施工方案施工的情况，未要求其进行整改或暂停施工，未及时报告建设单位，未落实施工现场安全监管责任。

（五）达耀公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[27]的规定，未对混凝土泵车实际作业单位的安全生产工作进行统一协调、管理。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1.刘洋洋，男，中共党员，2011年7月入职中建一局，2023年5月任项目部项目经理，未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违章指挥，未及时排查场外人行道地下管沟结构和荷载，未制止和纠正在模板支架及二层梁板钢筋未验收的情况下实施混凝土浇筑施工作业，对浇筑混凝土作业人员的施工过程中监督管理不到位；对发生在总承包施工区域内的事故，未向中建一局主要负责人报告，未向政府有关部门报告，主导、指挥相关单位隐瞒伤亡人数、安排人员违反医疗急救原则转运伤员、故意破坏事故现场，涉嫌构成重大责任事故和不报安全事故罪，建议移送公安机关依法处理。

2.崔允强，男，群众，2019年3月任永盛公司法人兼总经

---

[26]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡和建设部令第37号）第十九条规定："监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。"

[27]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款："生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。"

理，未按规定履行安全生产管理职责[28]，对发生在泵车作业施工区域内的事故，未向政府有关部门报告，涉嫌构成不报安全事故罪，建议移送公安机关依法处理。

3. 时德闯，男，群众，2008 年 6 月入职盛力源公司，2023 年 7 月任盛力源公司劳务分包项目经理，对发生在劳务分包施工区域内的事故，未向盛力源公司主要负责人报告，未向政府有关部门报告，涉嫌构成不报安全事故罪，建议移送公安机关依法处理。

4. 于洪亮，男，群众，2011 年 7 月入职中建一局，2023 年 4 月任项目部生产经理，负责项目的组织施工工作。未按规定履行安全生产管理职责[29]，违章指挥，违反操作规程，在模板支架及二层梁板钢筋未验收的情况下，安排实施混凝土浇筑施工作业，未督促现场管理人员将事发人行道的地下管沟情况向泵车操作人员进行交底，对浇筑混凝土施工过程中作业人员的监督管理不到位，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

5. 罗竹平，男，群众， 2023 年 3 月入职永盛公司，负责混凝土泵车操作。违反《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB / T 39757-2021），未从施工现场管理部门

---

[28]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[29]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”

获得关于地下管沟情况，未核实人行道地下管沟结构和荷载数据便确定支腿位置，违规操作导致混凝土泵车侧翻引发事故，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法处理。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1. 中建一局，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[30]的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

该公司瞒报事故、破坏事故现场、毁灭相关证据，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[31]的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

2. 刘鹏，男，中共党员，2020 年 3 月任中建一局华南区域负责人，负责华南区域集团内全面生产经营工作。未按规定履行安全生产管理职责，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[32]的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

3. 刘洋洋，未按规定履行安全生产管理职责，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条

---

[30]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。”

[31]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：“事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；（二）伪造或者故意破坏事故现场的；（三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；（四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；（六）事故发生后逃匿的。”

[32]《中华人民共和国安全生产法》九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。”

的规定[33]，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

其瞒报事故、故意破坏事故现场，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款、第十六条第一款的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

4. 于洪亮，未按规定履行安全生产管理职责，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

其默许相关人员毁灭相关证据，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第十六条第一款的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

5. 李吉春，男，群众，1991 年 1 月入职中建一局，2023 年 3 月任项目部现场安全总监，负责现场安全工作。未按规定履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违章指挥，未及时排查场外人行道地下管沟结构和荷载，未制止和纠正在模板支架及二层梁板钢筋未验收的情况下实施混凝土浇筑施工作业，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

6. 永盛公司，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由区应急管理

---

[33]《中华人民共和国安全生产法》九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

局依法给予其行政处罚。

该公司瞒报事故、破坏事故现场，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

7.崔允强，未按规定履行安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

其瞒报事故、破坏事故现场，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款、第十六条第一款的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

8.张鹏飞，男，群众，2023年5月任永盛公司生产经理，主要负责泵车调度、生产工作。未按规定履行安全生产管理职责，未拟订生产安全事故应急救援预案，未组织或者参与本单位应急救援演练；未及时排查生产安全事故隐患，对泵车作业安全管理不到位，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

9.穗峰监理公司，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由区应急

管理局依法给予其行政处罚。

10.蔡建原，女，民盟盟员，2013年8月任穗峰监理公司法人，负责公司全面工作。未按规定履行安全生产管理职责，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

11.田勇，男，中共党员，2005年8月入职穗峰监理公司，2023年任监理部总监理工程师，负责监理部全面工作。未按规定履行安全生产管理职责，未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违章指挥，未及时排查场外人行道地下管沟结构和荷载，未制止和纠正在模板支架及二层梁板钢筋未验收的情况下实施混凝土浇筑施工作业，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

12.盛力源公司，该公司瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

13.时德闯，男，群众，2008年6月入职盛力源公司，2023年7月任盛力源公司劳务分包项目经理，其接到事故报告后未向公司及有关政府部门报告事故，瞒报事故，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

14.达耀公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百

零三条第二款的规定[34]，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

15.唐亮，男，群众，2016年12月任达耀公司总经理，负责公司日常工作，未对混凝土泵车实际作业单位的安全生产工作进行统一协调、管理，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）建议给予纪律处分的人员

1.刘洋洋，中共党员，项目部项目经理，工作中不负责任，未按规定履行安全生产管理职责，对事故的发生负有责任并主导瞒报事故，建议由其组织关系所在的党组织依据《中国共产党纪律处分条例》（2023年修订，下同）有关规定处理。

2.刘鹏，男，中共党员，2020年3月任中建一局华南区域负责人，负责华南区域集团内全面生产经营工作，工作中不负责任，未按规定履行安全生产管理职责，对事故的发生负有领导责任，建议由其组织关系所在的党组织依据《中国共产党纪律处分条例》有关规定处理。

3.田勇，中共党员，任监理部总监理工程师，负责监理部全面工作，未按规定履行安全生产管理职责，对事故的发生负有责任，建议由其组织关系所在的党组织依据《中国共产党纪律处分条例》有关规定处理。

（四）其他处理建议

---

[34]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”

1. 建议责成区住建局向区委、区政府作出书面检查。

2. 建议责成南村镇政府向区委、区政府作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）风险辨识不足，作业选址不当。混凝土泵车支腿选址时未能彻底查明隐蔽设置在人行道下的电缆沟结构与承载能力，未经充分勘察和论证，未对泵车作业过程中的安全风险进行评估，未将路面的坚固性、设备的布设位置等安全隐患逐一辨识排查并消除。

（二）现场管理缺位，盲目违章作业。对泵车作业安全管理不到位，未有专职安全管理人员进行安全检查和协调，隐患排查不到位；发现现场工人违章作业却未能及时制止，未落实全过程的安全监护和旁站制度。

（三）故意瞒报事故，应急处置混乱。现场施工相关单位无视国家法律法规要求，组织瞒报生产安全事故，应急处置混乱不堪，并自行清理事故现场，破坏相关证据，造成严重影响，应引以为戒。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在建设项目施工安全管理方面存在问题，包括有关责任人员在履行安全生产管理职责上消极不作为，安全生产主体责任落实不到位以及施工人员安全意识淡薄等问题。为了认真吸取事故教训，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议:

（一）中建一局

一是开展事故警示教育。深入剖析事故原因，组织在建工

地项目全体人员召开事故警示教育会，通报事故情况，举一反三，坚决防范同类事故发生。二是落实危险性较大的分部分项工程安全管理。对浇筑混凝土、泵车等作业过程中安全风险进行评估，针对是否存在电缆沟、地基承载力、高压电线等制定评估机制，采取技术、管理措施及时发现，消除事故隐患。三是强化外来施工车辆管理。针对外来车辆和人员安全生产工作要安排专人进行管理，要统领施工作业过程安全生产工作，强化隐患排查，发现隐患及时整改，切实把施工现场发现的隐患消灭在萌芽状态。四是加强施工人员安全培训。开展有针对性的岗位风险辨识能力、避险能力、操作规程、尊章守纪及自救处置能力的安全教育培训，提高员工安全素质，安全操作技能、规避风险和自救处置的能力。五是要深入学习和贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故调查和处理条例》相关内容，进一步完善事故上报制度，规范事故上报流程。六是根据实际需要采集周边医疗机构信息，进一步完善生产安全事故应急救援预案，采取符合医疗急救原则的应急救援措施，开展模拟人员伤亡事故的应急救援演练，提高应急救援的真实性和实用性。

（二）永盛公司

一是建立健全安全生产规章制度和操作规程。按要求建立相应的安全生产规章制度和全员安全生产责任制度，并结合泵车施工情况制定操作规程和应急救援措施。二是强化外派车辆管理。充分考虑施工场地情况，积极与施工单位沟通协调，制定有针对性、严密性的安全技术组织措施，杜绝在场地、人员

等存在安全隐患的情况下开展作业，增强技术手段抵御风险的能力。三是加强从业人员的安全教育培训，严格落实从业人员三级安全教育培训和安全技术交底，保证作业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，提高有关人员的安全意识。四是要深入学习和贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故调查和处理条例》相关内容，进一步完善事故上报制度，规范事故上报流程。

（三）穗峰监理公司

一是严格履行监理职责，加大对施工单位和施工现场的管理力度，杜绝现场各方工人危险作业，违章违规作业情况的发生。二是按需配备足够的、具有相应从业资格的监理人员，强化对危险性较大分部分项工程的监理。对于施工单位前期工程未经验收而实施后期施工作业的行为，及时发出监理工作联系单，严格督促相关单位落实整改措施；相关单位如未能如期整改，应按照要求及时上报建设单位；施工单位不整改、不停工应及时向政府主部门报告。

（四）盛力源公司

一是严格落实安全生产责任制。建立健全安全生产责任制、安全隐患排查机制、安全风险防控机制，有效制止安全生产“三违”行为。二是加强对施工人员开展履行安全法律责任和培训教育，有针对性的岗位风险辨识能力、操作规程、尊章守纪的安全教育培训，避免安全教育流于形式，通过安全教育切实提高职工的安全法律意识，安全素质，安全操作技能的能力。三是统领施工作业过程安全生产工作，强化隐患排查，发现隐患

及时整改，切实把施工现场发现的隐患消灭在萌芽状态。四是要深入学习和贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故调查和处理条例》相关内容，进一步完善事故上报制度，规范事故上报流程。

（五）达耀公司

一是建立健全安全生产规章制度和操作规程。按要求建立相应的安全生产规章制度和全员安全生产责任制度，并结合泵车施工情况制定操作规程和应急救援措施。二是强化外派车辆管理。充分考虑施工场地情况，积极与施工单位沟通协调，制定有针对性、严密性的安全技术组织措施，杜绝在场地、人员等存在安全隐患的情况下开展作业，增强技术手段抵御风险的能力。三是加强从业人员的安全教育培训，严格落实从业人员三级安全教育培训和安全技术交底，保证作业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，提高有关人员的安全意识。

（六）区住建局

一是要加强事故警示教育。结合当前安全生产工作要求，组织辖区内在建工地项目、机械设备租赁、泵车租赁、混凝土搅拌等企业召开安全警示教育会，切实督促企业及相关管理人员全面履行好安全生产管理职责，严格落实安全隐患排查。二是定期开展专项整治。对泵车、起重机械、脚手架重点设备和高空作业、现场监理、安全员等重点岗位人员的监督检查，并依法查处存在的违法违规行为。三是要进一步加大对基层监管工作人员业务培训力度，全面提高对在建项目的安全监管能力，科学运用上级行业部门现有技术成果，高效实施安全监管。

（七）各镇街

一是加强安全生产监管力量建设，按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助区级有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。二是广泛开展安全宣传和普法教育，督促相关单位加强现场监督管理，认真排查、分析、整治安全隐患，落实安全生产主体责任。三是认真吸取本次事故教训，在全区工业园区举一反三，细致排查人行道地下管沟标识指示，提高标识指示清晰度，确保明显有效的警示效果，避免同类事故再次发生。

番禺南村海灏生物创新港1-2#厂房及地下室项目“1·10”一般物体打击事故

调查处理组(代章)

2024年6月14日