肇庆市高要区“11·8”一般餐饮爆炸事故调查报告

2023年11月8日15时许，高要区小湘镇原味之汤粉店发生一般爆炸事故，事故造成2人受伤。

按照区委、区政府主要领导的批示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2023年11月10日，我区成立了由区住建局牵头，区应急局、区消防救援大队、市公安局高要分局、区工信局、区市监局、区卫健局、区人社局、区总工会，小湘镇人民政府有关人员组成的高要区“11·8”一般餐饮爆炸事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。事故调查组邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

2023 年 11 月 8 日 15 时 33 分左右，位于高要区小湘镇市场金凤街口的原味之汤粉店发生一起一般餐饮爆炸事故，事故造成 2 名群众受伤。

（一）事故有关单位概况

1. 高要区小湘镇原味之汤粉店。（原名为高要区小湘镇荣洋美食馆）。统一社会信用代码：92441283MACK7URX99，企业类型为个体工商户，法定代表人为陈文权，地址为肇庆市高要区小湘镇新城金凤街小湘市场西区入口北侧 8 米（俞明勇首层第二卡商铺），注册资本为人民币贰万元人民币，成立日期为 2023 年 05 月 19 日，营业期限为 2023-5-19 至无固定期限，经营范围主要为餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

事故发生前，该餐饮店的场所证照齐全，经营状态为存续。

2. 肇庆市兆油能源有限公司。统一社会信用代码：91441202768442885W，企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为莫兆英，地址为肇庆市端州区三二一国道三榕峡段、西江纸厂南侧“都草坑”，注册资本为人民币叁佰万元人民币，成立日期为 2004 年 11 月 08 日，营业期限为 2004-11-08 至无固定期限，经营范围主要包括销售城市燃气、燃气具及其配件、

钢瓶及其配件；危险货物运输（2 类 1 项）；普通货运；车辆租赁；（以下项目由下属分支机构经营）瓶装液化石油气配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

事发前，一直由肇庆市兆油能源有限公司直属的送气工为高要区小湘镇原味之汤粉店提供销售液化石油气。

3. 肇庆市高要区高裕物业管理有限公司。统一社会信用代码：91441283MA55RXNY21，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为梁晓昕，地址为肇庆市高要区南岸街道西环二路 35 号城西市场综合楼 1 号楼 1 楼 101 室，注册资本为壹仟万元人民币，成立日期为 2020-12-31，经营期限为 2020-12-31 至无固定期限，经营范围主要为物业管理；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可项目有旅游业务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

为事发当地的物业服务管理公司。

（二）事故有关单位生产经营活动概况

事发餐饮店土地为肇庆市高要区高裕物业管理有限公司所

有。后由原承租方肇庆菜丁农业科技有限公司于2020年7月7日与俞明勇签订租赁合同，并由俞明勇建设房屋建筑。2021年3月21日，俞明勇与刁建华签订租赁合同，用于经营高要区小湘镇尚引理发店，刁建华于2021年4月1日将其中一半店面转租给罗剑波，用于经营高要区小湘镇荣洋美食馆。

2022年9月起，由肇庆市高要区高裕物业管理有限公司接管肇庆菜丁农业科技有限公司物业管理权至今。

高要区小湘镇原味之汤粉店负责人陈文权于2023年4月11日与高要区小湘镇荣洋美食馆负责人罗剑波签订转让合同，约定将店铺转让陈文权用于经营，陈文权随后向罗剑波支付42800元转让费。


2023年4月，陈文权与俞明勇和高要区小湘镇尚引理发店承租人刁建华重新签订租赁合同，其中与刁建华签订和租赁合同约定承租日期为2021年4月1日起，至2029年7月31日止，为期9年4个月。与俞明勇签订的租赁合同约定承租日期自2023年5月1日起，至2030年4月30日止，为期7年。陈文权随后委托他人对室内燃气设施和电气线路进行改造安装。

自开始经营起，直到事发前，高要区小湘镇原味之汤粉店一直由肇庆市兆油能源有限公司为其提供液化石油气，事发前最后一次送气为2023年10月31日送气入户（并未直接开始使用），于11月3日由陈文权自行进行更换。

（三）事故地点情况

事故发生地点位于高要区小湘镇新城金凤街小湘市场西区入口北侧，商铺为两层商铺，首层分别为高要区小湘镇原味之汤粉店、高要区小湘镇尚引理发店，两店用墙体隔开，二层为高要区小湘镇志城装饰工程部。建筑最大进深约 18.6 米，最大宽度约 8 米，高度 7 米。

高要区小湘镇原味之汤粉店面积约为 70 ㎡，最大进深约为 18.4 米，最大宽度约为 3.9 米，店内大致分为 2 个区域，就餐区和厨房区，其中就餐区进深约 12.5 米，厨房区进深约 3.3 米，现场电气线路、插座等均非防爆型。

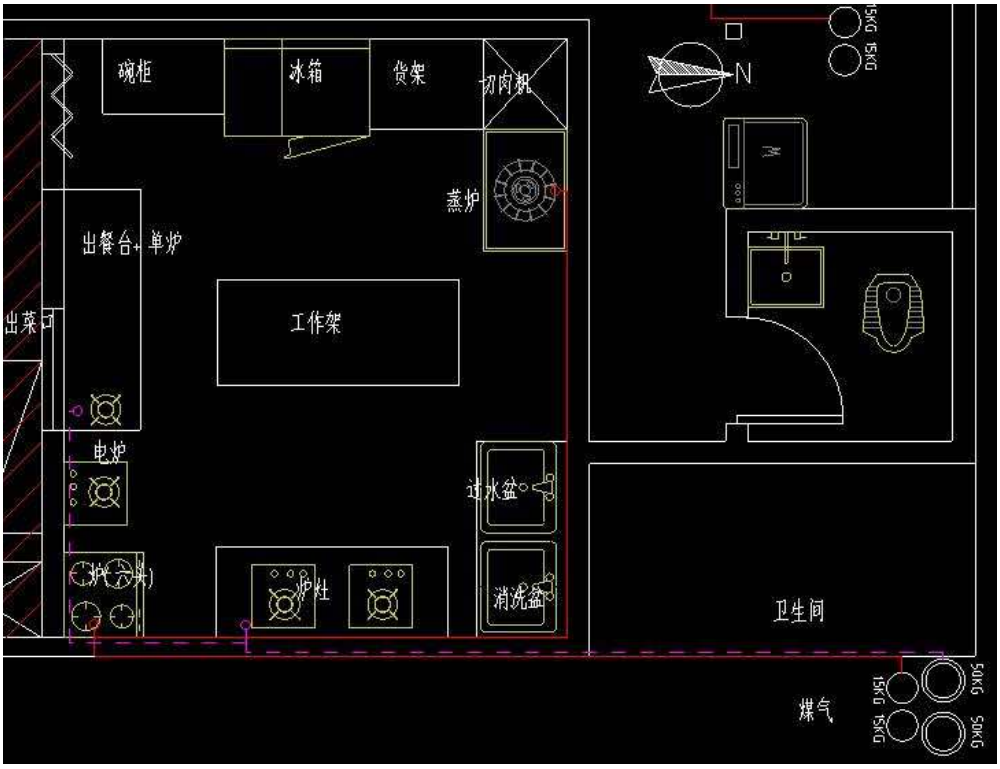

事故现场 CAD 平面图

二、燃气设施安装及气瓶情况

（一）液化石油气气瓶情况

现场共搜出液化石油气钢瓶7个，其中4个位于小湘镇原味之汤粉店中，2个位于小湘镇尚引理发店中，1个位于二楼，位于二楼的气瓶已经长久不用，与事故无关。高要区小湘镇原味之汤粉店内气瓶相关情况如下：

事故现场气瓶基本情况一览表

序号	气瓶产权单位	气瓶制造单位	气瓶制造日期	气瓶标签编号	角阀类型	事故当天气瓶所在单位	最后充装日期	气瓶型号	事故后净重（kg）
1	肇庆市兆油能源有限公司	浙江民泰钢瓶有限公司	2021.09	HZY261013	自闭阀	高要区小湘镇原味之汤粉店	2023.10.19	YSP118	1.4
2	肇庆市兆油能源有限公司	河北百工实业有限公司	2020.12	HZY230148	自闭阀	高要区小湘镇原味之汤粉店	2023.10.21	YSP118	17.2
3	肇庆市兆油能源有限公司	广东省台山市机械厂有限公司	2020.09	HZY328554	自闭阀	高要区小湘镇原味之汤粉店	2023.10.18	YSP35.5	0.4
4	肇庆市兆油能源有限公司	广东省南海市良奇钢瓶厂	2015.04	HZY325327	自闭阀	高要区小湘镇原味之汤粉店	2023.10.31	YSP35.5	12.2

（二）燃气管道

高要区小湘镇原味之汤粉店现场燃气管道主要使用橘红色低压和黑色中压橡胶软管作为燃气输配管道，外部加装 PVC 防护套管，现场燃气橡胶软管长度约为 15 米，有三通 3 处，穿墙 2 处，使用卡箍与液化石油气钢瓶和燃气器具连接。

（三）可燃气体泄漏报警装置

现场共安装可燃气体报警装置 1 个，属于家用型号，无远传报警功能，事故时处于可运作状态，并有发出声光报警。

（四）燃气具的具体情况

1. 猛火单眼灶

位于厨房与就餐区隔墙窗口处，通过可调节式调压阀经三通分叉后供应燃气，日常用途为煮汤粉，无熄火保护装置。

2. 六眼多头炉具

位于厨房内面向卫生间右侧的第一个位置，通过低压减压阀经三通分叉后供应燃气，日常用途为煮粥，事故发生返回现场调研时，其左侧第一个开关阀门未有复位，经进一步通气检测，该阀门对应的灶眼处于可通气状态，且该灶眼为餐饮店负责人常用灶眼之一。无熄火保护装置。



事故后进入现场调查时，六眼多头炉具面向炉具左手起第一个开关阀门未复位

3. 双头炉具

位于厨房内面向卫生间右侧的第二个位置，通过可调节式调压阀经三通分叉后供应燃气，日常用途为一蒸一炒。无熄火保护装置。

4. 蒸炉

位于厨房后方靠近厕所处，长期不用。

（五）事故人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故人员伤亡情况

事故造成 2 名人员受伤。相关信息如下

邝凤友，性别女，年龄 67 岁，肇庆高要人。

李雨菲，性别女，年龄 32 岁，肇庆高要人。

2. 事故造成的经济损失

此次事故共造成直接经济损失约34.9万元。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年11月8日早上8时许至13时30分许，陈文权进入餐饮店使用燃气为客人烹饪。

2023年11月8日13时45份，陈文权完成当日中午最后一家客人的烹饪，并自称将所有燃气具开关关闭复位。

2023年11月8日15时09分，陈文权因忘拿家中钥匙返回店铺，自称未发现异常，随后于15时10分离开店铺，至此之后，餐饮店再无其他人进入。

2023年11月8日15时33分许，餐饮店发生爆炸。

爆炸发生后，高要区小湘镇原味之汤粉店内部墙体及与高要区小湘镇尚引理发店之间的墙体发生坍塌，原味之汤粉店门口墙体被震碎并向外进行冲击，坍塌墙体和向外冲击的破损玻璃造成了李雨菲、邝凤友两名群众受伤。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，2023年11月8日15时40分，小湘卫生院安排1台救护车和医护人员到现场对伤者进行救治患者，医护人员到达现场迅速将伤者李雨菲接上救护车，现场留一医务人员在对另一名全身多处皮肤裂伤、出血伤者邝凤友进行包扎止血处理后由禄步卫生院救护车转送肇庆市第一人民医院进一步治疗，两名伤者均住院接受进一步治疗，均无生命危险。15时41分，小湘

镇派出所和相关工作人员赶到现场，第一时间疏散周边围观群众，询问知情人现场环境情况和人员情况，同时对现场进行警戒。15 时 44 分，小湘专职消防队抵达现场进行处置，16 时 25 分将液化石油气钢瓶转移至安全区。

应急处置评估意见：事故救援响应迅速，救援行动开展有序，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

（三）应急处置成效及事故善后处理情况

事故救援响应迅速，救援行动开展有序，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。政府部门接报后做到依时逐级上报，并及时到现场参与应急处置，做好伤者及其家属情绪安抚、落实伤者医疗费用等工作，保障了社会稳定；医疗部门及时组织开展治疗，没有延误伤情。

经治疗，两名伤者目前均已出院，其中，伤者邝凤友于 2023 年 11 月 25 日出院；伤者李雨菲于 2023 年 11 月 30 日出院。

目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

经现场检测，六眼多头炉具最左侧阀门处于开启状态，并且可以正常通气。餐饮店老板陈文权离店前曾使用该炉具煮粥烹饪，在阀门未完全复位的情况下离开店铺，由于该炉具无熄火保护装置，在未复位及无火的情况下从该灶眼继续溢出燃气，在空

气中聚集的浓度达到液化石油气爆炸下限后，因室内非防爆电气线路运作启动时的微弱电火花引发爆炸。

（二）间接原因

高要区小湘镇原味之汤粉店负责人用气安全意识薄弱，未落实日常安全隐患排查和治理责任，未能及时发现燃气灶具无熄火保护装置的事故隐患；送气公司肇庆市兆油能源有限公司对下属送气工监管不严，使得下属送气工在未与小湘镇原味之汤粉店签订合同的情况下供应燃气，且未落实入户安检和用气安全宣传教育，对餐饮店使用无熄火保护装置灶具的隐患没有告知和协助整改，间接导致了事故发生。

（三）涉事各方存在的主要问题

1.高要区小湘镇原味之汤粉店。作为餐饮经营单位，安全意识淡薄，安全主体责任不落实。未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，未向燃气经营企业规范购买燃气并签订供气合同，未规范安装燃气泄漏报警装置，店内燃气设施安装未聘用有专业资质的人员进行安装，导致不符合规范要求，使用无熄火保护装置的燃气灶具，长期存在安全用气隐患；未遵守安全用气规则，对液化石油气日常使用和管理不当[1]，事故当天对无熄火保护装置的炉具未有及时复位，导致了漏气现象。

2.肇庆市兆油能源有限公司。对下属送气工监管不到位，对

1 根据《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）“6.2.1 商业燃具或用气设备应设置在通风良好、符合安全使用条件且便于维护操作的场所，并应设置燃气泄漏报警和切断等安全装置。

6.2.5 商业燃具应设置熄火保护装置。”

送气工在未取得高要区燃气经营许可证的前提下进入高要区经营销售燃气[2]，未与高要区小湘镇原味之汤粉店签订供气合同的前提下就为该餐饮店供应燃气，未切实履行入户安检的情况失察，导致对用户的信息缺失，无法履行每年至少入户安检一次的法定职责，及时发现并提醒高要区小湘镇原味之汤粉店负责人对用气安全隐患进行整改落实，未对其进行用气安全宣传和培训[3]。

3.肇庆市高要区高裕物业管理有限公司。作为物业服务管理公司，对承租范围内生产经营企业的安全防范工作不到位[4]，履行本单位的市场消防安全管理制度不到位，未发现高要区小湘镇原味之汤粉店在用气方面的各类安全隐患[5]。

---

2 根据《广东省燃气管理条例》第二十条：“燃气经营者应当在批准的经营区域内按照合同的约定提供供气服务”。肇庆市兆油能源有限公司燃气经营许可证批准的经营区域为肇庆市端州区。

3 根据《广东省燃气管理条例》第二十二条要求：

燃气经营者应当对燃气用户使用的燃气计量装置、燃气管道及其附属设施、气瓶以及连接管、调压阀等配件进行入户安全检查，建立安全检查档案，档案保存时间不少于二年。入户安全检查不得弄虚作假。

管道燃气经营者应当每年为燃气用户免费提供至少一次入户安全检查。入户安全检查的日期和时间段应当事先告知燃气用户，并在告知的时间内入户安全检查。管道燃气经营者因燃气用户的原因不能在告知时间内入户安全检查的，应当告知再次入户安全检查的时间；燃气用户也可以与管道燃气经营者约定再次入户安全检查时间。

瓶装燃气经营者应当每年为燃气用户免费提供至少一次入户安全检查，并在每次送气时免费提供入户安全检查。

入户安全检查人员应当主动出示有关证件，燃气用户可以通过客服电话、信息网络等方式确认其身份。燃气用户应当配合入户安全检查。

燃气经营者应当将入户安全检查结果通过书面或者信息化方式告知燃气用户。对入户安全检查发现存在安全隐患，属于燃气经营者负责的，由燃气经营者及时整改；属于燃气用户不遵守安全用气规则导致的，燃气经营者应当提醒燃气用户及时整改。燃气用户不按照要求整改可能造成安全事故的，燃气经营者应当告知燃气用户、报告燃气管理部门，并按照合同约定中止供气。燃气安全隐患消除后二十四小时内应当恢复供气。

4 根据《物业服务管理条例》第四十六条：“物业服务企业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作”

5 根据高裕公司制定的《市场消防安全管理制度》第七条：“市场应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括：（一）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；（二）安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；（三）消防车通道、消防水源情况；（四）灭火器材配置及有效情况；（五）用火、用电有无违章情况；（九）消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；（十）防火巡查情况；（十一）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；（十二）其他需要检查的内容。防火检查应当填写检查记录。检查人员应当在检查记录上签名。”

4.事故性质

经调查认定，肇庆市高要区“11·8”一般餐饮爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议（1人）

陈文权，男，群众，高要区小湘镇原味之汤粉店负责人，安全意识淡薄，使用不合格的无熄火保护的燃气灶具，在不具备安全条件的场所使用燃气，事故当天未及时核查本单位用气情况，离店时未发现燃气灶具开关阀未复位就直接离开。**建议由**肇庆市高要区住房和城乡建设局依据《城镇燃气管理条例》第四十九条第五项[6]对其进行行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共2家）

高要区小湘镇原味之汤粉店。未建立健全燃气安全管理制度，未遵守安全用气规则，使用不合格的燃气燃烧器具，存在用气安全硬件隐患，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条[7]的规定，**建议由**肇庆市高要区市场监管部门依法吊销该店《营业执照》。

肇庆市兆油能源有限公司未落实安全生产主体责任，未按照燃气经营许可证要求从事燃气经营活动，未依法履行《广东省燃

---

6 根据《城镇燃气管理条例》第四十九条第五项：“违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的”

7 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》：“事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照”

气管理条例》第二十二条[8]中入户安检的职责，**建议由**肇庆市高要区住房和城乡建设局依据《广东省燃气管理条例》第三十七条进行行政处罚[9]。

（三）其他处理建议

建议责成肇庆市高要区高裕物业管理有限公司向肇庆市高要区国有资产监督管理局作出深刻检查，吸取事故教训，加强承租范围内企业巡查监管力度、及时督促生产经营单位落实安全生产主体责任、落实隐患整改工作。

五、事故主要教训

（一）生产经营单位安全管理不到位、贯彻落实安全发展理念不牢

燃气经营企业未切实履行入户安检职责，未对用户进行安全用气宣传和告知，导致事发餐饮单位用气安全隐患长期存在。餐饮单位负责人安全意识薄弱，对店内安全用气管理不到位，离店时对店内用气用电设施检查不到位，未及时发现燃气灶具阀门开

---

8 根据《广东省燃气管理条例》第二十二条第一款，第三到第五款要求：

燃气经营者应当对燃气用户使用的燃气计量装置、燃气管道及其附属设施、气瓶以及连接管、调压阀等配件进行入户安全检查，建立安全检查档案，档案保存时间不少于二年。入户安全检查不得弄虚作假。

瓶装燃气经营者应当每年为燃气用户免费提供至少一次入户安全检查，并在每次送气时免费提供入户安全检查。

入户安全检查人员应当主动出示有关证件，燃气用户可以通过客服电话、信息网络等方式确认其身份。燃气用户应当配合入户安全检查。

燃气经营者应当将入户安全检查结果通过书面或者信息化方式告知燃气用户。对入户安全检查发现存在安全隐患，属于燃气经营者负责的，由燃气经营者及时整改；属于燃气用户不遵守安全用气规则导致的，燃气经营者应当提醒燃气用户及时整改。燃气用户不按照要求整改可能造成安全事故的，燃气经营者应当告知燃气用户、报告燃气管理部门，并按照合同约定中止供气。燃气安全隐患消除后二十四小时内应当恢复供气。

9 根据《广东省燃气管理条例》第三十七条：“违反本条例第二十二条规定，未按要求免费开展入户安全检查、未建立安全检查档案或者入户安全检查弄虚作假的，由县级以上人民政府燃气管理部门责令限期改正，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证。”

关未关闭的情形，也未关闭气瓶总阀。上述种种原因累计，导致安全生产事故的发生。

（二）物业服务管理公司对承租范围内生产经营企业用气安全定期排查工作不到位

肇庆市高要区高裕物业管理有限公司作为物业管理公司，未协助做好承租管理范围内生产经营单位安全防范工作[10]，对承租管理范围内生产经营单位的用气安全情况掌握不清，排查用气安全隐患不到位。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）肇庆市高要区高裕物业管理有限公司要严格落实物业公司安全管理责任

一是要深刻吸取本次事故教训，采取安全评价等方式分析事故成因，总结经验教训，制定防范和整改方案，落实防范和整改措施，要针对承租管理范围内餐饮等用气人员密集场所制定合理科学的排查整治方案，开展专项排查整治工作；**二是**要对承租管理范围内各类餐饮等用气人员密集场所进行全面摸底排查，排查使用无熄火保护灶具，安装可燃气体泄露报警装置不合格等“问

10 根据《物业服务管理条例》第四十六条：“物业服务企业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作”

题瓶、管、阀、灶、报警器”的安全隐患；**三是**要进一步完善和贯彻落实各项安全管理制度，加强日常安全检查，确保承租管理范围内各生产经营单位的安全状况；**四是**要强化隐患排查，要建立和完善安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，定期组织用气、用电、消防在内的隐患排查，定期对承租管理范围内的生产经营单位进行安全宣传告知，增加各经营单位的安全生产和自我保护意识，特别是针对燃气用气安全要加大宣传力度，避免类似事故的再次发生。

（二）属地镇政府要加强日常监管

小湘镇政府要吸取本次事故教训，成立燃气联合检查工作组，对辖区内涉及燃气使用安全的场所进行全覆盖排查整治，查漏补缺，切实消除各类场所用气安全隐患。要加强日常巡查工作，督促用气单位特别是餐饮用气单位在“问题气、瓶、管、阀门、报警器”上的安全隐患及早完成整改，及早发现新增用气场所并记录在册，消除监管盲区。加强对接上级部门，做到早发现、早排查，防范于未然。

（三）消防部门要加强餐饮场所消防安全管理工作

要结合《肇庆市高要区城镇燃气安全专项整治工作实施方案》，会同相关部门和各镇街继续深挖排查整治餐饮场所用气环境风险隐患，深度治理餐饮场所在气瓶存放、燃气管道、报警装置上的安全隐患，以及督促其建立健全消防安全责任制，防范出现违规用气、用火、用电的情形。

（四）工信（商务）部门要加强行业用气管理工作

要抓好餐饮企业燃气安全专项整治工作，进一步推动经营者规范和提升餐饮行业燃气安全使用管理工作，促进行业安全发展，指导各地持续组织开展餐饮行业燃气安全检查工作，参照《餐饮经营单位燃气安全管理制度》，指导餐饮经营主体建立健全燃气安全管理制度，落实燃气安全防范措施，切实筑牢燃气安全防线。

（五）住建部门要加强燃气经营管理工作

一是督促本辖区燃气经营企业进一步完善安全生产责任制，落实人员配比，履行好入户安全检查职责，指导和督促用户做好用气隐患整改；**二是**依法清退未获得高要区燃气经营许可证在高要区违规经营的企业，通过会同属地燃气主管部门，依法通过通报约谈、行政处罚等手段清退违规经营企业；**三是**要加强燃气安全宣传工作，有效借助媒体、报刊和线下宣传途径，开展用气安全和应急处置的教育宣传，提高社会公众对燃气安全的认知。

（六）市场监管部门要进一步加强燃气器具在生产和流通环节的监管

区市场监督管理局要进一步加强市场监管系统城镇燃气安全专项整治工作，重点严控燃气气瓶充装、检验环节，严把燃气器具及配件产品质量生产、流通环节关，严格督促燃气气瓶充装、检验单位和燃气器具生产销售单位落实安全主体责任，建立整治台账，全面排查整治市场监管领域城镇燃气风险隐患，配合相关

部门开展餐饮场所燃气安全隐患排查整治工作。

（七）各镇（街道）、各部门要深刻吸取事故教训，举一反三，加大燃气安全专项整治工作排查整治，加强监督检查力度，严格落实属地监管责任和行业主管责任，督促企业落实安全生产主体责任。

一是迅速组织对本辖区、本行业领域内使用燃气的生产经营活动开展排查整治，特别是对餐饮行业用气安全的情况进行彻底排查整改，及时排查治理各类安全隐患，严格落实隐患整改复查工作，坚决杜绝类似事故发生；**二是**以“11·8”一般餐饮爆炸事故作为典型案例，做好事故警示教育工作，广泛宣传安全用气的重要性；**三是**督促用气企业要进一步完善和落实安全生产教育和培训工作，强化从业人员安全生产教育和培训，督促企业要按章操作，全面提升从业人员安全生产意识和技能；**四是**切实履行监管职责，强化工作措施落实，严控各类安全事故，确保本辖区、本行业领域内燃气用气安全的稳定。

肇庆市高要区“11·8”一般餐饮

事故调查组

2024年1月5日