# 肇庆市高要区白土镇“3·31”一般其他伤害事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区政府调查组

编制日期：2026 年 7 月 27 日

# 目　录


一、事故基本情况 ..... 2

二、事故应急处置及评估情况 ..... 9

（一）事故信息接报及响应情况 ..... 9

（二）事故现场应急处置情况 ..... 9

（三）医疗救治和善后情况 ..... 10

（四）事故应急处置评估 ..... 10

三、事故原因分析 ..... 11

（一）事故直接原因 ..... 11

（二）事故间接原因 ..... 11

（二）有关责任单位存在的主要问题 ..... 12

（三）事故性质 ..... 12

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... 12

五、事故主要教训 ..... 14

六、事故整改和防范措施 ..... 15

（一）全面落实安全生产主体责任 ..... 15

（二）白土镇人民政府要加强属地施工安全监督检查 ..... 15

（三）切实加强限额以下小型工程安全监管工作 ..... 16

# 肇庆市高要区白土镇“3·31”一般其他伤害事故调查报告

2026年3月31日，我区白土镇塱鹤圩稔岗大道自建房工地发生一起其他伤害事故，事故造成一人受伤，造成直接经济损失2.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定及区委、区政府主要领导的批示要求，2026年4月2日，我区成立了由区住建局牵头，市公安局高要分局、白土镇人民政府、区应急局、市自然资源局高要分局、区农业农村局、区人社局、区总工会有关人员组成的高要区“3·31”事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请区纪委监委派员参加，同时聘请广州市建筑施工有关专家对事故进行技术分析和论证。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区3·31”一般其他事故是一起因管理人员安全意识淡薄，在未穿戴防坠装备的情况下，在楼梯休息平台进行工程施工，顺着模板滑落后被现场预留钢筋刺伤的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下:

## 一、事故基本情况

### （一）涉事工程及有关人员、单位概况

#### 1.涉事工程情况

事发地点位于高要区白土镇新思路原塑鹤派出所旁边，无办理相关行政许可，土地属于集体土地。建筑首层建筑面积约402m$^2$、总建筑面积约1500m$^2$，工程总造价约120万元，计划工程建设期限为2025年11月至2026年8月，施工内容主要是毛坯框架和主体结构、不装修，工程没有签订总承包合同，事发时正在进行三层楼面模板安装施工，事故发生地点是二至三层楼梯休息平台（如图1至5）。




图 1.涉事工程所在地（手机现场定位截图）



图 2 涉事工程正面



图 3 涉事工程侧面



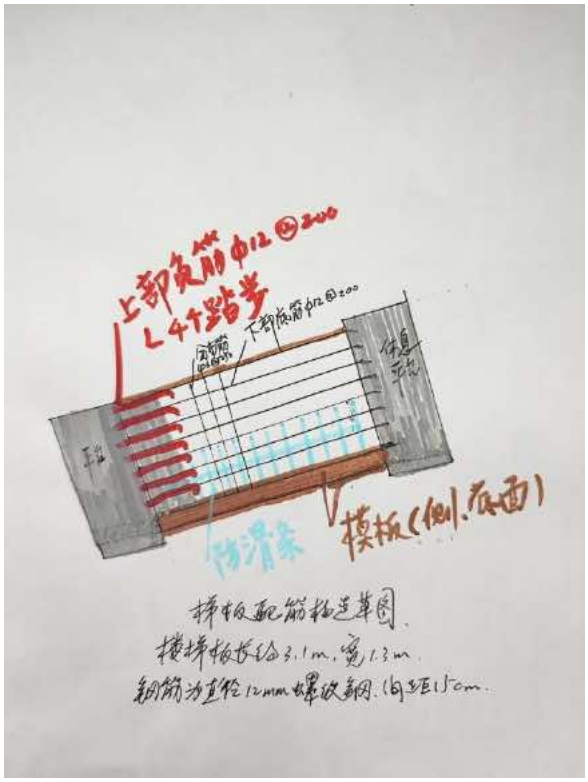



图 4 涉事楼梯（浇筑完工模板已拆除）图 5 涉事楼梯梯板配筋构造图（手绘草图）

白土镇塑鹤村**社与黄*权之间未签订总承包合同及安全生产管理协议，黄*权亦未建立安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，承包人黄*权与杨*国施工队之间未签订安全生产管理协议，伤者谈*全与杨*国施工队之间未签订劳动合同。

**2.涉事有关人员、单位情况**

白土镇塑鹤村**社：该工程土地权属单位和共同建设单位。该工程由村集体出地、黄*权出资合作共建；工程竣工后，村集体以土地入股方式逐年收取租金。

杨*昌，该工程土地权属单位和共同建设单位负责人。杨*昌，男，50岁，汉族，住址：广东省高要市白土镇塱鹤村委会塱鹤村**********，为肇庆市高要区白土镇塱鹤村委书记兼主任，该工程由白土镇塱鹤村集体出地、黄*权出资合作共建。

黄*权，共同建设单位，工程发包人和实际施工承包人。黄*权，男，55岁，汉族，住址：广东省肇庆市端州区信安路**********，该工程由白土镇塱鹤村集体出地、黄*权出资合作共建，是该工程的发包人和实际施工承包人。

杨*国，施工班组长。杨*国，男，52岁，汉族，住址：四川省仪陇县柴井乡**********，承包了该工程主体框架模板安装工程的具体施工。

谈*全，伤者。谈*全，男，59岁，汉族，住址：四川省仪陇县新政镇**********；为该工程模板安装作业人员，系本次事故受伤人员。

**（二）事故发生经过**

2026年3月31日，天气阴雨。

3月31日7时许，谈*全进入该工程施工现场。

3月31日7时14分许，谈*全在二至三层楼梯休息平台开展模板安装作业。因雨后作业面模板板面潮湿湿滑，谈*全作业过程中脚下不慎打滑，由平台滑落至距二层楼面三分之一梯段高度位置，被楼梯斜板预留的一根竖向钢筋戳刺入会阴部位。

3 月 31 日 7 时 19 分许，现场作业班组工人谈*洪拨打 120 急救电话。

3 月 31 日 7 时 21 分许，120 急救指挥中心安排救护车并稍后抵达了现场。救护车抵达施工现场后，经现场研判伤情超出现场处置能力，医护人员为伤者吸氧处置。

3 月 31 日 7 时 52 分许，医护人员拨打了 119 救援电话，白土镇专职消防队接警后，立即出动 1 辆消防车和 5 名消防员。

3 月 31 日 8 时 8 分许，白土镇专职消防队抵达现场。消防指挥人员迅速与医护人员沟通，2 名消防员进行伤者固定，1 名消防员用无齿锯进行切割，随后医护人员用纱布将钢筋与大腿固定，防止二次伤害，伤者当时生命体征稳定，暂无生命危险。

3 月 31 日 8 时 15 分许，救援人员合力将伤者用担架抬上白土卫生院救护车转移至肇庆市第一人民医院救治，工地现场管理人员曾*忠、于*芳等人随车陪同前往肇庆市第一医院。

**经事故调查组与专家组认真分析、综合研判，得出如下结论：**

根据现场情况以及有关人员的口供认定，本事故是谈*全因雨后作业面模板板面潮湿湿滑，谈*全作业过程中脚下不慎打滑，由平台滑落至距二层楼面三分之一梯段高度位置，被楼梯斜板预留的一根竖向钢筋戳刺入会阴部位，造成人身伤害事故（如图 6）。



图 6 现场模拟（还原）事故初起人员滑倒至伤害的过程情况

**（三）事故现场情况**

根据现场勘查情况，事发地点位于二层与三层之间的楼梯休息平台，目前该部位模板已拆除且混凝土现浇施工也全部浇筑完成，正在进行砖砌体施工（如图 7 至 10）。



图 7 涉事楼梯对面周边环境

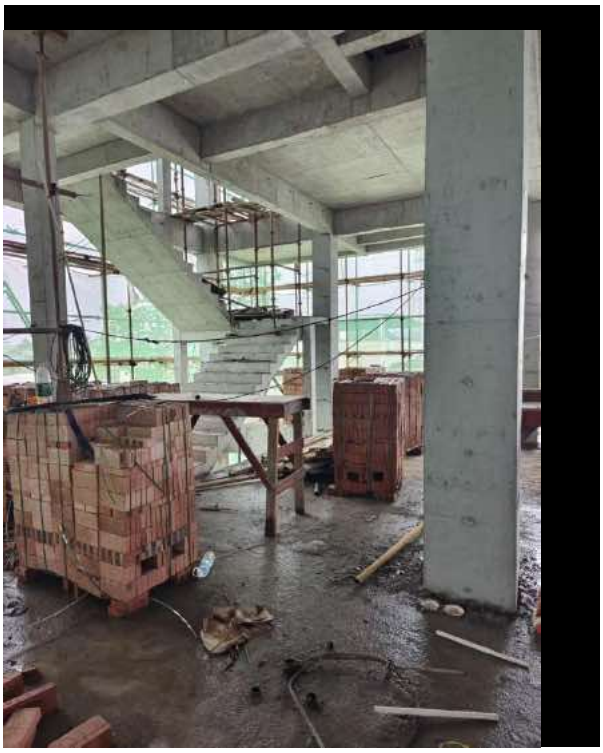


图 8 涉事楼梯侧面周边环境




图 9 受伤者滑倒初始位置




图 10 受伤者滑倒终止位置

**（四）人员伤亡情况**

该事故造成1人受伤。伤者谈*全，男，59岁，四川省仪陇县人。

**（五）直接经济损失情况**

该事故造成直接经济损失约2.5万元，包含医疗费用1万元和补偿费用1.5万元。

**二、事故应急处置及评估情况**

**（一）事故信息接报及响应情况**

3月31日7时19分许，现场作业班组工人谈*洪拨打120急救电话。

3月31日7时21分许，120急救指挥中心安排救护车并稍后抵达了现场。救护车抵达施工现场后，经现场研判伤情超出现场处置能力，医护人员为伤者吸氧处置。

3月31日7时52分许，医护人员拨打了119救援电话，白土镇专职消防队接警后，立即出动1辆消防车和5名消防员。

3月31日8时8分许，白土镇专职消防队抵达现场。

3月31日8时15分许，救援人员合力将伤者用担架抬上白土卫生院救护车转移至肇庆市第一人民医院救治。

**（二）事故现场应急处置情况**

3 月 31 日 7 时 21 分许，120 急救指挥中心安排救护车并稍后抵达了现场。救护车抵达施工现场后，经现场研判伤情超出现场处置能力，医护人员为伤者吸氧处置。

3 月 31 日 8 时 8 分许，白土镇专职消防队抵达现场。消防指挥人员迅速与医护人员沟通，2 名消防员进行伤者固定，1 名消防员用无齿锯进行切割，随后医护人员用纱布将钢筋与大腿固定，防止二次伤害，伤者当时生命体征稳定，暂无生命危险。

医护人员和专职消防员应急响应迅速，救援行动开展有序、救援措施到位，救援过程中未发生二次事故。经评估，本次事故应急处置得当。

**（三）医疗救治和善后情况**

伤者谈*全经肇庆市第一人民医院手术治疗后，于 2026 年 4 月 7 日办理出院手续，目前病情稳定。杨*国等人已和伤者签订协议书，达成调解共识。

事故发生后，2026 年 3 月 31 日至 4 月 7 日在肇庆市第一人民医院的医疗救治期间共产生医疗费用 9047.14 元，医疗费用支出由杨*国垫付。

**（四）事故应急处置评估**

经事故调查组评估，现场人员发现谈*全滑落后，马上前往作业面查伤者情况并拨打电话求救，及时组织人员抢救，医护人员及专职消防员及时对谈*全进行救治，现场施救人员应急处置

得当。整个救援行动开展有序，救援过程中无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

## 三、事故原因分析

### （一）事故直接原因

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、专家组论证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：

本次事故的直接原因为作业人员谈*全安全意识淡薄，在二至三层楼梯休息平台进行模板安装作业时，擅自拆除楼梯斜板防滑条，未辨识作业区域模板板面潮湿湿滑的安全隐患，且自身未落实有效防滑安全措施，被现场预留钢筋刺伤，进而引发本次生产安全事故。

### （二）事故间接原因

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、专家组论证和综合分析认定，本起事故的间接原因为：

1.业主及承包方未落实安全生产主体责任，安全生产管理存在疏漏。对工程施工现场安全监督检查和隐患治理不到位，未督促施工作业人员严格执行安全操作规程和按规定佩戴、使用劳动防护用品。

2.承包方未落实安全教育培训机制，安全教育培训不到位，未对进场施工作业人员进行安全教育培训及安全技术交底，未按规定开展书面安全教育培训、考核及签字确认，未保证施工作业人员具备必要的安全生产知识和掌握岗位安全操作技能。

3.白土镇政府相关主管部门在按照上级检查规范执行监督检查过程中力度不足。

**（三）有关责任单位存在的主要问题**

1.伤者安全意识淡薄，未落实岗位安全责任，危险辨识能力不足，在二至三层楼梯休息平台开展模板安装作业时，擅自拆除楼梯斜板防滑条，未正确穿戴和使用防滑鞋，直接导致事故发生。

2.涉事工程施工承包方安全意识淡薄，未建立安全管理体系和安全管理机构，未配备专职安全管理人员，没有安全管理规章制度，员工上岗前未进行安全教育培训和安全技术交底[1][2]。

3.白土镇人民政府未能及时查实并处理涉事工程不安全作业管理行为，未能及时督促、指导涉事工程加强安全生产管理。

**（四）事故性质**

经调查认定，高要区白土镇“3·31”事故是一起一般其他生产安全责任事故。

## 四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

**（一）主要责任人员处理建议**

综合考虑本起事故仅造成1人受伤、直接经济损失较小（约2.5万元）、相关参建方积极配合调查且态度良好、已和伤者签订协议书达成调解共识、伤者已于事故后第7日出院、无重大社

[1] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：依法对本单位的安全生产工作全面负责。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。……

[2] 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

会影响、雨后作业面湿滑具有一定偶发性等因素，对主要责任人员处理建议如下：

**黄*权，男，55岁，汉族，工程发包人和实际施工承包人。**未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督，伤者未经安全教育培训即从事相关工作[3][4]。建议由肇庆市高要区住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第一款和第二款[5]的规定责令限期改正。

**（二）其他处理建议**

**1.谈*全，男，59岁，汉族，涉事工程施工作业人员。**安全意识淡薄，未正确穿戴和使用防滑鞋[6]，违规进入无安全保障的区域作业，直接导致事故发生。建议由工程承包方黄*权依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[7]的规定给予批评教育。

---

[3] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。……

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

[5] 《建设工程安全生产管理条例》第六十二条：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的；（二）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的；……

[6] 《建设工程安全生产管理条例》第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；……

2.塑鹤村委会，建议责成塑鹤村委会向白土镇人民政府作出深刻检查，完善并优化安全生产监管制度，切实履行安全生产监管职能。

3.白土镇人民政府，建议责成白土镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，认真吸取事故教训，采取切实措施，进一步加强安全生产监管工作。

4.事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

## 五、事故主要教训

**（一）安全教育培训缺失，自身安全意识淡薄。**施工人员在未经专业安全教育培训的前提下上岗作业，安全意识薄弱，没有设置安全防护装置，不佩戴安全防护用品。

**（二）相关方安全生产主体责任不落实，轻安全重施工。**该涉事工程施工的建设方和施工方安全协议管理不规范，建设方未与承包方签订书面安全生产管理协议，仅通过《模板安装合同》约定双方责任，且未建立健全安全生产管理制度，导致安全管理要求缺乏协议约束和制度支撑，施工作业安全管控处于失控状态。施工方未为施工人员配发劳动保护用品，未建立有效监督机制确保作业人员佩戴使用，对楼梯临边等高风险作业区域，未安排专人全程监护，未能及时制止谈*全拆除楼梯斜板防滑条的违章行为，直接放任事故隐患发展。

**（三）部门安全监管不到位。**属地镇街政府主管部门对该涉事工程施工擅自开工建设和不安全作业行为管理不力，安全生产监督和管理不到位，对隐患排查不全面不到位，未及时督促建设方消除事故隐患。

## 六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

**（一）全面落实安全生产主体责任。**施工单位要及时制定各种规章制度和操作规程，开展安全隐患排查治理，及时发现和消除安全隐患；不得使用不符合工程安全要求的建筑构配件和设备，应当按图施工；加强对施工人员安全教育培训，保证从业人员具备相应的安全生产知识，施工时要安排人员现场管理，督促从业人员遵守管理规定和操作规程，落实各项安全防护措施，认真检查施工人员佩戴安全防护装置。

**（二）白土镇人民政府要加强属地施工安全监督检查。**白土镇人民政府认真贯彻和落实上级领导的指示精神，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，加强对本行政区域内建设活动进行监督检查，建立健全动态网格巡查制度，强化组织实施对工程建设的质量和安全监督检查，及时发现、处置未报批擅自施工以及未落实安全防护措施的行为，加大日常执法检查力

度，对在建工程严格执法，必要时联合多部门执法，特别是违法建设，一定要打击，没有防护措施的危险作业，一定要从严、从快、从重处理；要定期聘请相关专家认真排查事故隐患，开展建筑行业打非治违和施工现场安全专项整治，确保辖区内安全生产形势持续稳定。

**（三）切实加强限额以下小型工程安全监管工作。**各部门要根据自身职责，加强限额以下小型工程建设监管工作的组织领导，统筹组织协调相关部门、乡镇政府、村级组织依法履行职责。规划建设部门和执法部门要认真开展建筑施工领域大检查活动，做到“全面检查、严格执法、彻底整治”；要严厉打击各类非法违法行为，严厉打击建筑施工安全生产非法违法行为，进一步夯实建筑施工安全生产基础；重点打击违法建设、违规操作、无资质施工、监理人员无监理证书、作业无安全防护措施等行为，对于存在严重违法违规行为并导致发生安全事故的，要严格按照有关规定处理，确保建筑行业安全生产。