顺德北滘“12·26”一般火灾事故调查报告

北滘镇“12·26”火灾事故调查组

2026年4月

目 录

一、基本情况.....2
（一）事故相关单位情况.....2
（二）事故相关人员情况.....2
二、事故发生经过和救援情况.....3
（一）事故发生经过及事故应急救援情况.....3
（二）善后处置工作开展情况.....4
三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....5
四、事故调查具体情况.....5
（一）起火建筑情况.....5
（二）产权及使用情况.....6
（三）消防设施.....7
五、事故发生原因.....8
（一）事故发生的直接原因.....8
（二）事故发生的间接原因.....8
六、相关部门职责落实情况.....8
七、事故性质.....10
八、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....10
（一）建议追究责任的单位.....10
（二）其它处理建议.....10
九、事故防范和整改措施.....11

顺德北滘“12·26”一般火灾事故调查报告

2025年12月26日10时14分许，位于佛山市顺德区北滘镇高村工业区大道29号之三的佛山市禾惠废品回收公司（以下简称“禾惠废品公司”）发生一起火灾事故。该事故未造成人员伤亡,直接经济损失仍在核实中。

事故发生后，顺德区委、区政府和北滘镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。同时根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立北滘镇“12·26”火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区经济促进局、区民政和人力资源社会保障局、市公安局顺德分局、区总工会、区消防救援大队和北滘镇政府等派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，通过现场勘查、调查取证和综合分析，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议，以及事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定顺德北滘“12·26”火灾事故是一起因作业人员安全技能缺乏，应急处置失当，公司安全管理缺失、隐患排查不到位、未组织应急演练导致火灾发

生的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1、佛山市禾惠废品有限公司，统一社会信用代码：91440606MA52YW***E，法定代表人：孙*养，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2019年3月12日，住所：广东省佛山市顺德区北滘镇高村村工业区大道**号之*（住所申报），经营范围：再生物资回收与批发(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、佛山市美迪高包装科技有限公司（以下简称“美迪高包装公司”），统一社会信用代码：91440606MA534J***E，法定代表人：温*强，成立日期：2019年04月12日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：佛山市顺德区北滘镇高村工业区大道**号之*(住所申报)，经营范围：研究、开发、制造:泡沫塑料包装品(不含废旧塑料)、纸类包装品、电器五金配件;包装装潢印刷品、其它印刷品印刷(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）事故相关人员情况

1、孙*养，男，汉族，1981年7月出生，广东省吴川市人，系禾惠废品公司的法定代表人及主要负责人。

2、卢*柏，男，汉族，1967年10月出生，广东省佛山市人，系美迪高包装公司的实际控制人。

3、何*芳，女，汉族，1975年7月出生，广东省佛山市人，系涉事地块的承租方。

4、龙*仔，男，汉族，1969年10月出生，广东省吴川市人，系禾惠废品公司的货车司机。

5、陈*峰，男，汉族，1998年1月出生，广东省吴川市人，系禾惠废品公司的叉车司机。

6、黄*兴，男，汉族，1972年9月出生，云南省广南县市人，系禾惠废品公司的分拣人员。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过及事故应急救援情况

2025年12月26日10时13分许，司机龙*仔驾驶载有废品的货车抵达禾惠废品公司车间内，升起车厢将车厢内废品倾倒;

10时14分许，现场作业人员前往该区域整理废品，期间发现废品堆中疑似有白烟冒出，随即在该区域进行翻查以寻找起火点，因白烟迅速增多并加剧，作业人员立即撤离现场。

10时15分许，黄*兴在其他工作人员协助下连接消防水带准备灭火，但因水压不足，喷水装置未能正常出水，无法实施有效扑救。随后，黄*兴呼叫叉车司机陈*峰操作电动叉车将起火区域的废品叉起并转运至厂房外部；在转运过程中，部分处于阴燃或明火状态的物料自货叉滑落，散落于通道区域，现场多名工人随即使用工具将散落的零星火点扑灭。

10时18分许，陈*峰再次驾驶电动叉车返回起火点，继续转运燃烧中的废品。

10时22分许，火势进一步蔓延扩大，作业人员驾驶另一辆电动叉车装载水体前往现场倒水灭火，但效果有限，未能控制火情；同时，多名工人从厂房外部延伸消防水带对起火点进行喷水作业，受限于火势发展迅速及消防设施效能不足，灭火作业未见成效，现场人员陆续撤离。

10时32分，特勤二站、北滘专职队相继到场，经勘察确认起火部位为仓库东北角，内部燃烧猛烈，浓烟高温，风向为西南风，火势蔓延风险高。因园区消火栓水压不足，现场指挥员迅速调整部署，协调天然水源保障供水。

直至当日19时，明火被完全扑灭，北滘专职队、乐从站留守监护，其余救援力量撤离。



图1：火灾现场俯视图

（二）善后处置工作开展情况

顺德区应急局、北滘镇人民政府接到事故信息报告后，立即启动应急响应，迅速组织区公安、消防、应急等部门按照职能分工，有序开展事故应急处置工作。

期间，区应急管理局、北滘镇等部门领导先后赴火灾现场组织指挥、部署火灾扑救工作，要求在确保人员安全的前提下，尽快将火灾扑灭，减少社会及企业损失。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

起火建筑为禾惠废品公司厂房，本次火灾事故未造成人员伤亡，但造成以下损失：1、禾惠废品公司厂房建筑结构受损，一批废品、机器设备等被烧毁；2、周边广东卓恒办公家具有限公司、佛山市顺德区北滘镇盛华绝缘材料厂、佛山市顺德区众行电器有限公司、佛山市顺德区北滘镇信威电器有限公司等单位建筑结构及设备物品不同程度受损；3、高村工业区六路市政下水管道损坏；4、房东何*芳及总承租方佛山市美迪高包装科技有限公司所在的佛山市顺德区北滘镇高村工业区林上路段29号土地（一期）079 厂房地块的厂房建筑结构不同程度受损。截至目前，本次火灾事故造成的直接经济损失尚未最终核定，各受损方相关申报工作仍在进行中。

四、事故调查具体情况

（一）起火建筑情况

禾惠废品公司（起火单位，主要从事纸皮塑料等废品回收经营），位于佛山市顺德区北滘镇高村工业区大道29号之三。该单位建筑坐东南朝西北，地上一层为钢筋混凝土结构，与

广东卓恒办公家具有限公司（主要用于储存部分成品和半成品家具的场所）同处一栋建筑。厂房均采用钢砖混锌铁棚搭建，中间以6米高砖墙及锌铁皮分隔；其西北方向分别为佛山盛华绝缘材料有限公司、佛山市众行电器有限公司。

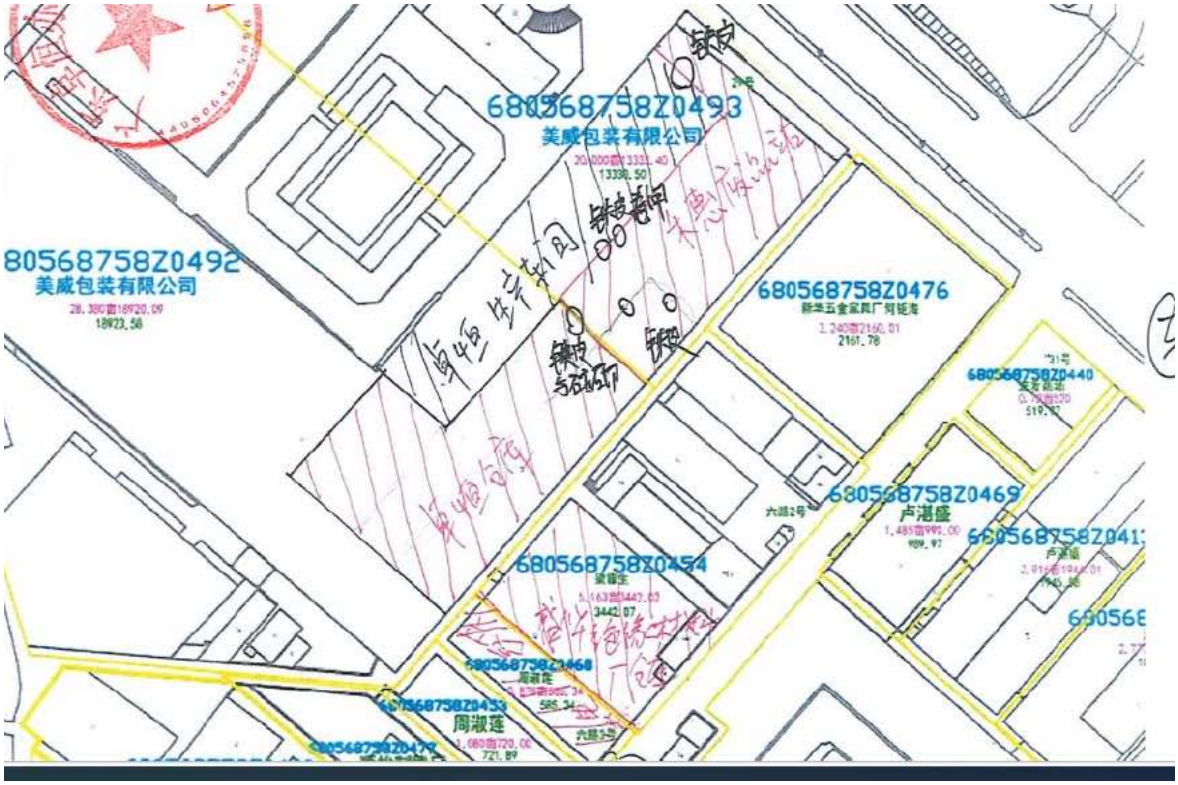


图2：起火建筑分布平面图

（二）产权及使用情况

1、佛山市顺德区北滘镇美威包装品有限公司分别于1998年、2001年与高村村委会签订了《有偿使用土地协议书》，共承租土地**.**亩。该公司承租上述地块后均在地块上建起厂房经营。该公司承租上述地块后，在地块上建设厂房并开展经营活动。2019年，美威包装品有限公司停止生产经营，其总经理温*标与卢*柏签订《厂房租赁合同》，约定由卢*柏承租佛山市顺德区北滘镇高村工业区大道29号厂房（即涉事地块，总面积**.**亩），

租赁期限为2019年5月至2029年4月。2022年，美威包装品有限公司与何*芳签订《转让协议》，由何*芳承接上述**.**亩地块相关的一切债权、债务，以及该公司与高村村委会签订的所有合同。何*芳承接后，未与卢*柏签订专门的安全生产管理协议，也未对卢*柏承租场所的安全生产工作进行统一协调、管理。

2、卢*柏承租佛山市顺德区北滘镇高村工业区大道29号厂房后，因办理营业执照需要，以佛山市美迪高包装科技有限公司名义与温*标（代表佛山市顺德区北滘镇美威包装品有限公司）签订《租赁补充协议》。此后，卢*柏一直以佛山市美迪高包装科技有限公司名义在涉事地块开展生产经营活动。 2021年3月，佛山市美迪高包装科技有限公司与梁*彬签订《厂房租赁合同》，租赁面积****平方米（梁*彬系禾惠废品公司股东）。双方未签订专门的安全生产管理协议，佛山市美迪高包装科技有限公司也未对梁*彬（禾惠废品公司）的安全生产工作进行统一协调、管理

3、梁*彬承租涉事厂房后，与孙*养共同经营禾惠废品公司（其中梁*彬为小股东，孙*养为大股东）。该公司厂房为单层建筑，顶部为锌瓦棚，内部分隔为12个仓，各仓均堆放纸皮、胶纸、塑料及少量铁制废品。禾惠废品公司日常未开展安全生产教育培训，也未落实安全隐患排查治理工作。

（三）消防设施

禾惠废品公司，场所内配置有干粉灭火器、室内消火栓，东北区域配置部分消防喷淋。

涉事起火建筑周边300米范围内共有市政消火栓3个，均位于通往该建筑的道路沿线：林上南路以西往北滘工业区方

向一个，林上南路以东力重钢材门口处一个，起火建筑市政消火栓一个（存在压力不足问题）。起火建筑东北方向林西河，具备远程供水条件。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

依据佛山市顺德区消防救援大队出具的《火灾事故认定书》反映：起火原因排除雷击、电气线路故障等因素引发此次火灾事故的可能，不排除遗留火种、自燃等因素引发此次火灾事故的可能。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

禾惠废品公司，未落实安全生产主体责任，未对作业人员进行安全生产教育和培训，未组织开展应急救援演练，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，导致作业人员应急处置能力低下；隐患排查治理不到位，未采取有效的技术和管理措施,未能及时发现并消除作业现场废品堆放引发火灾的事故隐患（包括可能存在的遗留火种、自燃等隐患）。

六、相关部门职责落实情况

1、北滘镇经济发展办公室。该办牵头组织各村居、相关部门开展废品回收站点隐患排查工作，2025年全年共开展日常巡查**次，联合消防、城管执法等部门开展联合执法行动*次，累计检查废品回收站点***多家（次），基本覆盖镇内重点回收站点。2025年全年共排查各类安全隐患**多个，对轻微隐

患现场督促负责人立即整改；对无法现场整改的一般隐患，由消防、执法等部门依法责令限期整改，全年累计下达《限期整改通知书》**份；对*家存在重大安全隐患的站点，依法责令停业整顿。

此外，通过在回收站点张贴宣传海报、利用村居及企业微信群推送政务信息、上门面对面宣讲等多种形式，广泛普及再生资源回收行业相关法律法规、安全管理规范和环保要求，累计发放《顺德区再生资源回收行业安全生产工作指引》**份。

2、北滘镇高村村委会。2025年，累计出动人员**人次，对工业区内**家已注册“顺安码”的企业完成***%全覆盖检查，共排查出安全隐患***处，均已***%完成整改；对**家暂未注册“顺安码”的企业，开具安全生产监督检查表等文书，排查出隐患**处，全部完成整改。其中在2025年5月6日，对佛山市顺德区北滘镇美威包装有限公司进行检查时，发现存在堵塞安全出口、消防器材未按时保养，没有保养记录、消防箱内水带单卷等三项隐患，于2025年5月25日复查，均已完成整改。

此外，高村股份社2025年对工业区三路、四路、五路、六路等区域的违规占用消防通道问题进行清理拆除，累计打通并硬底化消防通道*处；对工业区水浸黑点实施下水道排水改造，消除水浸隐患；组织网格巡查人员对工业区内**个消防栓进行试水检查，发现漏水、生锈等问题*处，已联系供水公司完成维护。

综上，北滘镇经济发展办公室和北滘镇高村村委会已履职到位。

七、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

八、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对有关责任人员的处理建议如下:

（一）建议追究责任的单位

禾惠废品公司，未落实安全生产主体责任，未对作业人员开展安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，未组织开展应急救援演练，导致作业人员应急处置能力不足；隐患排查治理不到位，未采取有效的技术和管理措施，未能及时发现并消除作业现场废品堆放引发火灾的事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对其予以行政处罚。

（二）其他处理建议

1、何*芳，从事厂房出租经营，未履行出租单位安全生产管理职责，未与承租单位签订专门安全生产管理协议，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期进行安全检查，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对何*芳予以行政处罚。

2、佛山市美迪高包装科技有限公司，从事厂房出租经营，未履行出租单位安全生产管理职责，未与承租单位签订专门安全生产管理协议，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期进行安全检查，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对佛山市美迪高包装科技有限公司予以行政处罚。

九、事故防范和整改措施

1、禾惠废品公司应深刻吸取事故教训，严格遵守安全生产相关法律法规，全面落实生产经营单位安全生产主体责任:加强安全隐患排查治理和安全培训教育工作，依法定期开展应急救援演练，提升作业人员应急处置能力；合理划分废品堆放区域，严格控制存放量，发现事故隐患立即整改，坚决防范类似事故再次发生。何*芳和佛山市美迪高包装科技有限公司要全面开展自查整改，切实履行出租单位安全生产管理职责，完善管理制度，明确出租和承租方安全生产管理责任，定期开展安全检查。

2、消防救援部门要进一步督促生产经营单位落实消防安全培训工作，提升从业人员防火技能（特别是初期火灾扑救能力）；强化典型事故警示教育，普及防火灭火常识和逃生自救技能，切实提高全民消防安全意识；重点加强村级工业园区督查检查，强化消防设备设施检查力度，采取有力执法措施，依法查处不符合消防设置规范的企业。北滘镇经发办要进一步加强再生资源回收企业安全生产教育和培训，督促企业建立健全并落实安全生产责任制，鼓励企业提升安全技术

保障能力，及时发现并消除事故隐患；加大执法检查力度，组织相关部门开展再生资源回收行业专项执法行动，重点整治无证照经营、消防安全隐患、污染环境等违法行为。

3、北滘镇高村村委会村要明确消防安全管理人，落实对违法行为的发现报告职责，协助做好消防安全“网格化”管理、火灾隐患排查整治、应急疏散演练等工作，加强消防设施和用火用电安全监管。同时以建筑物为单元，以建筑物实际受益方、实际管控方为标准，逐栋明确消防安全责任人或管理人，告知其承担的消防安全责任；要对辖区内废品回收站等场所常态化开展日常隐患排查整治工作，实时动态登记场所信息并建立台账，对发现的消防隐患安排专人跟踪督办，严格消除隐患。

4、北滘镇要将本次火灾事故作为一个典型案例，向镇内相关部门、各村居（社区）通报，进一步加大对辖区企业的安全检查和宣传力度，督促企业深刻吸取事故教训，全面开展自查自纠，切实消除各类安全隐患。

上述事故防范和整改措施落实情况由北滘镇消防救援部门牵头汇总，转北滘镇应急办报送至事故调查组。