# 高新珠海英搏尔电气股份有限公司
# “1·5”一般物体打击事故调查报告

高新珠海英搏尔电气股份有限公司

“1·5”一般物体打击事故调查组

2026 年 4 月 2 日

# 目 录

**一、事故基本情况**……2

（一）事故企业情况……2

（二）相关人员情况……2

（三）合同签订情况……2

（四）事故现场及相关硅钢卷情况……3

**二、事故发生经过和应急处置**……4

（一）事故发生经过……4

（二）事故应急处置……5

**三、人员受伤情况和直接经济损失**……5

（一）人员受伤情况……5

（二）直接经济损失……6

**四、事故原因和事故性质**……6

（一）事故直接原因……6

（二）事故间接原因……6

（三）事故性质认定……6

**五、事故责任划分及处理建议**……6

（一）责任单位……6

（二）责任人员……7

**六、事故教训**……7

**七、整改防范措施建议**……7

# 高新珠海英搏尔电气股份有限公司
# “1·5”一般物体打击事故调查报告

2026年1月5日上午6时50分，位于高新区科技六路6号的珠海英搏尔电气股份有限公司高速冲车间发生一起一般物体打击事故，造成1人重伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，1月7日成立了由区应急管理局局长任组长，唐家湾镇、区科技产业局、区社会事业局、镇司法所、区应急管理局、区总工会等单位人员组成的高新珠海英搏尔电气股份有限公司“1·5”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、查看监控和询问有关当事人等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定：珠海英搏尔电气股份有限公司“1·5”一般物体打击事故是一起因未及时排查消除硅钢卷放置不到位安全隐患造成的生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故企业情况

1.珠海英搏尔电气股份有限公司[1]（以下简称“英搏尔公司”）地址：珠海市高新区香山路3266号；成立日期：2005年1月14日；统一社会信用代码：9144040077096114X2，企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；法定代表人：姜桂宾。

2.珠海新里程劳务派遣有限公司[2]（以下简称“新里程公司”），地址：珠海市唐家湾镇下栅拱星街67号，成立日期：2009年10月28日，统一社会信用代码：91440400696444741L，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李灵芝。

### （二）相关人员情况

1.欧阳*（伤者），江西会昌人，新里程公司员工，派遣到英搏尔公司高速冲车间工作。

2.韩*，陕西西安人，英搏尔公司安环部负责人。

### （三）合同签订情况

2025年4月1日，英搏尔公司（甲方）与新里程公司（乙方）签订《劳务用工合作协议》，由新里程公司向英搏尔公司提供劳务

---

[1] 经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电动机制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备修理；电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备制造；工程和技术研究和试验发展；电机制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；蓄电池租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。


[2] 经营范围：劳务派遣（涉外派遣除外），劳务外包，劳务服务，商务服务（不含许可证经营项目），教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务），人力信息咨询服务，人力资源咨询，人才中介，商务咨询，企业管理咨询，涉外保姆介绍、月嫂、保姆培训，清洁服务，搬运，搬家，婚姻介绍，护工服务，物业代理，物业管理，饭堂承包，管理，旅游咨询，签证服务，养生服务，按摩保健，建筑工程劳务分包，建筑道路工程，土石方工程，园林绿化工程，水电安装工程，装饰装修工程，市政工程，港口码头，建筑材料、五金建材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

派遣人员，协议约定双方对人员的管理和安全培训分工。


2025 年 2 月 22 日欧阳*和新里程公司签订《劳务合同》，并于 2025 年 2 月 24 日被派遣至英搏尔公司。

**（四）事故现场及相关无取向硅钢卷情况**

事故产品名称：无取向硅钢（简称硅钢卷）；生产企业：五矿特钢（东莞）有限责任公司；产品规格：0.35*206*C；净重：3795（kg）（包含 3 个硅钢卷）。每 3 个硅钢卷用捆绑带捆为 1 扎放地面钢支座上，硅钢卷为中空圆柱形状，单个硅钢卷外径 113cm、内径 50cm、宽 20.6cm、重量约 1265kg。发生事故的 1 个硅钢卷的另外 2 个仍竖立放置在钢支座上，离地面高度约 4.5cm，最外侧的 1 个硅钢卷平躺在地面，经测量钢支架支撑最外侧硅钢卷的凸出部分可用长度为 5.5cm，导致涉事硅钢卷底部（宽 20.6cm）仅有约四分之一放在钢支架上，悬空部分约 15.1cm，涉事硅钢卷的重心已不在钢支架上。欧阳*站在钢卷正面用裁纸刀切断捆绑带后，硅钢卷失去束缚在其自身重力作用下发生倾倒压到欧阳*腿部。

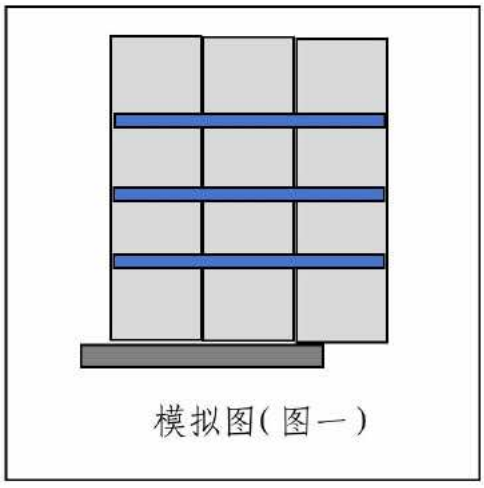

模拟图（图一）

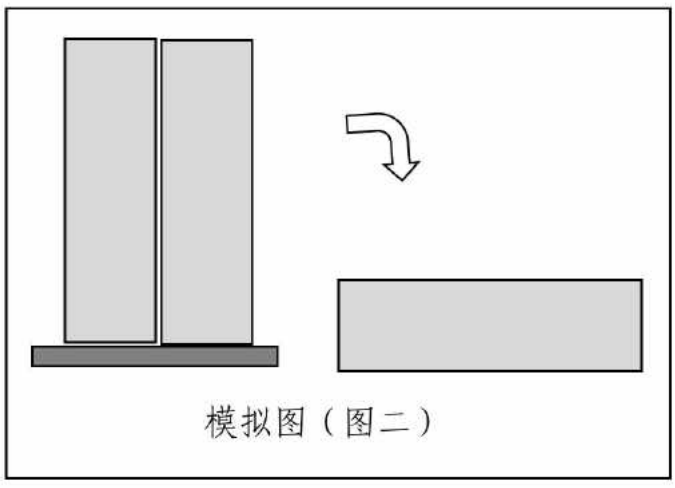

模拟图（图二）

硅钢卷放置于钢支座的侧视模拟图（图一）中浅灰色为单个硅钢卷，每 3 个被蓝色捆绑带捆为 1 扎竖立放置钢支座（深灰色）上，可见最右侧的 1 个硅钢卷底部仅有约四分之一放在钢支架上，重心已偏离钢支座。模拟图（图二），捆绑带被剪断后，最右侧的 1 个硅钢卷失去束缚向右倾倒平躺在地面上。






图三　　图四

图三为事故现场硅钢卷正面，1 个硅钢卷已倾倒在地面。图四为钢支座的凸出可用部分，经测量尺寸约 5.5cm，仅有硅钢卷底部宽度的约四分之一。

## 二、事故发生经过和应急处置

### （一）事故发生经过

监控视频显示，英搏尔公司高速冲生产车间内中间位置为硅

钢卷存放区。2026 年 1 月 5 日 6 时 50 分 15 秒，正在上夜班的欧阳*蹲在 1 扎（由 3 个硅钢卷组成）放置在钢支座上的硅钢卷正面，在剪断硅钢卷的捆绑带时，1 个硅钢卷突然倾倒，欧阳*躲避不及被压住腿部，欧阳*呼喊，附近同事看见发生事故立即赶来救助，杨**（英搏尔公司员工、叉车司机）开叉车将硅钢卷叉起，同事合力将欧阳*救出，杨**立即打电话给正在车间三楼上班的张**（英搏尔公司员工、班组长），6 时 59 分张**赶到事故现场查看并向符**（英搏尔公司员工、车间制造三部主管）汇报及拨打 120。7 时 10 分 120 到达现场将欧阳*送珠海中医院救治。

**（二）事故应急处置**

120、区应急管理局、区科技产业局等单位接到事故报告后，及时赶到现场开展应急救援及应急处置工作，120 将伤者送医院救治；区应急管理局副局长到现场了解事故情况，督促做好现场警戒、排除安全隐患，扎实开展事故现场勘验及信息续报等工作。本次事故处置及时，未发生衍生事故，经综合评定，应急救援处置工作符合应急处置程序要求。

**三、人员受伤情况和直接经济损失**

**（一）人员受伤情况**

按照珠海中医院（广东省中医院珠海医院）的《术前诊断记录》（2026 年 1 月 5 日），欧阳*受伤情况为：1.足在踝水平的创伤性切断；2.下肢皮肤套脱伤；3.开放性胫腓骨干骨折；4.踝关节脱

位。根据《生产安全事故统计调查制度》判定属重伤[3]。

**（二）直接经济损失**

目前欧阳*仍在珠海中医院普通病房住院治疗康复中，截至2026年3月6日，治疗费用为142499.99元。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，事故调查组核实此起事故直接经济损失为142499.99元。

## 四、事故原因和事故性质

**（一）事故直接原因**

发生事故的1个硅钢卷放置在钢支座的最外侧，底部宽度的四分之一放置在钢支座上，未放置到位，重心已偏离到钢支座外部，因欧阳*蹲在硅钢卷正面将捆绑带剪断，硅钢卷失去束缚在自身重力作用下发生倾倒，躲避不及腿部被压到受伤。

**（二）事故间接原因**

英搏尔公司未及时排查发现并消除硅钢卷未放置到位的安全隐患。

**（二）事故性质认定**

经调查认定，高新珠海英搏尔电气股份有限公司“1·5”一般物体打击事故为一起生产安全责任事故。

## 五、事故责任划分及处理建议

**（一）责任单位**

[3] 《生产安全事故统计调查制度》四、主要指标解释：7.受伤人数：重伤人数（包括急性工业中毒） 指因事故造成的肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤甚至丧失，或引起人体长期存在功能障碍和劳动能力重大损失的伤害，经医院诊断需歇工105个工作日及以上的人数。

**1.英搏尔公司**，未充分落实本公司生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除硅钢卷未放置到位的事故隐患，对本次事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定[4]，建议由区应急管理局立案调查。

**（二）责任人员**

**1.韩*，**英搏尔公司安环部负责人，开展危险辨识和事故隐患排查不到位，未能及时发现硅钢卷放置不到位。对该起事故负有管理责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项、第五项的规定[5]，建议由区应急管理局立案调查。

## 六、事故教训

本起事故中，英搏尔公司安全生产管理部门未充分落实风险辨识和事故隐患排查工作，未排查消除硅钢卷因未放置到位发生倾倒伤人的安全隐患。

## 七、整改防范措施建议

（一）英搏尔公司应深刻吸取事故教训，召开一次事故分析专题会议，向全员通报事故情况，强化事故警示；举一反三，全面开展厂区隐患排查整治，针对事故中暴露出的问题，切实做好风险辨识，制定操作规范，加强安全生产管理，采取有效措施消除事故隐患。

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（二）按照《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须依法给予从业人员参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，英搏尔公司对劳务派遣人员统一管理不到位，未为伤者购买工伤保险，或按照《劳务用工合作协议》的约定，督促新里程公司为劳务派遣人员购买工伤保险，建议英搏尔公司立行立改。

（三）行业主管部门及园区服务中心应协同配合共同发力，要督促涉事企业抓好后续安全生产隐患排查整治工作，依法履行安全生产主体责任。要加强事故警示教育和安全宣传，促使其他企业强化落实安全生产管理工作。